






|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS     |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 75.200.000            |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 75.200.000            |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

**⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

• ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

|                    |                        |                     |            |
|--------------------|------------------------|---------------------|------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET              | <b>TIPO PINTURA</b> | Metalizada |
| <b>CLASE</b>       | AUTOMOVIL              | <b>MODELO</b>       | 2026       |
| <b>TIPO</b>        | ONIX [3]               | <b>CARROceria</b>   | AUTO SEDAN |
| <b>COLOR</b>       | GRIS                   | <b>CILINDRAJE</b>   | 1000       |
| <b>COD. FASEC.</b> | 01601364               | <b>COMBUSTIBLE</b>  | GASOLINA   |
| <b>No. MOTOR</b>   | L4F252094954           | <b>NACIONALIDAD</b> | MEX        |
| <b>No. CHASIS</b>  | 9BGEb69K0TG118497      | <b>TIPO CAJA</b>    | AUTOMATICA |
| <b>No. SERIAL</b>  | 9BGEb69K0TG118497      | <b>ORDEN</b>        | 2143757625 |
| <b>SERVICIO</b>    | PARTICULAR             |                     |            |
| <b>KILOMETRAJE</b> | 18910                  |                     |            |
| <b>ENVIADO A</b>   | CARRERA 51 B # 76 - 30 |                     |            |

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 86%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 85%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 88%       |        |      |
| CHASIS         | #####      | 96%       |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 100%      |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

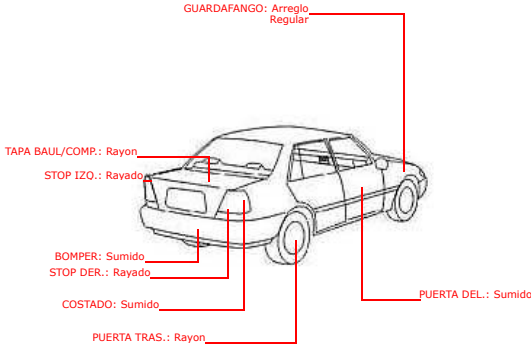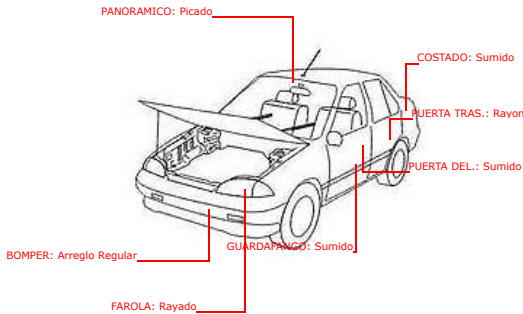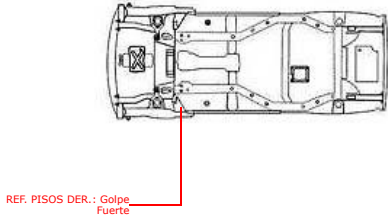

observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, GATO, PALANCA, LLAVE PERNO, LLANTA DE REPUESTO, KIT DE CARRETERA INCOMPLETO, A/C FUNCIONAL. TAPIZADO SILLA MANCADO. PANORÁMICO DELANTERO SUSTITUIDO. SUMIDOS Y RAYONES EN GENERAL, NUEVA APLICACIÓN DE PINTURA. MOTIVO DE RECHAZO: PRESENTA GOLPE FUERTE Y PERFORACIÓN EN REFUERZO PISO DERECHO. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN VISTA INFERIOR Y PIEZAS MECÁNICAS., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSIENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA,

| ✓ ORIGINAL   ● OPCIONAL   ✗ NO TIENE                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RADIO                                                                               | RADIO CON UNIDAD CD                                                                 | EQUALIZADOR                                                                         | CAJA DE CD'S                                                                        | PLANTA                                                                              | PARLANTES                                                                           | TWITER                                                                              | VIDRIOS ELECTRICOS                                                                  | PELICULA DE SEGURIDAD                                                               | DESEMPANADOR                                                                        | ESPEJO RETROVISOR                                                                     | ESPEJOS ELECTRICOS                                                                    | PLUMILLA TRASERA                                                                      | BLOQUEO CENTRAL                                                                       | 3er. STOP                                                                             | DIRECCION ASISTIDA                                                                    |
| ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ●                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✗                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION HIDRAULICA                                                                | AIRE ACONDICION.                                                                    | LLANTAS                                                                             | COPAS                                                                               | RINES                                                                               | AMPLIACIONES                                                                        | ALARMA                                                                              | RELOJ                                                                               | CINTURONES DE SEGURIDAD                                                             | ENCENDEDOR                                                                          | TAPICERIA DE CUERO                                                                    | EXPLOSOIBOAS                                                                          | PORTA EQUIPAJE                                                                        | TECHO CORREDIZO                                                                       | SPOILER                                                                               | OTROS                                                                                 |
| ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     |

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|-------------------|----------|-------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL OPCIONAL | 1        | \$ 0  |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL | 8        | \$ 0  |
| CAMARA DE REVERSA     | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| RC                    | OTROS D           | 1        | \$ 0  |

| DESCRIPCION | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-------------|------------------|----------|-------|
| 1.000       | 1.000            | 1.000    | 1.000 |

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION

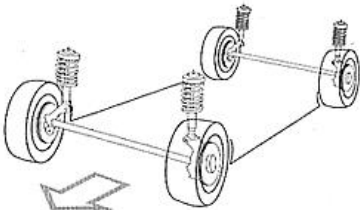


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

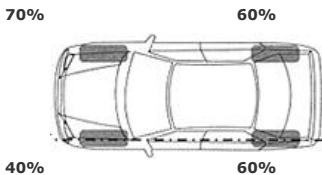

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET



28/08/2026

CLASE AUTOMOVIL



28/08/2026

TIPO ONIX [3]



28/08/2026



28/08/2026



28/08/2026



28/08/2026



Colserauto

Informe Técnico

2307213

PWP 803

Fecha:

28/08/2026

No. Informe

Ciudad 3753023330

Placa:

PWP803

SATELITE RENTING

Este documento es válido únicamente en su original

Este contiene sistemas de seguridad

Datos

|              |           |
|--------------|-----------|
| Marca        |           |
| Clase        | CHEVROLET |
| Tipo         | AUTOMOVIL |
| Modelo       | ONIX [3]  |
| Nacionalidad | 2026      |
| Color        | MEX       |
| Cilindraje   | GRIS      |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Nombre                     |                         |
| Cédula de ciudadanía (NIT) | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| Dirección                  | 811011779               |
| Teléfono                   | CR 52 14 30             |
|                            | 3173834058              |
| Rombo                      | 6                       |

No. Motor

No. Serie

No. Chasis

L4F252094954

9BGEB69K0TG118497

9BGEB69K0TG118497

Documentos



Motor

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

L4F\*252094954\*

Serial

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

Chasis

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

\*9BGEB69K0TG118497\*

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

VER DETALLE FOTO STICKER, FOTO PANORAMICO, VER FOTO #17 #18.,

Firma

Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.


Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23. Barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarquí / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos:



Registro de improntas

FO - FO - 041  
versión 3.


No. Serie

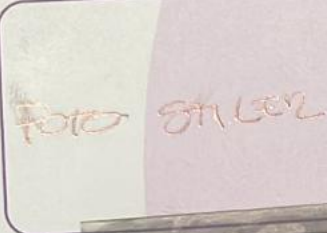

No. Vin  
Chasis



No. Motor

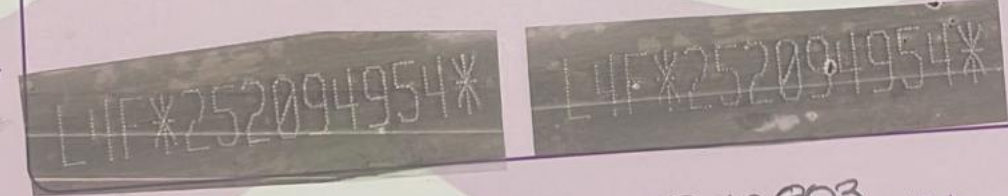

Placa: pxlp 803 Vehículo: \_\_\_\_\_

Registro de cargo de: \_\_\_\_\_

Site Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - [pqrf@colserauto.com](mailto:pqrf@colserauto.com)



REPORTE DE RECLAMACIONES  
 28/08/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| PWP803 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | CHEVROLET         | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2026       |
| TIPO        | ONIX [3]          | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
| COLOR       | GRIS              | CILINDRAJE   | 1000       |
| COD. FASEC. | 01601364          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | L4F252094954      | NACIONALIDAD | MEX        |
| No. CHASIS  | 9BGEB69K0TG118497 | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | 9BGEB69K0TG118497 | ORDEN        | 2143757625 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 18910      |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA        |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 28/08/2026 | PLACA: | PWP803 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                               |        |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------|---|
| Compañía de Seguros   |                               |        |   |
| No.INSPECCION:        | 3753023330                    | ROMBO: | 6 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |   |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                     |        |   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 75.200.000            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 75.200.000            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | BUENO     |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 500576

Fecha Expedición: 28 8 2026 Hora: 11:58 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036949606

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10036949606

Fecha matrícula

11/14/2025

PLACA

PWP803

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BGEB69K0TG118497

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

GRIS DRAGO

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

9BGEB69K0TG118497

Marca

CHEVROLET

Cilindraje

1000

Pasajeros sentados

Número de motor

L4F\*252094954\*

Línea

ONIX

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de chasis

9BGEB69K0TG118497

Modelo

2026

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1538.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

19012

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

11/14/2025

Fecha vencimiento

11/13/2026

Fecha vigencia

11/14/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

11/14/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

280548658

Fecha de registro

11/13/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

## TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

280468712

11/12/2025

STRITATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | PWP803                  |
| Fecha Servicio: | 28/08/2026 9:45:24 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | PWP803                  |
| Fecha Servicio: | 28/08/2026 9:45:24 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 28/08/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | PWP803     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET         | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2026              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | L4F252094954      | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | 9BGEB69K0TG118497 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9BGEB69K0TG118497 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757625 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 28/08/2026 | <b>Hora:</b> | 10:18 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Placa:</b>            | PWP803     |
| <b>Marca:</b>            | CHEVROLET  |
| <b>Línea:</b>            | ONIX [3]   |
| <b>Clase:</b>            | AUTOMOVIL  |
| <b>Tipo Carroceria:</b>  | AUTO SEDAN |
| <b>Color:</b>            | GRIS       |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1000       |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA   |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 28/08/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9BGEB69K0TG118497 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9BGEB69K0TG118497 |
| <b>Número de motor:</b>  | L4F252094954      |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2026              |

**La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.**

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

-----  
Responsable Central de Control Técnico








|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS     |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 60.700.000            |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 60.700.000            |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

**⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- BASES INFERIOR TRAVIESA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

|             |                        |              |            |
|-------------|------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | DFSK/DFM/DFZL          | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA REPAR        | MODELO       | 2024       |
| TIPO        | VAN CARGA              | CARROCERIA   | VAN        |
| COLOR       | BLANCO                 | CILINDRAJE   | 1240       |
| COD. FASEC. | 14307015               | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | DK120523303975         | NACIONALIDAD | CHI        |
| No. CHASIS  | LVZMN2590RAA00679      | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | LVZMN2590RAA00679      | ORDEN        | 2143757793 |
| SERVICIO    | PUBLICO                |              |            |
| KILOMETRAJE | 136153                 |              |            |
| ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 - 30 |              |            |

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 22%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 30%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 95%       |        |      |
| CHASIS         | #####      | 62%       |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 60%       |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

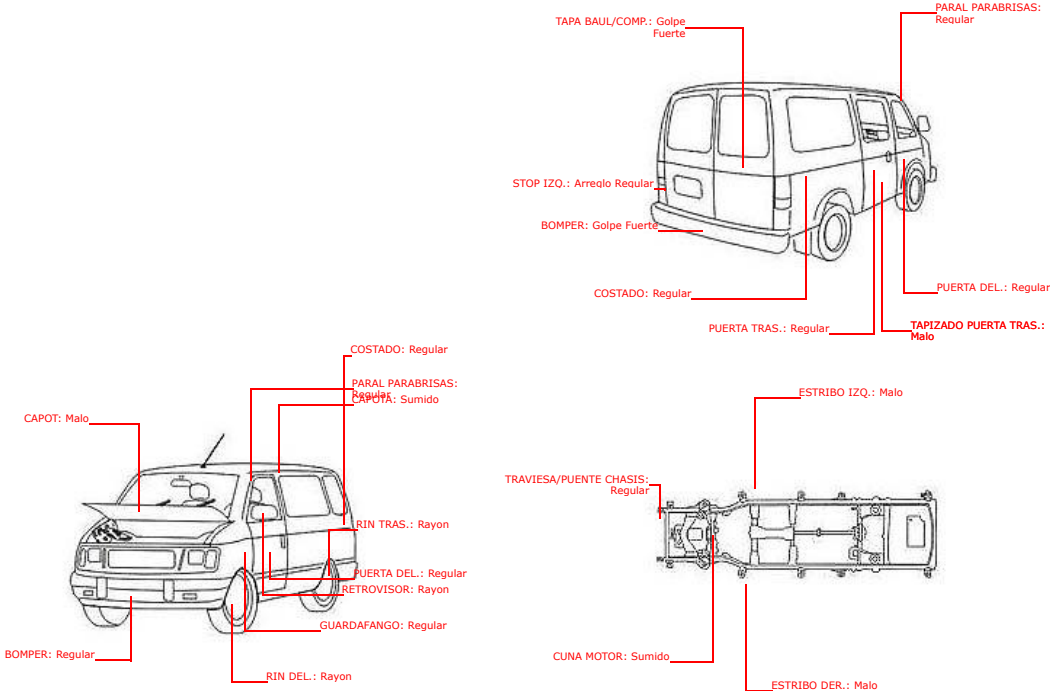

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE, KIT DE CARRETERA, GATO, LLANTA DE REPUESTO OK. NO PORTA LLAVE PERNOS, PALANCA. TAPIZADO DE ASIENTO DETERIORADOS Y TAPIZADO TECHO MANCHADO. CUERPO TRASERA NO ABRE. NO PORTA VARILLA MEDIDORA DE ACEITE, CARTERAS DE PUERTAS TRASERAS Y CUERPO. FOCOS DE OXIDACIÓN EN PARTES BAJAS DEL VEHICULO. MOTIVO DE RECHAZO: CORROSIÓN EN PIEZAS DE LATONERÍA, ESTRIBOS, TRAVIESA INFERIOR., VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, NO PRESENTA AIRE ACONDICIONADO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACIÓN SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, ESTRUCTURA DE CARROCERÍA, CORROSIÓN, BASES INFERIOR TRAVIESA,

| <div>✓ ORIGINAL   ● OPCIONAL   ✕ NO TIENE</div> |                     |             |              |                  |                 |        |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |                  |          |       |  |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------|----------|-------|--|
|                                                 |                     |             |              |                  |                 |        |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |                  |          |       |  |
| RADIO                                           | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR | CAJA DE CD'S | PLANTA           | PARLANTES       | TWITER | VIDRIOS ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD   | DESEMPEÑADOR | ESPEJO RETROVISOR  | ESPEJOS ELECTRICOS | PELUMILLA TRASERA | BLOQUEO CENTRAL | 3er. STOP | DIRECCION ASISTIDA |                  |          |       |  |
| ✕                                               | ✓                   | ✕           | ✕            | ✕                | ✓               | ✕      | ✕                  | ✕                       | ✕            | ✓                  | ✕                  | ✕                 | ✕               | ✓         | ✕                  |                  |          |       |  |
|                                                 |                     |             |              |                  |                 |        |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |                  |          |       |  |
| DIRECCION HIDRAULICA                            | AIRE ACONDICION.    | LLANTAS     | COPAS        | RINES            | AMPLIFICACIONES | ALARMA | RELOJ              | CINTURONES DE SEGURIDAD | ENCENDEDOR   | TAPICERIA DE CUERO | EXPLOADORES        | PORTA EQUIPAJE    | TECHO CORREDIZO | SPOILER   | OTROS              |                  |          |       |  |
| ✕                                               | ✕                   | ✓           | ✕            | ✓                | ✕               | ✕      | ✓                  | ✓                       | ✕            | ✕                  | ✓                  | ✕                 | ✕               | ✕         | ✕                  |                  |          |       |  |
| DESCRIPCION                                     |                     |             |              | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD        | VALOR  | DESCRIPCION        |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |  |
| ABS                                             |                     |             |              | ORIGINAL         | ORIGINAL        | 1      | \$ 0               |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |                  |          |       |  |
| AIR BAG                                         |                     |             |              | ORIGINAL         | ORIGINAL        | 2      | \$ 0               |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |                  |          |       |  |
| RC                                              |                     |             |              | OTROS D          |                 | 1      | \$ 0               |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |                  |          |       |  |

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION

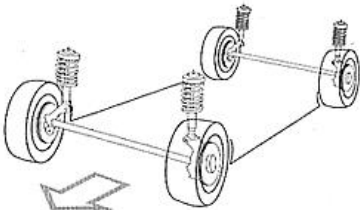

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

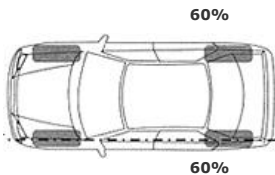

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA DFSK/DFM/DFZL



7/09/2026

CLASE CAMIONETA REPAR



7/09/2026

TIPO VAN CARGA



7/09/2026



7/09/2026



7/09/2026



7/09/2026



Colserauto

Informe Técnico

2319215

NOY 234

Fecha: 7/09/2026  
Placa: NOY234

No. Informe: 3753026571  
Ciudad:

SATELITE RENTING  
BARRANQUILLA

Este documento es válido únicamente en original  
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Marca        |                 |
| Clase        | DFSK/DFM/DFZL   |
| Tipo         | CAMIONETA REPAR |
| Modelo       | VAN CARGA       |
| Nacionalidad | 2024            |
| Color        | CHI             |
| Cilindraje   | BLANCO          |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Nombre                     |                         |
| Cédula de ciudadanía (NIT) | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| Dirección                  | 811011779               |
| Teléfono                   | CR 52 14 30             |
|                            | 3173834058              |
| Rombo                      | 16                      |

No. Motor

No. Serie

No. Chasis

DK120523303975

LVZMN2590RAA00679

LVZMN2590RAA00679

Documentos



Concepto e Improntas

Motor

- Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

DK12-05★23303975★

Serial

- Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

LVZMN2590RAA00679

Chasis

- Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

LVZMN2590RAA00679

Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma

Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S.A.S. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarque / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flor: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)




Registro de improntas

GO - FO - 041  
Versión 3.


Nº 314711

Colserauto


No. Serie

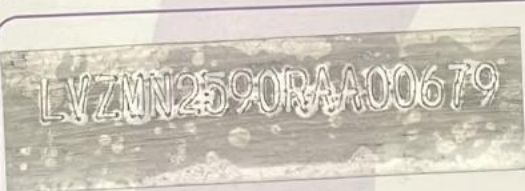

No. Vin  
Chasis

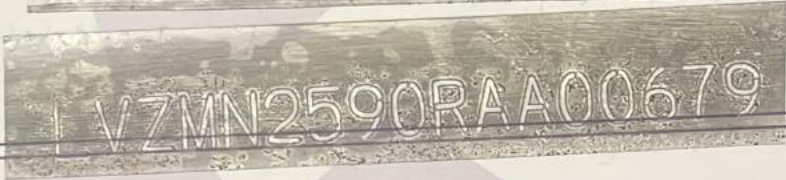

No. Motor

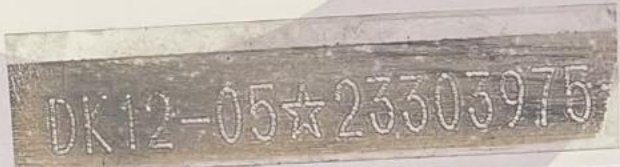

Registro de cargo de:

Placa: NOY 234

Vehículo:

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQR y Correo: 322 349 4493 - [pqr@colserauto.com](mailto:pqr@colserauto.com)



REPORTE DE RECLAMACIONES  
07/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| NOY234 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VENCIDA |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | DFSK/DFM/DFZL     | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA REPAR   | MODELO       | 2024       |
| TIPO        | VAN CARGA         | CARROCERIA   | VAN        |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 1240       |
| COD. FASEC. | 14307015          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | DK120523303975    | NACIONALIDAD | CHI        |
| No. CHASIS  | LVZMN2590RAA00679 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | LVZMN2590RAA00679 | ORDEN        | 2143757793 |
| SERVICIO    | PUBLICO           | KILOMETRAJE  | 136153     |

MOTOR

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NO VERIFICABLE   |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | NA               |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

EXTERIORES

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | NA        |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | NA        |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA        |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 7/09/2026 | PLACA: | NOY234 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                               |        |    |
|-----------------------|-------------------------------|--------|----|
| Compañía de Seguros   |                               |        |    |
| No.INSPECCION:        | 3753026571                    | ROMBO: | 37 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |    |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                     |        |    |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 60.700.000            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 60.700.000            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangueras radiador          | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                     | RESPUESTA     |
|------------------------------------------|---------------|
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA      |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO         |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | MALO          |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO         |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO         |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NO FUNCIONA * |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NA        |
| Estado tapiceria asientos                   | REGULAR * |
| Estado tapiceria techo                      | REGULAR * |
| Estado carteras puertas                     | MALO      |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA        |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | NA        |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO          |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO          |
| Estado cauchos suspension          | NO VERIFICABLE |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | REGULAR *      |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | NA             |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 502572

Fecha Expedición: 7 9 2026 Hora: 2:13 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10032321362

Tipo de servicio

CARGA

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10032321362

Fecha matrícula

7/24/2024

PLACA

NOY234

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LVZMN2590RAA00679

Número VIN

LVZMN2590RAA00679

Número de motor

DK12-05 23303975

Número de chasis

LVZMN2590RAA00679

Clasificación

CAMIONETA - CARGA

Marca

DFSK

Línea

EQ5025

Modelo

2024

Color

BLANCO

Cilindraje

1240

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

830

Peso bruto vehicular

1980.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

| CDA Expide RTM             | Fecha expedición | Fecha vigente | Vigencia RTM |
|----------------------------|------------------|---------------|--------------|
| IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL | 7/22/2026        | 7/22/2027     | SI           |

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

| Entidad expide Soat      | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| AXA COLPATRIA SEGUROS SA | EMITIDA                          | 7/23/2026        |
| Fecha vencimiento        | Fecha vigencia                   | Número póliza    |
| 7/22/2027                | 7/23/2026                        |                  |

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

| Nombre           | Tipo de documento | Número de documento | Fecha inicio (Propiedad) | Fecha fin (Propiedad) |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| BANCOLOMBIA S.A. | N                 | 890903938           | 7/24/2024                |                       |

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 298728595           | 7/22/2026         |                     | IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL |

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                   |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 244261876           | 7/24/2024         |                     | STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA |

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | NOY234                 |
| Fecha Servicio: | 7/09/2026 9:09:38 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | NOY234                 |
| Fecha Servicio: | 7/09/2026 9:09:38 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20


**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 07/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | NOY234     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | DFSK/DFM/DFZL     | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2024              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | DK120523303975    | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | LVZMN2590RAA00679 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | LVZMN2590RAA00679 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

**OBSERVACIONES****jessica.moreno@colserauto.com****Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
Todos los derechos reservados.

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757793 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 07/09/2026 | <b>Hora:</b> | 09:35 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Placa:</b>            | NOY234          |
| <b>Marca:</b>            | DFSK/DFM/DFZL   |
| <b>Línea:</b>            | VAN CARGA       |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA REPAR |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | VAN             |
| <b>Color:</b>            | BLANCO          |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1240            |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA        |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 07/09/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | LVZMN2590RAA00679 |
| <b>Número de Serie:</b>  | LVZMN2590RAA00679 |
| <b>Número de motor:</b>  | DK120523303975    |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PUBLICO           |
| <b>Modelo:</b>           | 2024              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico










|                |                         |        |            |
|----------------|-------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS    |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA            |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA | Clave: |            |
| NOMBRE         | REYNEL ZUÑIGA GARCIA .  |        |            |
| IDENTIFICACION | 13716086                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30             |        |            |
| PROFESION      | OTROS                   | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                    |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 63.700.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 63.700.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                    |        |            |

**⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- PRESENTA PISO DESGRAFADO: REPARAR PISO DESENGRAFADO
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

|                    |                        |                     |            |
|--------------------|------------------------|---------------------|------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET              | <b>TIPO PINTURA</b> | Metalizada |
| <b>CLASE</b>       | AUTOMOVIL              | <b>MODELO</b>       | 2025       |
| <b>TIPO</b>        | ONIX [2]               | <b>CARROCERIA</b>   | AUTO SEDAN |
| <b>COLOR</b>       | PLATA                  | <b>CILINDRAJE</b>   | 999        |
| <b>COD. FASEC.</b> | 01601341               | <b>COMBUSTIBLE</b>  | GASOLINA   |
| <b>No. MOTOR</b>   | L4F*251344119*         | <b>NACIONALIDAD</b> | MEX        |
| <b>No. CHASIS</b>  | 98GBE69K0SG293139      | <b>TIPO CAJA</b>    | MECANICA   |
| <b>No. SERIAL</b>  | 98GBE69K0SG293139      | <b>ORDEN</b>        | 2143757871 |
| <b>SERVICIO</b>    | PARTICULAR             |                     |            |
| <b>KILOMETRAJE</b> | 34196                  |                     |            |
| <b>ENVIADO A</b>   | CARRERA 51 B # 76 - 30 |                     |            |

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 85%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 80%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 100%      |        |      |
| CHASIS         | #####      | 58%       |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 100%      |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

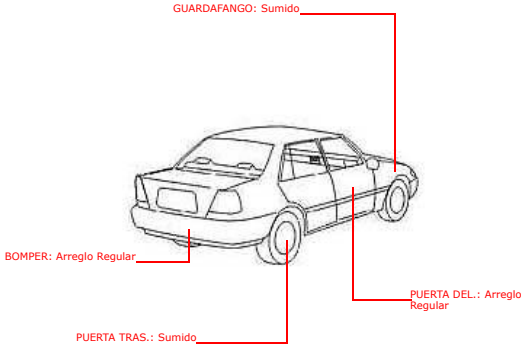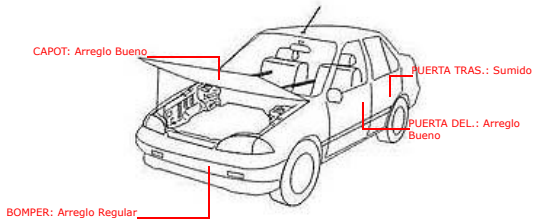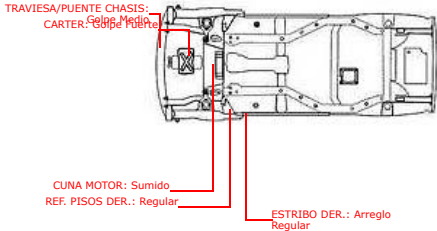

Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, GATO, PALANCA, LLAVE PERNO, LLANTA DE REPUESTO, KIT DE CARRETERA COMPLETO, A/C FUNCIONAL. TAPIZADO SILLA MANCHADO. SUMIDOS Y RAYONES EN GENERAL, NUEVA APLICACIÓN DE PINTURA. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. OXIDACIÓN EN VISTA INFERIOR Y PIEZAS MECÁNICAS.MOTIVO DE RECHAZO: GOLPE EN GUARDAPOLVO METALICO TRASERO DERECHO, TRAVESIA INFERIOR,GOLPE/PERFORACIÓN EN REFUERZO PISO DERECHO., PRESENTA PISO DESGRAFADO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, STOP TRASERO IZQUIERDO, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, AFECTACION TRAVESIA INFERIOR CHASIS,

# ACCESORIOS

| <div>✓ ORIGINAL   ● OPCIONAL   ✗ NO TIENE</div>   |                     |             |              |        |                                                   |        |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------|---------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|
|                                                   |                     |             |              |        |                                                   |        |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |
| RADIO                                             | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR | CAJA DE CD'S | PLANTA | PARLANTES                                         | TWITER | VIDRIOS ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD   | DESEMPANADOR | ESPEJO RETROVISOR  | ESPEJOS ELECTRICOS | PELUMILLA TRASERA | BLOQUEO CENTRAL | 3er. STOP | DIRECCION ASISTIDA |
| ✗                                                 | ✓                   | ✗           | ✗            | ✗      | ✓                                                 | ✓      | ✓                  | ●                       | ✓            | ✓                  | ✓                  | ✗                 | ✓               | ✓         | ✓                  |
|                                                   |                     |             |              |        |                                                   |        |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |
| DIRECCION HIDRAULICA                              | AIRE ACONDICION.    | LLANTAS     | COPAS        | RINES  | AMPLIFICACIONES                                   | ALARMA | RELOJ              | CINTURONES DE SEGURIDAD | ENCENDEDOR   | TAPICERIA DE CUERO | EXPLOADORES        | PORTA EQUIPAJE    | YCHCO CORREDIZO | SPOILER   | OTROS              |
| ✗                                                 | ✓                   | ✓           | ✓            | ✓      | ✗                                                 | ✗      | ✓                  | ✓                       | ✗            | ✗                  | ✗                  | ✗                 | ✗               | ✗         | ✗                  |
| DESCRIPCION   MARCA REFERENCIA   CANTIDAD   VALOR |                     |             |              |        | DESCRIPCION   MARCA REFERENCIA   CANTIDAD   VALOR |        |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |
| PELICULA DE SEGURIDAD                             |                     |             |              |        | OPCIONAL OPCIONAL   1   \$ 0                      |        |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |
| ABS                                               |                     |             |              |        | ORIGINAL ORIGINAL   1   \$ 0                      |        |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |
| AIR BAG                                           |                     |             |              |        | ORIGINAL ORIGINAL   8   \$ 0                      |        |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |
| RC                                                |                     |             |              |        | OTROS D   1   \$ 0                                |        |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION

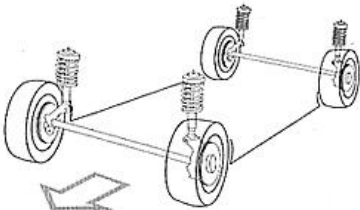

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

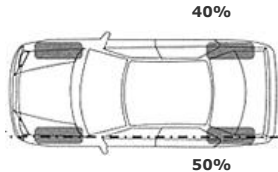

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET



10/09/2026

CLASE AUTOMOVIL



10/09/2026

TIPO ONIX [2]



10/09/2026



10/09/2026



10/09/2026



10/09/2026



Colserauto

Informe Técnico

2319265

PWL091

Fecha:

10/09/2026

Placa:

PWL091

No Informe

Ciudad: 3753028012

SATELITE RENTING

BARRANQUILLA

Este documento es válido únicamente en original

Este contiene sistemas de seguridad

Datos

|              |           |
|--------------|-----------|
| Marca        |           |
| Clase        | CHEVROLET |
| Tipo         | AUTOMOVIL |
| Modelo       | ONIX [2]  |
| Nacionalidad | 2025      |
| Color        | MEX       |
| Cilindraje   | PLATA     |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Nombre                     |                        |
| Cédula de ciudadanía (NIT) | REYNEL ZUÑIGA GARCIA . |
| Dirección                  | 13716086               |
| Teléfono                   | CR 52 14 30            |
|                            | 3173834058             |
| Rombo                      | 11                     |

No.Motor

No Serie

No.Chasis

L4F\*251344119\*

9BGEB69K0SG293139

9BGEB69K0SG293139

Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10038132287

PLACA: PWL091  
CLASIFICACIÓN CC: 1.000  
CLASE DE VEHÍCULO: AUTOMOVIL  
NÚMERO DE MOTOR: L4F\*251344119\*  
NÚMERO DE SERIE: 9BGEB69K0SG293139  
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: SANCOLOMBIA S.A.  
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903838

MARCA: CHEVROLET  
COLOR: PLATA TIBURON  
TIPO CARROCERÍA: SEDAN  
COMBUSTIBLE: GASOLINA  
CAPACIDAD Kg/PSI: 5  
SERVICIO: PARTICULAR  
MODELO: 2025  
REG: N

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: \*\*\*\*\*  
BLINDAJE: \*\*\*\*\*  
POTENCIA HP: 114

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: VE 482025000762395  
FECHA IMPORT: 18/07/2025  
PUERTAS: 4

FECHA BASTIDOR: 06/08/2025  
FECHA EXP. LIC. TIT: 10/03/2026  
FECHA VENCIMIENTO: \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTE MCPAL FUNZA

LT10000949090

Concepto e Improntas


Motor

- Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐




Serial

- Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

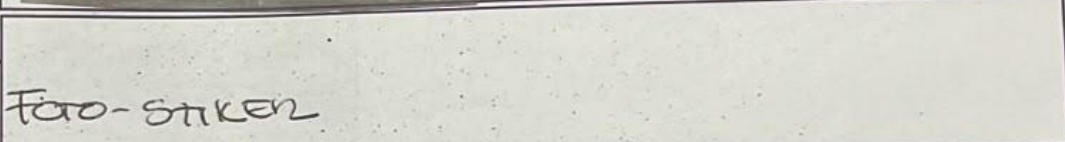

Chasis

- Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

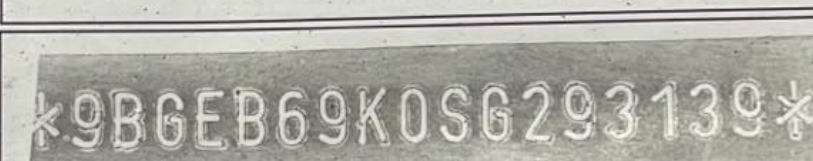

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Observaciones

VER DETALLE FOTO-STICKER/ FOTO PANORAMICO EN FOTO # 17 Y #18,

Firma

Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S.A.S está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morata: Calle 98A # 59C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Plaza: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)



Registro de improntas

GO - FO - 041  
Versión 3.

Nº 314728

Colserauto

No. Serie

FOTO-STICKER

No. Vin  
Chasis

\*9B6EB69K0SG293139\*

\*9B6EB69K0SG293139\*

No. Motor

4TX251340119

4TX251340119

Registro de cargo de: \_\_\_\_\_ Placa: PWL 091 Vehículo: \_\_\_\_\_

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - [pqrf@colserauto.com](mailto:pqrf@colserauto.com)



REPORTE DE RECLAMACIONES  
10/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| PWL091 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | CHEVROLET         | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2025       |
| TIPO        | ONIX [2]          | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
| COLOR       | PLATA             | CILINDRAJE   | 999        |
| COD. FASEC. | 01601341          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | L4F*251344119*    | NACIONALIDAD | MEX        |
| No. CHASIS  | 9BGEB69K0SG293139 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | 9BGEB69K0SG293139 | ORDEN        | 2143757871 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 34196      |

MOTOR

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

EXTERIORES

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA        |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 10/09/2026 | PLACA: | PWL091 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                               |        |    |
|-----------------------|-------------------------------|--------|----|
| Compañía de Seguros   |                               |        |    |
| No.INSPECCION:        | 3753028012                    | ROMBO: | 11 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |    |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                     |        |    |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| NOMBRE         | REYNEL ZUÑIGA GARCIA . |
| IDENTIFICACION | 13716086               |
| DIRECCION      | CR 52 14 30            |
| TELEFONO       | 3173834058             |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                   |
| V/R FASECOLDA  | \$ 63.700.000          |
| V/R COLSERAUTO | \$ 63.700.000          |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                   |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA        |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA |
|------------------------------------|-----------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | BUENO     |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 503375

Fecha Expedición: 10 9 2026 Hora: 3:11 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10038132287

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10038132287

Fecha matrícula

8/6/2025

PLACA

PWL091

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BGEB69K0SG293139

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

PLATA TIBURON

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

9BGEB69K0SG293139

Marca

CHEVROLET

Cilindraje

1000

Pasajeros sentados

Número de motor

L4P\*251344119\*

Línea

ONIX

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Número de chasis

9BGEB69K0SG293139

Modelo

2025

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1501.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

18817

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

8/1/2026

Fecha vencimiento

7/31/2027

Fecha vigencia

8/1/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

8/6/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

289411081

Fecha de registro

3/10/2026

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



### TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA TRANSITO

Número de dololicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

273119185

7/31/2025

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

### TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Número de dololicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

273577548

8/6/2025

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

### TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | PWL091                   |
| Fecha Servicio: | 10/09/2026 10:39:38 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | PWL091                   |
| Fecha Servicio: | 10/09/2026 10:39:38 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20



## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 10/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | PWL091     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                  |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET         | <b>NOMBRE</b>                    | REYNEL ZUÑIGA GARCIA . |
| <b>MODELO</b>      | 2025              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 13716086               |
| <b>N° DE MOTOR</b> | L4F*251344119*    | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30            |
| <b>N° SERIE</b>    | 9BGEB69K0SG293139 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058             |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9BGEB69K0SG293139 |                                  |                        |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757871 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 10/09/2026 | <b>Hora:</b> | 12:00 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Placa:</b>            | PWL091     |
| <b>Marca:</b>            | CHEVROLET  |
| <b>Línea:</b>            | ONIX [2]   |
| <b>Clase:</b>            | AUTOMOVIL  |
| <b>Tipo Carroceria:</b>  | AUTO SEDAN |
| <b>Color:</b>            | PLATA      |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 999        |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA   |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | REYNEL ZUÑIGA GARCIA .        |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 13716086                      |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 10/09/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9BGEB69K0SG293139 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9BGEB69K0SG293139 |
| <b>Número de motor:</b>  | L4F*251344119*    |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2025              |

**La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.**

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

-----  
Responsable Central de Control Técnico








|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS     |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 157.400.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 157.400.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

• CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

|                    |                        |                     |              |
|--------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| <b>MARCA</b>       | FORD                   | <b>TIPO PINTURA</b> | Metalizada   |
| <b>CLASE</b>       | CAMIONETA PASAJ        | <b>MODELO</b>       | 2021         |
| <b>TIPO</b>        | EXPLORER [6]           | <b>CARROCERIA</b>   | CAMIONETA 4P |
| <b>COLOR</b>       | NEGRO                  | <b>CILINDRAJE</b>   | 2300         |
| <b>COD. FASEC.</b> | 03006145               | <b>COMBUSTIBLE</b>  | GASOLINA     |
| <b>No. MOTOR</b>   | MGA74663               | <b>NACIONALIDAD</b> | USA          |
| <b>No. CHASIS</b>  | 1FMSK8FHXMGGA74663     | <b>TIPO CAJA</b>    | TIPTRONICA   |
| <b>No. SERIAL</b>  | 1FMSK8FHXMGGA74663     | <b>ORDEN</b>        | 2143757849   |
| <b>SERVICIO</b>    | PARTICULAR             |                     |              |
| <b>KILOMETRAJE</b> | 106111                 |                     |              |
| <b>ENVIADO A</b>   | CARRERA 51 B # 76 - 30 |                     |              |

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 72%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 70%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 95%       |        |      |
| CHASIS         | #####      | 70%       |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 85%       |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

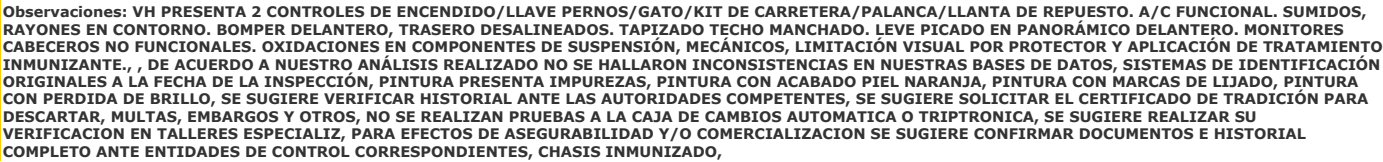

| <div>✓ ORIGINAL   ● OPCIONAL   ✗ NO TIENE</div>                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RADIO                                                                               | RADIO CON UNIDAD CD                                                                 | EQUALIZADOR                                                                         | CAJA DE CD'S                                                                        | PLANTA                                                                              | PARLANTES                                                                           | TWITER                                                                              | VIDRIOS ELECTRICOS                                                                  | PELICULA DE SEGURIDAD                                                               | DESEMPANADOR                                                                        | ESPEJO RETROVISOR                                                                     | ESPEJOS ELECTRICOS                                                                    | PLUMILLA TRASERA                                                                      | BLOQUEO CENTRAL                                                                       | 3er. STOP                                                                             | DIRECCION ASISTIDA                                                                    |
| ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION HIDRAULICA                                                                | AIRE ACONDICION.                                                                    | LLANTAS                                                                             | COPAS                                                                               | RINES                                                                               | AMPLIACIONES                                                                        | ALARMA                                                                              | RELOJ                                                                               | INTUICIONES DE SEGURIDAD                                                            | ENCENDEDOR                                                                          | TAPICERIA DE CUERO                                                                    | EXHAUSTORES                                                                           | PORTA EQUIPAJE                                                                        | TECHO CORREDIZO                                                                       | SPOILER                                                                               | OTROS                                                                                 |
| ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✗                                                                                     | ✓                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     |

| DESCRIPCION       | MARCA REFERENCIA    | CANTIDAD | VALOR |
|-------------------|---------------------|----------|-------|
| ABS               | ORIGINAL ORIGINAL   | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG           | ORIGINAL ORIGINAL   | 8        | \$ 0  |
| CAMARA DE REVERSA | ORIGINAL MAS 360°   | 1        | \$ 0  |
| MONITORES         | ORIGINAL CABECEROS  | 2        | \$ 0  |
| RC                | OTROS C             | 1        | \$ 0  |
| SENSOR DE REVERSA | ORIGINAL MAS DE     | 1        | \$ 0  |
|                   | APROXIMACION        |          |       |
| SILLAS ELECTRICAS | ORIGINAL ORIGINALES | 4        | \$ 0  |

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION

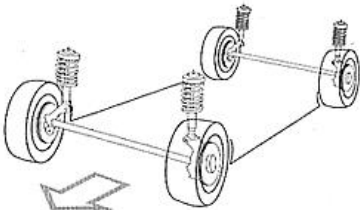

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

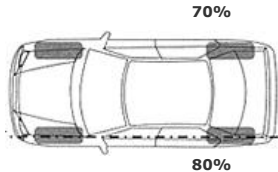

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD



9/09/2026

CLASE CAMIONETA PASAJ.



9/09/2026

TIPO EXPLORER [6]



9/09/2026



9/09/2026



9/09/2026



9/09/2026



# Colserauto

## Informe Técnico

2319232  
JUV021

|        |           |                  |              |
|--------|-----------|------------------|--------------|
| Fecha: | 9/09/2026 | No. Informe:     | 3753027461   |
| Placa: | JUV021    | Ciudad:          | BARRANQUILLA |
|        |           | SATELITE RENTING |              |

Este documento es válido únicamente en original  
Este contiene sistemas de seguridad

### Datos

|               |                  |                             |                         |
|---------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Marca:        | FORD             | Nombre:                     | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| Clase:        | CAMIONETA PASAJ. | Cédula de ciudadanía (NIT): | 811011779               |
| Tipo:         | EXPLORER (4x4)   | Dirección:                  | CR 52 14 30             |
| Modelo:       | 2021             | Teléfono:                   | 3173834058              |
| Nacionalidad: | USA              | Rembo:                      | 33                      |
| Color:        | NEGRO            |                             |                         |
| Cilindraje:   |                  |                             |                         |
| No. Motor:    | MGA74663         | No. Serie:                  | 1FMSK8FHXMGA74663       |
|               |                  | No. Chasis:                 | 1FMSK8FHXMGA74663       |

### Documentos



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023458741

PLACA: JUV021  
MARCA: FORD  
LÍNEA: EXPLORER  
MODELO: 2021

CILINDRADA CC: 2.261  
COLOR: NEGRO AGATA  
SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA  
TIPO CARROCERÍA: WAGON  
COMBUSTIBLE: GASOLINA  
CAPACIDAD Kg/PSI: 7

NÚMERO DE MOTOR: MGA74663  
REG: N  
VIN: 1FMSK8FHXMGA74663

NÚMERO DE SERIE: \*\*\*\*\*  
REG: N  
NÚMERO DE CHASIS: 1FMSK8FHXMGA74663  
REG: N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.  
IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: BLINDAJE: POTENCIA HP: 300

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482021000212887  
FECHA IMPORT: 10/04/2021  
PUERTAS: 5


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: \*\*\*\*\*

FECHA MATRÍCULA: 22/07/2021  
FECHA EXP. LIC. TTO: 22/07/2021  
FECHA VENCIMIENTO: \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA DTAL TTO-BARRANQUILLA

LT02006202409

### Concepto e Improntas
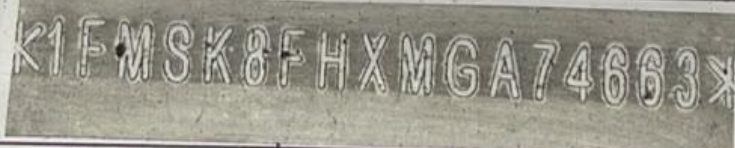
|        |                                    |                                                                                      |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor  | Original <input type="checkbox"/>  |   |
|        | Regrabado <input type="checkbox"/> |                                                                                      |
|        | Grabado <input type="checkbox"/>   |                                                                                      |
| Serial | Original <input type="checkbox"/>  |                                                                                      |
|        | Regrabado <input type="checkbox"/> | Foto-sticker                                                                         |
|        | Grabado <input type="checkbox"/>   |                                                                                      |
| Chasis | Original <input type="checkbox"/>  |  |
|        | Regrabado <input type="checkbox"/> |                                                                                      |
|        | Grabado <input type="checkbox"/>   |                                                                                      |

### Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

FOTO-STICKER-DETERIORADO-VER DETALLE #17, VER DETALLE FOTO-PANORAMICO #18.,

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Firma                                    | Firma Cliente |
| Agente (R)                               | CC            |
| Técnico en identificación de automóviles |               |

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S.A.S. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morata: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá América: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flor: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)



## Registro de improntas

GO - FO - 041  
Versión 3.

Nº 314716

Colserauto

No. Serie

FOTO-STICOL

No. Vin  
Chasis

\*1FMSK8FHXMGA74663\*

\*1FMSK8FHXMGA74663\*

No. Motor

\*MBR74663\*

\*MBR74663\*

Registro de cargo de:

Placa:

JUV 021

Vehículo:

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - [pqrf@colserauto.com](mailto:pqrf@colserauto.com)

Línea de Ventas: 316 389 1599



REPORTE DE RECLAMACIONES  
10/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| JUV021 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

PERITAJE  
COMERCIAL



D  
A  
T  
O  
S

|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | FORD              | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2021         |
| TIPO        | EXPLORER [6]      | CARROCERIA   | CAMIONETA 4P |
| COLOR       | NEGRO             | CILINDRAJE   | 2300         |
| COD. FASEC. | 03006145          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA     |
| No. MOTOR   | MGA74663          | NACIONALIDAD | USA          |
| No. CHASIS  | 1FMSK8FHXMGA74663 | TIPO CAJA    | TIPTRONICA   |
| No. SERIAL  | 1FMSK8FHXMGA74663 | ORDEN        | 2143757849   |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 106111       |

M  
O  
T  
O  
R

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | BUENO            |

E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

P  
A  
R  
T  
E  
  
B  
A  
J  
A

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 9/09/2026 | PLACA: | JUV021 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                               |        |    |
|-----------------------|-------------------------------|--------|----|
| Compañía de Seguros   |                               |        |    |
| No.INSPECCION:        | 3753027461                    | ROMBO: | 33 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |    |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                     |        |    |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 157.400.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 157.400.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | BUENO          |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | BUENO          |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | FUNCIONA  |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR * |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 503153

Fecha Expedición: 9 9 2026 Hora: 5:30 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10023458741

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10023458741

Fecha matrícula

7/22/2021

PLACA

JUV021

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

1FMSK8FHXMGA74663

Clasificación

CAMIONETA

Color

NEGRO AGATA

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

1FMSK8FHXMGA74663

Marca

FORD

Cilindraje

2261

Pasajeros sentados

Número de motor

MGA74663

Línea

EXPLORER

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

1FMSK8FHXMGA74663

Modelo

2021

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

2679.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

16041

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CDA DEL MAGDALENA

6/27/2026

6/27/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

EMITIDA

7/22/2026

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

7/21/2027

7/22/2026

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

N

890903938

7/22/2021

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

157794797

7/22/2021

STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

### Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

297001292

Fecha de registro

6/27/2026

Estado de solicitud

Entidad

CDA DEL MAGDALENA

### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | JUV021                 |
| Fecha Servicio: | 9/09/2026 9:41:00 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRAFICO



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | JUV021                 |
| Fecha Servicio: | 9/09/2026 9:41:00 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 09/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | JUV021     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | FORD              | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2021              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | MGA74663          | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | 1FMSK8FHXMGA74663 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 1FMSK8FHXMGA74663 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757849 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 09/09/2026 | <b>Hora:</b> | 10:47 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | JUV021           |
| <b>Marca:</b>            | FORD             |
| <b>Línea:</b>            | EXPLORER [6]     |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | CAMIONETA 4P     |
| <b>Color:</b>            | NEGRO            |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 2300             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 09/09/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 1FMSK8FHXMGA74663 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 1FMSK8FHXMGA74663 |
| <b>Número de motor:</b>  | MGA74663          |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2021              |

**La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.**

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

-----  
Responsable Central de Control Técnico



|                       |                               |        |        |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 7/09/2026                     | PLACA: | POW493 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros           |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3753026718                    | ROMBO: | 41     |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                               |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                            |        |        |

DATOS

|             |                        |              |            |
|-------------|------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT                | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL              | MODELO       | 2026       |
| TIPO        | KWID [FL]              | CARROCERIA   | AUTO 5P    |
| COLOR       | GRIS ESTRELLA          | CILINDRAJE   | 999        |
| COD. FASEC. | 08001215               | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | A426Q100346            | NACIONALIDAD | BRA        |
| No. CHASIS  | 9FBRB005TM340130       | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | *                      | ORDEN        | 2143757793 |
| SERVICIO    | PARTICULAR             |              |            |
| KILOMETRAJE | 21614                  |              |            |
| ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 – 30 |              |            |


|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS     |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 53.300.000            |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 53.300.000            |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

ESTADO GENERAL

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 46%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 75%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 88%       |        |      |
| CHASIS         | #####      | 59%       |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 100%      |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

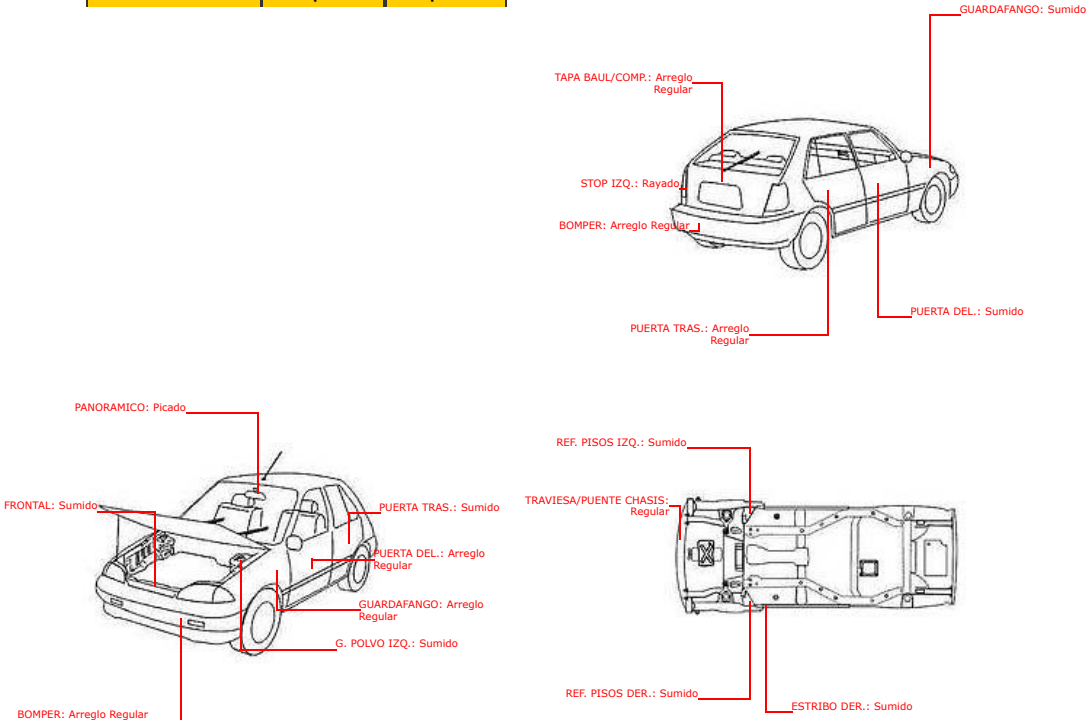

Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES,GATO,LLAVE PERNOS/PALANCA, KIT DE CARRETERA COMPLETO, LLANTA DE REPUESTO.A/C FUNCIONAL. SUMIDOS Y RAYONES EN GENERAL,NUEVA APLICACIÓN DE PINTURA.PANORÁMICO DELANTERO SUSTITUIDO.TAPIZADO SILLA MANCHADO.MANIPULACIÓN EN TORNILLERÍA DE GUARDAFANGO,GUARDAPOLVO METALICO DELANTERO Y LEVE GOLPE Y DEFORMACIÓN EN CONCERTADOR DE BASE MARCO FRONTAL VISTA IZQ.ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA Y PIEZAS MECÁNICAS.MOTIVO DE RECHAZO:CORROSIÓN EN TRAVIESA INFERIOR, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, CORROSION, AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS,

ACCESORIOS

| ❌ ORIGINAL    ⬤ OPCIONAL    ❌ NO TIENE                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>RADIO                | <br>RADIO CON UNIDAD CD | <br>EQUALIZADOR | <br>CAJA DE CD'S | <br>PLANTA | <br>PARLANTES    | <br>TWITER | <br>VIDRIOS ELECTRICOS | <br>PELICULA DE SEGURIDAD   | <br>DESEMPANADOR | <br>ESPEJO RETROVISOR  | <br>ESPEJOS ELECTRICOS | <br>PLUMILLA TRASERA | <br>BLOQUEO CENTRAL | <br>3er. STOP | <br>DIRECCION ASISTIDA |
| ❌                                                                                                           | ✅                                                                                                          | ❌                                                                                                  | ❌                                                                                                   | ❌                                                                                             | ✅                                                                                                   | ❌                                                                                             | ✅                                                                                                         | ⬤                                                                                                              | ✅                                                                                                    | ✅                                                                                                           | ✅                                                                                                           | ✅                                                                                                         | ✅                                                                                                        | ✅                                                                                                  | ✅                                                                                                           |
| <br>DIRECCION HIDRAULICA | <br>AIRE ACONDICION.    | <br>LLANTAS     | <br>COPAS        | <br>RINES  | <br>AMPLIACIONES | <br>ALARMA | <br>RELOJ              | <br>CINTURONES DE SEGURIDAD | <br>ENCENDEDOR   | <br>TAPICERIA DE CUERO | <br>EXPLORADORAS       | <br>PORTA EQUIPAJE   | <br>TECHO CORREDIZO | <br>SPOILER   | <br>OTROS              |

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|-------------------|----------|-------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL OPCIONAL | 1        | \$ 0  |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL | 4        | \$ 0  |
| CAMARA DE REVERSA     | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| RC                    | OTROS D           | 1        | \$ 0  |



FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION

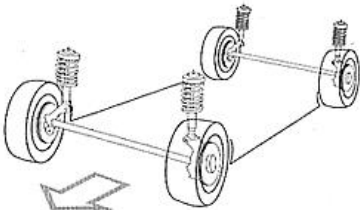


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

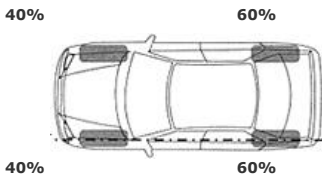

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT



7/09/2026

CLASE AUTOMOVIL



7/09/2026

TIPO KWID [FL]



7/09/2026



7/09/2026



7/09/2026



7/09/2026



**Bogotá Morato:** Calle 98A # 59C - 15 / Cel. 313 395 3915 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 57 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - **Barranquilla:** 899 83 50 / Cel. 320 899 83 57 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 / (605) 368 64 46 - **Bucaramanga:** **Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23, Barrio El Prado / Cel. 313 395 3914 - **Medellín:** **Vehículos Livianos:** Carrera 27 # 54 - 84, Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - **Medellín:** **Vehículos Livianos:** Carrera 4B # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - **Calí:** **Flora:** Av. 3 Norte # 52N - 15 / Cel. 313 395 4738 - **Calí:** **Sur:** Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - **Cúcuta:** **Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Registro de improntas

FO - 041  
n.3.



Nº 310740

Colserauto

serie

Foto- OTIKER

fin  
is

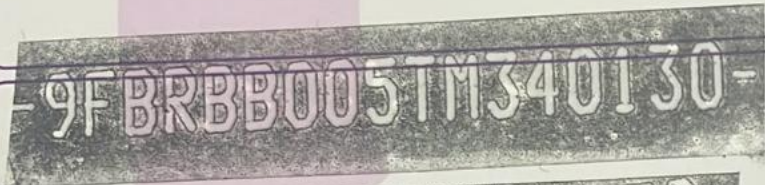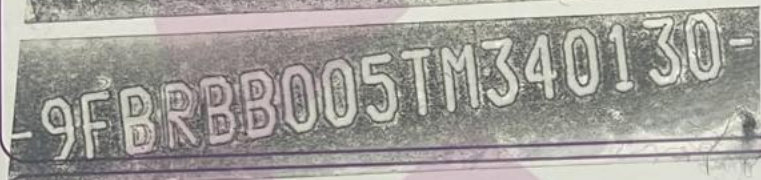

Motor



Registro de cargo de: \_\_\_\_\_ Placa: POW 493 Vehículo: \_\_\_\_\_

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQR y Correo: 322 349 4493 - [pqrf@colserauto.com](mailto:pqrf@colserauto.com)





## REPORTE DE RECLAMACIONES

07/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| POW493 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 7/09/2026 | PLACA: | POW493 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                               |    |
|-----------------------|------------|-------------------------------|----|
| Compañía de Seguros   |            |                               |    |
| No.INSPECCION:        | 3753026718 | ROMBO:                        | 41 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |    |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                     |    |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 53.300.000            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 53.300.000            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2026       |
| TIPO        | KWID [FL]         | CARROCERIA   | AUTO 5P    |
| COLOR       | GRIS ESTRELLA     | CILINDRAJE   | 999        |
| COD. FASEC. | 08001215          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | A426Q100346       | NACIONALIDAD | BRA        |
| No. CHASIS  | 9FBRBB005TM340130 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | *                 | ORDEN        | 2143757793 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 21614      |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA        |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA        |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | FUNCIONA  |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | BUENO     |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 502492

Fecha Expedición: 7 9 2026 Hora: 11:38 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10035554054

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10035554054

Fecha matrícula

7/29/2025

PLACA

POW493

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9FBRBB005TM340130

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

GRIS ESTRELLA

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

9FBRBB005TM340130

Marca

RENAULT

Cilindraje

999

Pasajeros sentados

Número de motor

A426Q100346

Línea

KWID

Carrocería

Capacidad de carga

425

Número de registro

Número de chasis

9FBRBB005TM340130

Modelo

2026

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1238.00

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

1870

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

7/29/2026

Fecha vencimiento

7/28/2027

Fecha vigencia

7/29/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

7/29/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

272906478

Fecha de registro

7/29/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

## TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

272858698

7/28/2025

STRITATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | POW493                  |
| Fecha Servicio: | 7/09/2026 11:36:33 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | POW493                  |
| Fecha Servicio: | 7/09/2026 11:36:33 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 07/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | POW493     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | RENAULT           | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2026              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | A426Q100346       | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | *                 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9FBRBB005TM340130 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757793 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 07/09/2026 | <b>Hora:</b> | 11:38 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Placa:</b>            | POW493        |
| <b>Marca:</b>            | RENAULT       |
| <b>Línea:</b>            | KWID [FL]     |
| <b>Clase:</b>            | AUTOMOVIL     |
| <b>Tipo Carroceria:</b>  | AUTO 5P       |
| <b>Color:</b>            | GRIS ESTRELLA |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 999           |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA      |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 07/09/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9FBRBB005TM340130 |
| <b>Número de Serie:</b>  | *                 |
| <b>Número de motor:</b>  | A426Q100346       |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2026              |

**La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.**

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

-----  
Responsable Central de Control Técnico





## EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

|                        |             |              |                   |                |                           |
|------------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Placa:                 | KZS688      | Nro Orden:   | 133694918         | Nro Serie:     | W1K1770871N278929         |
| Código Fasecol-<br>da: | 05801343    | Kilometraje: | 58.836            | Combustible:   | Gasolina                  |
| Valor Fasecolda:       | 115.100.000 | Nro Chasis:  | W1K1770871N278929 | Nro de Llaves: | 2                         |
| Valor Sura:            | 115.100.000 | Nro Motor:   | 28291480790141    | Ciudad:        | Medellín                  |
|                        |             |              |                   | Sede:          | AUTOS SURA<br>MALL RIO 10 |

## CALIFICACIÓN

88.50%

## ASEGURABILIDAD

NO ASEGURABLE

## OBSERVACIÓN FINAL

NOVEDAD CRÍTICA - NO  
COMPRA - NO RENTBACK

## Calificaciones Individuales por Categoría

PINTURA Y RAYONES: 95%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 80%

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 10%

RC: D

## Resumen de Observaciones

## PINTURA Y RAYONES:

PARAGOLPES DELANTERO PINTURA MANCHADA, PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPINTADO, CAPÓ PINTURA MANCHADA, RAYONES EN CARROCERÍA.

## CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PUERTA DELANTERA DERECHA DESCUADRADO, GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO GOLPEADO, PARAGOLPES TRASERO DESCUADRE, RETROVISOR DERECHO ROTO, PUERTA DELANTERA DERECHA REMOVIDO, PUERTA TRASERA DERECHA BIEN REPARADO, SUMIDOS EN CARROCERÍA.

## Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS.





| PLACA  | SERVICIO                  | CENTRO DE SERVICIO  | FECHA       | SECUENCIA |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| KZS688 | REVISION COMPLETA RENTING | AUTOS SURA MEDELLIN | 28-MAY-2026 | 133694918 |

INFORMACIÓN

GENERAL

|                |                                     |                     |                               |                   |                |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| CLIENTE        | RENTING COLOMBIA S.A.S.             | C.C./NIT            | A8110117798                   | TELÉFONO          | 6015200050     |
| DIRECCIÓN      | CR 52 # 14 30 LCAL 342              | E-MAIL              | jfigueira@rentingcolombia.com |                   |                |
| MARCA          | MERCEDES BENZ A 200 [W177] AMG Line | MODELO              | 2022                          | COLOR             | PLATA          |
| SERVICIO       | PARTICULAR                          | MATRICULADO         | BANCOLOMBIA                   |                   | VALOR AUTOSURA |
|                |                                     |                     |                               |                   | 115100000      |
| CÓD. FASECOLDA | MANIFIESTO                          |                     | VALOR                         |                   |                |
| 05801343       | NÚMERO                              | FECHA               | AVALUO PROPIETARIO            | ACCESORIOS        | COMERCIAL      |
|                | 482022000200507                     | 2022/04/04          |                               |                   | 115100000      |
| VENCE SOAT     | FECHA REV. TEC-MEC.                 | FECHA REV. MECÁNICA | TIPO TRANSPORTE               | NÚMERO MOTOR      |                |
| 2027/05/04     | 2027/05/05                          |                     | PARTICULAR                    | 28291480790141    |                |
| NÚMERO CHASIS  | W1K1770871N278929                   |                     | NÚMERO SERIAL                 | W1K1770871N278929 |                |
|                |                                     |                     | ALARMA                        |                   |                |

| HISTORIAL DE REVISIONES |                           |       |            |          |         | OBSERVACIONES |        |            |       |        |        |             |              |
|-------------------------|---------------------------|-------|------------|----------|---------|---------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
| FECHA REVISION          | TIPO REVISION             | KMTRS | CARROCERIA | INFERIOR | LLANTAS | AMORTIGUADOR  | FRENOS | ALINEACION | PISOS | CHASIS | PLACAS | PROPIETARIO | ESTUDIO TECN |
| 2026/05/28              | REVISION COMPLETA RENTING | 58836 | X          |          | X       |               |        |            |       |        |        | X           |              |
|                         |                           |       |            |          |         |               |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |            |          |         |               |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |            |          |         |               |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |            |          |         |               |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |            |          |         |               |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |            |          |         |               |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |            |          |         |               |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |            |          |         |               |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |            |          |         |               |        |            |       |        |        |             |              |

OBSERVACIONES

REVISIÓN ACTUAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
| OBSERVACIÓN<br>VEHÍCULO SUCIO NO SE GARANTIZA INSPECCIÓN DE PINTURA ,<br>PRESENTA PROTECTOR INFERIOR, NO SE VERIFICA FUGAS ,<br>SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA,<br>VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE<br>IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO<br>CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES//RC BIENES<br>PAGADO \$ 200.000 S24.,<br>2 LLAVES FUNCIONALES,<br>NO SE REvisa BATERÍA , | CARROCERIA | INFERIOR | LLANTAS | AMORTIGUADOR | FRENOS | ALINEACION | PISOS | CHASIS | PLACAS | PROPIETARIO | ESTUDIO TECN |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X          |          | X       |              |        |            |       |        |        | X           |              |


ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

| PLACA  | SERVICIO                  | CENTRO DE SERVICIO  | FECHA       |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|
| KZS688 | REVISION COMPLETA RENTING | AUTOS SURA MEDELLIN | 28-MAY-2026 |

## CARROCERIA SEDAN

## CARROCERIA SEDAN

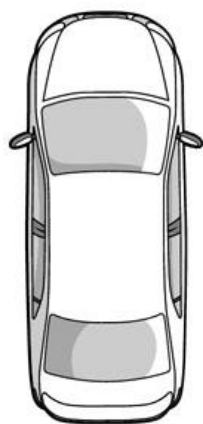

| NÚMERO | ESTADO                     |
|--------|----------------------------|
| 0      | BIEN                       |
| 1      | BIEN REPARADO              |
| 2      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 3      | BUENO                      |
| 4      | CORROÍDO                   |
| 5      | CUARTEADO                  |
| 6      | DESCUADRADO                |
| 7      | DESENGRAFE                 |
| 8      | FISURADO                   |
| 9      | GOLPE LEVE                 |
| 10     | GOLPEADO                   |
| 11     | MAL REPARADO               |
| 12     | MAL REPARADO POR REMOSION  |
| 13     | MAL REPINTADO              |
| 14     | MALO                       |
| 15     | NO REALIZADA               |
| 16     | NO TIENE                   |
| 17     | PINTURA MANCHADA           |
| 18     | RAYADO                     |
| 19     | REGULAR                    |
| 20     | REMOVIDO                   |
| 21     | REPINTADO                  |
| 22     | REPINTADO PARCIAL          |
| 23     | ROTO                       |
| 24     | SUMIDO                     |

| DETALLE                                    | ESTADO           | DETALLE                                       | ESTADO        | DETALLE                                  | ESTADO           |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|
| ANTENA                                     | TIENE            | BOCELES                                       | TIENE         | BOCELES BOCA LLANTAS                     | NO TIENE         |
| COCUYO DERECHO                             | TIENE            | COCUYO IZQUIERDO                              | TIENE         | ESPOILER DELANTERO                       | NO TIENE         |
| LUZ MEDIA DERECHA                          | TIENE            | LUZ MEDIA IZQUIERDA                           | TIENE         | PLUMILLA TRASERA                         | TIENE            |
| PLUMILLAS DELANTERAS                       | TIENE            | PORTAEQUIPAJES                                | NO TIENE      | RETROVISOR DERECHO                       | ROTO             |
| RETROVISOR IZQUIERDO                       | TIENE            | RINES                                         | TIENE         | STOP ADICIONAL                           | TIENE            |
| SUNROOF                                    | NO FUNCIONA      | LUCES ALTAS                                   | FUNCIONA      | LUCES BAJAS                              | FUNCIONA         |
| MOTOR ELÉCTRICO                            | FUNCIONA         | MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO              | FUNCIONA      | TECHO                                    | TIENE            |
| ESPEJO DERECHO                             | FUNCIONA         | LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA) | NO TIENE      | LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA          | FUNCIONA         |
| LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA) | NO TIENE         | INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO        | TIENE         | INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO | TIENE            |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA          | FUNCIONA         | ASIENTOS DELANTEROS                           | FUNCIONA      | ASIENTOS TRASEROS                        | BUENO            |
| AIRE ACONDICIONADO                         | TIENE            | CONSOLA RADIO                                 | BUENO         | CONTROL VIDRIOS                          | BUENO            |
| CINTURON SEGURIDAD                         | BUENO            | ESPEJOS ELECTRICOS                            | BUENO         | RADIO                                    | ENCIENDE         |
| ESPEJO RETROVISOR INTERNO                  | TIENE            | SEGUROS ELECTRICOS                            | TIENE         | TABLERO                                  | BUENO            |
| RELOJ                                      | TIENE            | TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS                   | BUENO         | TAPIZADO PUERTAS TRASERAS                | BUENO            |
| TAPIZADO PISO                              | BUENO            | VIDRIOS ELÉCTRICOS                            | TIENE         | DIRECCION HIDRAULICA                     | NO TIENE         |
| TAPIZADO TECHO                             | BUENO            | MARCACION DE SEGURIDAD                        | NO TIENE      | RESISTENCIA DESEMPAÑANTE                 | TIENE            |
| LLANTA REPUESTO                            | NO TIENE         | ESTRIBO DERECHO                               | BUENO         | GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO            | BUENO            |
| SEGUNDA LLAVE                              | TIENE            | PARAL CENTRAL DERECHO                         | BUENO         | PUERTA DELANTERA DERECHA                 | REMOVIDO         |
| COSTADO DERECHO                            | BUENO            | PUERTA DELANTERA DERECHA                      | MAL REPINTADO | PUERTA TRASERA DERECHA                   | BIEN REPARADO    |
| PUERTA DELANTERA DERECHA                   | DESCUADRADO      | VIDRIO PUERTA TRAS DER                        | BUENO         | VIDRIO COSTADO DERECHO                   | BUENO            |
| VIDRIO PUERTA DEL DER                      | BUENO            | GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO               | GOLPEADO      | COSTADO IZQUIERDO                        | BUENO            |
| ESTRIBO IZQUIERDO                          | BUENO            | PUERTA DELANTERA IZQUIERDA                    | BUENO         | PUERTA TRASERA IZQUIERDA                 | BUENO            |
| PARAL CENTRAL IZQUIERDO                    | BUENO            | VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO               | BUENO         | VIDRIO COSTADO IZQUIERDO                 | BUENO            |
| VIDRIO PUERTA DEL IQZ                      | BUENO            | PARAGOLPES DELANTERO                          | RAYADO        | CAPÓ                                     | PINTURA MANCHADA |
| PARAGOLPES DELANTERO                       | PINTURA MANCHADA | ESTRUCTURA FAROLA DERECHA                     | BUENO         | ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA              | BUENO            |
| CAPOTA                                     | BUENO            | PARAL PANORAMICO DERECHO                      | BUENO         | PARAL PANORAMICO IZQUIERDO               | BUENO            |
| PANORAMICO DELANTERO                       | BUENO            | ROMPENIEBLAS                                  | TIENE         | PANEL PARALLAMAS                         | BUENO            |
| PERSIANA                                   | BUENO            | PARAGOLPES TRASERO                            | DESCUADRE     | PARAGOLPES TRASERO                       | RAYADO           |
| BABERO                                     | BUENO            | PANEL TRASERO                                 | BUENO         | PANORAMICO TRASERO                       | BUENO            |
| ESPOILER TRASERO                           | NO TIENE         | STOP IZQUIERDO                                | BUENO         | TAPA BAÚL                                | BUENO            |
| STOP DERECHO                               | BUENO            |                                               |               |                                          |                  |






| PLACA  | SERVICIO                  | CENTRO DE SERVICIO  | FECHA       |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|
| KZS688 | REVISION COMPLETA RENTING | AUTOS SURA MEDELLIN | 28-MAY-2026 |

INFERIOR SEDAN

INFERIOR SEDAN

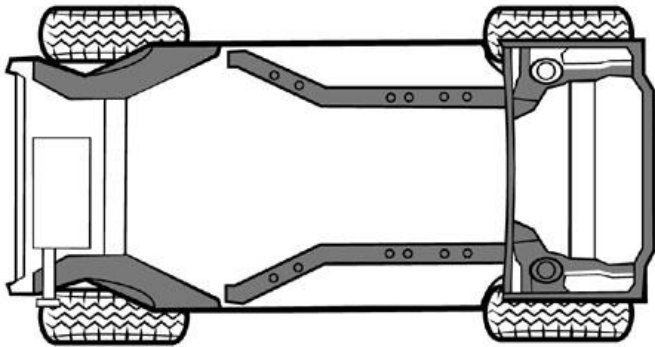

| NÚMERO | ESTADO                     |
|--------|----------------------------|
| 0      | BIEN                       |
| 1      | BIEN REPARADO              |
| 2      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 3      | BUENO                      |
| 4      | CORROÍDO                   |
| 5      | CUARTEADO                  |
| 6      | DESENGRAFE                 |
| 7      | FISURADO                   |
| 8      | GOLPE LEVE                 |
| 9      | GOLPEADO                   |
| 10     | MAL REPARADO               |
| 11     | MALO                       |
| 12     | NO REALIZADA               |
| 13     | NO TIENE                   |
| 14     | RAYADO                     |
| 15     | REGULAR                    |
| 16     | REMOVIDO                   |
| 17     | REPINTADO                  |
| 18     | REPINTADO PARCIAL          |
| 19     | REVISAR FUGAS              |
| 20     | SUMIDO                     |
| 21     | TIENE                      |

| DETALLE                           | ESTADO | DETALLE                             | ESTADO   | DETALLE                           | ESTADO   |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| ESTRIBO DERECHO                   | BUENO  | ESTRIBO IZQUIERDO                   | BUENO    | PISOS CARROCERIA                  | BUENO    |
| BASE CAJA DIRECCIÓN               | BUENO  | BASE TIJERA DERECHA                 | BUENO    | BASE TIJERA IZQUIERDA             | BUENO    |
| TRAVIESA INFERIOR                 | BUENO  | MARCO FRONTAL                       | BUENO    | CARTER                            | BUENO    |
| CUNA MOTOR                        | BUENO  | DESFASE DIAGONALES CHASIS           | NO TIENE | DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA   | NO TIENE |
| GUARDAPOLVO METALICO DERECHO      | BUENO  | GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO      | BUENO    | GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO      | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO    | BUENO  | PUNTA DELANTERA DERECHA             | BUENO    | PUNTA DELANTERA IZQUIERDA         | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA DERECHA          | BUENO  | TIJERA DELANTERA IZQUIERDA          | BUENO    | PANEL PARALLAMAS                  | BUENO    |
| TORRE DELANTERA DERECHA           | BUENO  | TORRE DELANTERA IZQUIERDA           | BUENO    | DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF | NO TIENE |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA | BUENO  | EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    | PANEL TRASERO                     | BUENO    |
| PISO BAUL                         | BUENO  | PUNTA TRASERA DERECHA               | BUENO    | PUNTA TRASERA IZQUIERDA           | BUENO    |
| TANQUE GASOLINA                   | BUENO  | TIJERA TRASERA DERECHA              | BUENO    | TIJERA TRASERA IZQUIERDA          | BUENO    |

| LLANTAS | OBSERVACIONES |
|---------|---------------|
|---------|---------------|

EN ESTA PRUEBA NO SE REvisa LA VIDA ÚTIL DE LOS EJES

| PLACA  | SERVICIO                  | CENTRO DE SERVICIO  | FECHA       |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|
| KZS688 | REVISION COMPLETA RENTING | AUTOS SURA MEDELLIN | 28-MAY-2026 |

ELEMENTOS MECÁNICOS \*\*

ELEMENTOS MECANICOS \*\*

| DETALLE                    | ESTADO  | DETALLE                      | ESTADO   | DETALLE                      | ESTADO  |
|----------------------------|---------|------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA | BUENO   | BUJES TIJERA DERECHA         | BUENO    | BUJES TIJERA IZQUIERDA       | BUENO   |
| ESFERA DE TIJERA DERECHA   | BUENO   | ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA   | BUENO    | PASTAS DELANTERAS DERECHA    | REVISAR |
| DISCO DELANTERO DERECHO    | REVISAR | DISCO DELANTERO IZQUIERDO    | REVISAR  | DISCO TRASERO IZQ            | REVISAR |
| DISCO TRASERO DER          | REVISAR | PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS | REVISAR  | PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS   | REVISAR |
| PASTAS TRASERAS DERECHAS   | REVISAR | FUGAS DE ACEITE              | NO TIENE | GUARDA POLVOS DE EJES        | BUENO   |
| MOFLE                      | BUENO   | TERMINAL DELANTERA DERECHA   | BUENO    | TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA | BUENO   |

| PLACA  | SERVICIO                  | CENTRO DE SERVICIO  | FECHA       |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|
| KZS688 | REVISION COMPLETA RENTING | AUTOS SURA MEDELLIN | 28-MAY-2026 |

LLANTAS CAMIONETA \*\*

LLANTAS CAMIONETA \*\*

| DETALLE                  | ESTADO | DETALLE                    | ESTADO | DETALLE         | ESTADO |
|--------------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------|--------|
| LLANTA DELANTERA DERECHA | 1      | LLANTA DELANTERA IZQUIERDA | 1      | LLANTA REPUESTO | BUENA  |
| LLANTA TRASERA DERECHA   | 6      | LLANTA TRASERA IZQUIERDA   | 6      |                 |        |



| PLACA  | SERVICIO                  | CENTRO DE SERVICIO  | FECHA       |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|
| KZS688 | REVISION COMPLETA RENTING | AUTOS SURA MEDELLIN | 28-MAY-2026 |



**OBSERVACIONES \*\***

*OBSERVACIONES \*\*\**

| DETALLE         | ESTADO    | DETALLE | ESTADO | DETALLE | ESTADO |
|-----------------|-----------|---------|--------|---------|--------|
| ESTUDIO TECNICO | REALIZADA |         |        |         |        |

| PLACA  | SERVICIO                  | CENTRO DE SERVICIO  | FECHA       |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|
| KZS688 | REVISION COMPLETA RENTING | AUTOS SURA MEDELLIN | 28-MAY-2026 |

REVISIÓN BATERÍA \*\*

REVISIÓN BATERÍA \*\*

| DETALLE               | ESTADO        | DETALLE                | ESTADO        | DETALLE                       | ESTADO        |
|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| COMPROBACIÓN DE CARGA | OBSERVACIONES | TERMINALES DE CONEXIÓN | OBSERVACIONES | FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR | OBSERVACIONES |
| CAJA DE BATERÍA:      | OBSERVACIONES |                        |               |                               |               |



## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente



## Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|                                                |                          |          |                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|
| Nombres y apellidos<br>RENTING COLOMBIA S.A.S. | C.C. o NIT<br>8110117798 | Teléfono | Email<br>jfigueira@rentingcolombia.com |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|



### INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

|                                                 |                           |                      |                |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Marca<br>MERCEDES BENZ A 200 [W177] AMG Line TP | Número de placa<br>KZS688 | Kilometraje<br>58836 | Modelo<br>2022 |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|



### INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Centro de servicios<br>MEDELLIN | Fecha del servicio<br>2026/05/28 |
|---------------------------------|----------------------------------|


### Documentos

| Detalle         | Fecha de vencimiento |
|-----------------|----------------------|
| SOAT            | 2027/05/04           |
| Tecnicomecánica | 2027/05/05           |

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REVISION COMPLETA RENTING | X |
|---------------------------|---|

# CHASIS

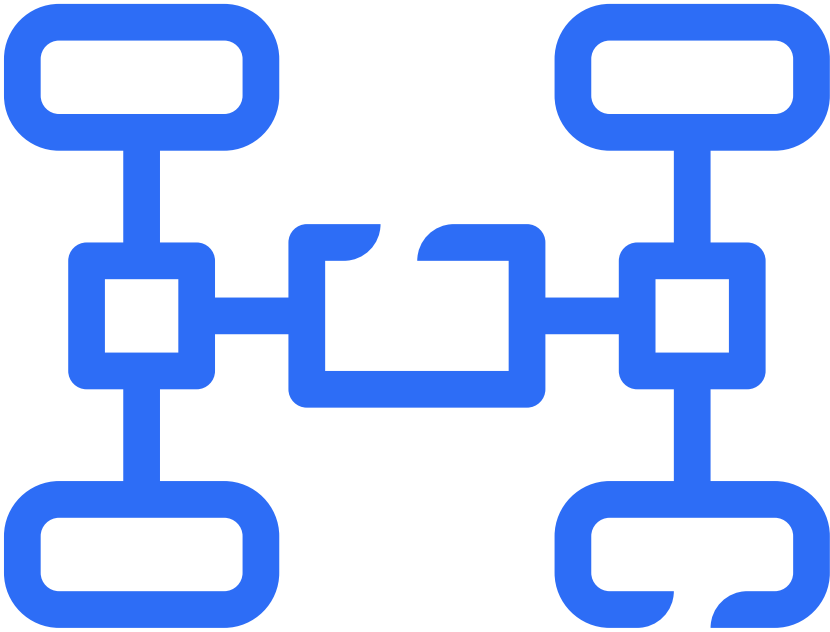

| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESENGRAFE                 |
| 8      | FISURADO                   |
| 9      | GOLPE LEVE                 |
| 10     | GOLPEADO                   |
| 11     | MAL REPARADO               |
| 12     | MALO                       |
| 13     | NO REALIZADA               |
| 14     | NO TIENE                   |
| 15     | RAYADO                     |
| 16     | REGULAR                    |
| 17     | REMOVIDO                   |
| 18     | REPINTADO                  |
| 19     | REPINTADO PARCIAL          |
| 20     | REVISAR FUGAS              |
| 21     | SUMIDO                     |
| 22     | TIENE                      |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| ESTRIBO DERECHO           | BUENO    |
| ESTRIBO IZQUIERDO         | BUENO    |
| PISOS CARROCERIA          | BUENO    |
| BASE CAJA DIRECCIÓN       | BUENO    |
| BASE TIJERA DERECHA       | BUENO    |
| BASE TIJERA IZQUIERDA     | BUENO    |
| TRAVIESA INFERIOR         | BUENO    |
| MARCO FRONTAL             | BUENO    |
| CARTER                    | BUENO    |
| CUNA MOTOR                | BUENO    |
| DESFASE DIAGONALES CHASIS | NO TIENE |


| Detalle                    | Estado   |
|----------------------------|----------|
| DESFASE DIAGONALES BASES   | NO TIENE |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO    |
| PUNTA DELANTERA DERECHA    | BUENO    |
| PUNTA DELANTERA IZQUIERDA  | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA DERECHA   | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |
| PANEL PARALLAMAS           | BUENO    |
| TORRE DELANTERA DERECHA    | BUENO    |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| TORRE DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |
| DESFASE DIAGONALES A      | NO TIENE |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | BUENO    |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | BUENO    |
| PANEL TRASERO             | BUENO    |
| PISO BAUL                 | BUENO    |
| PUNTA TRASERA DERECHA     | BUENO    |
| PUNTA TRASERA IZQUIERDA   | BUENO    |
| TANQUE GASOLINA           | BUENO    |
| TIJERA TRASERA DERECHA    | BUENO    |
| TIJERA TRASERA IZQUIERDA  | BUENO    |

## Observaciones especiales o recomendaciones

PRESENTA PROTECTOR INFERIOR, NO SE VERIFICA FUGAS

## CARROCERÍA

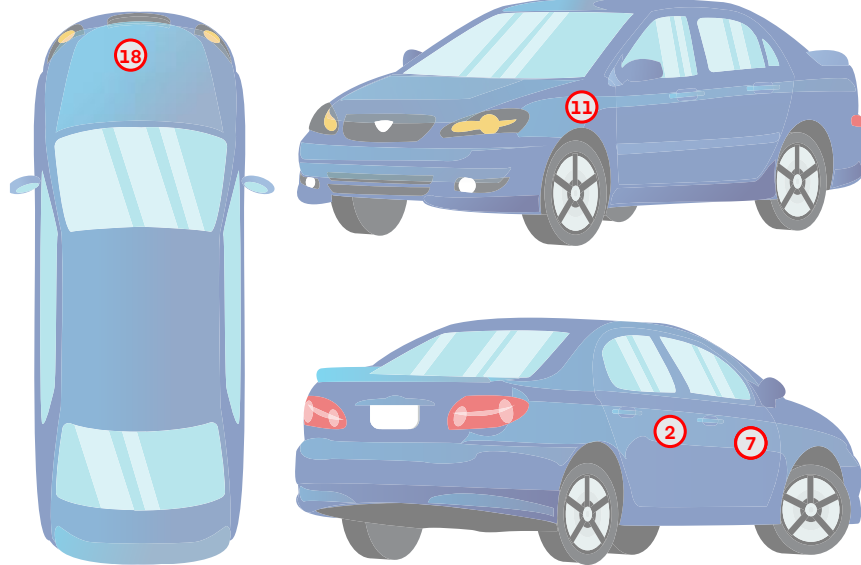

| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESCUADRADO                |
| 8      | DESENGRAFE                 |
| 9      | FISURADO                   |
| 10     | GOLPE LEVE                 |
| 11     | GOLPEADO                   |
| 12     | MAL REPARADO               |
| 13     | MAL REPARADO POR REMOSION  |
| 14     | MAL REPINTADO              |
| 15     | MALO                       |
| 16     | NO REALIZADA               |
| 17     | NO TIENE                   |
| 18     | PINTURA MANCHADA           |
| 19     | RAYADO                     |
| 20     | REGULAR                    |
| 21     | REMOVIDO                   |
| 22     | REPINTADO                  |
| 23     | REPINTADO PARCIAL          |
| 24     | ROTO                       |
| 25     | SUMIDO                     |

| Detalle                   | Estado      |
|---------------------------|-------------|
| ANTENA                    | TIENE       |
| BOCELES                   | TIENE       |
| BOCELES BOCA LLANTAS      | NO TIENE    |
| COCUYO DERECHO            | TIENE       |
| COCUYO IZQUIERDO          | TIENE       |
| ESPOILER DELANTERO        | NO TIENE    |
| LUZ MEDIA DERECHA         | TIENE       |
| LUZ MEDIA IZQUIERDA       | TIENE       |
| PLUMILLA TRASERA          | TIENE       |
| PLUMILLAS DELANTERAS      | TIENE       |
| PORTAEQUIPAJES            | NO TIENE    |
| RETROVISOR DERECHO        | ROTO        |
| RETROVISOR IZQUIERDO      | TIENE       |
| RINES                     | TIENE       |
| STOP ADICIONAL            | TIENE       |
| SUNROOF                   | NO FUNCIONA |
| LUCES ALTAS               | FUNCIONA    |
| LUCES BAJAS               | FUNCIONA    |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO    | FUNCIONA    |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO    | FUNCIONA    |
| TECHO                     | TIENE       |
| LUZ DRL DERECHA(LUZ DE    | NO TIENE    |
| LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE | NO TIENE    |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA    |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA    |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE       |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE       |
| AIRE ACONDICIONADO        | TIENE       |

| Detalle                   | Estado        |
|---------------------------|---------------|
| ASIENTOS DELANTEROS       | FUNCIONA      |
| ASIENTOS TRASEROS         | BUENO         |
| CINTURON SEGURIDAD        | BUENO         |
| CONSOLA RADIO             | BUENO         |
| CONTROL VIDRIOS           | BUENO         |
| ESPEJO RETROVISOR INTERNO | TIENE         |
| ESPEJOS ELECTRICOS        | BUENO         |
| RADIO                     | ENCIENDE      |
| RELOJ                     | TIENE         |
| SEGUROS ELECTRICOS        | TIENE         |
| TABLERO                   | BUENO         |
| TAPIZADO PISO             | BUENO         |
| TAPIZADO PUERTAS          | BUENO         |
| TAPIZADO PUERTAS TRASERAS | BUENO         |
| TAPIZADO TECHO            | BUENO         |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS        | TIENE         |
| DIRECCION HIDRAULICA      | NO TIENE      |
| LLANTA REPUESTO           | NO TIENE      |
| MARCACION DE SEGURIDAD    | NO TIENE      |
| RESISTENCIA DESEMPAÑANTE  | TIENE         |
| SEGUNDA LLAVE             | TIENE         |
| ESTRIBO DERECHO           | BUENO         |
| GUARDAFANGO DELANTERO     | BUENO         |
| COSTADO DERECHO           | BUENO         |
| PARAL CENTRAL DERECHO     | BUENO         |
| PUERTA DELANTERA DERECHA  | DESCUADRADO   |
| PUERTA DELANTERA DERECHA  | REMOVIDO      |
| PUERTA DELANTERA DERECHA  | MAL REPINTADO |

| Detalle                  | Estado           |
|--------------------------|------------------|
| PUERTA TRASERA DERECHA   | BIEN REPARADO    |
| VIDRIO PUERTA DEL DER    | BUENO            |
| VIDRIO PUERTA TRAS DER   | BUENO            |
| VIDRIO COSTADO DERECHO   | BUENO            |
| ESTRIBO IZQUIERDO        | BUENO            |
| GUARDAFANGO DELANTERO    | GOLPEADO         |
| COSTADO IZQUIERDO        | BUENO            |
| PARAL CENTRAL IZQUIERDO  | BUENO            |
| PUERTA DELANTERA         | BUENO            |
| PUERTA TRASERA IZQUIERDA | BUENO            |
| VIDRIO PUERTA DEL IZQ    | BUENO            |
| VIDRIO PUERTA TRASERA    | BUENO            |
| VIDRIO COSTADO IZQUIERDO | BUENO            |
| PARAGOLPES DELANTERO     | RAYADO           |
| PARAGOLPES DELANTERO     | PINTURA MANCHADA |
| CAPÓ                     | PINTURA MANCHADA |
| CAPOTA                   | BUENO            |
| ESTRUCTURA FAROLA        | BUENO            |
| ESTRUCTURA FAROLA        | BUENO            |
| PANORAMICO DELANTERO     | BUENO            |
| PARAL PANORAMICO DERECHO | BUENO            |
| PARAL PANORAMICO         | BUENO            |
| PERSIANA                 | BUENO            |
| ROMPENIEBLAS             | NO TIENE         |
| PANEL PARALLAMAS         | BUENO            |
| BABERO                   | BUENO            |
| PARAGOLPES TRASERO       | RAYADO           |
| PARAGOLPES TRASERO       | DESCUADRE        |



## CARROCERÍA

| Detalle          | Estado   |
|------------------|----------|
| ESPOILER TRASERO | NO TIENE |
| PANEL TRASERO    | BUENO    |

| Detalle            | Estado |
|--------------------|--------|
| PANORAMICO TRASERO | BUENO  |
| STOP DERECHO       | BUENO  |

| Detalle        | Estado |
|----------------|--------|
| STOP IZQUIERDO | BUENO  |
| TAPA BAÚL      | BUENO  |

### Observaciones especiales o recomendaciones

VEHÍCULO SUCIO NO SE GARANTIZA INSPECCIÓN DE PINTURA

## ACTIVIDAD: OBSERVACIONES




| Detalle         | Estado    |
|-----------------|-----------|
| ESTUDIO TÉCNICO | REALIZADA |

### Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES FUNCIONALES

## ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.

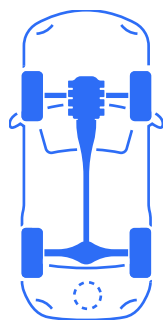

Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

| Detalle                    | Estado |
|----------------------------|--------|
| LLANTA DELANTERA DERECHA   | 1      |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA | 1      |
| LLANTA REPUESTO            | BUENA  |
| LLANTA TRASERA DERECHA     | 6      |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA   | 6      |

## ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

| Detalle                       | Estado        |
|-------------------------------|---------------|
| COMPROBACIÓN DE CARGA         | OBSERVACIONES |
| TERMINALES DE CONEXIÓN        | OBSERVACIONES |
| FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR | OBSERVACIONES |
| CAJA DE BATERÍA:              | OBSERVACIONES |

### Observaciones especiales o recomendaciones

NO SE REVISA BATERÍA

| RELACIÓN ACCESORIOS   |         |
|-----------------------|---------|
|                       | VALOR   |
| ACCESORIO             | \$ 0.00 |
| ACCESORIOS ESPECIALES | \$ 0.00 |
| VALOR TOTAL           | \$ 0.00 |

| HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS |          |
|-------------------------------|----------|
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA    | BUENO    |
| BUJES TIJERA DERECHA          | BUENO    |
| BUJES TIJERA IZQUIERDA        | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| ESFERA DE TIJERA DERECHA      | BUENO    |
| ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA    | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| PASTAS DELANTERAS DERECHA     | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO DERECHO       | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO IZQUIERDO     | REVISAR  |
| DISCO TRASERO IZQ             | REVISAR  |
| DISCO TRASERO DER             | REVISAR  |
| PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS  | REVISAR  |
| PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS    | REVISAR  |
| PASTAS TRASERAS DERECHAS      | REVISAR  |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| FUGAS DE ACEITE               | NO TIENE |
| GUARDA POLVOS DE EJES         | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| MOFLE                         | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| TERMINAL DELANTERA DERECHA    | BUENO    |
| TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA  | BUENO    |



## HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

| FECHA REVISIÓN | TIPO REVISIÓN KMTRS       | KILOMETRAJE | CARROCERIA | LLANTAS | PROPIETARIO |
|----------------|---------------------------|-------------|------------|---------|-------------|
|                |                           |             |            |         |             |
| 2026/05/28     | REVISION COMPLETA RENTING | 58836       | X          | X       | X           |

### Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/05/04, en nuestros centros de servicio adquiérela de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web [www.suraenlinea.com](http://www.suraenlinea.com) o en nuestra App [Seguros Sura](#) para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



### Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA



Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.



Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.



Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.



Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.



Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.



Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.



Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.



Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente

## Evaluación Técnica Vehicular



**PLACA: KZS688**

### Información del vehículo

**Fecha matrícula:** 5/5/2022  
**Modelo:** 2022  
**Fecha de importación:** 04/04/2022  
**Nro. historico de Propietarios:** 1  
**Blindaje:** 0  
**Detalle blindaje:** NO REPORTADO  
**Tiene prenda:** SIN REPORTE  
**Entidad prenda:** NO REPORTADO

### Información propietario

**Nombre:** BANCOLOMBIA S.A.  
**Tipo Documento:** NIT  
**Nro. Documento:** 890903938  
**Categoría licencia:**  
**Estado:**  
**No.Multas Actuales:**

### Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

**Tiene Embargo:** NO  
**Reporte por hurto:** NO  
**Medida cautelar embargo:** NO  
**Orden de Decomiso:** NO  
**Medida cautelar Secuestro:** NO

**Denuncio robo Vehículo:** NO  
**Abstención de trámite por Hurto:** NO  
**Accidente con Muerto:** NO  
**Otros:** NO  
**Estado del vehículo:** ACTIVO

### Documentos del vehículo

**Tipo de Documento:** SOAT  
**Fecha Expedición:** 21/4/2026  
**Fecha Vencimiento:** 4/5/2027

**Tipo de Documento:** RTM  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

**Tipo de Documento:** DIJIN  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

### Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

### Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

**PRIMERA:** Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

**SEGUNDA:** Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

**TERCERA:** Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

**CUARTA:** Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.



PLACA: KZS688

## IMÁGENES DE EVALUACIÓN





## IMÁGENES DE EVALUACIÓN





## IMÁGENES DE EVALUACIÓN






## IMÁGENES DE EVALUACIÓN



IMÁGENES DE EVALUACIÓN

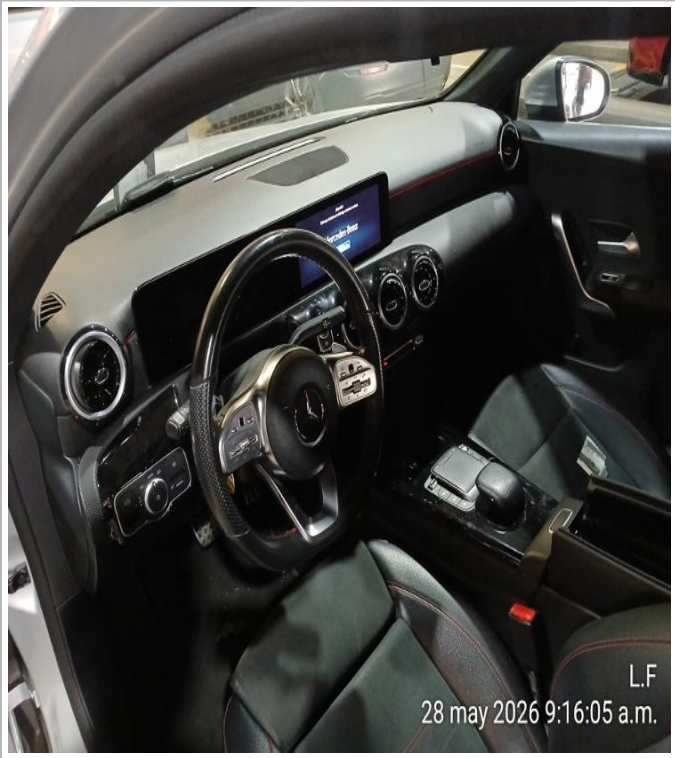




**INFORME DE IMPRONTAS**

PLACA: **K2S 688**


NUMERO DE MOTOR:

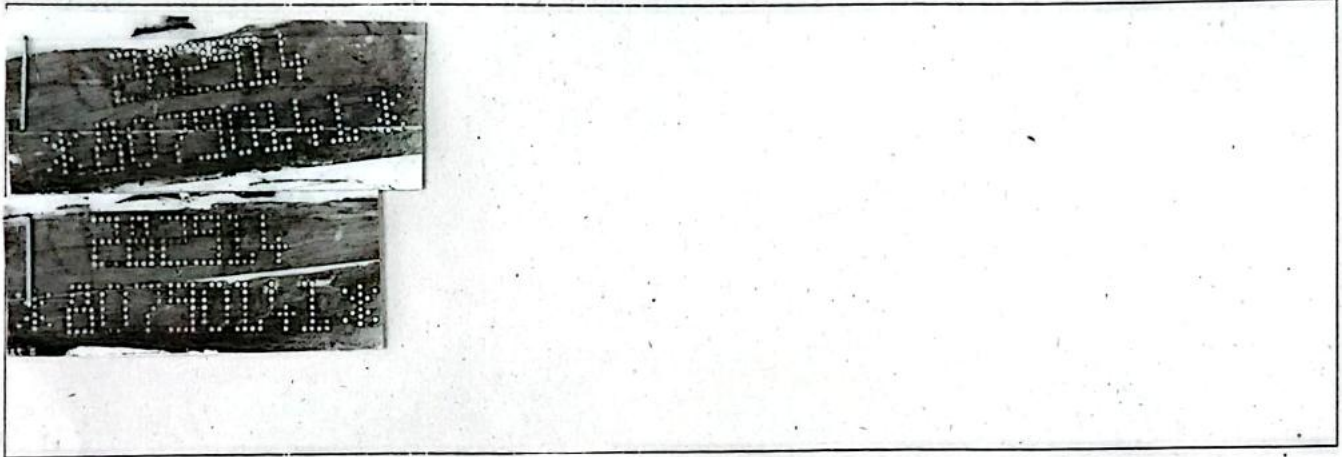

NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

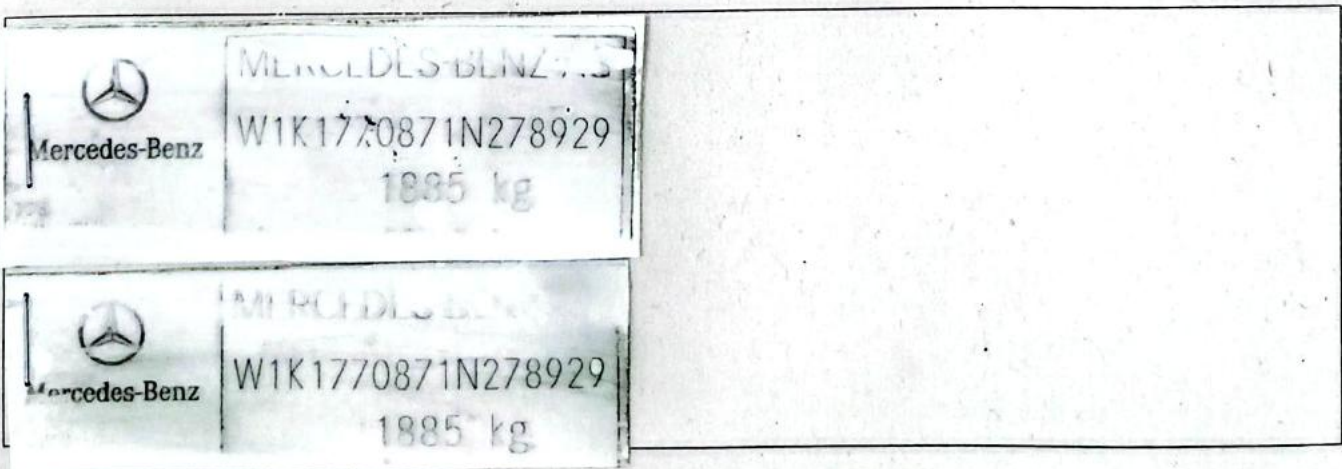



|                       |                               |        |        |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 2/09/2026                     | PLACA: | POV931 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros           |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3753024989                    | ROMBO: | 11     |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                               |        |        |
| ASEGURABLE:           | Asegurable Con Condiciones    |        |        |

DATA

|             |                        |              |            |
|-------------|------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | MAZDA                  | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ        | MODELO       | 2026       |
| TIPO        | CX50                   | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | MACHINE GRAY           | CILINDRAJE   | 2488       |
| COD. FASEC. | 05606115               | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | PY40959816             | NACIONALIDAD | USA        |
| No. CHASIS  | JM7VA4WLATN201104      | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | JM7VA4WLATN201104      | ORDEN        | 2143757715 |
| SERVICIO    | PARTICULAR             |              |            |
| KILOMETRAJE | 27006                  |              |            |
| ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 – 30 |              |            |

ESTADO GENERAL

|                |       |      |
|----------------|-------|------|
| LATONERIA      | ##### | 88%  |
| PINTURA        | ##### | 90%  |
| VIDRIOS        | ##### | 100% |
| CHASIS         | ##### | 70%  |
| TAPICERIA      | ##### | 100% |
| FUGAS FLUIDOS  | ##### | 98%  |
| IDENTIFICACION | ##### | 100% |

0%

60%

90%

100%

Deficiente

Aceptable

Optimo



Observaciones:

VH PRESENTA 2 CONTROLES DE ENCENDIDO/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. BOMPER DELANTERO, TRASERO DESALINEADOS. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. TAPIZADO TECHO MANCHADO. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE. FUGA DE ACEITE MOTOR EN CARTER., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO. SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FUGA ACEITE MOTOR, CHASIS INMUNIZADO,

|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS     |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 164.200.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 164.200.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA

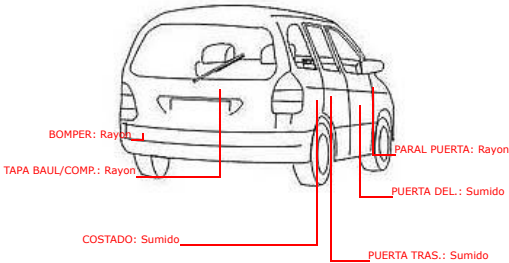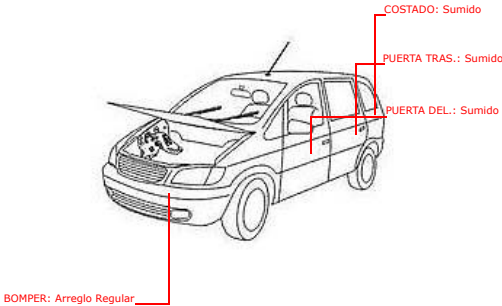

ACCESORIOS

ORIGINAL

OPCIONAL

NO TIENE

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| × | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | ✓ | × | × | × |

| DESCRIPCION       | MARCA REFERENCIA          | CANTIDAD | VALOR |
|-------------------|---------------------------|----------|-------|
| ABS               | ORIGINAL ORIGINAL         | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG           | ORIGINAL ORIGINAL         | 7        | \$ 0  |
| CAMARA DE REVERSA | ORIGINAL ORIGINAL         | 1        | \$ 0  |
| RC                | OTROS C                   | 1        | \$ 0  |
| SENSOR DE REVERSA | ORIGINAL MAS APROXIMACION | 1        | \$ 0  |
| SILLAS ELECTRICAS | ORIGINAL ORIGINALES       | 2        | \$ 0  |


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

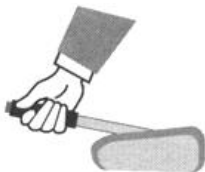


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION

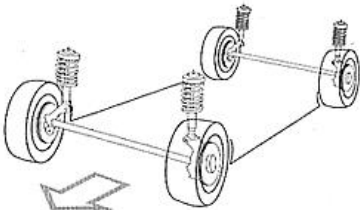

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

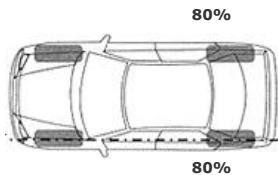

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA MAZDA



2/09/2026

CLASE CAMIONETA PASAJ.



2/09/2026

TIPO CX50



2/09/2026



2/09/2026



2/09/2026



2/09/2026



# Colserauto

## Informe Técnico 2307256

|        |           |             |              |
|--------|-----------|-------------|--------------|
| Fecha: | 2/09/2026 | No. Informe | 3753024989   |
| Placa: |           | Ciudad:     | BARRANQUILLA |

**POV931** Este documento es válido únicamente en original  
**SATELITE RENTING** Este contiene sistemas de seguridad


### Datos

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Marca        |                  |
| Clase        | MAZDA            |
| Tipo         | CAMIONETA PASAJ. |
| Modelo       | CX50             |
| Nacionalidad | 2026             |
| Color        | USA              |
| Cilindraje   | MACHINE GRAY     |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Nombre                     |                         |
| Cédula de ciudadanía (NIT) | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| Dirección                  | 811011779               |
| Teléfono                   | CR 52 14 30             |
|                            | 3173834058              |
| Rombo                      | 11                      |

| No. Motor  | No. Serie         | No. Chasis        |
|------------|-------------------|-------------------|
| PY40959816 | JM7VA4WLATN201104 | JM7VA4WLATN201104 |

### Documentos

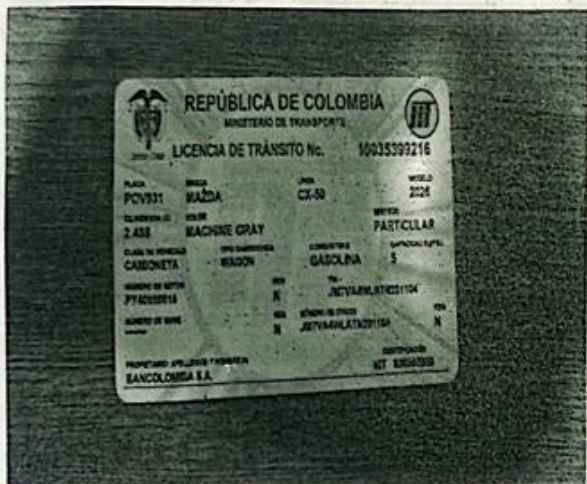

### Concepto e Improntas

**Motor**

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

**Serial**

Original ☐

Regrabado ☐


Grabado ☐

**Chasis**

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

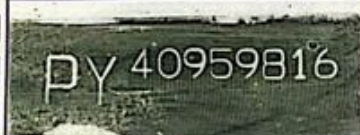

### Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma  
 Agente (R)  
 Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
 CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S. A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Moravia: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 07 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 50 / Cel. 313 395 1345 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, Barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / 16051 368 64 45 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flor: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)



Registro de improntas

GO - FO - 041  
Version 3.

Nº 310751

Colserauto

No. Serie



No. Vin  
Chasis



No. Motor



Registro de cargo de: \_\_\_\_\_ Placa: POY 931 Vehículo: \_\_\_\_\_



REPORTE DE RECLAMACIONES  
02/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| POV931 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

PERITAJE  
COMERCIAL



D  
A  
T  
O  
S

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | MAZDA             | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2026       |
| TIPO        | CX50              | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | MACHINE GRAY      | CILINDRAJE   | 2488       |
| COD. FASEC. | 05606115          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | PY40959816        | NACIONALIDAD | USA        |
| No. CHASIS  | JM7VA4WLATN201104 | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | JM7VA4WLATN201104 | ORDEN        | 2143757715 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 27006      |

M  
O  
T  
O  
R

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | FUERA DE NIVEL   |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | BUENO            |

E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

P  
A  
R  
T  
E  
  
B  
A  
J  
A

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ITEM                              | RESPUESTA      |
| Fuga aceite motor                 | FUGA SIN GOTEÓ |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA       |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA       |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA       |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA             |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA             |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA       |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA       |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO          |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 2/09/2026 | PLACA: | POV931 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                               |        |    |
|-----------------------|-------------------------------|--------|----|
| Compañía de Seguros   |                               |        |    |
| No.INSPECCION:        | 3753024989                    | ROMBO: | 11 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |    |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                     |        |    |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 164.200.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 164.200.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | BUENO          |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | BUENO          |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapicería asientos                   | BUENO     |
| Estado tapicería techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | FUNCIONA  |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR * |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 501628

Fecha Expedición: 2 9 2026 Hora: 2:26 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10035399216

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10035399216

Fecha matrícula

7/15/2025

PLACA

POV931

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

JM7VA4WLATN201104

Número VIN

JM7VA4WLATN201104

Número de motor

PY40959816

Número de chasis

JM7VA4WLATN201104

Clasificación

CAMIONETA

Marca

MAZDA

Línea

CX-50

Modelo

2026

Color

MACHINE GRAY

Cilindraje

2488

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

2205.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

14866

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

7/15/2026

Fecha vencimiento

7/14/2027

Fecha vigencia

7/15/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

7/15/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

271865170

Fecha de registro

7/15/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

## TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

271803989

7/14/2025

STRITATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | POV931                  |
| Fecha Servicio: | 2/09/2026 10:20:58 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | POV931                  |
| Fecha Servicio: | 2/09/2026 10:20:58 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 02/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | POV931     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | MAZDA             | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2026              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | PY40959816        | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | JM7VA4WLATN201104 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | JM7VA4WLATN201104 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757715 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 02/09/2026 | <b>Hora:</b> | 11:02 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | POV931           |
| <b>Marca:</b>            | MAZDA            |
| <b>Línea:</b>            | CX50             |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL          |
| <b>Color:</b>            | MACHINE GRAY     |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 2488             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 02/09/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | JM7VA4WLATN201104 |
| <b>Número de Serie:</b>  | JM7VA4WLATN201104 |
| <b>Número de motor:</b>  | PY40959816        |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2026              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico



|                       |                               |        |        |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 8/10/2026                     | PLACA: | LHW536 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros           |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3753037869                    | ROMBO: | 41     |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                               |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                            |        |        |

DATOS

|             |                        |              |            |
|-------------|------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT                | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMPERO                | MODELO       | 2023       |
| TIPO        | DUSTER [2]             | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | GRIS ESTRELLA          | CILINDRAJE   | 1300       |
| COD. FASEC. | 08008018               | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | A460D044026            | NACIONALIDAD | COL        |
| No. CHASIS  | 9FBHJD406PM298769      | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | 9FBHJD406PM298769      | ORDEN        | 2143758319 |
| SERVICIO    | PARTICULAR             |              |            |
| KILOMETRAJE | 3834                   |              |            |
| ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 – 30 |              |            |


|                |                         |        |            |
|----------------|-------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS    |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA            |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA SAS    |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779               | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30             |        |            |
| PROFESION      | OTROS                   | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                    |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 83.100.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 83.100.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                    |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- MARCO FRONTAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

ESTADO GENERAL

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 35%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 60%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 95%       |        |      |
| CHASIS         | #####      | 92%       |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 85%       |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

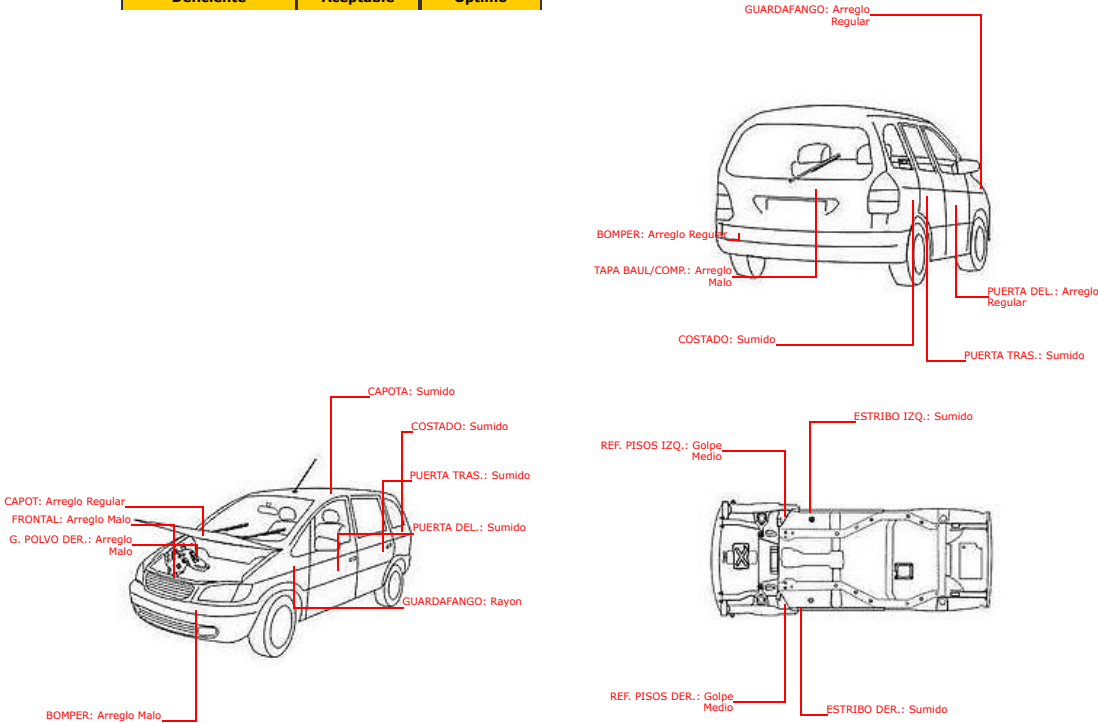

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES Y FOCOS DE OXIDACIÓN EN CONTORNO. BOMPER DELANTERO, TRASERO DESALINEADOS. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. TAPIZADOS MANCHADOS. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN CON FOCOS DE CORROSIÓN EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. MOTIVO DE RECHAZO: GUARDAPOLVO METALICO DELANTERO Y MARCO FRONTAL EN LADO DERECHO PRESENTA ARREGLO CON MALA APLICACIÓN DE SOLDADURA., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, STOP TRASERO IZQUIERDO, ESTRUCTURA DE CARROCERÍA, MARCO FRONTAL, GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS,

ACCESORIOS

| <div><input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> OPCIONAL <input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE</div> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X                                                                                                                                      | ✓                                                                                   | X                                                                                   | X                                                                                   | X                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | X                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
|                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X                                                                                                                                      | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | X                                                                                   | ✓                                                                                   | X                                                                                   | X                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | X                                                                                   | X                                                                                    | ✓                                                                                     | X                                                                                     | X                                                                                     | X                                                                                     |

| DESCRIPCION       | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR |
|-------------------|-------------------|----------|-------|
| ABS               | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG           | ORIGINAL ORIGINAL | 2        | \$ 0  |
| CAMARA DE REVERSA | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| RC                | OTROS D           | 1        | \$ 0  |
| SENSOR DE REVERSA | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |

| DESCRIPCION | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-------------|------------------|----------|-------|
|-------------|------------------|----------|-------|




FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

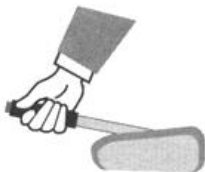


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION

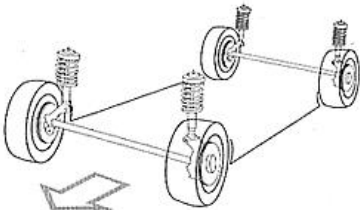

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

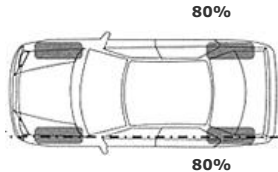

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT



8/10/2026

CLASE CAMPERO



8/10/2026

TIPO DUSTER [2]



8/10/2026



8/10/2026



8/10/2026



8/10/2026



## Colserauto

## Informe Técnico 2314089

Fecha:

8/10/2026

No Informe

Placa:

Ciudad 3753037869

LHW536

SATELITE RENTING

Este documento es válido únicamente para el original

Este contiene sistemas de seguridad

LHW 536

## Datos

|              |               |
|--------------|---------------|
| Marca        |               |
| Clase        | RENAULT       |
| Tipo         | CAMPERO       |
| Modelo       | DUSTER (2)    |
| Nacionalidad | 2023          |
| Color        | COL           |
| Cilindro     | GRIS ESTRELLA |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Nombre                     |                      |
| Cédula de ciudadanía (NIT) | RENTING COLOMBIA SAS |
| Dirección                  | 811011779            |
| Teléfono                   | CR 52 14 30          |
|                            | 3173834058           |
| Rombo                      | 41                   |

No. Motor

No. Serie

No. Chasis

A460D044026

9FBHJD406PM298769

9FBHJD406PM298769

## Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026843168

PLACA LHW536 MARCA RENAULT LINEA DUSTER MODELO 2023

CILINDRO CC 1.333 COLOR GRIS ESTRELLA SERVICIO PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO CAMPERO TIPO CARGOGERIA WAGON COMBUSTIBLE GASOLINA CAPACIDAD 5

NÚMERO DE MOTOR A460D044026 REG N VIN 9FBHJD406PM298769

NÚMERO DE SERIE 9FBHJD406PM298769 REG N NÚMERO DE CHASIS 9FBHJD406PM298769 REG N

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A. IDENTIFICACIÓN NIT 890303938

RESTRECCION MOVILIDAD BLSAJE POTENCIA HP  
\*\*\*\*\* 154

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN PV0003202204403 VE FECHA IMPAT PUERTAS  
1 06/07/2022 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD \*\*\*\*\*

FECHA MATRÍCULA FECHA EXP. LIC. TTD FECHA VENCIMIENTO  
08/08/2022 08/08/2022 \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTOYTE MCPAL FUNZA

LT07001877795

## Concepto e Improntas

Motor

Original ☐Regrabado ☐Grabado ☐

Serial

Original ☐Regrabado ☐Grabado ☐

Chasis

Original ☐Regrabado ☐Grabado ☐

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

## Observaciones

VER DETALLE FOTO STICKER, VER FOTO #18.,

Firma

Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S. A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Maratón: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 • Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 • Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 • Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 • Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 • Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 • Cali Florá: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 • Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 • Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)



Registro de improntas

GO - FO - 041  
Versión 3.

Nº 313446

Colserauto

No. Serie

FOFO-STICKER

No. Vin  
Chasis

- 9FBHJD406PM298769 -

- 9FBHJD406PM298769 -

No. Motor

> H5HA460 <  
> D044026 <

> H5HA460 <  
> D044026 <

Registro de cargo de: \_\_\_\_\_ Placa LHW 536 Vehículo: \_\_\_\_\_

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - [pqrf@colserauto.com](mailto:pqrf@colserauto.com)





REPORTE DE RECLAMACIONES  
08/10/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA      | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|------------|-----------------|
| LHW536 | DAÑOS MENOR CUANTIA | 10/02/2023 | \$ 26.380.096   |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VENCIDA |
|-----------------|---------|



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE  
COMERCIAL



D  
A  
T  
O  
S

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMPERO           | MODELO       | 2023       |
| TIPO        | DUSTER [2]        | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | GRIS ESTRELLA     | CILINDRAJE   | 1300       |
| COD. FASEC. | 08008018          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | A460D044026       | NACIONALIDAD | COL        |
| No. CHASIS  | 9FBHJD406PM298769 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | 9FBHJD406PM298769 | ORDEN        | 2143758319 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 3834       |

M  
O  
T  
O  
R

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

P  
A  
R  
T  
E  
  
B  
A  
J  
A

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 8/10/2026 | PLACA: | LHW536 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                               |    |
|-----------------------|------------|-------------------------------|----|
| Compañía de Seguros   |            |                               |    |
| No.INSPECCION:        | 3753037869 | ROMBO:                        | 41 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |    |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                     |    |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA SAS |
| IDENTIFICACION | 811011779            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30          |
| TELEFONO       | 3173834058           |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                 |
| V/R FASECOLDA  | \$ 83.100.000        |
| V/R COLSERAUTO | \$ 83.100.000        |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                 |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA        |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA |
|------------------------------------|-----------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR * |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 509510

Fecha Expedición: 8 10 2026 Hora: 4:05 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10026843168

### Tipo de servicio

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10026843168

### Fecha matrícula

8/8/2022

### PLACA

LHW536

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

9FBHJD406PM298769

### Clasificación

CAMIONETA

### Color

GRIS ESTRELLA

### Capacidad total de pasajeros

### Número VIN

9FBHJD406PM298769

### Marca

RENAULT

### Cilindraje

1333

### Pasajeros sentados

### Días matriculados

### Regrabación chasis

NO

### Número regrabación chasis

### Tiene gravamen

NO

### Número de motor

A460D044026

### Línea

DUSTER

### Carrocería

### Capacidad de carga

497

### Número de registro

### Regrabación serie

NO

### Número regrabación serie

### Identificador de carrocería

### Número de chasis

9FBHJD406PM298769

### Modelo

2023

### Número de ejes

2

### Peso bruto vehicular

1865.00

### Repotenciado

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación VIN

### Identificador de color

1870

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

9/16/2026

Fecha vencimiento

9/15/2027

Fecha vigencia

9/16/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

8/8/2022

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

300443385

Fecha de registro

8/14/2026

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYtTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

#### TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

296025616

6/16/2026

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

#### TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

193209984

8/8/2022

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

#### TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | LHW536                  |
| Fecha Servicio: | 8/10/2026 10:44:54 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | LHW536                  |
| Fecha Servicio: | 8/10/2026 10:44:54 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 08/10/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | LHW536     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>MARCA</b>       | RENAULT           | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA SAS |
| <b>MODELO</b>      | 2023              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779            |
| <b>N° DE MOTOR</b> | A460D044026       | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30          |
| <b>N° SERIE</b>    | 9FBHJD406PM298769 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058           |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9FBHJD406PM298769 |                                  |                      |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

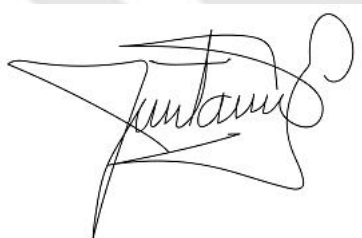

**tecnico.improntas@colserauto.com**

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

tecnico.improntas@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143758319 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 08/10/2026 | <b>Hora:</b> | 01:22 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Placa:</b>            | LHW536        |
| <b>Marca:</b>            | RENAULT       |
| <b>Línea:</b>            | DUSTER [2]    |
| <b>Clase:</b>            | CAMPERO       |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL       |
| <b>Color:</b>            | GRIS ESTRELLA |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1300          |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA      |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA SAS          |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 08/10/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9FBHJD406PM298769 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9FBHJD406PM298769 |
| <b>Número de motor:</b>  | A460D044026       |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2023              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico





COLSERAUTO S.A.  
**[www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)**


|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS     |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 151.600.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 151.600.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

|                    |                        |                     |              |
|--------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| <b>MARCA</b>       | FORD                   | <b>TIPO PINTURA</b> | Metalizada   |
| <b>CLASE</b>       | PICKUP DOBLE CA        | <b>MODELO</b>       | 2023         |
| <b>TIPO</b>        | RANGER [5] [FL]        | <b>CARROCERIA</b>   | DOBLE CAB 4P |
| <b>COLOR</b>       | BLANCO                 | <b>CILINDRAJE</b>   | 3198         |
| <b>COD. FASEC.</b> | 03021086               | <b>COMBUSTIBLE</b>  | DIESEL       |
| <b>No. MOTOR</b>   | SAZQ PJ292493          | <b>NACIONALIDAD</b> | ARG          |
| <b>No. CHASIS</b>  | 8AFR23L3PJ292493       | <b>TIPO CAJA</b>    | MECANICA     |
| <b>No. SERIAL</b>  | *                      | <b>ORDEN</b>        | 2143757793   |
| <b>SERVICIO</b>    | PARTICULAR             |                     |              |
| <b>KILOMETRAJE</b> | 62964                  |                     |              |
| <b>ENVIADO A</b>   | CARRERA 51 B # 76 - 30 |                     |              |

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATORERIA      | #####      | 56%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 60%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 88%       |        |      |
| CHASIS         | #####      | 43%       |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 100%      |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

 **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PRESENTA PISO DESGRAFADO: REPARAR PISO DESENGRAFADO
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA

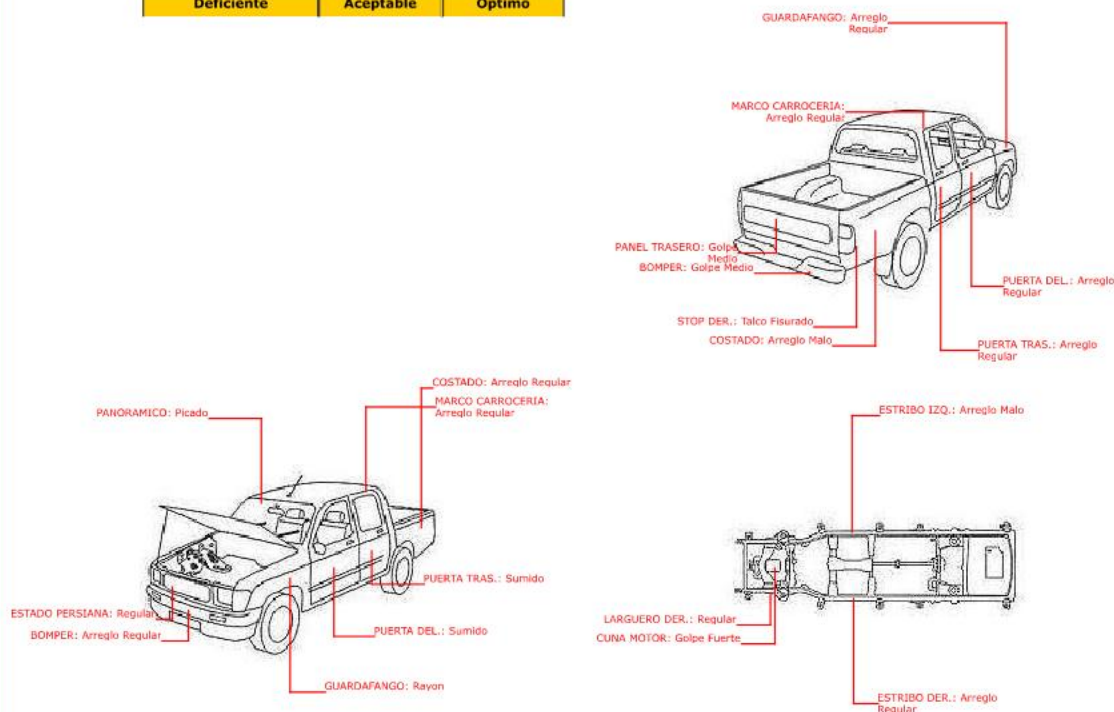

Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES,GATO,PALANCA,LLAVE PERNO,LLANTA DE REPUESTO,KIT DE CARRETERA COMPLETO,A/C FUNCIONAL. MANIPULACIÓN EN TORNILLERÍA DE GUARDAFANGO DERECHO.PERFORACIONES EN COSTADOS/PLATÓN POR ADAPTACIÓN DE CARPA/BARRA ANTIUELCO.GOLPE EN TRAVIESA/SOPORTE TRANSMISIÓN.ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA.MOTIVO DE RECHAZO:DEFORMACIÓN EN CUNA MOTOR,GOLPE/DESGRAFE EN PANEL TRASERO,SOLDADURA MAL APLICADA EN MARCO CARRO/IZQ.DEFORMACIÓN/FISURA EN CONCENTRADOR DE VIGAS CHASIS DER., PRESENTA PISO DESGRAFADO, SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSIENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES. STOP TRAȘERO DERECHO. STOP TRAȘERO IZQUIERDO. ESTRUCTURA DE CARROCERÍA. CHASIS. PANEL TRAȘERO.

☒ ORIGINAL    ☐ OPCIONAL    ☐ NO TIENE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| RADIO                                                                               | RADIO CON UNIDAD CD                                                                 | EQUALIZADOR                                                                         | CAJA DE CD'S                                                                        | PLANTA                                                                              | PARLANTES                                                                           | TWITTER                                                                             | VIDRIOS ELÉCTRICOS                                                                  | PELÍCULA DE SEGURIDAD                                                                | DESEMPAÑADOS                                                                          | ESPEJO RETROVISOR                                                                     | ESPEJOS ELÉCTRICOS                                                                    | PLUMILLA TRASERA                                                                      | BLOQUEO CENTRAL                                                                       | 4x4 STOP                                                                              | DIRECCIÓN ASISTIDA |
| ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ○                                                                                    | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✗                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| DIRECCIÓN HIDRÁULICA                                                                | AIRE ACONDICION.                                                                    | LLANTAS                                                                             | COPAS                                                                               | RINES                                                                               | AMPLIACIONES                                                                        | ALARMA                                                                              | RELOJ                                                                               | CINTURONES DE SEGURIDAD                                                              | ENCENDEDOR                                                                            | TAPICERIA DE CUERO                                                                    | OXIDADORES                                                                            | PORTA EQUIPAJE                                                                        | TECHO CORREDIZO                                                                       | SPOILER                                                                               | OTROS              |
| ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                  |

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|-------------------|----------|-------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL OPCIONAL | 1        | \$ 0  |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL | 3        | \$ 0  |
| BARRA ANTIVUELCO      | OPCIONAL OPCIONAL | 1        | \$ 0  |
| PROTECTOR PLATON      | OPCIONAL OPCIONAL | 1        | \$ 0  |
| RC                    | OTROS D.          | 1        | \$ 0  |



FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

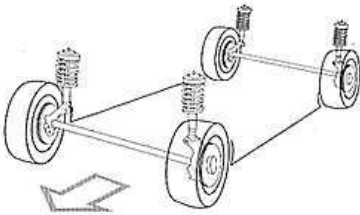


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS |           |            |
|------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                     | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                   | Aceptable | Optimo     |

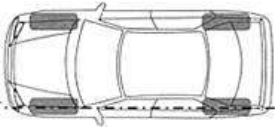

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD



8/09/2026

CLASE PICKUP DOBLE CAB



8/09/2026

TIPO RANGER [5] [FL]



8/09/2026



8/09/2026



8/09/2026



8/09/2026



Colserauto

Informe Técnico

2319227

Fecha

8/09/2026

No. Informe

3753027211

Placa

LQW840

Ciudad

SATELITE RENTING  
BARRANQUILLA

Este documento es válido únicamente en original  
Este contiene sistemas de seguridad

Datos

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Marca        |                  |
| Clase        | FORD             |
| Tipo         | PICKUP DOBLE CAB |
| Modelo       | RANGER [S] [PL]  |
| Nacionalidad | 2023             |
| Color        | ARG              |
| Cilindraje   | BLANCO           |

Nombre

Cédula de ciudadanía (NIT)

RENTING COLOMBIA S.A.S.

Dirección

811011779

Teléfono

CR 52 14 30

Rombo

3173834058

4

No. Motor

No. Serie

No. Chasis

SA2Q PJ292493

8AFAR23L3PJ292493

Documentos



Concepto e Improntas

Motor

Original

☐

Regrabado

☐

Grabado

☐

SA2Q PJ292493\*

Serial

Original

☐

Regrabado

☐

Grabado

☐

Foto - panorámica

Chasis

Original

☐

Regrabado

☐

Grabado

☐

\*8AFAR23L3PJ292493\*

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Observaciones

VER DETALLE FOTO PANORAMICO, VER FOTO #18.

Firma

Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S.A.S. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Moravia: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga: Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Balarquí / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flor: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

GO-FO-01



REPORTE DE RECLAMACIONES

08/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACIÓN | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| LQW840 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



# Registro de improntas

- FO - 041  
ción 3.

Nº 312219

Colserauto

Serie

Foto - panorámico

Vin  
asis

\*8AFAR23L3PJ292493\*

\*8AFAR23L3PJ292493\*

Motor

SA2Q PJ292493\*

SA2Q PJ292493\*

Registro de cargo de:

Placa: LQWB40

Vehículo:

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - [pqrf@colserauto.com](mailto:pqrf@colserauto.com)



PERITAJE  
COMERCIAL



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

D  
A  
T  
O  
S

|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | FORD              | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | PICKUP DOBLE CA   | MODELO       | 2023         |
| TIPO        | RANGER [5] [FL]   | CARROCERIA   | DOBLE CAB 4P |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 3198         |
| COD. FASEC. | 03021086          | COMBUSTIBLE  | DIESEL       |
| No. MOTOR   | SA2Q PJ292493     | NACIONALIDAD | ARG          |
| No. CHASIS  | BAFAR23L3PJ292493 | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | *                 | ORDEN        | 2143757793   |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 62964        |

M  
O  
T  
O  
R

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

P  
A  
R  
T  
E  
  
B  
A  
J  
A

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos dirección rotulas   | BUENO     |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 8/09/2026 | PLACA: | LQW840 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                               |   |
|-----------------------|------------|-------------------------------|---|
| Compañía de Seguros   |            |                               |   |
| No.INSPECCION:        | 3753027211 | ROMBO:                        | 4 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |   |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                     |   |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| NOMBRE          | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION  | 811011779                |
| DIRECCION       | CR 52 14 30              |
| TELEFONO        | 3173834058               |
| V/ R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/ R FASECOLDA  | \$ 151.600.000           |
| V/ R COLSERAUTO | \$ 151.600.000           |
| V/ R ACCESORIOS | \$ 0                     |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangueras radiador          | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | REGULAR * |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA        |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA |
|------------------------------------|-----------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | BUENO     |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 502893

Fecha Expedición: 892026

Hora: 5:24 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10027861850

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10027861850

Fecha matrícula

12/1/2022

PLACA

LQW840

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

8AFAR23L3PJ292493

Clasificación

CAMIONETA

Color

BLANCO ARTICO

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

8AFAR23L3PJ292493

Marca

FORD

Cilindraje

3198

Pasajeros sentados

Número de motor

SA2Q PJ292493

Línea

RANGER XL

Carrocería

Capacidad de carga

775

Número de registro

Número de chasis

8AFAR23L3PJ292493

Modelo

2023

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

3200.00

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

168

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

12/1/2025

Fecha vencimiento

11/30/2026

Fecha vigencia

12/1/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

12/1/2022

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

200047306

Fecha de registro

12/1/2022

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

[WWW.COLSERAUTO.COM](http://WWW.COLSERAUTO.COM)

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | LQW840                  |
| Fecha Servicio: | 8/09/2026 12:38:23 p.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRAFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | LQW840                  |
| Fecha Servicio: | 8/09/2026 12:38:23 p.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757793 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 08/09/2026 | <b>Hora:</b> | 01:30 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | LQW840           |
| <b>Marca:</b>            | FORD             |
| <b>Línea:</b>            | RANGER [5] [FL]  |
| <b>Clase:</b>            | PICKUP DOBLE CAB |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | DOBLE CAB 4P     |
| <b>Color:</b>            | BLANCO           |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 3198             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | DIESEL           |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 08/09/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 8AFAR23L3PJ292493 |
| <b>Número de Serie:</b>  | *                 |
| <b>Número de motor:</b>  | SA2Q PJ292493     |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2023              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico



## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 08/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | LQW840     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | FORD              | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2023              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | SA2Q PJ292493     | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | *                 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 8AFAR23L3PJ292493 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.








|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS     |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 75.200.000            |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 75.200.000            |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

**⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

|                    |                        |                     |            |
|--------------------|------------------------|---------------------|------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET              | <b>TIPO PINTURA</b> | Metalizada |
| <b>CLASE</b>       | AUTOMOVIL              | <b>MODELO</b>       | 2026       |
| <b>TIPO</b>        | ONIX [3]               | <b>CARROCERIA</b>   | AUTO SEDAN |
| <b>COLOR</b>       | BLANCO                 | <b>CILINDRAJE</b>   | 1000       |
| <b>COD. FASEC.</b> | 01601364               | <b>COMBUSTIBLE</b>  | GASOLINA   |
| <b>No. MOTOR</b>   | L4F251824547           | <b>NACIONALIDAD</b> | MEX        |
| <b>No. CHASIS</b>  | 9BGE69K0TG120754       | <b>TIPO CAJA</b>    | AUTOMATICA |
| <b>No. SERIAL</b>  | 9BGE69K0TG120754       | <b>ORDEN</b>        | 2143757304 |
| <b>SERVICIO</b>    | PARTICULAR             |                     |            |
| <b>KILOMETRAJE</b> | 16023                  |                     |            |
| <b>ENVIADO A</b>   | CARRERA 51 B # 76 - 30 |                     |            |

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 77%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 75%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 95%       |        |      |
| CHASIS         | #####      | 62%       |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 85%       |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

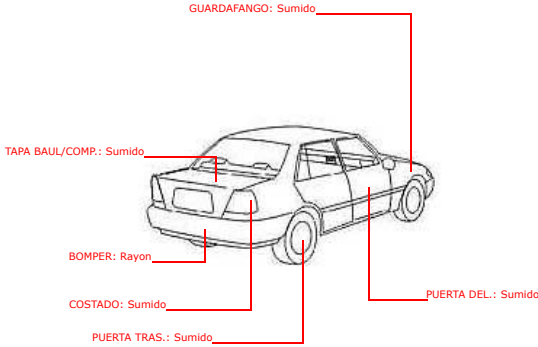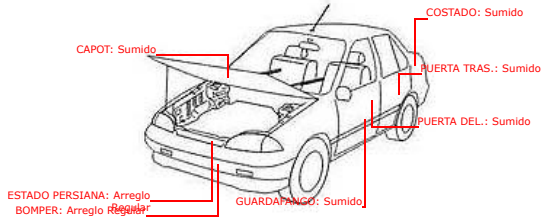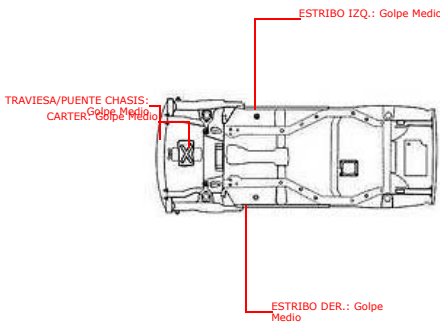

Observaciones: VH PRESENTA 1 CONTROL DE ENCENDIDO, 1 LLAVE DE APERTURA/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. BOMPER DELANTERO, TRASERO DESALINEADOS. TAPIZADO DE ASIENTOS MANCHADOS. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. MOTIVO DE RECHAZO: TRAVIESA INFERIOR PRESENTA GOLPE.,, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACIÓN EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, CHASIS, AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS,

# ACCESORIOS

| <div><div><input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL</div><div><input type="checkbox"/> OPCIONAL</div><div><input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE</div></div> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                  |          |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|--|
|                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |          |       |  |
| RADIO                                                                                                                                                                 | RADIO CON UNIDAD CD                                                                 | EQUALIZADOR                                                                         | CAJA DE CD'S                                                                        | PLANTA                                                                              | PARLANTES                                                                           | TWITER                                                                              | VIDRIOS ELECTRICOS                                                                  | PELICULA DE SEGURIDAD                                                               | DESEMPEÑADOR                                                                         | ESPEJO RETROVISOR                                                                     | ESPEJOS ELECTRICOS                                                                    | FUMILLA TRASERA                                                                       | BLOQUEO CENTRAL                                                                       | 3er. STOP                                                                             | DIRECCION ASISTIDA                                                                    |                  |          |       |  |
| ✗                                                                                                                                                                     | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✗                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |                  |          |       |  |
|                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |          |       |  |
| DIRECCION HIDRAULICA                                                                                                                                                  | AIRE ACONDICION.                                                                    | LLANTAS                                                                             | COPAS                                                                               | RINES                                                                               | AMPLIACIONES                                                                        | ALARMA                                                                              | RELOJ                                                                               | CINTURONES DE SEGURIDAD                                                             | ENCENDEDOR                                                                           | TAPICERIA DE CUERO                                                                    | EXPLOBORAS                                                                            | PORTA EQUIPAJE                                                                        | TECHO CORREDIZO                                                                       | SPOILER                                                                               | OTROS                                                                                 |                  |          |       |  |
| ✗                                                                                                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                    | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     |                  |          |       |  |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | MARCA REFERENCIA                                                                    | CANTIDAD                                                                            | VALOR                                                                               | DESCRIPCION                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |  |
| ABS                                                                                                                                                                   |                                                                                     | ORIGINAL                                                                            |                                                                                     | ORIGINAL                                                                            | 1                                                                                   | \$ 0                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                  |          |       |  |
| AIR BAG                                                                                                                                                               |                                                                                     | ORIGINAL                                                                            |                                                                                     | ORIGINAL                                                                            | 8                                                                                   | \$ 0                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                  |          |       |  |
| CAMARA DE REVERSA                                                                                                                                                     |                                                                                     | ORIGINAL                                                                            |                                                                                     | ORIGINAL                                                                            | 1                                                                                   | \$ 0                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                  |          |       |  |
| RC                                                                                                                                                                    |                                                                                     | OTROS                                                                               |                                                                                     | D                                                                                   | 1                                                                                   | \$ 0                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                  |          |       |  |

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION

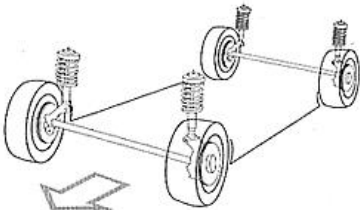

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

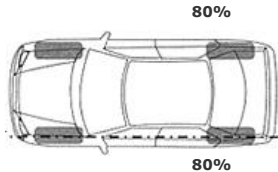

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET



5/08/2026

CLASE AUTOMOVIL



5/08/2026

TIPO ONIX [3]



5/08/2026



5/08/2026



5/08/2026



5/08/2026



Fecha:

5/08/2026

Placa:

PWN084

No. Informe

Cud. 9753016455

SATELITE RENTING

Este documento es válido únicamente si es original

Este contiene sistemas de seguridad

## Datos

|              |           |
|--------------|-----------|
| Marca        |           |
| Clase        | CHEVROLET |
| Tipo         | AUTOMOVIL |
| Modelo       | ONIX (3)  |
| Nacionalidad | 2026      |
| Color        | MEX       |
| Cilindraje   | BLANCO    |

Nombre

Cédula de ciudadanía (NIT)

Dirección

Teléfono

Rumbo

RENTING COLOMBIA S.A.S.

811011779

CR 52 14 30

3173834058

46

No. Motor

No. Serie

No. Chasis

L4F251824547

9BGEB69K0TG120754

9BGEB69K0TG120754

## Documentos



## Concepto e Imprimantas



Motor

Original ☐Regrabado ☐Grabado ☐

Serial

Original ☐Regrabado ☐Grabado ☐

Chasis

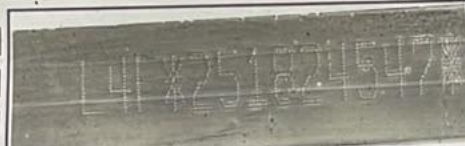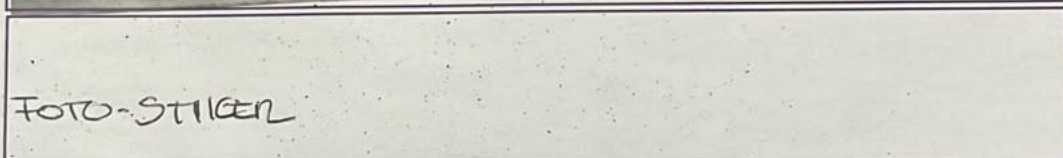Original ☐Regrabado ☐Grabado ☐

## Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S. A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confiable.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - IS / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Balarqui / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - IS / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 60 - 30 / Cel. 313 395 4738



Registro de improntas

Nº 304351

Colserau

FO - 041  
rsión 3.

o. Serie

FOTO-STIKER

o. Vin  
chasis

\*9BGE B69KOTG120754\*

\*9BGE B69KOTG120754\*

o. Motor

L4F\*251824547\*

L4F\*251824547\*

Registro de cargo de:

Placa:

PWN 034

Vehículo:

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - [pqrf@colserauto.com](mailto:pqrf@colserauto.com)



REPORTE DE RECLAMACIONES  
05/08/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| PWN084 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | CHEVROLET         | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2026       |
| TIPO        | ONIX [3]          | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 1000       |
| COD. FASEC. | 01601364          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | L4F251824547      | NACIONALIDAD | MEX        |
| No. CHASIS  | 9BGEB69K0TG120754 | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | 9BGEB69K0TG120754 | ORDEN        | 2143757304 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 16023      |

MOTOR

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | BUENO            |

EXTERIORES

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 5/08/2026 | PLACA: | PWN084 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                               |        |    |
|-----------------------|-------------------------------|--------|----|
| Compañía de Seguros   |                               |        |    |
| No.INSPECCION:        | 3753016455                    | ROMBO: | 46 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |    |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                     |        |    |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 75.200.000            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 75.200.000            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | BUENO          |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | BUENO          |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA |
|------------------------------------|-----------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | REGULAR * |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR * |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 496648

Fecha Expedición: 5 8 2026 Hora: 2:48 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036202844

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10036202844

Fecha matrícula

9/26/2025

PLACA

PWN084

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BGEB69K0TG120754

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

BLANCO NIEBLA

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

9BGEB69K0TG120754

Marca

CHEVROLET

Cilindraje

1000

Pasajeros sentados

Número de motor

L4F\*251824547\*

Línea

ONIX

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Número de chasis

9BGEB69K0TG120754

Modelo

2026

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1538.00

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

9/26/2025

Fecha vencimiento

9/25/2026

Fecha vigencia

9/26/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

RENTING COLOMBIA S.A.S

Tipo de documento

N

Número de documento

811011779

Fecha inicio (Propiedad)

9/26/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

277189520

Fecha de registro

9/26/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

## TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

277103930

9/25/2025

STRITATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | PWN084                  |
| Fecha Servicio: | 5/08/2026 10:20:38 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | PWN084                  |
| Fecha Servicio: | 5/08/2026 10:20:38 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 05/08/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | PWN084     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET         | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2026              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | L4F251824547      | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | 9BGEB69K0TG120754 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9BGEB69K0TG120754 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757304 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 05/08/2026 | <b>Hora:</b> | 10:50 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Placa:</b>            | PWN084     |
| <b>Marca:</b>            | CHEVROLET  |
| <b>Línea:</b>            | ONIX [3]   |
| <b>Clase:</b>            | AUTOMOVIL  |
| <b>Tipo Carroceria:</b>  | AUTO SEDAN |
| <b>Color:</b>            | BLANCO     |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1000       |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA   |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 05/08/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9BGEB69K0TG120754 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9BGEB69K0TG120754 |
| <b>Número de motor:</b>  | L4F251824547      |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2026              |

**La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.**

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**



-----  
Responsable Central de Control Técnico

|                       |                               |        |        |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 6/08/2026                     | PLACA: | JRO881 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros           |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3753016828                    | ROMBO: | 1      |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                               |        |        |
| ASEGURABLE:           | Asegurable Con Condiciones    |        |        |

DATOS

|             |                        |              |              |
|-------------|------------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | CHEVROLET              | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | PICKUP DOBLE CA        | MODELO       | 2021         |
| TIPO        | COLORADO [FL]          | CARROCERIA   | DOBLE CAB 4P |
| COLOR       | BLANCO                 | CILINDRAJE   | 2776         |
| COD. FASEC. | 01621102               | COMBUSTIBLE  | DIESEL       |
| No. MOTOR   | LWNF210601058          | NACIONALIDAD | BRA          |
| No. CHASIS  | 9BG148DK0MC429890      | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | 9BG148DK0MC429890      | ORDEN        | 2143757328   |
| SERVICIO    | PARTICULAR             |              |              |
| KILOMETRAJE | 130005                 |              |              |
| ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 – 30 |              |              |


|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS     |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 118.900.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 118.900.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

ESTADO GENERAL

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 73%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 70%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 95%       |        |      |
| CHASIS         | #####      | 70%       |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 60%       |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

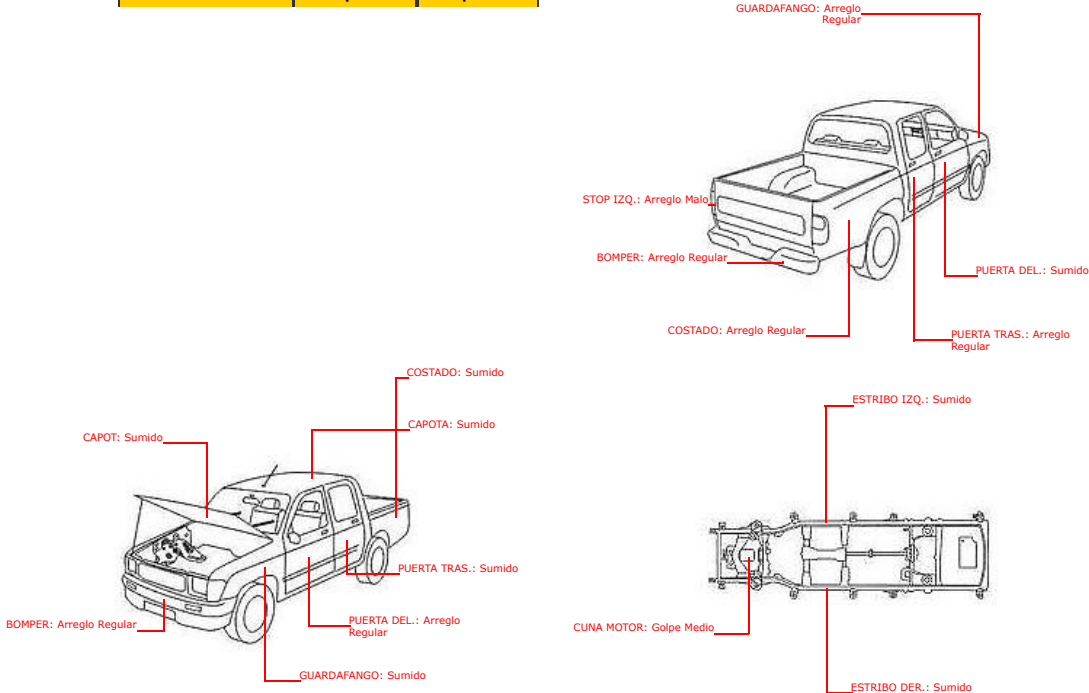

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. ESPALDAR CABINA CON A/REGULAR. TAPIZADO TECHO, ASIENTOS MANCHADOS. PLATÓN PERFORADO POR ADAPTE DE BARRA ANTIVUELCO. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN CON INICIO DE CORROSIÓN EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO INMUNIZANTE, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE COMPAÑIA. , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, STOP TRASERO IZQUIERDO, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

| <input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> OPCIONAL <input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| DESCRIPCION      | MARCA REFERENCIA    | CANTIDAD | VALOR |
|------------------|---------------------|----------|-------|
| ABS              | ORIGINAL ORIGINAL   | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG          | ORIGINAL ORIGINAL   | 10       | \$ 0  |
| BARRA ANTIVUELCO | OPCIONAL HIERRO, SF | 1        | \$ 0  |
| PROTECTOR PLATON | FACTURA SOLICITAR   | 1        | \$ 0  |
| RC               | OTROS C             | 1        | \$ 0  |

| DESCRIPCION | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-------------|------------------|----------|-------|
|-------------|------------------|----------|-------|




FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

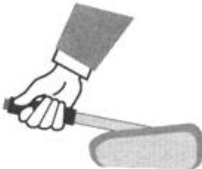


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION

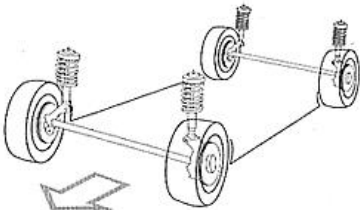

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

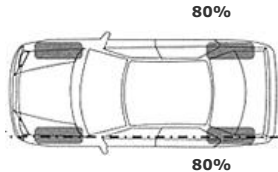

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET



6/08/2026

CLASE PICKUP DOBLE CAB



6/08/2026

TIPO COLORADO [FL]



6/08/2026



6/08/2026



6/08/2026



6/08/2026



# Colserauto

## Informe Técnico

2307121

|        |           |              |            |
|--------|-----------|--------------|------------|
| Fecha: | 6/08/2026 | No. Informe: |            |
| Placa: | JR0881    | Ciudad:      | 3753016828 |

Este documento es válido únicamente para el vehículo que aparece en el informe. Este contiene sistemas de seguridad

### Datos

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Marca        | CHEVROLET        |
| Clase        | PICKUP DOBLE CAB |
| Modelo       | COLORADO (FL)    |
| Nacionalidad | 2021             |
| Color        | BRA              |
| Cilindraje   | BLANCO           |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Nombre                     | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| Cédula de ciudadanía (NIT) | 811011779               |
| Dirección                  | CR 52 14 30             |
| Teléfono                   | 3173834058              |
| Rol                        | 1                       |

No. Motor

No. Serie

No. Chasis

LWNF210601058

9BG148DK0MC429890

9BG148DK0MC429890

### Documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023150816

PLACA: JR0881 MARCA: CHEVROLET LINEA: COLORADO MODELO: 2021

CILINDRAJE: 2.776 COLOR: BLANCO NIEBLA SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA TIPO CARROCERÍA: DOBLE CABINA COMBUSTIBLE: DIESEL CAPACIDAD KPSI: 693-5

NÚMERO DE MOTOR: LWNF210601058 REG. VIN: 9BG148DK0MC429890

NÚMERO DE SERIE: 9BG148DK0MC429890 REG. NÚMERO DE CHASIS: 9BG148DK0MC429890 REG. NIT: 890903938

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: BLINDAJE: POTENCIA HP: 197

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482021000197262 FECHA IMPORT: 06/04/2021 PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: FECHA MATRÍCULA: 16/06/2021 FECHA EXP. LIC. TIT: 16/06/2021 FECHA VENCIMIENTO: 16/06/2021

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TROYTE MCPAL FUNZA

LT07000837728

### Concepto e Improntas

Motor

☐ Original  
☐ Regrabado  
☐ Grabado



Serial

☐ Original  
☐ Regrabado  
☐ Grabado

Foto - STICKER

Chasis

☐ Original  
☐ Regrabado  
☐ Grabado



### Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

Firma

Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S. A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Menate: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 47 - Bogotá América: Calle 17 # 43 - 40 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, Barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4706 - Cali Flor: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)



Registro de improntas

GO - FO - 041  
Versión 3.

Nº 304371

Colserauto

No. Serie

FOTO-STICKER

No. Vin  
Chasis

ABG148DKOMC429890

No. Motor

LWN F210601058

Registro de cargo de: \_\_\_\_\_ Placa: J20881 Vehículo: \_\_\_\_\_

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - [pqrf@colserauto.com](mailto:pqrf@colserauto.com)






REPORTE DE RECLAMACIONES  
 06/08/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA      | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|------------|-----------------|
| JRO881 | DAÑOS MENOR CUANTIA | 06/12/2023 | \$ 41.655.805   |
|        | DAÑOS MENOR CUANTIA | 08/10/2022 | \$ 15.172.550   |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VENCIDA |
|-----------------|---------|



Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

DATOS

|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | CHEVROLET         | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | PICKUP DOBLE CA   | MODELO       | 2021         |
| TIPO        | COLORADO [FL]     | CARROCERIA   | DOBLE CAB 4P |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 2776         |
| COD. FASEC. | 01621102          | COMBUSTIBLE  | DIESEL       |
| No. MOTOR   | LWNF210601058     | NACIONALIDAD | BRA          |
| No. CHASIS  | 9BG148DK0MC429890 | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | 9BG148DK0MC429890 | ORDEN        | 2143757328   |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 130005       |

MOTOR

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

EXTERIORES

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | NA        |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 6/08/2026 | PLACA: | JRO881 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                               |        |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------|---|
| Compañía de Seguros   |                               |        |   |
| No.INSPECCION:        | 3753016828                    | ROMBO: | 1 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |   |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                     |        |   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 118.900.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 118.900.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | BUENO          |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA        |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA |
|------------------------------------|-----------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR * |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 496761

Fecha Expedición: 6 8 2026 Hora: 10:28 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10023150816

### Tipo de servicio

MIXTO

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10023150816

### Fecha matrícula

6/16/2021

### PLACA

JRO881

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

9BG148DK0MC429890

### Número VIN

9BG148DK0MC429890

### Número de motor

LWN F210601058

### Número de chasis

9BG148DK0MC429890

### Clasificación

CAMIONETA - MIXTO

### Marca

CHEVROLET

### Línea

COLORADO

### Modelo

2021

### Color

BLANCO NIEBLA

### Cilindraje

2776

### Carrocería

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

### Capacidad de carga

693

### Peso bruto vehicular

3100.00

### País de origen

### Días matriculados

### Número de registro

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

### Identificador de color

8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

| CDA Expide RTM             | Fecha expedición | Fecha vigente | Vigencia RTM |
|----------------------------|------------------|---------------|--------------|
| IVESUR COLOMBIA BARRANQUII | 6/16/2026        | 6/16/2027     | SI           |

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

| Entidad expide Soat      | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| AXA COLPATRIA SEGUROS SA | EMITIDA                          | 5/21/2026        |
| Fecha vencimiento        | Fecha vigencia                   | Número póliza    |
| 6/9/2027                 | 5/21/2026                        |                  |

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

| Nombre           | Tipo de documento | Número de documento | Fecha inicio (Propiedad) | Fecha fin (Propiedad) |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| BANCOLOMBIA S.A. | N                 | 890903938           | 6/16/2021                |                       |

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 296082013           | 6/16/2026         |                     | IVESUR COLOMBIA BARRANQUII |

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

155695009

Fecha de registro

6/16/2021

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

#### Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

155705013

Fecha de registro

6/16/2021

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

#### Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | JR0881                 |
| Fecha Servicio: | 6/08/2026 9:28:07 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRAFICO



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | JRO881                 |
| Fecha Servicio: | 6/08/2026 9:28:07 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14




Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17

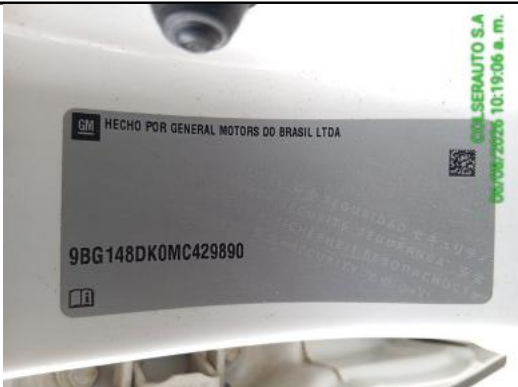

Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 06/08/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | JRO881     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET         | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2021              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | LWNF210601058     | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | 9BG148DK0MC429890 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9BG148DK0MC429890 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

### OBSERVACIONES

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757328 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 06/08/2026 | <b>Hora:</b> | 09:40 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | JRO881           |
| <b>Marca:</b>            | CHEVROLET        |
| <b>Línea:</b>            | COLORADO [FL]    |
| <b>Clase:</b>            | PICKUP DOBLE CAB |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | DOBLE CAB 4P     |
| <b>Color:</b>            | BLANCO           |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 2776             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | DIESEL           |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 06/08/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9BG148DK0MC429890 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9BG148DK0MC429890 |
| <b>Número de motor:</b>  | LWNF210601058     |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2021              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico










|                       |                                  |        |        |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 9/03/2026                        | PLACA: | WNK909 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros              |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3752957996                       | ROMBO: | 10     |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                                  |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                               |        |        |

|                |                          |       |            |
|----------------|--------------------------|-------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |       |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |       |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |       |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |       |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |       |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 139.700.000           |       |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 139.700.000           |       |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |       |            |

⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- UNIDAD DELANTERA DERECHA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PISO CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE TRANSMISION: CORREGIR FUGA
- FRENOS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- RINES: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- DIRECCION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

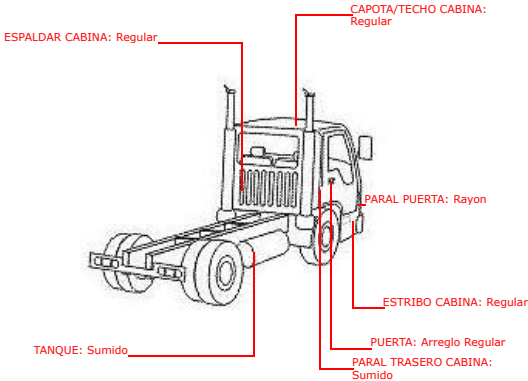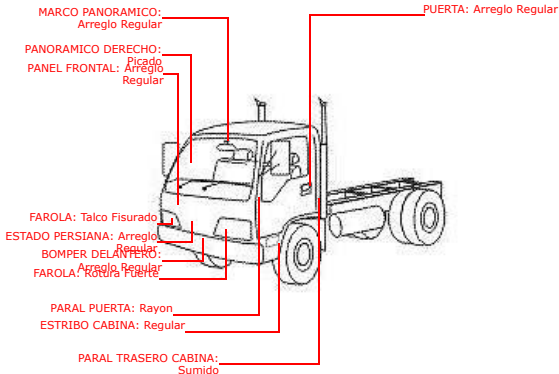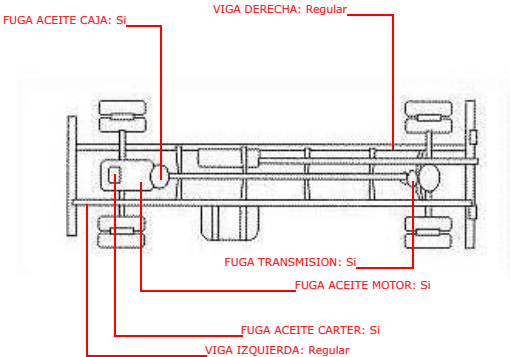

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE/KIT DE CARRETERA/LLANTA DE REPUESTO. NO PRESENTA: PALANCA/GATO/LLAVE PERNOS. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. PICADO EN PANORÁMICO. CAMBIAR LLANTAS. TALCO DE TACOMETRO PARTIDO. MOTIVO DE REHAZO: (REFUERZOS DE PISO, VIGAS & P/CABINA PRESENTAN APLICACIÓN DE SOLDADURA, ALTO GRADO DE CORROSIÓN), (E/CABINA PERFORADO POR ADAPTE DE CAJA FUERTE), (VIGAS DE CHASIS, CAJA DE DIRECCION CON CORROSION, RINES)., NUMERO DE MOTOR Y CHASIS ILEGIBLES POR ALTO GRADO DE OXIDACION, PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FRENOS, DIRECCION, SUSPENSION, LLANTAS, UNIDAD DELANTERA DERECHA, UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA, FUGA ACEITE MOTOR, FUGA ACEITE TRANSMISION, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS, CORROSION, PISO CARROCERIA, RINES,

|       |           |       |        |      |         |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| MARCA | CHEVROLET | CLASE | FURGON | TIPO | NPR [4] |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|



9/03/2026



9/03/2026



9/03/2026

FOTOS VEHICULO



9/03/2026



9/03/2026



9/03/2026

FRENOS ALINEACION LLANTAS


| ALINEACIÓN                        |           |           | Valor Alineacion |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO |           |           |                  |
| 0m a 5m                           | 5m a 10m+ | 10m a ( ) |                  |
| Optimo                            | Aceptable | Optimo    |                  |

| FRENOS     |           |            | 1er eje   | 2do eje   | 3er eje   |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0% - 49%   | 50% - 70% | 71% - 100% | Izq. Der. | Izq. Der. | Izq. Der. |
| Deficiente | Aceptable | Optimo     |           |           |           |

| LLANTAS    |           |            | 1er eje   | 2do eje   | 3er eje   |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0% - 39%   | 40% - 70% | 71% - 100% | Izq. Der. | Izq. Der. | Izq. Der. |
| Deficiente | Aceptable | Optimo     |           |           |           |

Estado Llanta: 60% 30% 50% 30% NA% NA%

Observaciones:



ACCESORIOS

| ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE |          |             |              |                |                |                   |               |                   |                  |                    |              |                   |                        |                      |                      |
|----------------------------|----------|-------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| RADIO                      | RADIO CD | EQUALIZADOR | CAJA CD      | PLANTA         | PARLANTES      | CAJA ESTIBOS      | ELEVA VIDRIOS | TORNAMESA ALUMINO | PROTECTOR EXOSTO | RETROVISOR REDONDO | ESPEJOS      | ESPEJO BUSCARATAS | EXPLORADORAS BUSCARING | DIRECCION HIDRAULICA | AIRE ACONDICIONADO   |
| X                          |          | X           | X            | X              |                | X                 | X             | X                 | X                |                    |              | X                 | X                      |                      | X                    |
| LLANTAS                    | RINES    | COPAS       | C. SEGURIDAD | PORTA REPUESTO | TAPIZADO CUERO | SILLAS ELECTRICAS | MATAMOSCAS    | CORNETAS          | TANQUE           | COCUYOS            | EXPLORADORAS | PORTASTOPS        | GUARDA POLVO           | TAPA CAJA BATERIA    | CAJA DE HERRAMIENTAS |
|                            |          | X           |              | X              | X              | X                 | X             | X                 |                  |                    | X            |                   | X                      | X                    | X                    |
| LICUADORA                  | BOMPER   | VICERA      | GUIAS        | ESTRIBO        | PORTA TACOS    | VIGIA             | TANQUE AGUA   | FILTRO DE AIRE    | BAÑO             | CARPA              | CAMAROTE     | TERMO KING        | CORTA VIENTOS          | DEFLECTOR CAMAROTE   | OTROS                |
| X                          |          | X           | X            | X              | X              | X                 | X             | X                 | X                | X                  | X            | X                 | X                      | X                    | X                    |

| DESCRIPCION        | MARCA REFERENCIA   | CANTIDAD | VALOR |
|--------------------|--------------------|----------|-------|
| RADIO CD           | OPCIONAL SOLITAR   | 1        | \$ 0  |
| RETROVISOR REDONDO | OPCIONAL SOLICITAR | 2        | \$ 0  |
| PORTA STOPS        | OPCIONAL SOLICITAR | 2        | \$ 0  |
| BICICLETERO        | OTROS PAR          | 2        | \$ 0  |
| RC                 | OTROS D            | 1        | \$ 0  |

| DESCRIPCION | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-------------|------------------|----------|-------|
|-------------|------------------|----------|-------|





Registro de Improntas

COLSE

- FO - 041  
sión 2.

o. Serie



lo. Vin  
Chasis



Motor



tro a cargo de:

Placa: Wnk909

Vehículo:

52121

Linea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com)

Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)



REPORTE DE RECLAMACIONES  
09/03/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| WNK909 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



|                       |            |                               |        |
|-----------------------|------------|-------------------------------|--------|
| FECHA:                | 9/03/2026  | PLACA:                        | WNK909 |
| ATENDIDO PARA:        |            |                               |        |
| Compañía de Seguros   |            |                               |        |
| No.INSPECCION:        | 3752957996 | ROMBO:                        | 10     |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                     |        |

DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTEBAJA

|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | CHEVROLET         | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | FURGON            | MODELO       | 2016         |
| TIPO        | NPR [4]           | CARROCERIA   | PANEL 2 EJES |
| COLOR       | ROJO              | CILINDRAJE   | 5193         |
| COD. FASEC. | 01612158          | COMBUSTIBLE  | DIESEL       |
| No. MOTOR   | 4HK1382317        | NACIONALIDAD | COL          |
| No. CHASIS  | 9GDNPR757GB021172 | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | 9GDNPR757GB021172 | ORDEN        | 2143755009   |
| SERVICIO    | PUBLICO           | KILOMETRAJE  | 93898        |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NA               |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | NA               |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | FUERA DE NIVEL   |
| Funcionamiento A/A                | NA               |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ITEM                             | RESPUESTA     |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA      |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA      |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA      |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA      |
| Funcionamiento luces freno       | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA      |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA      |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| ITEM                                              | RESPUESTA     |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA      |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA            |
| Funcionamiento luz interior                       | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento calefacción                        | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento encendedor                         | NA            |
| Funcionamiento radio                              | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA      |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA      |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA      |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | NA            |
| Funcionamiento reloj                              | NA            |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| ITEM                              | RESPUESTA       |
| Fuga aceite motor                 | FUGA CONTINUA * |
| Fuga aceite caja de velocidades   | FUGA CONTINUA * |
| Fuga aceite caja de transmisión   | FUGA CONTINUA * |
| Fuga liquido de frenos            | NA              |
| Fugas aceite dirección hidráulica | SIN FUGA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA        |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA        |
| Estado brazos direccion rotulas   | NA              |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 139.700.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 139.700.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | NA             |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | NA        |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | REGULAR * |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | NA        |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | NA        |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | NA        |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | REGULAR * |
| Ajuste cierre capot                      | NA        |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ITEM                                        | RESPUESTA     |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA      |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA      |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO         |
| Estado tapiceria techo                      | REGULAR *     |
| Estado carteras puertas                     | REGULAR *     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA            |
| Estado timon                                | BUENO         |
| Funcionamiento desempañador                 | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA            |
| Testigo ABS                                 | NA            |
| Testigo Air Barg                            | NA            |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA      |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado tanque silenciador          | BUENO          |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | REGULAR        |
| Estado tijeras                     | NA             |
| Estado guardapolvos ejes           | NA             |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | NA             |
| Estado guarda polvo caja direccion | NA             |
| Estado tuberia frenos              | REGULAR *      |



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 464425

Fecha Expedición: 9 3 2026 Hora: 2:18 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10009968689

### Tipo de servicio

Público

### Clase vehículo

CAMION

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

### Fecha matrícula

7/24/2015

### PLACA

WNK909

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

9GDNPR757GB021172

### Número VIN

9GDNPR757GB021172

### Número de motor

4HK1-382317

### Número de chasis

9GDNPR757GB021172

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

CHEVROLET

### Línea

NPR

### Modelo

2016

### Color

ROJO STANDARD

### Cilindraje

5193

### Carrocería

FURGON

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

0

### Pasajeros sentados

3

### Capacidad de carga

4190

### Peso bruto vehicular

7500

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

3880

### Número de registro

185587167

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

2

### Identificador de color

2750

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

| CDA Expide RTM | Fecha expedición | Fecha vigente | Vigencia RTM |
|----------------|------------------|---------------|--------------|
| ENLACE CDA SAS | 2/27/2026        | 2/27/2027     | SI           |
| ENLACE CDA SAS | 2/1/2025         | 2/1/2026      | NO           |
| ENLACE CDA SAS | 1/17/2024        | 1/17/2025     | NO           |
| ENLACE CDA SAS | 8/23/2022        | 8/23/2023     | NO           |
| ENLACE CDA SAS | 8/19/2021        | 8/19/2022     | NO           |

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

| Entidad expide Soat      | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| AXA COLPATRIA SEGUROS SA | VIGENTE                          | 7/23/2025        |
| Fecha vencimiento        | Fecha vigencia                   | Número póliza    |
| 8/11/2026                | 8/12/2025                        | 3423890000       |

| Entidad expide Soat                 | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | NO VIGENTE                       | 7/17/2024        |
| Fecha vencimiento                   | Fecha vigencia                   | Número póliza    |
| 8/11/2025                           | 8/12/2024                        | 39590644         |

| Entidad expide Soat                 | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | NO VIGENTE                       | 7/26/2023        |
| Fecha vencimiento                   | Fecha vigencia                   | Número póliza    |
| 8/11/2024                           | 8/12/2023                        | 35122718         |

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/16/2022

Fecha vencimiento

8/11/2023

Fecha vigencia

8/12/2022

Número póliza

29114030

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/19/2021

Fecha vencimiento

8/11/2022

Fecha vigencia

8/12/2021

Número póliza

26979332

#### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

RENTING COLOMBIA S.A.S

Tipo de documento

NIT

Número de documento

811011779

Fecha inicio (Propiedad)

7/24/2015

Fecha fin (Propiedad)

#### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

#### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

#### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

288584039

Fecha de registro

2/27/2026

Estado de solicitud

RECHAZADA

Entidad

ENLACE CDA SAS

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



288583058

2/27/2026

APROBADA

ENLACE CDA SAS

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

260142419

2/1/2025

APROBADA

ENLACE CDA SAS

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

227893673

1/17/2024

APROBADA

ENLACE CDA SAS

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

193979960

8/21/2022

APROBADA

ENLACE CDA SAS

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | WNK909                 |
| Fecha Servicio: | 9/03/2026 9:44:15 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | WNK909                 |
| Fecha Servicio: | 9/03/2026 9:44:15 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143755009 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 09/03/2026 | <b>Hora:</b> | 10:12 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Placa:</b>            | WNK909       |
| <b>Marca:</b>            | CHEVROLET    |
| <b>Línea:</b>            | NPR [4]      |
| <b>Clase:</b>            | FURGON       |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | PANEL 2 EJES |
| <b>Color:</b>            | ROJO         |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 5193         |
| <b>Tipo Combustible:</b> | DIESEL       |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 09/03/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9GDNPR757GB021172 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9GDNPR757GB021172 |
| <b>Número de motor:</b>  | 4HK1382317        |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PUBLICO           |
| <b>Modelo:</b>           | 2016              |

**La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.**

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

-----  
Responsable Central de Control Técnico



|                       |                                  |        |        |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 3/08/2026                        | PLACA: | GVZ495 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros              |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3753015530                       | ROMBO: | 2      |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                                  |        |        |
| ASEGURABLE:           | Asegurable Con<br>Condiciones    |        |        |

DATOS

|             |                        |              |              |
|-------------|------------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | NISSAN                 | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | PICKUP DOBLE CA        | MODELO       | 2023         |
| TIPO        | FRONTIER [2] [FL]      | CARROCERIA   | DOBLE CAB 4P |
| COLOR       | BLANCO                 | CILINDRAJE   | 2488         |
| COD. FASEC. | 06421079               | COMBUSTIBLE  | GASOLINA     |
| No. MOTOR   | QR25455617H            | NACIONALIDAD | MEX          |
| No. CHASIS  | 3N6AD33UXZK446345      | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | 3N6AD33UXZK446345      | ORDEN        | 2143757250   |
| SERVICIO    | PARTICULAR             |              |              |
| KILOMETRAJE | 23810                  |              |              |
| ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 – 30 |              |              |




|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS     |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 116.900.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 116.900.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

ESTADO GENERAL

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 94%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 90%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 100%      |        |      |
| CHASIS         | #####      | 70%       |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 100%      |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

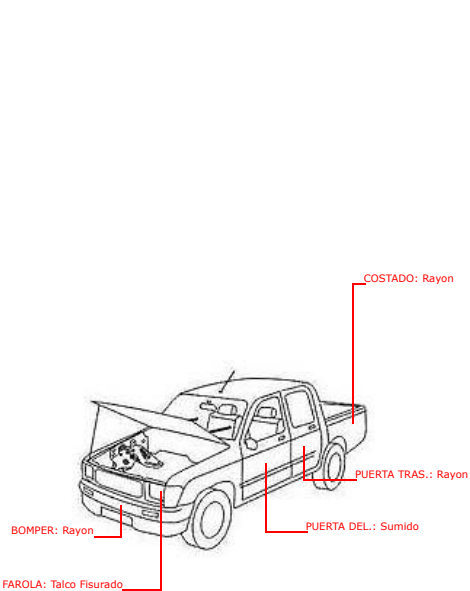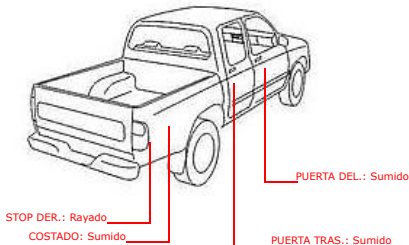

Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, GATO, PALANCA, LLAVE PERNO, LLANTA DE REPUESTO, EQUIPO DE CARRETERA COMPLETO, A/C FUNCIONAL. BOMPER DELANTERO DESALINEADO. FAROLA IZQ PRESENTA FISURA. SUMIDOS Y RAYONES. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. LIMITACIÓN VISTA INFERIOR POR PROTECTOR E INMUNIZANTE. ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA Y PIEZAS MECÁNICAS., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

| <div><input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL<input type="checkbox"/> OPCIONAL<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE</div> |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESCRIPCION                                                                                                                          | MARCA REFERENCIA                    | CANTIDAD                            | VALOR                               | DESCRIPCION                         | MARCA REFERENCIA                    | CANTIDAD                            | VALOR                               | DESCRIPCION                         | MARCA REFERENCIA                    | CANTIDAD                            | VALOR                               | DESCRIPCION                         | MARCA REFERENCIA                    | CANTIDAD                            | VALOR                               |
| PELICULA DE SEGURIDAD                                                                                                                | OPCIONAL OPCIONAL                   | 1                                   | \$ 0                                | PELICULA DE SEGURIDAD               | OPCIONAL OPCIONAL                   | 1                                   | \$ 0                                | PELICULA DE SEGURIDAD               | OPCIONAL OPCIONAL                   | 1                                   | \$ 0                                | PELICULA DE SEGURIDAD               | OPCIONAL OPCIONAL                   | 1                                   | \$ 0                                |
| ABS                                                                                                                                  | ORIGINAL ORIGINAL                   | 1                                   | \$ 0                                | ABS                                 | ORIGINAL ORIGINAL                   | 1                                   | \$ 0                                | ABS                                 | ORIGINAL ORIGINAL                   | 1                                   | \$ 0                                | ABS                                 | ORIGINAL ORIGINAL                   | 1                                   | \$ 0                                |
| AIR BAG                                                                                                                              | ORIGINAL ORIGINAL                   | 6                                   | \$ 0                                | AIR BAG                             | ORIGINAL ORIGINAL                   | 6                                   | \$ 0                                | AIR BAG                             | ORIGINAL ORIGINAL                   | 6                                   | \$ 0                                | AIR BAG                             | ORIGINAL ORIGINAL                   | 6                                   | \$ 0                                |
| CAMARA DE REVERSA                                                                                                                    | OPCIONAL VERIFICAR FUNCIONALIDAD.   | 1                                   | \$ 0                                | CAMARA DE REVERSA                   | OPCIONAL VERIFICAR FUNCIONALIDAD.   | 1                                   | \$ 0                                | CAMARA DE REVERSA                   | OPCIONAL VERIFICAR FUNCIONALIDAD.   | 1                                   | \$ 0                                | CAMARA DE REVERSA                   | OPCIONAL VERIFICAR FUNCIONALIDAD.   | 1                                   | \$ 0                                |
| PROTECTOR PLATON RC                                                                                                                  | ORIGINAL ORIGINAL                   | 1                                   | \$ 0                                | PROTECTOR PLATON RC                 | ORIGINAL ORIGINAL                   | 1                                   | \$ 0                                | PROTECTOR PLATON RC                 | ORIGINAL ORIGINAL                   | 1                                   | \$ 0                                | PROTECTOR PLATON RC                 | ORIGINAL ORIGINAL                   | 1                                   | \$ 0                                |
| SENSOR DE REVERSA                                                                                                                    | OTROS C                             | 1                                   | \$ 0                                | SENSOR DE REVERSA                   | OTROS C                             | 1                                   | \$ 0                                | SENSOR DE REVERSA                   | OTROS C                             | 1                                   | \$ 0                                | SENSOR DE REVERSA                   | OTROS C                             | 1                                   | \$ 0                                |
|                                                                                                                                      | OPCIONAL OPCIONAL                   | 1                                   | \$ 0                                |                                     | OPCIONAL OPCIONAL                   | 1                                   | \$ 0                                |                                     | OPCIONAL OPCIONAL                   | 1                                   | \$ 0                                |                                     | OPCIONAL OPCIONAL                   | 1                                   | \$ 0                                |




FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

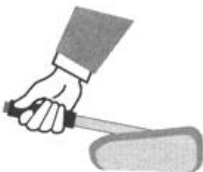


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION

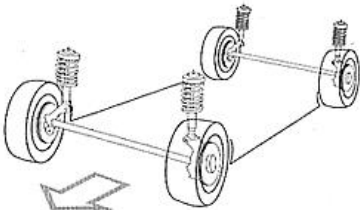

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

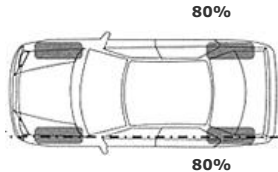

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN

CLASE PICKUP DOBLE CAB

TIPO FRONTIER [2] [FL]



3/08/2026



3/08/2026



3/08/2026



3/08/2026



3/08/2026



3/08/2026



|           |             |
|-----------|-------------|
| FECHA:    | No. Informe |
| PLACA:    | Ciudad      |
| 3/08/2026 | 3753015530  |

Este documento es valido UNICAMENTE ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

## DATOS

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| MARCA        |                   |
| CLASE        |                   |
| TIPO         | NISSAN            |
| MODELO       | PICKUP DOBLE CAB  |
| NACIONALIDAD | FRONTIER [2] [FL] |
| COLOR        | 2023              |
| CILINDRAJE   | MEX               |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| NOMBRE                     |                         |
| CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT) |                         |
| DIRECCIÓN                  | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| TELÉFONO                   | 811011779               |
|                            | CR 52 14 30             |
|                            | 3173834058              |
| Rombo                      | 2                       |

No.MOTOR

2488

No.SERIE

No.CHASIS

QR25455617H

3N6AD33UXZK446345

3N6AD33UXZK446345

## DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026639535

|                                  |                           |                   |                 |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| PLACA                            | MARCA                     | LÍNEA             | MODELO          |
| GVZ495                           | NISSAN                    | FRONTIER          | 2023            |
| CILINDRAJE CC                    | COLOR                     | SERVICIO          |                 |
| 2.488                            | BLANCO                    | PARTICULAR        |                 |
| CLASE DE VEHÍCULO                | TIPO CARROCERÍA           | COMBUSTIBLE       | CAPACIDAD Kg/PU |
| CAMIONETA                        | DOBLE CABINA CON GASOLINA | 5                 |                 |
| NÚMERO DE MOTOR                  | REG                       | VIN               |                 |
| QR25-455617H                     | N                         | 3N6AD33UXZK446345 |                 |
| NÚMERO DE SERIE                  | REG                       | NÚMERO DE CHASIS  | REG             |
| 3N6AD33UXZK446345                | N                         | 3N6AD33UXZK446345 | N               |
| PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES | IDENTIFICACIÓN            |                   |                 |
| BANCOLOMBIA S.A.                 | NIT 890803838             |                   |                 |

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTD

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DPTO ADTVO TTOYTTE DIST CARTAGENA

LT03005143586

## CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR

Original

Regrabado

Grabado

SERIAL

Original

Regrabado

Grabado

CHASIS

Original

Regrabado

Grabado

## OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015  
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av Calle 127 # 48 - 47 / PBX (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-40 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603  
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM



Registro de improntas

GO - FO - 041  
Versión 3.

Nº 306850

Colserauto

No. Serie

FORD-STRIKE2

No. Vin  
Chasis

3N6AD33UXZK446345

3N6AD33UXZK446345

No. Motor

455617H

455617H

QR25

QR25

Registro de cargo de:

Placa

6Y2495

Vehículo:

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQR y Correo: 322 349 4493 - [pqr@colserauto.com](mailto:pqr@colserauto.com)





## REPORTE DE RECLAMACIONES

03/08/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| GVZ495 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

DATOS

|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | NISSAN            | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | PICKUP DOBLE CA   | MODELO       | 2023         |
| TIPO        | FRONTIER [2] [FL] | CARROCERIA   | DOBLE CAB 4P |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 2488         |
| COD. FASEC. | 06421079          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA     |
| No. MOTOR   | QR25455617H       | NACIONALIDAD | MEX          |
| No. CHASIS  | 3N6AD33UXZK446345 | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | 3N6AD33UXZK446345 | ORDEN        | 2143757250   |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 23810        |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | SIN FUGA  |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 3/08/2026 | PLACA: | GVZ495 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                               |        |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------|---|
| Compañía de Seguros   |                               |        |   |
| No.INSPECCION:        | 3753015530                    | ROMBO: | 2 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |   |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                     |        |   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 116.900.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 116.900.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| ITEM                                     | RESPUESTA     |
| Funcionamiento luces placa               | NO FUNCIONA * |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO         |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO         |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO         |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA            |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA        |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | BUENO     |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 496038

Fecha Expedición: 3 8 2026 Hora: 11:15 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10026639535

### Tipo de servicio

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10026639535

### Fecha matrícula

7/15/2022

### PLACA

GVZ495

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

3N6AD33UXZK446345

### Clasificación

CAMIONETA

### Color

BLANCO

### Capacidad total de pasajeros

### País de origen

### Regrabación motor

NO

### Número regrabación motor

### Tiene prenda

NO

### Número VIN

3N6AD33UXZK446345

### Marca

NISSAN

### Cilindraje

2488

### Pasajeros sentados

### Días matriculados

### Regrabación chasis

NO

### Número regrabación chasis

### Tiene gravamen

NO

### Número de motor

QR25-455617H

### Línea

FRONTIER

### Carrocería

### Capacidad de carga

421

### Número de registro

### Regrabación serie

NO

### Número regrabación serie

### Identificador de carrocería

### Número de chasis

3N6AD33UXZK446345

### Modelo

2023

### Número de ejes

2

### Peso bruto vehicular

2550.00

### Repotenciado

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación VIN

### Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

7/8/2026

Fecha vencimiento

7/7/2027

Fecha vigencia

7/8/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

7/15/2022

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

188404004

Fecha de registro

7/15/2022

Estado de solicitud

Entidad

DPTO ADTVO TToYTTE DIST CAF

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | GVZ495                 |
| Fecha Servicio: | 3/08/2026 9:48:04 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | GVZ495                 |
| Fecha Servicio: | 3/08/2026 9:48:04 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12




Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15

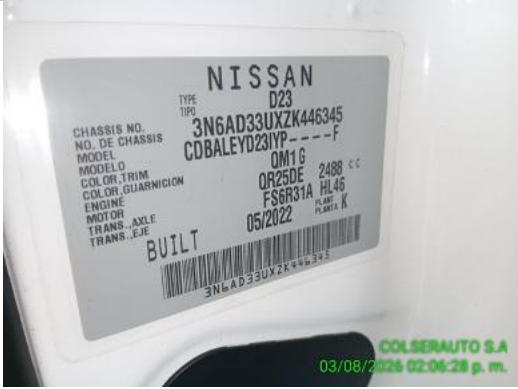

Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20


**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 03/08/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | GVZ495     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | NISSAN            | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2023              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | QR25455617H       | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | 3N6AD33UXZK446345 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 3N6AD33UXZK446345 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

**OBSERVACIONES****jessica.moreno@colserauto.com****Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
Todos los derechos reservados.

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757250 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 03/08/2026 | <b>Hora:</b> | 10:04 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Placa:</b>            | GVZ495            |
| <b>Marca:</b>            | NISSAN            |
| <b>Línea:</b>            | FRONTIER [2] [FL] |
| <b>Clase:</b>            | PICKUP DOBLE CAB  |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | DOBLE CAB 4P      |
| <b>Color:</b>            | BLANCO            |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 2488              |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA          |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 03/08/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 3N6AD33UXZK446345 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 3N6AD33UXZK446345 |
| <b>Número de motor:</b>  | QR25455617H       |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2023              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico







|                       |                               |        |        |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 9/04/2026                     | PLACA: | LTL442 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros           |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3752971178                    | ROMBO: | 33     |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                               |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                            |        |        |

DATOS

|             |                        |              |            |
|-------------|------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | DFSK/DFM/DFZL          | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA REPAR        | MODELO       | 2023       |
| TIPO        | VAN CARGA              | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | BLANCO                 | CILINDRAJE   | 1240       |
| COD. FASEC. | 14307015               | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | DK120522328485         | NACIONALIDAD | CHI        |
| No. CHASIS  | LVZMN2598PAA01253      | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | LVZMN2598PAA01253      | ORDEN        | 2143755381 |
| SERVICIO    | PUBLICO                |              |            |
| KILOMETRAJE | 49839                  |              |            |
| ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 – 30 |              |            |


|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 56.700.000            |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 56.700.000            |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

ESTADO GENERAL

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 22%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 60%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 83%       |        |      |
| CHASIS         | #####      | 36%       |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 60%       |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- VEHICULO INOPERATIVO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- MARCO FRONTAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SOLICITAR REVISION SIJIN CERTIFICADA: SOLICITAR SIJIN CERTIFICADA

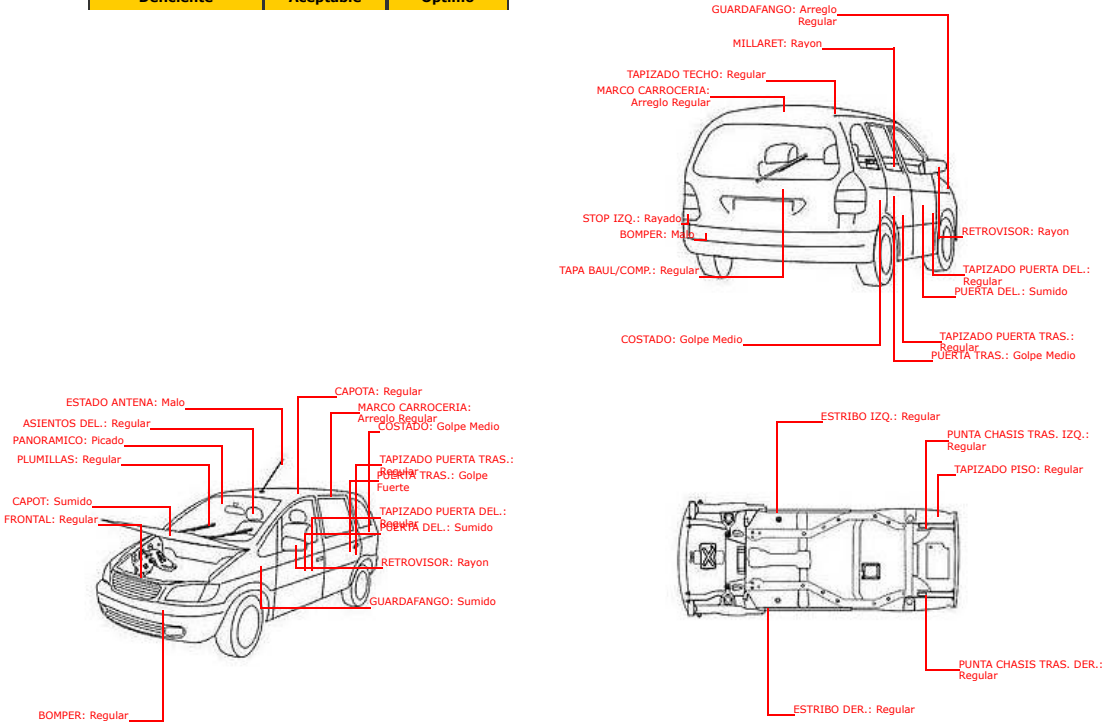

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE/GATO NO/LLAVE PERNOS NO /KIT DE CARRETERA COMPLETO/LLANTA DE REPUESTO NO. A/C NO. PORTA ESCALERA CON ROTURA. TAPICERÍA ROTA. FOCOS DE OXIDACIÓN EN LATONERIA. TRAVIESA NO GENUINA. PUERTA TRAS" DERE" CON MECANISMO DE CIERRE MALO. APLICACIÓN DE CAPA INMUNIZANTE EN COMPONENTES MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES. EXPLORADORAS MANCHADAS. MOTIVO DE RECHAZO:INOPERATIVO, NO SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO/MECÁNICO, CORROSIÓN EN ESTRIBOS, PUNTA DE CHASIS TRASERAS, MARCO FRONTAL., PRESENTA SUPERFICIE DEL NUMERO DE MOTOR DETERIORADA POR CORROSIÓN NO SALE LA IMPRONTA NO SE LE DA CONCEPTO TÉCNICO, PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, PINTURA EN MAL ESTADO, SOLICITAR REVISION SIJIN CERTIFICADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, PIEZAS DE LATONERÍA EN MAL ESTADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, NO PRESENTA AIRE ACONDICIONADO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS, CORROSION, MARCO FRONTAL, CHASIS INMUNIZADO, VEHICULO INOPERATIVO,

ACCESORIOS

|                                                                                                                             |                              |            |          |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> OPCIONAL <input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE |                              |            |          |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                             |                              |            |          |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ✓                                                                                                                           | ✗                            | ✗          | ✗        | ✗     | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
|                                                                                                                             |                              |            |          |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ✗                                                                                                                           | ✗                            | ✓          | ✗        | ✓     | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ● |
| DESCRIPCION                                                                                                                 | MARCA                        | REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| OTROS                                                                                                                       | OPCIONAL PORTA ESCALERAS S.F |            | 1        | \$ 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ABS                                                                                                                         | ORIGINAL ORIGINAL            |            | 1        | \$ 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| AIR BAG                                                                                                                     | ORIGINAL ORIGINAL            |            | 2        | \$ 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RC                                                                                                                          | OTROS E                      |            | 1        | \$ 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

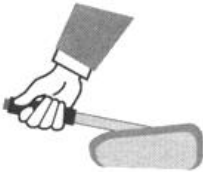


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

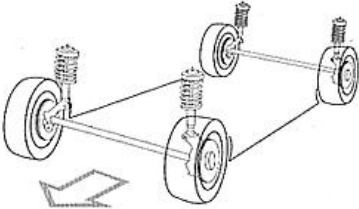

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS


| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

50%

50%

50%

50%

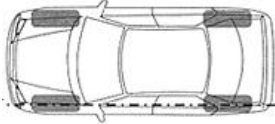

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

DFSK/DFM/DFZL

CLASE

CAMIONETA REPAR

TIPO

VAN CARGA



9/04/2026



9/04/2026



9/04/2026



9/04/2026



9/04/2026



9/04/2026

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano\_Detras.aspx?idOrden=3752971178

1/1



Registro de Improntas

GO - FO - 041  
Versión 2.

121613

COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin  
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

Placa: LTL442

Vehículo:

Pbx: 7452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente contactenos@colserauto.com

Sitio web: www.colserauto.com



REPORTE DE RECLAMACIONES  
 09/04/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| LTL442 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTEBAJA

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | DFSK/DFM/DFZL     | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA REPAR   | MODELO       | 2023       |
| TIPO        | VAN CARGA         | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 1240       |
| COD. FASEC. | 14307015          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | DK120522328485    | NACIONALIDAD | CHI        |
| No. CHASIS  | LVZMN2598PAA01253 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | LVZMN2598PAA01253 | ORDEN        | 2143755381 |
| SERVICIO    | PUBLICO           | KILOMETRAJE  | 49839      |

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | NA               |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

| ITEM                             | RESPUESTA     |
|----------------------------------|---------------|
| Funcionamiento luces bajas       | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento luces altas       | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento luces medias      | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento direccionales     | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento luces freno       | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento luces reversa     | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento luces parqueadero | NO FUNCIONA * |

| ITEM                                              | RESPUESTA     |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA            |
| Funcionamiento luz interior                       | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento calefacción                        | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento encendedor                         | NA            |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA      |
| Funcionamiento velocímetro                        | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento tacómetro                          | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | NA            |
| Funcionamiento reloj                              | NA            |

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 9/04/2026 | PLACA: | LTL442 |
|--------|-----------|--------|--------|

| ATENDIDO PARA:        |            |                               |    |
|-----------------------|------------|-------------------------------|----|
| Compañía de Seguros   |            |                               |    |
| No.INSPECCION:        | 3752971178 | ROMBO:                        | 33 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |    |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                     |    |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 56.700.000            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 56.700.000            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | NA             |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                     | RESPUESTA     |
|------------------------------------------|---------------|
| Funcionamiento luces placa               | NO FUNCIONA * |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | MALO          |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO         |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO         |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NO FUNCIONA * |

| ITEM                                        | RESPUESTA     |
|---------------------------------------------|---------------|
| Funcionamiento pito                         | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA      |
| Estado tapicería asientos                   | REGULAR *     |
| Estado tapicería techo                      | REGULAR *     |
| Estado carteras puertas                     | REGULAR *     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA            |
| Estado timon                                | REGULAR *     |
| Funcionamiento desempañador                 | NA            |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA            |
| Testigo ABS                                 | NO FUNCIONA   |
| Testigo Air Barg                            | NO FUNCIONA   |
| Testigo check Engine                        | NO FUNCIONA   |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado tanque silenciador          | REGULAR *      |
| Estado tubo exhosto                | REGULAR *      |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | BUENO          |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 471621

Fecha Expedición: 9 4 2026 Hora: 4:48 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10027821844

### Tipo de servicio

CARGA

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10027821844

### Fecha matrícula

11/28/2022

### PLACA

LTL442

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

LVZMN2598PAA01253

### Número VIN

LVZMN2598PAA01253

### Número de motor

DK12-0522328485

### Número de chasis

LVZMN2598PAA01253

### Clasificación

CAMIONETA - CARGA

### Marca

DFSK

### Línea

EQ5025

### Modelo

2023

### Color

BLANCO

### Cilindraje

1240

### Carrocería

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

### Capacidad de carga

830

### Peso bruto vehicular

1980.00

### País de origen

### Días matriculados

### Número de registro

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

### Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

ENLACE CDA SAS

3/7/2026

3/7/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

EMITIDA

11/24/2025

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

11/23/2026

11/24/2025

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

N

890903938

11/28/2022

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

199819005

11/28/2022

STRATTEY/TO BELLO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad        |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 289253932           | 3/7/2026          |                     | ENLACE CDA SAS |

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad        |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 262412867           | 3/3/2025          |                     | ENLACE CDA SAS |

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | LTL442                  |
| Fecha Servicio: | 9/04/2026 11:04:58 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | LTL442                  |
| Fecha Servicio: | 9/04/2026 11:04:58 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

I  
N  
F  
O  
R  
M  
E  
  
F  
O  
T  
O  
G  
R  
Á  
F  
I  
C  
O

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143755381 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 09/04/2026 | <b>Hora:</b> | 11:28 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Placa:</b>            | LTL442          |
| <b>Marca:</b>            | DFSK/DFM/DFZL   |
| <b>Línea:</b>            | VAN CARGA       |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA REPAR |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL         |
| <b>Color:</b>            | BLANCO          |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1240            |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA        |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 09/04/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | LVZMN2598PAA01253 |
| <b>Número de Serie:</b>  | LVZMN2598PAA01253 |
| <b>Número de motor:</b>  | DK120522328485    |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PUBLICO           |
| <b>Modelo:</b>           | 2023              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico










|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS     |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 75.200.000            |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 75.200.000            |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

**⚠ NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- PRESENTA PISO DESGRAFADO: REPARAR PISO DESENGRAFADO
- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

|             |                        |              |            |
|-------------|------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | CHEVROLET              | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | [Seleccione]           | MODELO       | 2026       |
| TIPO        | ONIX [3]               | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
| COLOR       | BLANCO                 | CILINDRAJE   | 1000       |
| COD. FASEC. | 01601364               | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | L4F252105075           | NACIONALIDAD | MEX        |
| No. CHASIS  | 9BGE6B69K0TG120646     | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | 9BGE6B69K0TG120646     | ORDEN        | 2143757604 |
| SERVICIO    | PARTICULAR             |              |            |
| KILOMETRAJE | 15635                  |              |            |
| ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 - 30 |              |            |

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 57%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 90%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 100%      |        |      |
| CHASIS         | #####      | 96%       |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 100%      |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

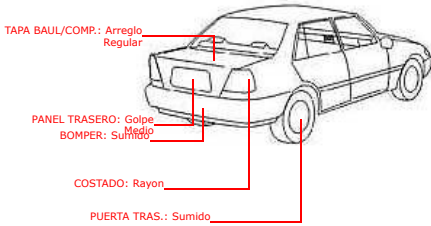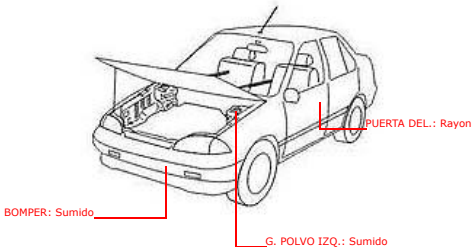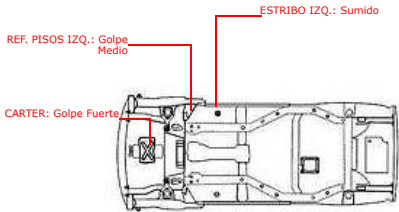

Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES, GATO, LLAVE PERNOS, PALANCA, KIT DE CARRETERA INCOMPLETO, LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. TAPIZADO SILLA MANOCHADO. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. NUEVA APLICACIÓN DE PINTURA, SUMIDOS Y RAYONES. CARTER PRESENTA GOLPE. OXIDACIÓN EN VISTA INFERIOR Y PIEZAS MECÁNICAS. MOTIVO DE RECHAZO GOLPE Y DESGRAFE EN PANEL TRASERO.,, PRESENTA PISO DESGRAFADO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACIÓN EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACIÓN SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERÍA, PANEL TRASERO,

| ✓ ORIGINAL   ● OPCIONAL   ✗ NO TIENE                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RADIO                                                                               | RADIO CON UNIDAD CD                                                                 | EQUALIZADOR                                                                         | CAJA DE CD'S                                                                        | PLANTA                                                                              | PARLANTES                                                                           | TWITER                                                                              | VIDRIOS ELECTRICOS                                                                  | PELICULA DE SEGURIDAD                                                               | DESEMPANADOR                                                                        | ESPEJO RETROVISOR                                                                     | ESPEJOS ELECTRICOS                                                                    | PLUMILLA TRASERA                                                                      | BLOQUEO CENTRAL                                                                       | 3er. STOP                                                                             | DIRECCION ASISTIDA                                                                    |
| ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ●                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✗                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION HIDRAULICA                                                                | AIRE ACONDICION.                                                                    | LLANTAS                                                                             | COPAS                                                                               | RINES                                                                               | AMPLIACIONES                                                                        | ALARMA                                                                              | RELOJ                                                                               | CINTURONES DE SEGURIDAD                                                             | ENCENDEDOR                                                                          | TAPICERIA DE CUERO                                                                    | EXPLOSOIBOAS                                                                          | PORTA EQUIPAJE                                                                        | TECHO CORREDIZO                                                                       | SPOILER                                                                               | OTROS                                                                                 |
| ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     |

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|-------------------|----------|-------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL OPCIONAL | 1        | \$ 0  |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL | 8        | \$ 0  |
| CAMARA DE REVERSA     | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| RC                    | OTROS D           | 1        | \$ 0  |

[illegible]


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

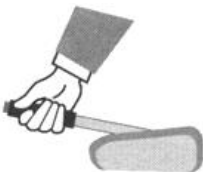


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION

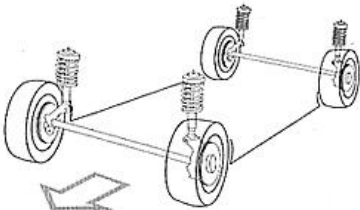

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

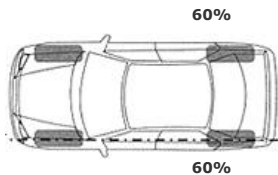

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET

CLASE [Seleccione]

TIPO ONIX [3]



26/08/2026



26/08/2026



26/08/2026



26/08/2026



26/08/2026



26/08/2026





|        |            |                      |
|--------|------------|----------------------|
| Fecha: | 26/08/2026 | 3753022456           |
| Placa: | PUS554     | No Informe           |
|        |            | SATELITE-RENTING     |
|        |            | CUCUTTA-BARRANQUILLA |

Este documento es válido únicamente en original  
Este contiene sistemas de seguridad

|       |              |                   |          |                         |
|-------|--------------|-------------------|----------|-------------------------|
| Datos | Marca        | CHEVROLET         | Nombre   | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
|       | [Selección]  |                   |          |                         |
|       | Clase        | ONIX [3]          |          |                         |
|       | Tipo         | 2026              |          |                         |
|       | Modelo       | MEX               |          |                         |
|       | Nacionalidad | BLANCO            |          |                         |
|       | Color        | 1000              |          |                         |
|       | Cilindrada   |                   |          |                         |
|       | No.Motor     | L4F252105075      | No.Serie | 9BGEB69K0TG120646       |
|       | No.Chasis    | 9BGEB69K0TG120646 |          |                         |

|            |                                                                                    |                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentos |  |  |
|            |                                                                                    |                                                                                     |
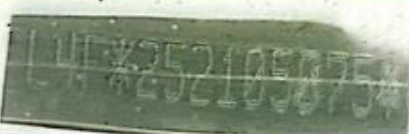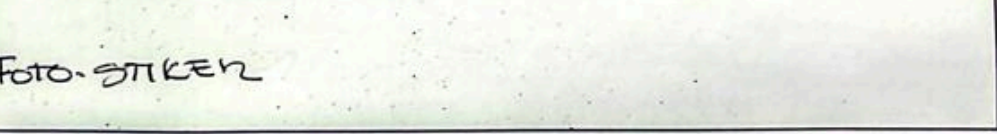
|                      |                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Concepto e Improntas | Motor                              | Original <input type="checkbox"/>                                                    |   |
|                      |                                    | Regrabado <input type="checkbox"/>                                                   |                                                                                      |
|                      |                                    | Grabado <input type="checkbox"/>                                                     |                                                                                      |
|                      | Serial                             | Original <input type="checkbox"/>                                                    |  |
|                      |                                    | Regrabado <input type="checkbox"/>                                                   |                                                                                      |
|                      |                                    | Grabado <input type="checkbox"/>                                                     |                                                                                      |
| Chasis               | Original <input type="checkbox"/>  |  |                                                                                      |
|                      | Regrabado <input type="checkbox"/> |                                                                                      |                                                                                      |
|                      | Grabado <input type="checkbox"/>   |                                                                                      |                                                                                      |

|               |                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones | <p>Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.</p> |
|               | <p>VER DETALLE FOTO STICKER, FOTO PANORAMICO EN FOTO #17 #18,</p>                                                      |

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S. A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Moravia: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395 4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022

Resto del país y horarios de atención consúltalos en [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)



Registro de improntas

GO - FO - 041  
Versión 3.

12804

Colserauto

No. Serie

FOTO-STIKER

No. Vin  
Chasis

\*9B6EB69K0TG120646\*

\*9B6EB69K0TG120646\*

No. Motor

L4F\*252125075\*

L4F\*252125075\*

Registro de cargo de \_\_\_\_\_ Placa: PO0 554 Vehículo: \_\_\_\_\_

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - [pqrf@colserauto.com](mailto:pqrf@colserauto.com)



REPORTE DE RECLAMACIONES  
 26/08/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| PUS554 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | CHEVROLET         | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | [Seleccione]      | MODELO       | 2026       |
| TIPO        | ONIX [3]          | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 1000       |
| COD. FASEC. | 01601364          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | L4F252105075      | NACIONALIDAD | MEX        |
| No. CHASIS  | 9BGEB69K0TG120646 | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | 9BGEB69K0TG120646 | ORDEN        | 2143757604 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 15635      |

MOTOR

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

EXTERIORES

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA        |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 26/08/2026 | PLACA: | PUS554 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                               |        |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------|---|
| Compañía de Seguros   |                               |        |   |
| No.INSPECCION:        | 3753022456                    | ROMBO: | 7 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |   |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                     |        |   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 75.200.000            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 75.200.000            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA |
|------------------------------------|-----------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | REGULAR * |
| Estado protectores inferiores      | BUENO     |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 500096

Fecha Expedición: 26 8 2026 Hora: 12:15 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036270869

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10036270869

Fecha matrícula

10/2/2025

PLACA

PUS554

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BGEB69K0TG120646

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

BLANCO NIEBLA

Capacidad total de pasajeros

País de origen

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

9BGEB69K0TG120646

Marca

CHEVROLET

Cilindraje

1000

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

L4P\*252105075\*

Línea

ONIX

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

9BGEB69K0TG120646

Modelo

2026

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1538.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

9/26/2025

Fecha vencimiento

9/25/2026

Fecha vigencia

9/26/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

RENTING COLOMBIA S.A.S

Tipo de documento

N

Número de documento

811011779

Fecha inicio (Propiedad)

10/2/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

277609258

Fecha de registro

10/2/2025

Estado de solicitud

Entidad

DIR TToYTE BUCARAMANGA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



#### TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

277628362

10/2/2025

DIR TTOyTTE BUCARAMANGA

Descripción del trámite

#### TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

277125355

9/25/2025

DIR TTOyTTE BUCARAMANGA

Descripción del trámite

#### TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | PUS554                  |
| Fecha Servicio: | 26/08/2026 9:57:51 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5




Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8

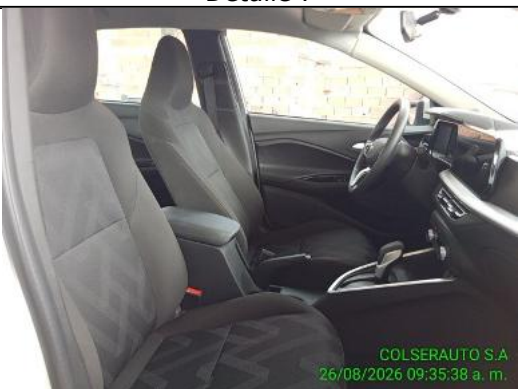

Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | PUS554                  |
| Fecha Servicio: | 26/08/2026 9:57:51 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13




Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16

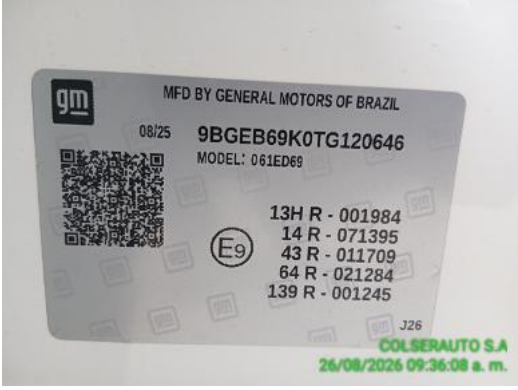

Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20



## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 26/08/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | PUS554     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET         | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2026              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | L4F252105075      | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | 9BGEB69K0TG120646 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9BGEB69K0TG120646 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757604 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 26/08/2026 | <b>Hora:</b> | 10:41 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Placa:</b>            | PUS554       |
| <b>Marca:</b>            | CHEVROLET    |
| <b>Línea:</b>            | ONIX [3]     |
| <b>Clase:</b>            | [Seleccione] |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | AUTO SEDAN   |
| <b>Color:</b>            | BLANCO       |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1000         |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA     |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 26/08/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9BGEB69K0TG120646 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9BGEB69K0TG120646 |
| <b>Número de motor:</b>  | L4F252105075      |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2026              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| CODIGO | NOVEDAD                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218    | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52     | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico





## EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

|                   |            |              |                    |                |                           |
|-------------------|------------|--------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| Placa:            | PRY052     | Nro Orden:   | 133822025          | Nro Serie:     | 9-BGEB69KOTG120634        |
| Código Fasecolda: | 01601364   | Kilometraje: | 10.416             | Combustible:   | Gasolina                  |
| Valor Fasecolda:  | 75.200.000 | Nro Chasis:  | 9-BGEB69KOTG120634 | Nro de Llaves: | 2                         |
| Valor Sura:       | 75.200.000 | Nro Motor:   | L4F251824555       | Ciudad:        | Medellín                  |
|                   |            |              |                    | Sede:          | AUTOS SURA<br>MALL RIO 10 |

## CALIFICACIÓN

92.00%

## ASEGURABILIDAD

NO ASEGURABLE

## OBSERVACIÓN FINAL

NOVEDAD CRÍTICA - NO  
COMPRA - NO RENTBACK

## Calificaciones Individuales por Categoría

FUGAS: 100%

LLANTAS: 60%

CHASIS: 100%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 80%

PINTURA Y RAYONES: 100%

RC: D

## Resumen de Observaciones

## PINTURA Y RAYONES:

CAPOTA PINTURA MANCHADA, CAPÓ PINTURA MANCHADA, CARROCERIA CON RAYONES.

## CARROCERÍA Y LATONERÍA:

ESTRIBO DERECHO GOLPEADO, PARAGOLPES TRASERO GOLPEADO, CARROCERIA CON SUMIDOS.

## CHASIS:

PISOS CARROCERIA GOLPE LEVE.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS

| PLACA  | SERVICIO                  | CENTRO DE SERVICIO  | FECHA       | SECUENCIA |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| PRY052 | REVISION COMPLETA RENTING | AUTOS SURA MEDELLIN | 22-JUL-2026 | 133822025 |

| INFORMACIÓN GENERAL     |                     |                               |                    |                |           |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| CLIENTE                 |                     | C.C./NIT                      |                    | TELÉFONO       |           |
| RENTING COLOMBIA S.A.S. |                     | A8110117798                   |                    | 6015200050     |           |
| DIRECCIÓN               |                     | E-MAIL                        |                    |                |           |
| CR 52 # 14 30 LCAL 342  |                     | jfigueira@rentingcolombia.com |                    |                |           |
| MARCA                   |                     | MODELO                        | COLOR              |                |           |
| CHEVROLET ONIX [3] LT   |                     | 2026                          | BLANCO             |                |           |
| SERVICIO PARTICULAR     |                     | MATRICULADO                   |                    | VALOR AUTOSURA |           |
|                         |                     | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |                    | 75200000       |           |
| CÓD. FASECOLDA          | MANIFIESTO          |                               | VALOR              |                |           |
| 01601364                | NÚMERO              | FECHA                         | AVALUO PROPIETARIO | ACCESORIOS     | COMERCIAL |
|                         | 482025000884163     | 2025/09/11                    |                    |                | 75200000  |
| VENCE SOAT              | FECHA REV. TEC-MEC. | FECHA REV. MECÁNICA           | TIPO TRANSPORTE    | NÚMERO MOTOR   |           |
| 2026/09/29              | 2030/09/30          |                               | PARTICULAR         | L4F251824555   |           |
| NÚMERO CHASIS           |                     | NÚMERO SERIAL                 |                    | ALARMA         |           |
| 9BGEB69K0TG120634       |                     | 9BGEB69K0TG120634             |                    |                |           |

| HISTORIAL DE REVISIONES |                           |       | OBSERVACIONES |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|-------------------------|---------------------------|-------|---------------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
| FECHA REVISION          | TIPO REVISION             | KMTRS | CARROCERIA    | INFERIOR | LLANTAS | AMORTIGUADOR | FRENOS | ALINEACION | PISOS | CHASIS | PLACAS | PROPIETARIO | ESTUDIO TECN |
| 2026/07/22              | REVISION COMPLETA RENTING | 10416 | X             |          |         |              |        |            |       |        |        | X           |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | REVISIÓN ACTUAL |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
| OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CARROCERIA | INFERIOR        | LLANTAS | AMORTIGUADOR | FRENOS | ALINEACION | PISOS | CHASIS | PLACAS | PROPIETARIO | ESTUDIO TECN |
| PROTECTOR INFERIOR ROTO. RIN TRASERO DERECHO DEFORMADO, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 LLAVE DE APERTURA , BATERÍA 100%, | X          |                 |         |              |        |            |       |        |        | X           |              |

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE





## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente

## Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|                                                |                          |          |                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|
| Nombres y apellidos<br>RENTING COLOMBIA S.A.S. | C.C. o NIT<br>8110117798 | Teléfono | Email<br>jfigueira@rentingcolombia.com |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|



### INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

|                                                   |                           |                      |                |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Marca<br>CHEVROLET ONIX [3] LT AT 1000CC T 4P 6AB | Número de placa<br>PRY052 | Kilometraje<br>10416 | Modelo<br>2026 |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|



### INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Centro de servicios<br>MEDELLIN | Fecha del servicio<br>2026/07/22 |
|---------------------------------|----------------------------------|


### Documentos

| Detalle         | Fecha de vencimiento |
|-----------------|----------------------|
| SOAT            | 2026/09/29           |
| Tecnicomecánica | 2030/09/30           |

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REVISION COMPLETA RENTING | X |
|---------------------------|---|

# CHASIS

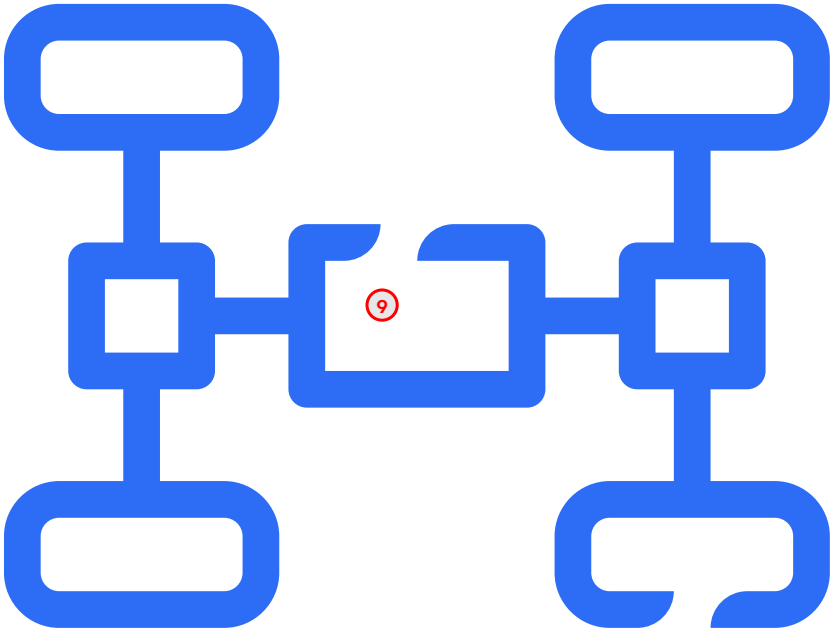

| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESENGRAFE                 |
| 8      | FISURADO                   |
| 9      | GOLPE LEVE                 |
| 10     | GOLPEADO                   |
| 11     | MAL REPARADO               |
| 12     | MALO                       |
| 13     | NO REALIZADA               |
| 14     | NO TIENE                   |
| 15     | RAYADO                     |
| 16     | REGULAR                    |
| 17     | REMOVIDO                   |
| 18     | REPINTADO                  |
| 19     | REPINTADO PARCIAL          |
| 20     | REVISAR FUGAS              |
| 21     | SUMIDO                     |
| 22     | TIENE                      |

| Detalle                   | Estado     |
|---------------------------|------------|
| ESTRIBO DERECHO           | BUENO      |
| ESTRIBO IZQUIERDO         | BUENO      |
| PISOS CARROCERIA          | GOLPE LEVE |
| BASE CAJA DIRECCIÓN       | BUENO      |
| BASE TIJERA DERECHA       | BUENO      |
| BASE TIJERA IZQUIERDA     | BUENO      |
| TRAVIESA INFERIOR         | BUENO      |
| MARCO FRONTAL             | BUENO      |
| CARTER                    | BUENO      |
| CUNA MOTOR                | BUENO      |
| DESFASE DIAGONALES CHASIS | NO TIENE   |

| Detalle                    | Estado   |
|----------------------------|----------|
| DESFASE DIAGONALES BASES   | NO TIENE |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO    |
| PUNTA DELANTERA DERECHA    | BUENO    |
| PUNTA DELANTERA IZQUIERDA  | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA DERECHA   | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |
| PANEL PARALLAMAS           | BUENO    |
| TORRE DELANTERA DERECHA    | BUENO    |


| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| TORRE DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |
| DESFASE DIAGONALES A      | NO TIENE |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | BUENO    |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | BUENO    |
| PANEL TRASERO             | BUENO    |
| PISO BAUL                 | BUENO    |
| PUNTA TRASERA DERECHA     | BUENO    |
| PUNTA TRASERA IZQUIERDA   | BUENO    |
| TANQUE GASOLINA           | BUENO    |
| TIJERA TRASERA DERECHA    | BUENO    |
| TIJERA TRASERA IZQUIERDA  | BUENO    |

## Observaciones especiales o recomendaciones

PROTECTOR INFERIOR ROTO. RIN TRASERO DERECHO DEFORMADO



## CARROCERÍA

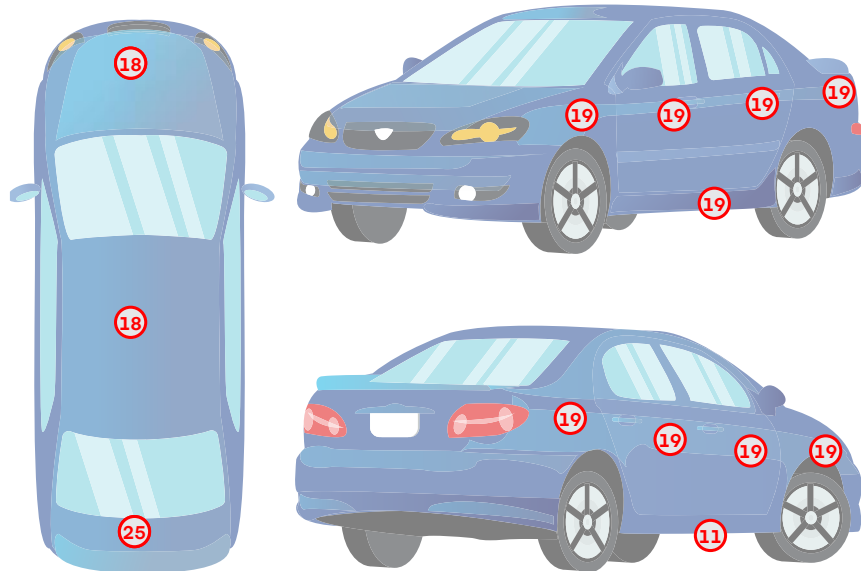

| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESCUADRADO                |
| 8      | DESENGRAFE                 |
| 9      | FISURADO                   |
| 10     | GOLPE LEVE                 |
| 11     | GOLPEADO                   |
| 12     | MAL REPARADO               |
| 13     | MAL REPARADO POR REMOSION  |
| 14     | MAL REPINTADO              |
| 15     | MALO                       |
| 16     | NO REALIZADA               |
| 17     | NO TIENE                   |
| 18     | PINTURA MANCHADA           |
| 19     | RAYADO                     |
| 20     | REGULAR                    |
| 21     | REMOVIDO                   |
| 22     | REPINTADO                  |
| 23     | REPINTADO PARCIAL          |
| 24     | ROTO                       |
| 25     | SUMIDO                     |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| ANTENA                    | TIENE    |
| BOCELES                   | NO TIENE |
| BOCELES BOCA LLANTAS      | NO TIENE |
| COCUYO DERECHO            | TIENE    |
| COCUYO IZQUIERDO          | TIENE    |
| ESPOILER DELANTERO        | NO TIENE |
| LUZ MEDIA DERECHA         | TIENE    |
| LUZ MEDIA IZQUIERDA       | TIENE    |
| PLUMILLA TRASERA          | NO TIENE |
| PLUMILLAS DELANTERAS      | TIENE    |
| PORTAEQUIPAJES            | NO TIENE |
| RETROVISOR DERECHO        | RAYADO   |
| RETROVISOR IZQUIERDO      | RAYADO   |
| RINES                     | RAYADO   |
| STOP ADICIONAL            | TIENE    |
| SUNROOF                   | NO TIENE |
| LUCES ALTAS               | FUNCIONA |
| LUCES BAJAS               | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO    | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO    | FUNCIONA |
| TECHO                     | TIENE    |
| LUZ DRL DERECHA(LUZ DE    | NO TIENE |
| LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE | NO TIENE |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE    |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE    |
| AIRE ACONDICIONADO        | BUENO    |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| ASIENTOS DELANTEROS       | MANCHADO |
| ASIENTOS DELANTEROS       | FUNCIONA |
| ASIENTOS DELANTEROS       | MANUAL   |
| ASIENTOS TRASEROS         | MANCHADO |
| CINTURON SEGURIDAD        | BUENO    |
| CONSOLA RADIO             | BUENO    |
| CONTROL VIDRIOS           | BUENO    |
| ESPEJO RETROVISOR INTERNO | TIENE    |
| ESPEJOS ELECTRICOS        | BUENO    |
| RADIO                     | ENCIENDE |
| RELOJ                     | NO TIENE |
| SEGUROS ELECTRICOS        | TIENE    |
| TABLERO                   | BUENO    |
| TAPIZADO PISO             | BUENO    |
| TAPIZADO PUERTAS          | BUENO    |
| TAPIZADO PUERTAS TRASERAS | BUENO    |
| TAPIZADO TECHO            | MANCHADO |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS        | TIENE    |
| DIRECCION HIDRAULICA      | NO TIENE |
| LLANTA REPUESTO           | TIENE    |
| MARCACION DE SEGURIDAD    | NO TIENE |
| RESISTENCIA DESEMPAÑANTE  | TIENE    |
| SEGUNDA LLAVE             | TIENE    |
| ESTRIBO DERECHO           | GOLPEADO |
| GUARDAFANGO DELANTERO     | RAYADO   |
| COSTADO DERECHO           | RAYADO   |
| PARAL CENTRAL DERECHO     | BUENO    |
| PUERTA DELANTERA DERECHA  | RAYADO   |

| Detalle                  | Estado           |
|--------------------------|------------------|
| PUERTA TRASERA DERECHA   | RAYADO           |
| VIDRIO PUERTA DEL DER    | BUENO            |
| VIDRIO PUERTA TRAS DER   | BUENO            |
| VIDRIO COSTADO DERECHO   | BUENO            |
| ESTRIBO IZQUIERDO        | RAYADO           |
| GUARDAFANGO DELANTERO    | RAYADO           |
| COSTADO IZQUIERDO        | RAYADO           |
| PARAL CENTRAL IZQUIERDO  | BUENO            |
| PUERTA DELANTERA         | RAYADO           |
| PUERTA TRASERA IZQUIERDA | RAYADO           |
| VIDRIO PUERTA DEL IZQ    | BUENO            |
| VIDRIO PUERTA TRASERA    | BUENO            |
| VIDRIO COSTADO IZQUIERDO | BUENO            |
| PARAGOLPES DELANTERO     | BUENO            |
| CAPÓ                     | PINTURA MANCHADA |
| CAPÓ                     | SUMIDO           |
| CAPOTA                   | PINTURA MANCHADA |
| ESTRUCTURA FAROLA        | BUENO            |
| ESTRUCTURA FAROLA        | BUENO            |
| PANORAMICO DELANTERO     | BUENO            |
| PARAL PANORAMICO DERECHO | BUENO            |
| PARAL PANORAMICO         | BUENO            |
| PERSIANA                 | RAYADO           |
| ROMPENIEBLAS             | NO TIENE         |
| PANEL PARALLAMAS         | BUENO            |
| BABERO                   | BUENO            |
| PARAGOLPES TRASERO       | GOLPEADO         |
| PARAGOLPES TRASERO       | RAYADO           |

## CARROCERÍA


| Detalle            | Estado   |
|--------------------|----------|
| ESPOILER TRASERO   | NO TIENE |
| PANEL TRASERO      | BUENO    |
| PANORAMICO TRASERO | BUENO    |

| Detalle        | Estado |
|----------------|--------|
| STOP DERECHO   | BUENO  |
| STOP IZQUIERDO | BUENO  |
| TAPA BAÚL      | RAYADO |

| Detalle   | Estado |
|-----------|--------|
| TAPA BAÚL | SUMIDO |

## ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.

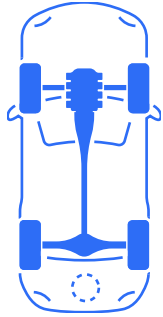

Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

| Detalle                    | Estado |
|----------------------------|--------|
| LLANTA DELANTERA DERECHA   | BUENA  |
| LLANTA DELANTERA DERECHA   | 6      |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA | BUENA  |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA | 6      |
| LLANTA REPUESTO            | BUENA  |
| LLANTA TRASERA DERECHA     | BUENA  |
| LLANTA TRASERA DERECHA     | 6      |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA   | BUENA  |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA   | 6      |

## ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



| Detalle         | Estado    |
|-----------------|-----------|
| ESTUDIO TÉCNICO | REALIZADA |

### Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE FUNCIONAL Y 1 LLAVE DE APERTURA

## ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

| Detalle                       | Estado |
|-------------------------------|--------|
| COMPROBACIÓN DE CARGA         | BUENO  |
| TERMINALES DE CONEXIÓN        | BUENO  |
| FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR | BUENO  |



| Detalle          | Estado |
|------------------|--------|
| CAJA DE BATERÍA: | BUENO  |

#### Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

| RELACIÓN ACCESORIOS   |         |
|-----------------------|---------|
|                       | VALOR   |
| ACCESORIO             | \$ 0.00 |
| ACCESORIOS ESPECIALES | \$ 0.00 |
| VALOR TOTAL           | \$ 0.00 |

| HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS |          |
|-------------------------------|----------|
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA    | BUENO    |
| BUJES TIJERA DERECHA          | BUENO    |
| BUJES TIJERA IZQUIERDA        | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| ESFERA DE TIJERA DERECHA      | BUENO    |
| ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA    | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| PASTAS DELANTERAS DERECHA     | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO DERECHO       | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO IZQUIERDO     | REVISAR  |
| DISCO TRASERO IZQ             | NO TIENE |
| DISCO TRASERO DER             | NO TIENE |
| PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS  | REVISAR  |
| PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS    | NO TIENE |
| PASTAS TRASERAS DERECHAS      | NO TIENE |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| FUGAS DE ACEITE               | NO TIENE |
| GUARDA POLVOS DE EJES         | BUENO    |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
|                              |        |
| Detalle                      | Estado |
| MOFLE                        | BUENO  |
|                              |        |
| Detalle                      | Estado |
| TERMINAL DELANTERA DERECHA   | BUENO  |
| TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA | BUENO  |

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

|                |                           |             | CARROCERIA | PROPIETARIO |
|----------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| FECHA REVISIÓN | TIPO REVISIÓN KMTRS       | KILOMETRAJE |            |             |
| 2026/07/22     | REVISION COMPLETA RENTING | 10416       | X          | X           |

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/09/29, en nuestros centros de servicio adquiérelolo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web [www.suraenlinea.com](http://www.suraenlinea.com) o en nuestra App [Seguros Sura](#) para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

- Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.
- Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.
- Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.
- Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.
- Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.
- Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.
- Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.
- Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.



## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente



## Evaluación Técnica Vehicular



# PLACA: PRY052

### Información del vehículo

**Fecha matrícula:** 30/9/2025  
**Modelo:** 2026  
**Fecha de importación:** 11/09/2025  
**Nro. historico de Propietarios:** 1  
**Blindaje:** 0  
**Detalle blindaje:** NO REPORTADO  
**Tiene prenda:** SIN REPORTE  
**Entidad prenda:** NO REPORTADO

### Información propietario

**Nombre:** RENTING COLOMBIA S.A.S  
**Tipo Documento:** NIT  
**Nro. Documento:** 811011779  
**Categoría licencia:**  
**Estado:**  
**No.Multas Actuales:** 35730

### Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

**Tiene Embargo:** NO  
**Reporte por hurto:** NO  
**Medida cautelar embargo:** NO  
**Orden de Decomiso:** NO  
**Medida cautelar Secuestro:** NO

**Denuncio robo Vehículo:** NO  
**Abstención de trámite por Hurto:** NO  
**Accidente con Muerto:** NO  
**Otros:** NO  
**Estado del vehículo:** ACTIVO

### Documentos del vehículo

**Tipo de Documento:** SOAT  
**Fecha Expedición:** 30/9/2025  
**Fecha Vencimiento:** 29/9/2026

**Tipo de Documento:** RTM  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

**Tipo de Documento:** DIJIN  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

### Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

### Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

**PRIMERA:** Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

**SEGUNDA:** Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

**TERCERA:** Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

**CUARTA:** Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.


PLACA: PRY052

## IMÁGENES DE EVALUACIÓN







## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

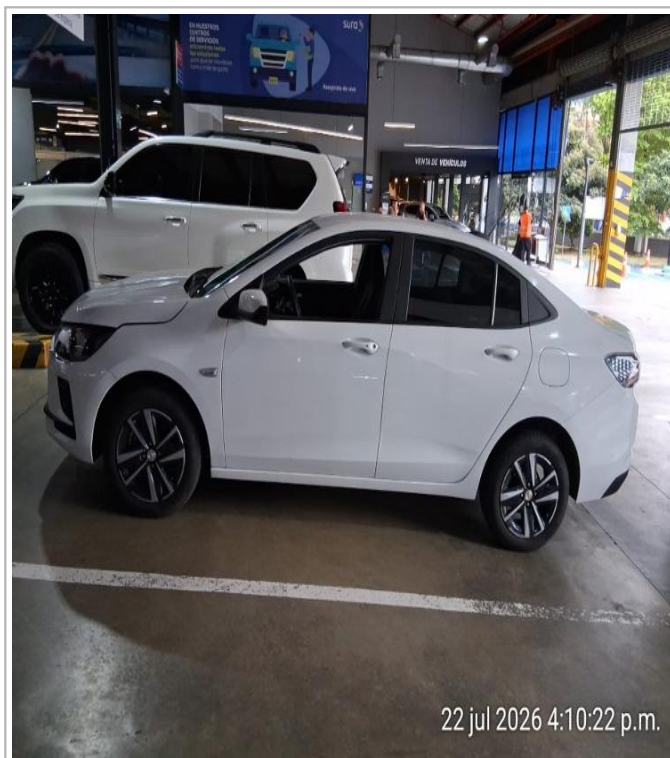





## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

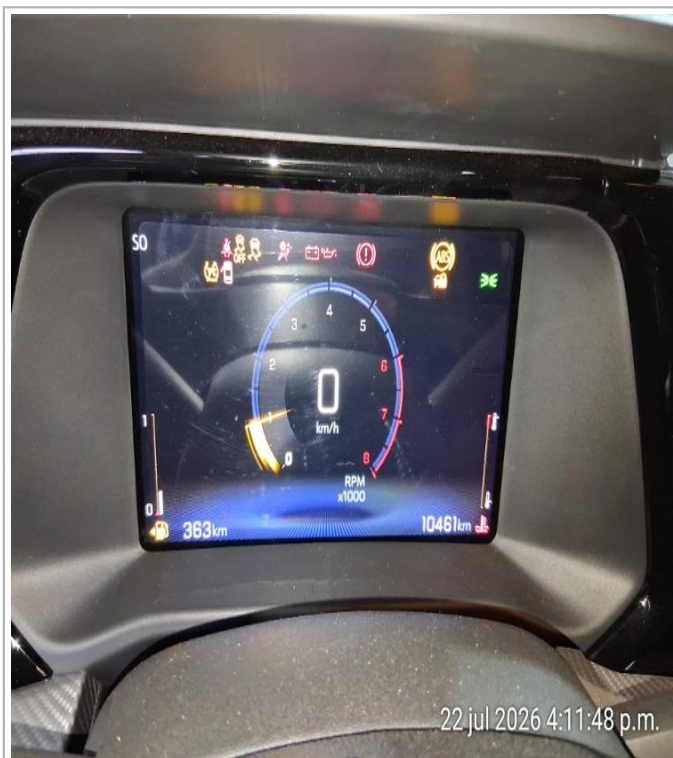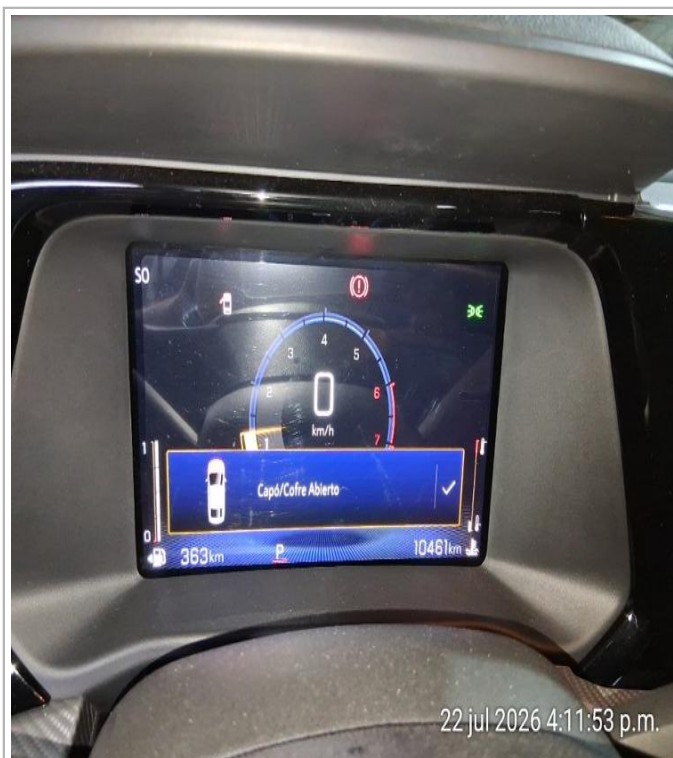






IMÁGENES DE EVALUACIÓN

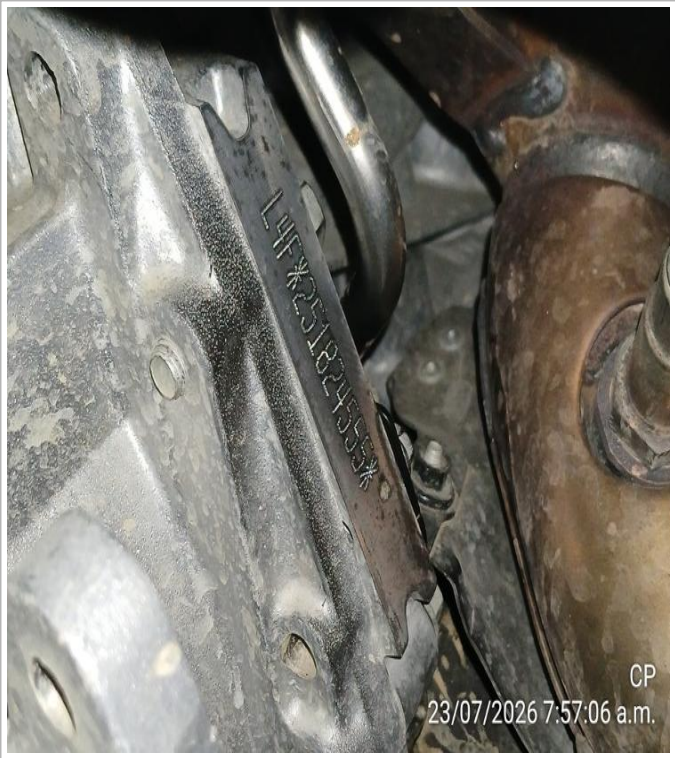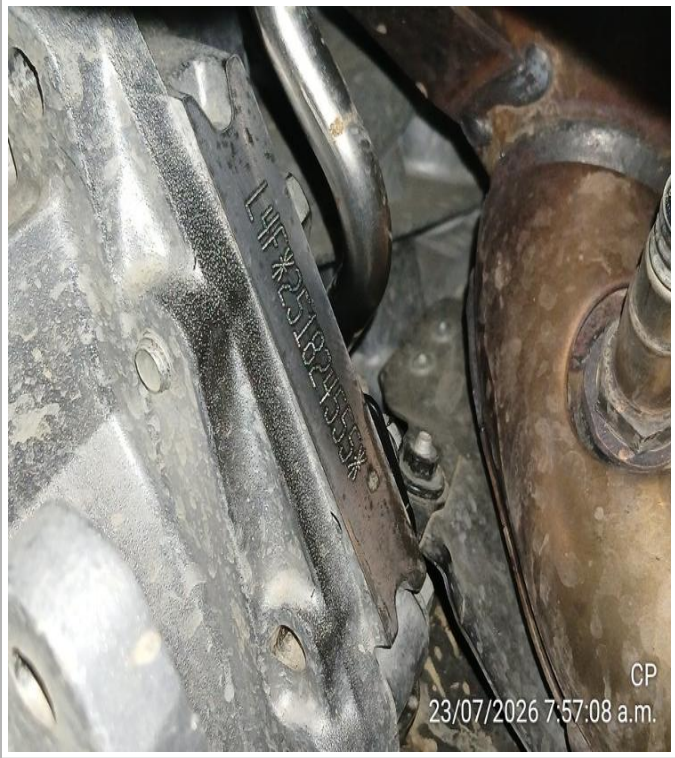



IMÁGENES DE EVALUACIÓN

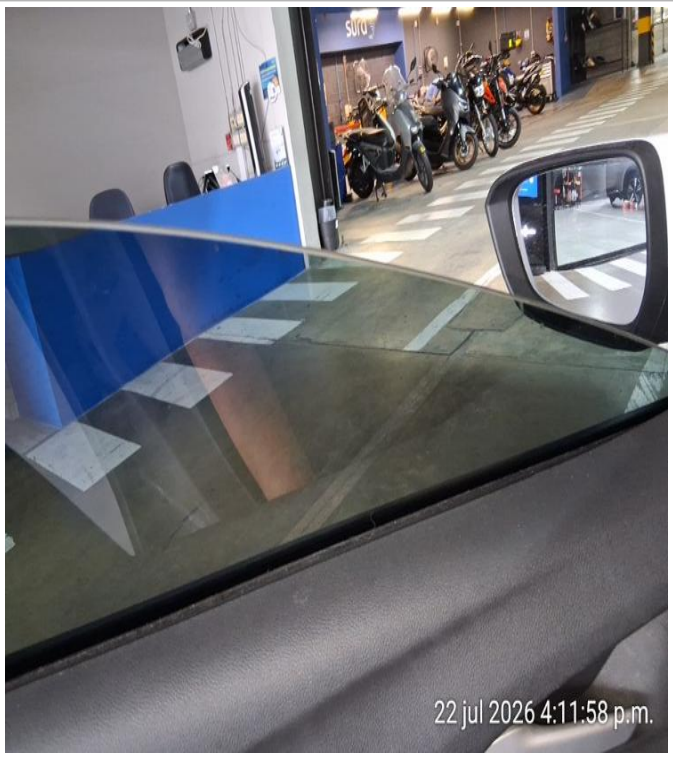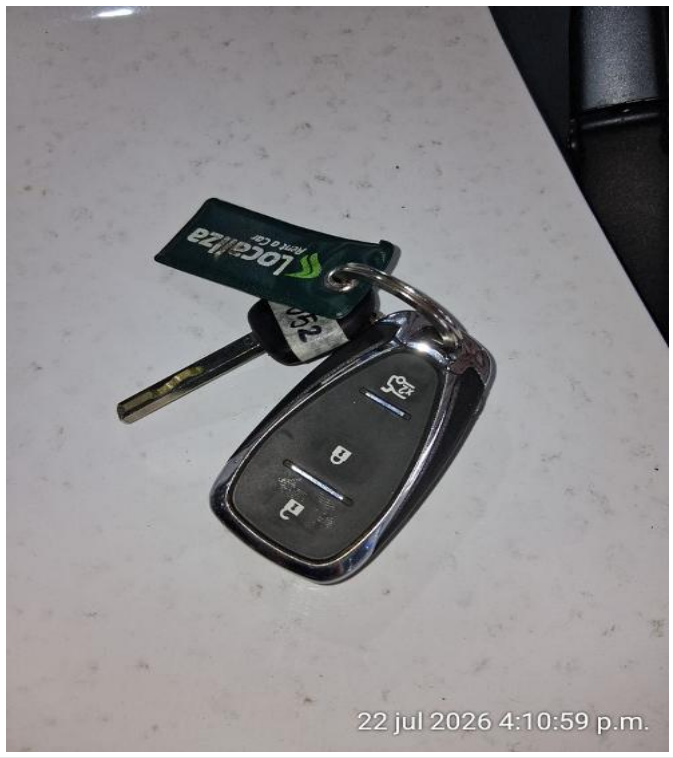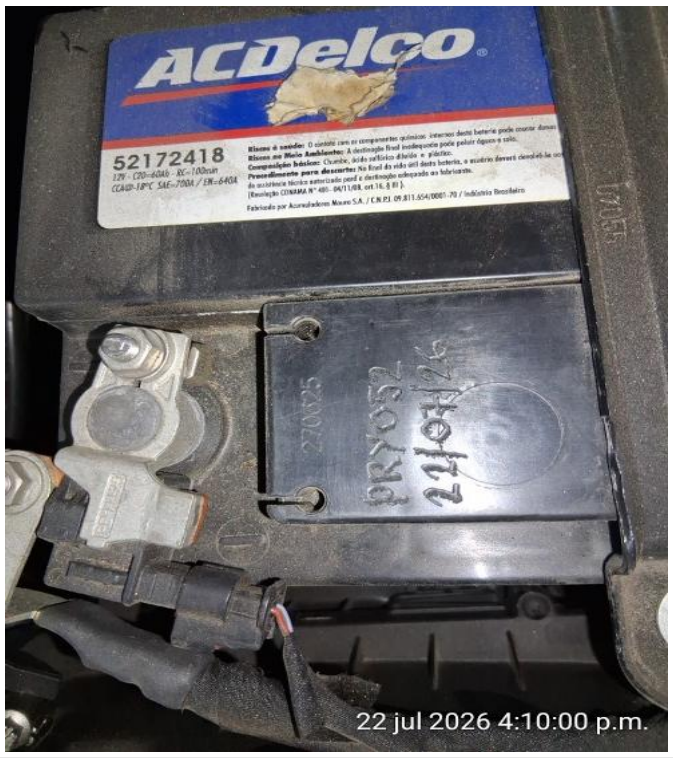



INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: 22Y052

NUMERO DE MOTOR:

L4F\*251824555\*


L4F\*251824555\*

NUMERO DE CHASIS.

\*9B6EB69K0TG120634\*

\*9B6EB69K0TG120634\*

Impronta adicional:

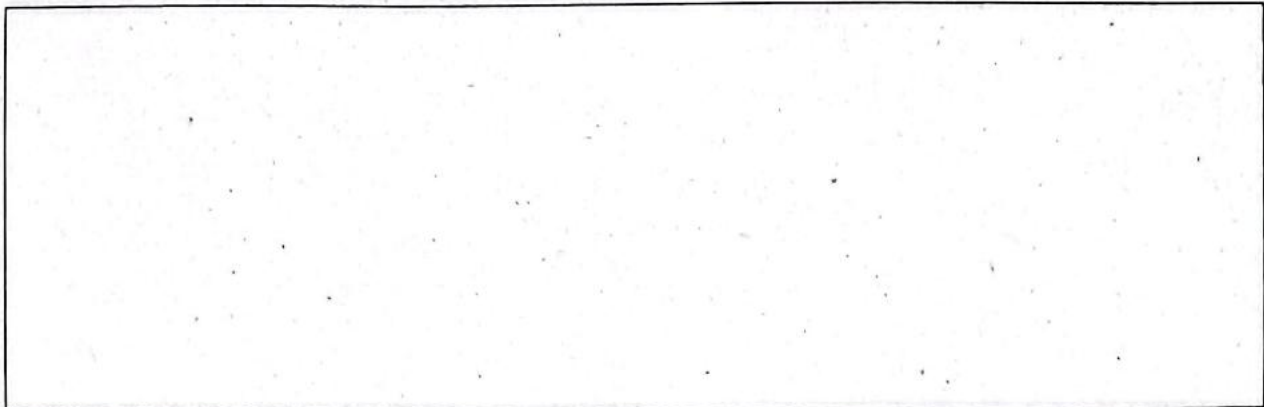






|                       |                                  |        |        |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 30/09/2025                       | PLACA: | TRK555 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros              |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3752885136                       | ROMBO: | 11     |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                                  |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                               |        |        |

|                |                         |       |            |
|----------------|-------------------------|-------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.   |       |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA            |       |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA | Clave |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S  |       |            |
| IDENTIFICACION | 811011779               | Edad  |            |
| DIRECCION      | CLL 46 J 144            |       |            |
| PROFESION      | OTROS                   | Tel   | 3218916150 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                    |       |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 111.200.000          |       |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 111.200.000          |       |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                    |       |            |

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

|             |                        |                |              |
|-------------|------------------------|----------------|--------------|
| MARCA       | INTERNATIONAL          | TIPO PINTURA   | Plana        |
| CLASE       | FURGON                 | MODELO         | 2013         |
| TIPO        | 4300                   | CARROCERIA     | CONJ. 2 EJES |
| COLOR       | BLANCO                 | CILINDRAJE     | 7636         |
| COD. FASEC. | 03612091               | COMBUSTIBLE    | DIESEL       |
| No. MOTOR   | 470HM2U1598943         | NACIONALIDAD   | MEX          |
| No. CHASIS  | 3HAMMAAR1DL32589       | TIPO CAJA      | MECANICA     |
| No. SERIAL  | 3HAMMAAR1DL32589       | ORDEN          | 2143752774   |
| SERVICIO    | PUBLICO                | Repotenciado   | NO           |
| KILOMETRAJE | 447639                 | A MODELO (AÑO) | 0            |
| ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 – 30 |                |              |

|                              |       |      |
|------------------------------|-------|------|
| LATONERIA                    | ##### | 46%  |
| PINTURA                      | ##### | 60%  |
| VIDRIOS                      | ##### | 85%  |
| CHASIS                       | ##### | 90%  |
| TAPICERIA                    | ##### | 60%  |
| FUGAS FLUIDOS                | ##### | 100% |
| IDENTIFICACION               | ##### | 100% |
| 0% 60% 90% 100%              |       |      |
| Deficiente Acceptable Optimo |       |      |

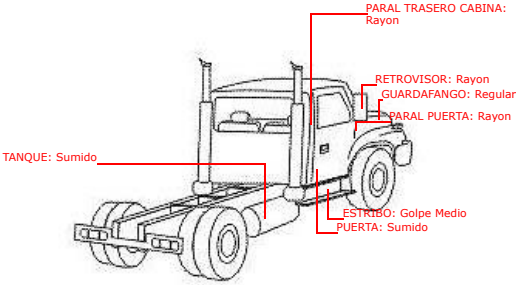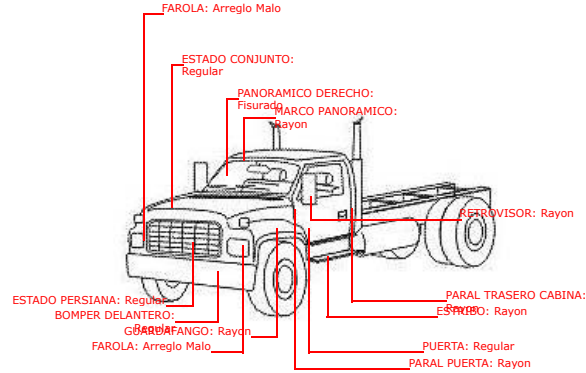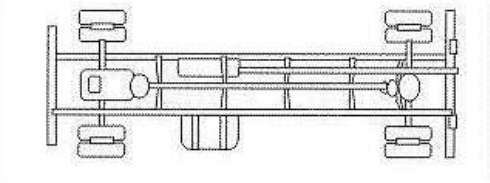

Observaciones: VH PRESENTA CARROCERIA TIPO BOTELLERO SIN PANEL LATERALES. 1 LLAVE/GATO/PALANCA/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA/LLANTA DE REPUESTO. NO PRESENTA: A/C, ANTENA, REJILLAS DE VENTILACIÓN. RADIO. BOMPER DELA" CON A/MALO Y G/MEDIO. DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN PARTE SUPERIOR DE CABINA. PUERTA DE CONDUCTOR FISURADA, PLACA DEL EN MAL ESTADO, INICIO DE FISURA EN PANORÁMICO DELA". OXIDACIONES EN PARTES BAJA. PRESENCIA DE ACEITE EN MOTOR. MOTIVO DE RECHAZO: PISO DE CABINA PRESENTA PERFORACIÓN Y MALA REPARACIÓN., , NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

|                                                                                       |               |       |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|------|------|
| MARCA                                                                                 | INTERNATIONAL | CLASE | FURGON | TIPO | 4300 |
|                                                                                       |               |       |        |      |      |
|    |               |       |        |      |      |
| 30/09/2025                                                                            |               |       |        |      |      |
|   |               |       |        |      |      |
| 30/09/2025                                                                            |               |       |        |      |      |
|  |               |       |        |      |      |
| 30/09/2025                                                                            |               |       |        |      |      |

FOTOS VEHICULO



30/09/2025



30/09/2025



30/09/2025

FRENOS - ALINEACION - LLANTAS


| ALINEACIÓN                        |           |           | Valor Alineacion |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO |           |           |                  |
| 0m a 5m                           | 5m a 10m+ | 10m a ( ) |                  |
| Optimo                            | Aceptable | Optimo    |                  |

| FRENOS     |           |            | 1er eje   | 2do eje   | 3er eje   |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0% - 49%   | 50% - 70% | 71% - 100% | Izq. Der. | Izq. Der. | Izq. Der. |
| Deficiente | Aceptable | Optimo     |           |           |           |

| LLANTAS    |           |            | 1er eje   | 2do eje   | 3er eje   |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0% - 39%   | 40% - 70% | 71% - 100% | Izq. Der. | Izq. Der. | Izq. Der. |
| Deficiente | Aceptable | Optimo     |           |           |           |

Estado Llanta: 60% 50% 50% 40% NA% NA%

Observaciones:



ACCESORIOS

| ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE |          |             |              |                |                |                   |               |                   |                  |                    |              |                   |                        |                      |                      |
|----------------------------|----------|-------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| RADIO                      | RADIO CD | EQUALIZADOR | CAJA CD      | PLANTA         | PARLANTES      | CAJA ESTREBOS     | ELEVA VIDRIOS | TORNAMESA ALUMINO | PROTECTOR EXOSTO | RETROVISOR REDONDO | ESPEJOS      | ESPEJO BUSCARATAS | EXPLORADORAS BUSCARING | DIRECCION HIDRAULICA | AIRE ACONDICIONADO   |
| X                          | X        | X           | X            | X              | ✓              | X                 | X             | X                 | X                | ✓                  | ✓            | X                 | X                      | ✓                    | X                    |
| LLANTAS                    | RINES    | COPAS       | C. SEGURIDAD | PORTA REPUESTO | TAPIZADO CUERO | SILLAS ELECTRICAS | MATAMOSCAS    | CORNETAS          | TANQUE           | COCUYOS            | EXPLORADORAS | PORTASTOPS        | GUARDA POLVO           | TAPA CAJA BATERIA    | CAJA DE HERRAMIENTAS |
| ✓                          | ✓        | X           | ✓            | X              | ●              | X                 | X             | X                 | ✓                | ✓                  | X            | ●                 | X                      | ✓                    | X                    |
| LICUADORA                  | BOMPER   | VICERA      | GUIAS        | ESTRIBO        | PORTA TACOS    | VIGIA             | TANQUE AGUA   | FILTRO DE AIRE    | BAÑO             | CARPA              | CAMAROTE     | TERMO KING        | CORTA VIENTOS          | DEFLECTOR CAMAROTE   | OTROS                |
| X                          | ✓        | X           | X            | X              | ✓              | X                 | X             | X                 | X                | X                  | X            | X                 | X                      | X                    | X                    |

| DESCRIPCION       | MARCA REFERENCIA           | CANTIDAD | VALOR |
|-------------------|----------------------------|----------|-------|
| TAPIZADO DE CUERO | OPCIONAL SOLICITAR FACTURA | 1        | \$ 0  |
| PORTA STOPS       | OPCIONAL SOLICITAR FACTURA | 1        | \$ 0  |
| RC                | OTROS D                    | 1        | \$ 0  |

| DESCRIPCION | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-------------|------------------|----------|-------|
|-------------|------------------|----------|-------|



## REPORTE DE RECLAMACIONES

30/09/2025

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| TRK555 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



|                       |                               |        |        |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 30/09/2025                    | PLACA: | TRK555 |
| ATENDIDO PARA:        |                               |        |        |
| Compañía de Seguros   |                               |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3752885136                    | ROMBO: | 11     |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |        |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                     |        |        |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S |
| IDENTIFICACION | 811011779              |
| DIRECCION      | CLL 46 J 144           |
| TELEFONO       | 3218916150             |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                   |
| V/R FASECOLDA  | \$ 111.200.000         |
| V/R COLSERAUTO | \$ 111.200.000         |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                   |

DATOS

|             |                  |              |              |
|-------------|------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | INTERNATIONAL    | TIPO PINTURA | Plana        |
| CLASE       | FURGON           | MODELO       | 2013         |
| TIPO        | 4300             | CARROCERIA   | CONJ. 2 EJES |
| COLOR       | BLANCO           | CILINDRAJE   | 7636         |
| COD. FASEC. | 03612091         | COMBUSTIBLE  | DIESEL       |
| No. MOTOR   | 470HM2U1598943   | NACIONALIDAD | MEX          |
| No. CHASIS  | 3HAMMAAR1DL32589 | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | 3HAMMAAR1DL32589 | ORDEN        | 2143752774   |
| SERVICIO    | PUBLICO          | KILOMETRAJE  | 447639       |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NA               |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NA               |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | FUERA DE NIVEL   |
| Funcionamiento A/A                | NA               |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | BUENO          |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | NA             |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ITEM                             | RESPUESTA     |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA      |
| Funcionamiento luces altas       | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento luces medias      | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento direccionales     | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento luces freno       | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA      |
| Funcionamiento luces parqueadero | NO FUNCIONA * |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | NA        |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | NA        |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | NA        |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | NA        |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | NA        |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | NA        |
| Funcionamiento reloj                              | NA        |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ITEM                                        | RESPUESTA     |
| Funcionamiento pito                         | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA      |
| Estado tapicería asientos                   | REGULAR *     |
| Estado tapicería techo                      | REGULAR *     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO         |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA            |
| Estado timon                                | REGULAR *     |
| Funcionamiento desempañador                 | NA            |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA            |
| Testigo ABS                                 | NA            |
| Testigo Air Barg                            | NA            |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA      |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | NA        |
| Fugas aceite dirección hidráulica | SIN FUGA  |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | NA        |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado tanque silenciador          | BUENO          |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | NA             |
| Estado guardapolvos ejes           | NA             |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | NA             |
| Estado guarda polvo caja direccion | NA             |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 426661

Fecha Expedición: 30 9 2025 Hora: 1:49 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10028755839

### Tipo de servicio

Público

### Clase vehículo

CAMION

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

STRIA TTEYTTO BELLO

### Fecha matrícula

10/25/2012

### PLACA

TRK555

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

### Número VIN

3HAMMAAR1DL325897

### Número de motor

470HM2U1598943

### Número de chasis

3HAMMAAR1DL325897

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

INTERNATIONAL

### Línea

DURASTAR 4300 SBA 4X2

### Modelo

2013

### Color

BLANCO

### Cilindraje

7636

### Carrocería

ESTIBAS

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

2

### Capacidad de carga

8985

### Peso bruto vehicular

15876

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

4723

### Número de registro

141735156

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

10

### Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

| CDA Expide RTM             | Fecha expedición | Fecha vigente | Vigencia RTM |
|----------------------------|------------------|---------------|--------------|
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO | 10/30/2024       | 10/30/2025    | SI           |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO | 11/9/2023        | 11/9/2024     | NO           |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO | 11/11/2022       | 11/11/2023    | NO           |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO | 11/16/2021       | 11/16/2022    | NO           |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO | 11/14/2020       | 11/14/2021    | NO           |

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

| Entidad expide Soat      | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| AXA COLPATRIA SEGUROS SA | VIGENTE                          | 8/27/2025        |
| Fecha vencimiento        | Fecha vigencia                   | Número póliza    |
| 9/3/2026                 | 9/4/2025                         | 3437189800       |

| Entidad expide Soat                 | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | NO VIGENTE                       | 8/29/2024        |
| Fecha vencimiento                   | Fecha vigencia                   | Número póliza    |
| 9/3/2025                            | 9/4/2024                         | 39879988         |

| Entidad expide Soat                 | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | NO VIGENTE                       | 8/14/2023        |
| Fecha vencimiento                   | Fecha vigencia                   | Número póliza    |
| 9/3/2024                            | 9/4/2023                         | 35528599         |

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

|                                     |                                  |                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Entidad expide Soat                 | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | NO VIGENTE                       | 8/12/2022        |
| Fecha vencimiento                   | Fecha vigencia                   | Número póliza    |
| 9/3/2023                            | 9/4/2022                         | 29324931         |

|                                     |                                  |                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Entidad expide Soat                 | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | NO VIGENTE                       | 8/18/2021        |
| Fecha vencimiento                   | Fecha vigencia                   | Número póliza    |
| 9/3/2022                            | 9/4/2021                         | 27159962         |

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

|                        |                   |                     |                          |                       |
|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| Nombre                 | Tipo de documento | Número de documento | Fecha inicio (Propiedad) | Fecha fin (Propiedad) |
| RENTING COLOMBIA S.A.S | NIT               | 811011779           | 10/25/2012               |                       |

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

|                     |                   |                     |                            |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
| 253669223           | 10/30/2024        | APROBADA            | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO |

|                                    |
|------------------------------------|
| Descripción del trámite            |
| Trámite revision tecnico mecanica, |

|                     |                   |                     |         |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------|
| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------|

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

221825459

11/8/2023

APROBADA

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

## Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

## Número de solicitud

## Fecha de registro

## Estado de solicitud

## Entidad

207043981

3/28/2023

AUTORIZADA

STRIA TTEyTTO BELLO

## Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA TRANSITO,

## Número de solicitud

## Fecha de registro

## Estado de solicitud

## Entidad

198942300

11/11/2022

APROBADA

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

## Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

## Número de solicitud

## Fecha de registro

## Estado de solicitud

## Entidad

197920757

10/27/2022

AUTORIZADA

STRIA TTEyTTO BELLO

## Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA TRANSITO,



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | TRK555                   |
| Fecha Servicio: | 30/09/2025 11:29:48 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | TRK555                   |
| Fecha Servicio: | 30/09/2025 11:29:48 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13




Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16

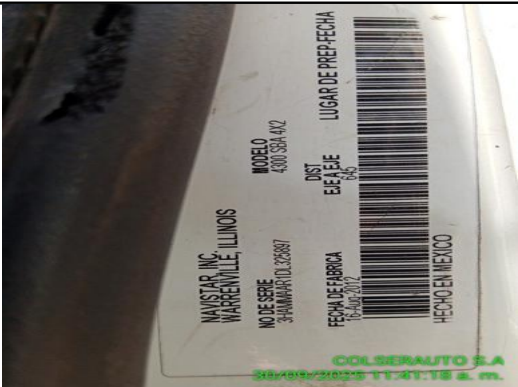

Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143752774 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 30/09/2025 | <b>Hora:</b> | 11:34 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Placa:</b>            | TRK555        |
| <b>Marca:</b>            | INTERNATIONAL |
| <b>Línea:</b>            | 4300          |
| <b>Clase:</b>            | FURGON        |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | CONJ. 2 EJES  |
| <b>Color:</b>            | BLANCO        |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 7636          |
| <b>Tipo Combustible:</b> | DIESEL        |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S        |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 30/09/2025                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 3HAMMAAR1DL32589 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 3HAMMAAR1DL32589 |
| <b>Número de motor:</b>  | 470HM2U1598943   |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PUBLICO          |
| <b>Modelo:</b>           | 2013             |

**La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.**

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

-----  
Responsable Central de Control Técnico





## EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

|                                |            |                     |                   |                       |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Placa:</b>                  | PKK374     | <b>Nro Orden:</b>   | 133681824         | <b>Nro Serie:</b>     | LJD0AA29BT0320444 |
| <b>Código Fasecol-<br/>da:</b> | 04601293   | <b>Kilometraje:</b> | 16.522            | <b>Combustible:</b>   | Gasolina          |
| <b>Valor Fasecolda:</b>        | 73.500.000 | <b>Nro Chasis:</b>  | LJD0AA29BT0320444 | <b>Nro de Llaves:</b> | 2                 |
| <b>Valor Sura:</b>             | 73.500.000 | <b>Nro Motor:</b>   | G4LCR1066807      | <b>Ciudad:</b>        | Medellín          |
|                                |            |                     |                   | <b>Sede:</b>          |                   |

### CALIFICACIÓN

**88.40%**

### ASEGURABILIDAD

**ASEGURABLE**

### OBSERVACIÓN FINAL

**COMPRA - RENTBACK**

### Calificaciones Individuales por Categoría

**FUGAS: 100%**

**LLANTAS: 50%**

**PINTURA Y RAYONES: 71%**

**CARROCERÍA Y LATONERÍA: 89%**

**CHASIS: 100%**

**RC: B**

## Resumen de Observaciones

### PINTURA Y RAYONES:

ESTRIBO DERECHO MAL REPINTADO COSTADO DERECHO MAL REPINTADO, PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO MAL REPINTADO, ESTRIBO DERECHO REPINTADO PARCIAL, PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPINTADO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA MAL REPINTADO, RAYONES EN CARROCERIA.

### CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PUERTA TRASERA DERECHA BIEN REPARADO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA MAL REPARADO, COSTADO DERECHO BIEN REPARADO, GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO GOLPE LEVE, SUMIDOS EN CARROCERIA.

### CHASIS:

CUNA MOTOR GOLPE LEVE, PISOS CARROCERIA GOLPE LEVE.



| PLACA  | SERVICIO                  | CENTRO DE SERVICIO  | FECHA       | SECUENCIA |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| PKK374 | REVISION COMPLETA RENTING | AUTOS SURA MEDELLIN | 07-MAY-2026 | 133681824 |

INFORMACIÓNGENERAL

|                         |                     |                               |                    |                |           |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| CLIENTE                 |                     | C.C./NIT                      |                    | TELÉFONO       |           |
| RENTING COLOMBIA S.A.S. |                     | A8110117798                   |                    | 6015200050     |           |
| DIRECCIÓN               |                     | E-MAIL                        |                    |                |           |
| CR 52 # 14 30 LCAL 342  |                     | jfigueira@rentingcolombia.com |                    |                |           |
| MARCA                   |                     | MODELO                        |                    | COLOR          |           |
| KIA SOLUTO EMOTION      |                     | 2026                          |                    | GRIS           |           |
| SERVICIO                |                     | MATRICULADO                   |                    | VALOR AUTOSURA |           |
| PARTICULAR              |                     | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |                    | 73500000       |           |
| CÓD. FASECOLDA          | MANIFIESTO          |                               | VALOR              |                |           |
| 04601293                | NÚMERO              | FECHA                         | AVALUO PROPIETARIO | ACCESORIOS     | COMERCIAL |
|                         | 352025000093458     | 2025/02/12                    |                    |                | 73500000  |
| VENCE SOAT              | FECHA REV. TEC-MEC. | FECHA REV. MECÁNICA           | TIPO TRANSPORTE    | NÚMERO MOTOR   |           |
| 2027/05/26              | 2030/05/27          |                               | PARTICULAR         | G4LCR1066807   |           |
| NÚMERO CHASIS           |                     | NÚMERO SERIAL                 |                    | ALARMA         |           |
| LJD0AA29BT0320444       |                     | LJD0AA29BT0320444             |                    |                |           |

HISTORIAL DE REVISIONESOBSERVACIONES

| FECHA REVISIÓN | TIPO REVISIÓN             | KMTRS | CARROCERIA | INFERIOR | LLANTAS | AMORTIGUADOR | FRENOS | ALINEACION | PISOS | CHASIS | PLACAS | PROPIETARIO | ESTUDIO TECN |
|----------------|---------------------------|-------|------------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
| 2026/05/07     | REVISION COMPLETA RENTING | 16522 |            |          |         |              |        |            |       |        |        | X           |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |

OBSERVACIONESREVISIÓN ACTUAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
| OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CARROCERIA | INFERIOR | LLANTAS | AMORTIGUADOR | FRENOS | ALINEACION | PISOS | CHASIS | PLACAS | PROPIETARIO | ESTUDIO TECN |
| SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 2 LLAVES DE APERTURA, BATERIA 100%, |            |          |         |              |        |            |       |        |        | X           |              |

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente

## Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos

RENTING COLOMBIA S.A.S.

C.C. o NIT

8110117798

Teléfono

Email

jfigueira@rentingcolombia.com



### INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca

KIA SOLUTO EMOTION TP 1400CC 4P 2AB

Número de placa

PKK374

Kilometraje

16522

Modelo

2026



### INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios

MEDELLIN

Fecha del servicio

2026/05/07

### Documentos


| Detalle         | Fecha de vencimiento |
|-----------------|----------------------|
| SOAT            | 2027/05/26           |
| Tecnicomecánica | 2030/05/27           |

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REVISION COMPLETA RENTING | X |
|---------------------------|---|



# CHASIS

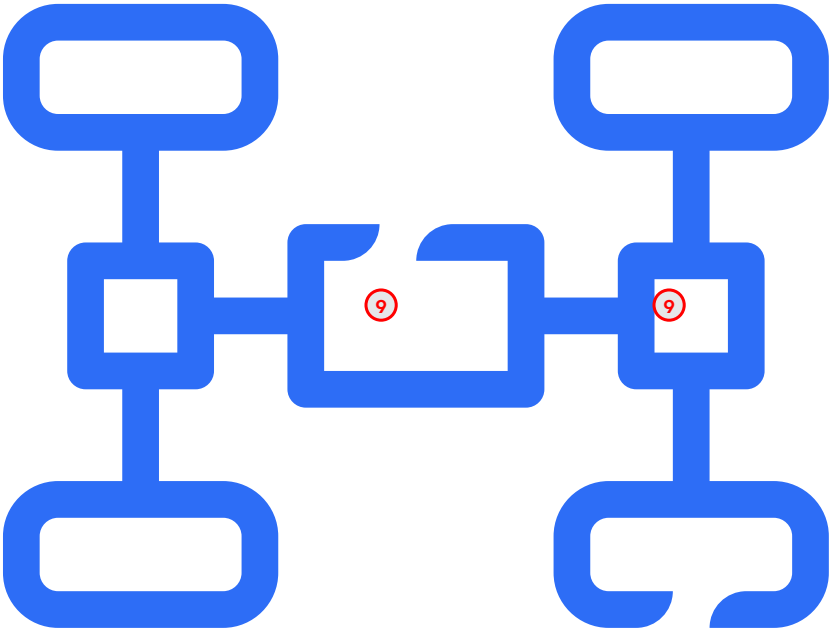


| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESENGRAFE                 |
| 8      | FISURADO                   |
| 9      | GOLPE LEVE                 |
| 10     | GOLPEADO                   |
| 11     | MAL REPARADO               |
| 12     | MALO                       |
| 13     | NO REALIZADA               |
| 14     | NO TIENE                   |
| 15     | RAYADO                     |
| 16     | REGULAR                    |
| 17     | REMOVIDO                   |
| 18     | REPINTADO                  |
| 19     | REPINTADO PARCIAL          |
| 20     | REVISAR FUGAS              |
| 21     | SUMIDO                     |
| 22     | TIENE                      |

| Detalle                   | Estado     |
|---------------------------|------------|
| ESTRIBO DERECHO           | BUENO      |
| ESTRIBO IZQUIERDO         | BUENO      |
| PISOS CARROCERIA          | GOLPE LEVE |
| BASE CAJA DIRECCIÓN       | BUENO      |
| BASE TIJERA DERECHA       | BUENO      |
| BASE TIJERA IZQUIERDA     | BUENO      |
| TRAVIESA INFERIOR         | BUENO      |
| MARCO FRONTAL             | BUENO      |
| CARTER                    | BUENO      |
| CUNA MOTOR                | GOLPE LEVE |
| DESFASE DIAGONALES CHASIS | NO TIENE   |

| Detalle                    | Estado   |
|----------------------------|----------|
| DESFASE DIAGONALES BASES   | NO TIENE |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO    |
| PUNTA DELANTERA DERECHA    | BUENO    |
| PUNTA DELANTERA IZQUIERDA  | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA DERECHA   | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |
| PANEL PARALLAMAS           | BUENO    |
| TORRE DELANTERA DERECHA    | BUENO    |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| TORRE DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |
| DESFASE DIAGONALES A      | NO TIENE |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | BUENO    |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | BUENO    |
| PANEL TRASERO             | BUENO    |
| PISO BAUL                 | BUENO    |
| PUNTA TRASERA DERECHA     | BUENO    |
| PUNTA TRASERA IZQUIERDA   | BUENO    |
| TANQUE GASOLINA           | BUENO    |
| TIJERA TRASERA DERECHA    | BUENO    |
| TIJERA TRASERA IZQUIERDA  | BUENO    |

## CARROCERÍA

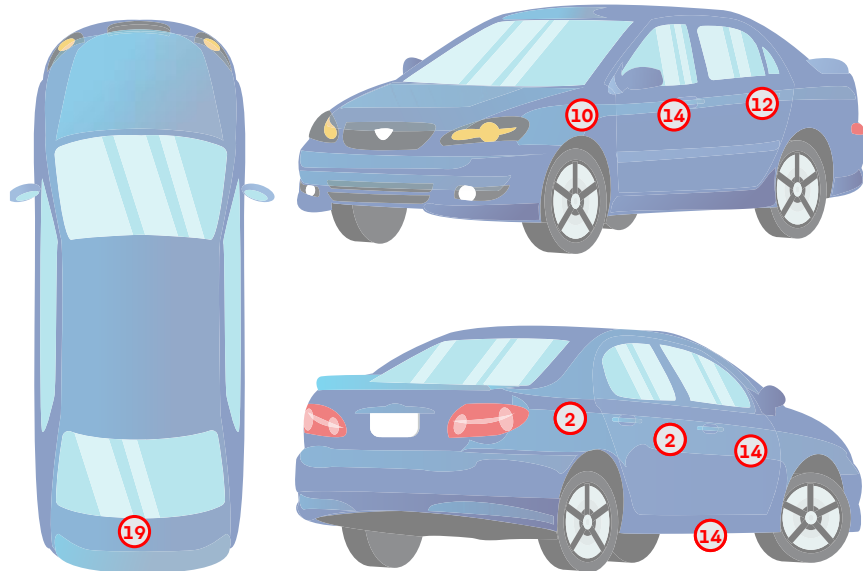

| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESCUADRADO                |
| 8      | DESENGRAFE                 |
| 9      | FISURADO                   |
| 10     | GOLPE LEVE                 |
| 11     | GOLPEADO                   |
| 12     | MAL REPARADO               |
| 13     | MAL REPARADO POR REMOSION  |
| 14     | MAL REPINTADO              |
| 15     | MALO                       |
| 16     | NO REALIZADA               |
| 17     | NO TIENE                   |
| 18     | PINTURA MANCHADA           |
| 19     | RAYADO                     |
| 20     | REGULAR                    |
| 21     | REMOVIDO                   |
| 22     | REPINTADO                  |
| 23     | REPINTADO PARCIAL          |
| 24     | ROTO                       |
| 25     | SUMIDO                     |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| ANTENA                    | TIENE    |
| BOCELES                   | NO TIENE |
| BOCELES BOCA LLANTAS      | NO TIENE |
| COCUYO DERECHO            | TIENE    |
| COCUYO IZQUIERDO          | TIENE    |
| ESPOILER DELANTERO        | NO TIENE |
| LUZ MEDIA DERECHA         | TIENE    |
| LUZ MEDIA IZQUIERDA       | TIENE    |
| PLUMILLA TRASERA          | NO TIENE |
| PLUMILLAS DELANTERAS      | TIENE    |
| PORTAEQUIPAJES            | NO TIENE |
| RETROVISOR DERECHO        | RAYADO   |
| RETROVISOR IZQUIERDO      | RAYADO   |
| RINES                     | TIENE    |
| STOP ADICIONAL            | TIENE    |
| SUNROOF                   | NO TIENE |
| LUCES ALTAS               | FUNCIONA |
| LUCES BAJAS               | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO    | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO    | FUNCIONA |
| TECHO                     | TIENE    |
| LUZ DRL DERECHA(LUZ DE    | NO TIENE |
| LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE | NO TIENE |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE    |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE    |
| AIRE ACONDICIONADO        | BUENO    |

| Detalle                   | Estado            |
|---------------------------|-------------------|
| ASIENTOS DELANTEROS       | MANUAL            |
| ASIENTOS TRASEROS         | BUENO             |
| CINTURON SEGURIDAD        | BUENO             |
| CONSOLA RADIO             | BUENO             |
| CONTROL VIDRIOS           | BUENO             |
| ESPEJO RETROVISOR INTERNO | TIENE             |
| ESPEJOS ELECTRICOS        | BUENO             |
| RADIO                     | ENCIENDE          |
| RELOJ                     | TIENE             |
| SEGUROS ELECTRICOS        | TIENE             |
| TABLERO                   | BUENO             |
| TAPIZADO PISO             | BUENO             |
| TAPIZADO PUERTAS          | BUENO             |
| TAPIZADO PUERTAS TRASERAS | BUENO             |
| TAPIZADO TECHO            | BUENO             |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS        | TIENE             |
| DIRECCION HIDRAULICA      | NO TIENE          |
| LLANTA REPUESTO           | TIENE             |
| MARCAION DE SEGURIDAD     | NO TIENE          |
| RESISTENCIA DESEMPAÑANTE  | TIENE             |
| SEGUNDA LLAVE             | TIENE             |
| ESTRIBO DERECHO           | MAL REPINTADO     |
| ESTRIBO DERECHO           | REPINTADO PARCIAL |
| GUARDAFANGO DELANTERO     | BUENO             |
| COSTADO DERECHO           | MAL REPINTADO     |
| COSTADO DERECHO           | BIEN REPARADO     |
| PARAL CENTRAL DERECHO     | BUENO             |
| PUERTA DELANTERA DERECHA  | MAL REPINTADO     |

| Detalle                  | Estado        |
|--------------------------|---------------|
| PUERTA TRASERA DERECHA   | MAL REPINTADO |
| PUERTA TRASERA DERECHA   | BIEN REPARADO |
| VIDRIO PUERTA DEL DER    | BUENO         |
| VIDRIO PUERTA TRAS DER   | BUENO         |
| VIDRIO COSTADO DERECHO   | BUENO         |
| ESTRIBO IZQUIERDO        | BUENO         |
| GUARDAFANGO DELANTERO    | GOLPE LEVE    |
| COSTADO IZQUIERDO        | BUENO         |
| PARAL CENTRAL IZQUIERDO  | BUENO         |
| PUERTA DELANTERA         | MAL REPINTADO |
| PUERTA TRASERA IZQUIERDA | MAL REPARADO  |
| VIDRIO PUERTA DEL IZQ    | BUENO         |
| VIDRIO PUERTA TRASERA    | BUENO         |
| VIDRIO COSTADO IZQUIERDO | BUENO         |
| PARAGOLPES DELANTERO     | MAL REPINTADO |
| CAPÓ                     | BUENO         |
| CAPOTA                   | BUENO         |
| ESTRUCTURA FAROLA        | BUENO         |
| ESTRUCTURA FAROLA        | BUENO         |
| PANORAMICO DELANTERO     | BUENO         |
| PARAL PANORAMICO DERECHO | BUENO         |
| PARAL PANORAMICO         | BUENO         |
| PERSIANA                 | BUENO         |
| ROMPENIEBLAS             | NO TIENE      |
| PANEL PARALLAMAS         | BUENO         |
| BABERO                   | BUENO         |
| PARAGOLPES TRASERO       | BUENO         |
| ESPOILER TRASERO         | NO TIENE      |

## CARROCERÍA

| Detalle            | Estado |
|--------------------|--------|
| PANEL TRASERO      | BUENO  |
| PANORAMICO TRASERO | BUENO  |

| Detalle        | Estado |
|----------------|--------|
| STOP DERECHO   | BUENO  |
| STOP IZQUIERDO | BUENO  |

| Detalle   | Estado |
|-----------|--------|
| TAPA BAÚL | RAYADO |



## ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.


| Detalle                       | Estado |
|-------------------------------|--------|
| COMPROBACIÓN DE CARGA         | BUENO  |
| TERMINALES DE CONEXIÓN        | BUENO  |
| FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR | BUENO  |
| CAJA DE BATERÍA:              | BUENO  |

### Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

## ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.

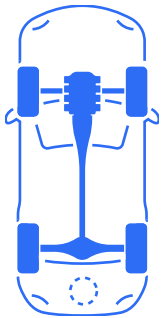

Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

| Detalle                    | Estado |
|----------------------------|--------|
| LLANTA DELANTERA DERECHA   | 5      |
| LLANTA DELANTERA DERECHA   | BUENA  |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA | 5      |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA | BUENA  |
| LLANTA REPUESTO            | BUENA  |
| LLANTA TRASERA DERECHA     | 5      |
| LLANTA TRASERA DERECHA     | BUENA  |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA   | BUENA  |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA   | 5      |

## ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Detalle         | Estado    |
| ESTUDIO TÉCNICO | REALIZADA |

Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES DE APERTURA

| RELACIÓN ACCESORIOS   |         |
|-----------------------|---------|
|                       | VALOR   |
| ACCESORIO             | \$ 0.00 |
| ACCESORIOS ESPECIALES | \$ 0.00 |
| VALOR TOTAL           | \$ 0.00 |

| HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS |          |
|-------------------------------|----------|
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA    | BUENO    |
| BUJES TIJERA DERECHA          | BUENO    |
| BUJES TIJERA IZQUIERDA        | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| ESFERA DE TIJERA DERECHA      | BUENO    |
| ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA    | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| PASTAS DELANTERAS DERECHA     | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO DERECHO       | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO IZQUIERDO     | REVISAR  |
| DISCO TRASERO IZQ             | NO TIENE |
| DISCO TRASERO DER             | NO TIENE |
| PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS  | REVISAR  |
| PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS    | NO TIENE |
| PASTAS TRASERAS DERECHAS      | NO TIENE |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| FUGAS DE ACEITE               | NO TIENE |
| GUARDA POLVOS DE EJES         | BUENO    |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
|                              |        |
| Detalle                      | Estado |
| MOFLE                        | BUENO  |
|                              |        |
| Detalle                      | Estado |
| TERMINAL DELANTERA DERECHA   | BUENO  |
| TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA | BUENO  |

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

|                |                           |             |             |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                |                           |             | PROPIETARIO |
| FECHA REVISIÓN | TIPO REVISIÓN KMTRS       | KILOMETRAJE |             |
| 2026/05/07     | REVISION COMPLETA RENTING | 16522       | X           |

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/05/26, en nuestros centros de servicio adquiérelolo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web [www.suraenlinea.com](http://www.suraenlinea.com) o en nuestra App [Seguros Sura](#) para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

- Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.
- Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.
- Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.
- Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.
- Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.
- Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.
- Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.
- Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.





## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente

## Evaluación Técnica Vehicular



# PLACA: PKK374

### Información del vehículo

**Fecha matrícula:** 27/5/2025  
**Modelo:** 2026  
**Fecha de importación:** 12/02/2025  
**Nro. historico de Propietarios:** 1  
**Blindaje:** NO REPORTADO  
**Detalle blindaje:** NO REPORTADO  
**Tiene prenda:** SIN REPORTE  
**Entidad prenda:** NO REPORTADO

### Información propietario

**Nombre:** RENTING COLOMBIA S.A.S  
**Tipo Documento:** NIT  
**Nro. Documento:** 811011779  
**Categoría licencia:**  
**Estado:**  
**No.Multas Actuales:**

### Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

**Tiene Embargo:** NO  
**Reporte por hurto:** NO  
**Medida cautelar embargo:** NO  
**Orden de Decomiso:** NO  
**Medida cautelar Secuestro:** NO

**Denuncio robo Vehículo:** NO  
**Abstención de trámite por Hurto:** NO  
**Accidente con Muerto:** NO  
**Otros:** NO  
**Estado del vehículo:** ACTIVO

### Documentos del vehículo

**Tipo de Documento:** SOAT  
**Fecha Expedición:** 29/4/2026  
**Fecha Vencimiento:** 26/5/2027

**Tipo de Documento:** RTM  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

**Tipo de Documento:** DIJIN  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

### Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

### Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

**PRIMERA:** Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

**SEGUNDA:** Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

**TERCERA:** Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

**CUARTA:** Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

PLACA: PKK374

## IMÁGENES DE EVALUACIÓN







## IMÁGENES DE EVALUACIÓN






## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

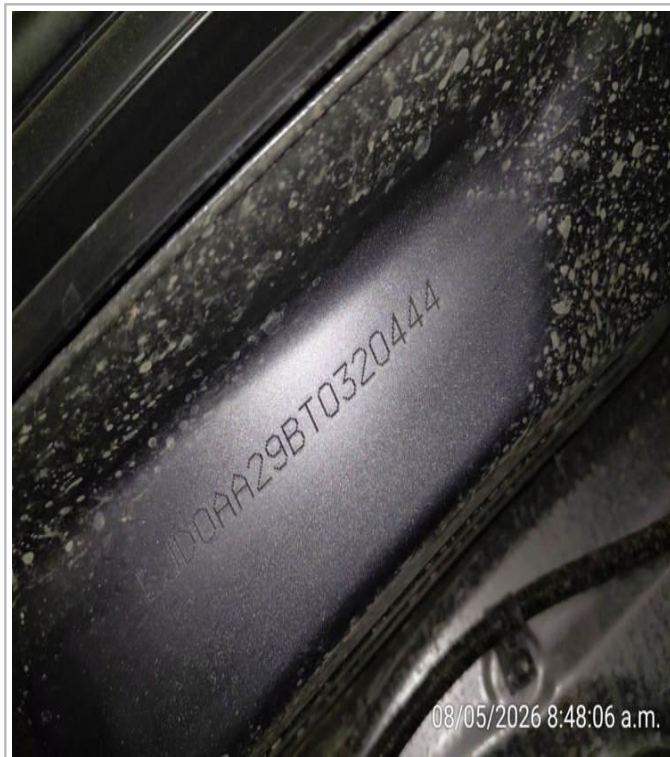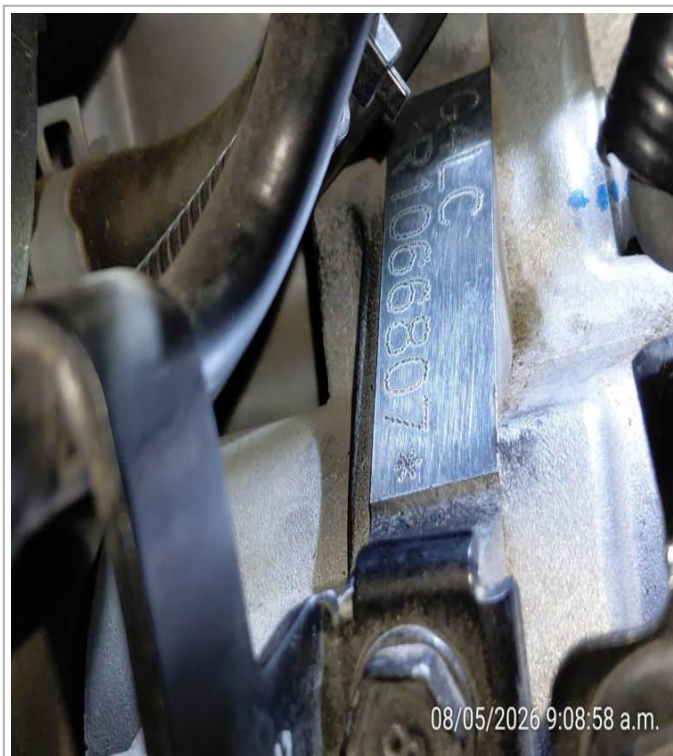

## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

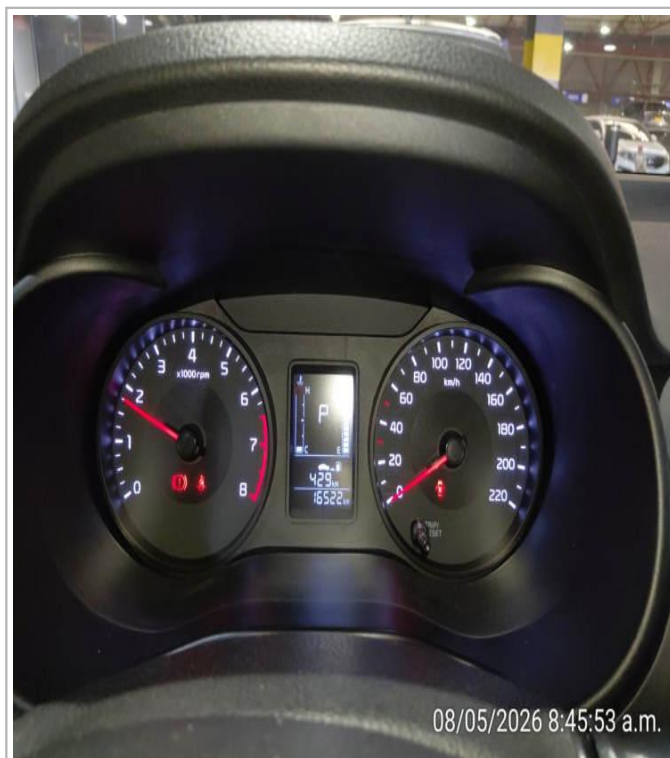



## IMÁGENES DE EVALUACIÓN



## IMÁGENES DE EVALUACIÓN





INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: PKK374

NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:





## EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

|                   |            |              |                    |                |                           |
|-------------------|------------|--------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| Placa:            | LLU910     | Nro Orden:   | 133831472          | Nro Serie:     | MB-HZF63S0PG210129        |
| Código Fasecolda: | 08801052   | Kilometraje: | 51.438             | Combustible:   | Gasolina                  |
| Valor Fasecolda:  | 55.800.000 | Nro Chasis:  | MB-HZF63S0PG210129 | Nro de Llaves: | 2                         |
| Valor Sura:       | 55.800.000 | Nro Motor:   | K12MP4314084       | Ciudad:        | Medellín                  |
|                   |            |              |                    | Sede:          | AUTOS SURA<br>MALL RIO 10 |

## CALIFICACIÓN

74.80%

## ASEGURABILIDAD

NO ASEGURABLE

## OBSERVACIÓN FINAL

NOVEDAD CRÍTICA - NO  
COMPRA - NO RENTBACK

## Calificaciones Individuales por Categoría

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 100%

PINTURA Y RAYONES: 100%

CHASIS: 26%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 40%

RC: D

## Resumen de Observaciones

## PINTURA Y RAYONES:

PARAGOLPES TRASERO REPINTADO, ESTRIBO DERECHO REPINTADO PARCIAL, PUNTA DELANTERA DERECHA REPINTADO PARCIAL, CARROCERIA CON RAYONES.

## CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PUERTA TRASERA DERECHA BIEN REPARADO, PARAGOLPES TRASERO DESCUADRE, TAPA BAÚL BIEN REPARADO, CARROCERIA CON SUMIDOS.

## CHASIS:

CUNA MOTOR GOLPE LEVE, EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA MAL REPARADO, EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA GOLPEADO.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS

| PLACA  | SERVICIO                  | CENTRO DE SERVICIO  | FECHA       | SECUENCIA |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| LLU910 | REVISION COMPLETA RENTING | AUTOS SURA MEDELLIN | 30-JUL-2026 | 133831472 |

INFORMACIÓNGENERAL

|                   |                         |                     |                               |              |                |
|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| CLIENTE           | RENTING COLOMBIA S.A.S. | C.C./NIT            | A8110117798                   | TELÉFONO     | 6015200050     |
| DIRECCIÓN         | CR 52 # 14 30 LCAL 342  | E-MAIL              | jfigueira@rentingcolombia.com |              |                |
| MARCA             | SUZUKI SWIFT [4] DZIRE  | MODELO              | 2023                          | COLOR        | BLANCO         |
| SERVICIO          | PARTICULAR              | MATRICULADO         | BANCOLOMBIA                   |              | VALOR AUTOSURA |
|                   |                         |                     |                               |              | 55800000       |
| CÓD. FASECOLDA    | MANIFIESTO              |                     | VALOR                         |              |                |
| 08801052          | NÚMERO                  | FECHA               | AVALUO PROPIETARIO            | ACCESORIOS   | COMERCIAL      |
|                   | 352022000214242         | 2022/05/13          |                               |              | 55800000       |
| VENCE SOAT        | FECHA REV. TEC-MEC.     | FECHA REV. MECÁNICA | TIPO TRANSPORTE               | NÚMERO MOTOR |                |
| 2027/06/21        | 2027/06/22              |                     | PARTICULAR                    | K12MP4314084 |                |
| NÚMERO CHASIS     | NÚMERO SERIAL           |                     | ALARMA                        |              |                |
| MBHZF63S0PG210129 | MBHZF63S0PG210129       |                     |                               |              |                |

HISTORIAL DE REVISIONESOBSERVACIONES

| FECHA REVISION | TIPO REVISION             | KMTRS | CARROCERIA | INFERIOR | LLANTAS | AMORTIGUADOR | FRENOS | ALINEACION | PISOS | CHASIS | PLACAS | PROPIETARIO | ESTUDIO TECN |
|----------------|---------------------------|-------|------------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
| 2026/07/30     | REVISION COMPLETA RENTING | 51438 |            | X        |         |              |        |            |       |        |        | X           |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |

OBSERVACIONESREVISIÓN ACTUAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
| OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CARROCERIA | INFERIOR | LLANTAS | AMORTIGUADOR | FRENOS | ALINEACION | PISOS | CHASIS | PLACAS | PROPIETARIO | ESTUDIO TECN |
| PROTECTOR PLÁSTICO INFERIOR DELANTERO REGULAR., SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 2 LLAVES FUNCIONALES , SOH 55%, |            | X        |         |              |        |            |       |        |        | X           |              |

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE





## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente

## Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|                                                |                          |          |                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|
| Nombres y apellidos<br>RENTING COLOMBIA S.A.S. | C.C. o NIT<br>8110117798 | Teléfono | Email<br>jfigueira@rentingcolombia.com |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|



### INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

|                                                  |                           |                      |                |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Marca<br>SUZUKI SWIFT [4] DZIRE MT 1200CC 4P 2AB | Número de placa<br>LLU910 | Kilometraje<br>51438 | Modelo<br>2023 |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|



### INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Centro de servicios<br>MEDELLIN | Fecha del servicio<br>2026/07/30 |
|---------------------------------|----------------------------------|


### Documentos

| Detalle         | Fecha de vencimiento |
|-----------------|----------------------|
| SOAT            | 2027/06/21           |
| Tecnicomecánica | 2027/06/22           |

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REVISION COMPLETA RENTING | X |
|---------------------------|---|

# CHASIS

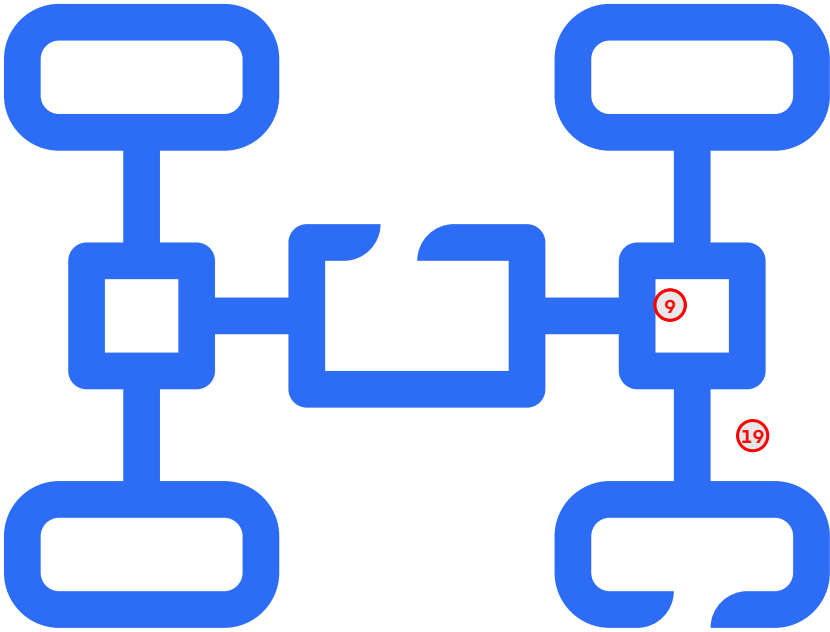

| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESENGRAFE                 |
| 8      | FISURADO                   |
| 9      | GOLPE LEVE                 |
| 10     | GOLPEADO                   |
| 11     | MAL REPARADO               |
| 12     | MALO                       |
| 13     | NO REALIZADA               |
| 14     | NO TIENE                   |
| 15     | RAYADO                     |
| 16     | REGULAR                    |
| 17     | REMOVIDO                   |
| 18     | REPINTADO                  |
| 19     | REPINTADO PARCIAL          |
| 20     | REVISAR FUGAS              |
| 21     | SUMIDO                     |
| 22     | TIENE                      |

| Detalle                   | Estado     |
|---------------------------|------------|
| ESTRIBO DERECHO           | BUENO      |
| ESTRIBO IZQUIERDO         | BUENO      |
| PISOS CARROCERIA          | BUENO      |
| BASE CAJA DIRECCIÓN       | BUENO      |
| BASE TIJERA DERECHA       | BUENO      |
| BASE TIJERA IZQUIERDA     | BUENO      |
| TRAVIESA INFERIOR         | BUENO      |
| MARCO FRONTAL             | BUENO      |
| CARTER                    | BUENO      |
| CUNA MOTOR                | RAYADO     |
| CUNA MOTOR                | GOLPE LEVE |
| DESFASE DIAGONALES CHASIS | NO TIENE   |

| Detalle                    | Estado            |
|----------------------------|-------------------|
| DESFASE DIAGONALES BASES   | NO TIENE          |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO             |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO             |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO             |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO             |
| PUNTA DELANTERA DERECHA    | REPINTADO PARCIAL |
| PUNTA DELANTERA IZQUIERDA  | BUENO             |
| TIJERA DELANTERA DERECHA   | BUENO             |
| TIJERA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO             |
| PANEL PARALLAMAS           | BUENO             |
| TORRE DELANTERA DERECHA    | BUENO             |
| TORRE DELANTERA IZQUIERDA  | BUENO             |


| Detalle                   | Estado       |
|---------------------------|--------------|
| DESFASE DIAGONALES A      | NO TIENE     |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | GOLPEADO     |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | MAL REPARADO |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | BUENO        |
| PANEL TRASERO             | BUENO        |
| PISO BAUL                 | BUENO        |
| PUNTA TRASERA DERECHA     | BUENO        |
| PUNTA TRASERA IZQUIERDA   | BUENO        |
| TANQUE GASOLINA           | BUENO        |
| TIJERA TRASERA DERECHA    | NO TIENE     |
| TIJERA TRASERA IZQUIERDA  | NO TIENE     |

## Observaciones especiales o recomendaciones

PROTECTOR PLÁSTICO INFERIOR DELANTERO REGULAR.



## CARROCERÍA

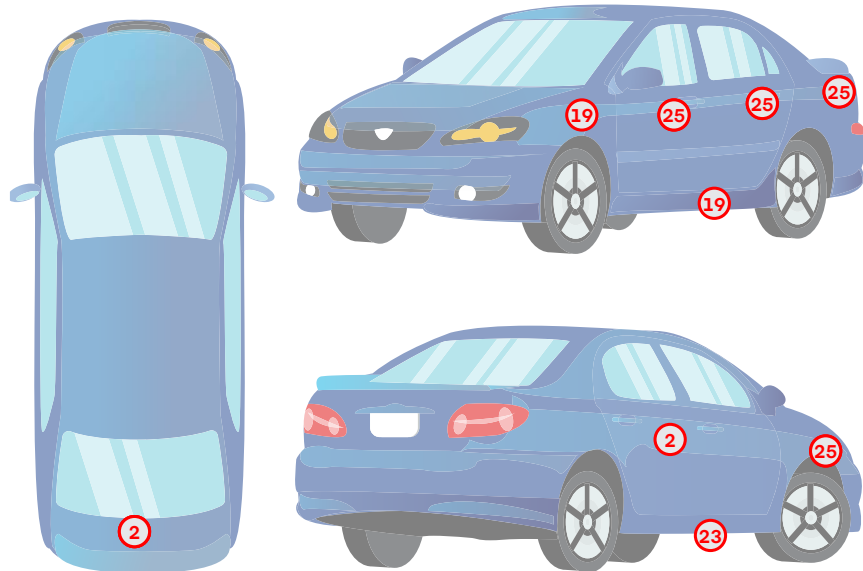

| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESCUADRADO                |
| 8      | DESENGRAFE                 |
| 9      | FISURADO                   |
| 10     | GOLPE LEVE                 |
| 11     | GOLPEADO                   |
| 12     | MAL REPARADO               |
| 13     | MAL REPARADO POR REMOSION  |
| 14     | MAL REPINTADO              |
| 15     | MALO                       |
| 16     | NO REALIZADA               |
| 17     | NO TIENE                   |
| 18     | PINTURA MANCHADA           |
| 19     | RAYADO                     |
| 20     | REGULAR                    |
| 21     | REMOVIDO                   |
| 22     | REPINTADO                  |
| 23     | REPINTADO PARCIAL          |
| 24     | ROTO                       |
| 25     | SUMIDO                     |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| ANTENA                    | TIENE    |
| BOCELES                   | NO TIENE |
| BOCELES BOCA LLANTAS      | NO TIENE |
| COCUYO DERECHO            | TIENE    |
| COCUYO IZQUIERDO          | TIENE    |
| ESPOILER DELANTERO        | NO TIENE |
| LUZ MEDIA DERECHA         | TIENE    |
| LUZ MEDIA IZQUIERDA       | TIENE    |
| PLUMILLA TRASERA          | NO TIENE |
| PLUMILLAS DELANTERAS      | TIENE    |
| PORTAEQUIPAJES            | NO TIENE |
| RETROVISOR DERECHO        | TIENE    |
| RETROVISOR IZQUIERDO      | TIENE    |
| RINES                     | RAYADO   |
| STOP ADICIONAL            | TIENE    |
| SUNROOF                   | NO TIENE |
| LUCES ALTAS               | FUNCIONA |
| LUCES BAJAS               | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO    | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO    | FUNCIONA |
| TECHO                     | TIENE    |
| LUZ DRL DERECHA(LUZ DE    | NO TIENE |
| LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE | NO TIENE |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE    |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE    |
| AIRE ACONDICIONADO        | TIENE    |

| Detalle                   | Estado            |
|---------------------------|-------------------|
| ASIENTOS DELANTEROS       | FUNCIONA          |
| ASIENTOS TRASEROS         | BUENO             |
| CINTURON SEGURIDAD        | BUENO             |
| CONSOLA RADIO             | BUENO             |
| CONTROL VIDRIOS           | BUENO             |
| ESPEJO RETROVISOR INTERNO | TIENE             |
| ESPEJOS ELECTRICOS        | BUENO             |
| RADIO                     | ENCIENDE          |
| RELOJ                     | TIENE             |
| SEGUROS ELECTRICOS        | TIENE             |
| TABLERO                   | BUENO             |
| TAPIZADO PISO             | BUENO             |
| TAPIZADO PUERTAS          | BUENO             |
| TAPIZADO PUERTAS TRASERAS | BUENO             |
| TAPIZADO TECHO            | BUENO             |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS        | TIENE             |
| DIRECCION HIDRAULICA      | NO TIENE          |
| LLANTA REPUESTO           | TIENE             |
| MARCACION DE SEGURIDAD    | NO TIENE          |
| RESISTENCIA DESEMPAÑANTE  | TIENE             |
| SEGUNDA LLAVE             | TIENE             |
| ESTRIBO DERECHO           | REPINTADO PARCIAL |
| GUARDAFANGO DELANTERO     | SUMIDO            |
| GUARDAFANGO DELANTERO     | RAYADO            |
| COSTADO DERECHO           | BUENO             |
| PARAL CENTRAL DERECHO     | BUENO             |
| PUERTA DELANTERA DERECHA  | BUENO             |
| PUERTA TRASERA DERECHA    | BIEN REPARADO     |

| Detalle                  | Estado |
|--------------------------|--------|
| VIDRIO PUERTA DEL DER    | BUENO  |
| VIDRIO PUERTA TRAS DER   | BUENO  |
| VIDRIO COSTADO DERECHO   | BUENO  |
| ESTRIBO IZQUIERDO        | RAYADO |
| GUARDAFANGO DELANTERO    | RAYADO |
| COSTADO IZQUIERDO        | SUMIDO |
| COSTADO IZQUIERDO        | RAYADO |
| PARAL CENTRAL IZQUIERDO  | BUENO  |
| PUERTA DELANTERA         | SUMIDO |
| PUERTA DELANTERA         | RAYADO |
| PUERTA TRASERA IZQUIERDA | SUMIDO |
| PUERTA TRASERA IZQUIERDA | RAYADO |
| VIDRIO PUERTA DEL IZQ    | BUENO  |
| VIDRIO PUERTA TRASERA    | BUENO  |
| VIDRIO COSTADO IZQUIERDO | BUENO  |
| PARAGOLPES DELANTERO     | BUENO  |
| CAPÓ                     | BUENO  |
| CAPOTA                   | BUENO  |
| ESTRUCTURA FAROLA        | BUENO  |
| ESTRUCTURA FAROLA        | BUENO  |
| PANORAMICO DELANTERO     | BUENO  |
| PARAL PANORAMICO DERECHO | BUENO  |
| PARAL PANORAMICO         | BUENO  |
| PERSIANA                 | BUENO  |
| ROMPENIEBLAS             | TIENE  |
| PANEL PARALLAMAS         | BUENO  |
| BABERO                   | BUENO  |
| PARAGOLPES TRASERO       | RAYADO |

## CARROCERÍA


| Detalle            | Estado    |
|--------------------|-----------|
| PARAGOLPES TRASERO | REPINTADO |
| PARAGOLPES TRASERO | DESCUADRE |
| ESPOILER TRASERO   | NO TIENE  |
| PANEL TRASERO      | BUENO     |

| Detalle            | Estado |
|--------------------|--------|
| PANORAMICO TRASERO | BUENO  |
| STOP DERECHO       | BUENO  |
| STOP IZQUIERDO     | BUENO  |
| TAPA BAÚL          | RAYADO |

| Detalle   | Estado        |
|-----------|---------------|
| TAPA BAÚL | BIEN REPARADO |
| TAPA BAÚL | SUMIDO        |

## ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!

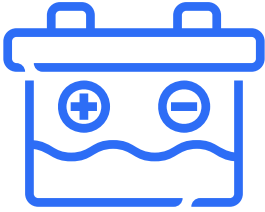

La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.


| Detalle                       | Estado |
|-------------------------------|--------|
| COMPROBACIÓN DE CARGA         | MALO   |
| TERMINALES DE CONEXIÓN        | BUENO  |
| FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR | BUENO  |
| CAJA DE BATERÍA:              | BUENO  |

### Observaciones especiales o recomendaciones

SOH 55%

## ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.

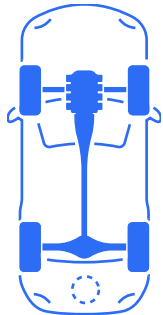

Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

| Detalle                    | Estado |
|----------------------------|--------|
| LLANTA DELANTERA DERECHA   | 4      |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA | 4      |
| LLANTA REPUESTO            | BUENA  |
| LLANTA TRASERA DERECHA     | 5      |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA   | 5      |

## ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



| Detalle         | Estado    |
|-----------------|-----------|
| ESTUDIO TÉCNICO | REALIZADA |

### Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES FUNCIONALES



| RELACIÓN ACCESORIOS   |         |
|-----------------------|---------|
|                       | VALOR   |
| ACCESORIO             | \$ 0.00 |
| ACCESORIOS ESPECIALES | \$ 0.00 |
| VALOR TOTAL           | \$ 0.00 |

| HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS |          |
|-------------------------------|----------|
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA    | BUENO    |
| BUJES TIJERA DERECHA          | BUENO    |
| BUJES TIJERA IZQUIERDA        | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| ESFERA DE TIJERA DERECHA      | BUENO    |
| ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA    | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| PASTAS DELANTERAS DERECHA     | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO DERECHO       | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO IZQUIERDO     | REVISAR  |
| DISCO TRASERO IZQ             | NO TIENE |
| DISCO TRASERO DER             | NO TIENE |
| PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS  | REVISAR  |
| PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS    | NO TIENE |
| PASTAS TRASERAS DERECHAS      | NO TIENE |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| FUGAS DE ACEITE               | NO TIENE |
| GUARDA POLVOS DE EJES         | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| MOFLE                         | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| TERMINAL DELANTERA DERECHA    | BUENO    |
| TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA  | BUENO    |

## HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

|                |                           |             | INFERIOR | PROPIETARIO |
|----------------|---------------------------|-------------|----------|-------------|
| FECHA REVISIÓN | TIPO REVISIÓN KMTRS       | KILOMETRAJE |          |             |
| 2026/07/30     | REVISION COMPLETA RENTING | 51438       | X        | X           |

### Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/06/21, en nuestros centros de servicio adquiérela de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web [www.suraenlinea.com](http://www.suraenlinea.com) o en nuestra App [Seguros Sura](#) para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



### Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA



Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.



Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.



Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.



Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.



Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.



Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.



Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.



Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente



## PLACA: LLU910

### Información del vehículo

**Fecha matrícula:** 22/6/2022  
**Modelo:** 2023  
**Fecha de importación:** 13/05/2022  
**Nro. historico de Propietarios:** 1  
**Blindaje:** 0  
**Detalle blindaje:** NO REPORTADO  
**Tiene prenda:** SIN REPORTE  
**Entidad prenda:** NO REPORTADO

### Información propietario

**Nombre:** BANCOLOMBIA S.A.  
**Tipo Documento:** NIT  
**Nro. Documento:** 890903938  
**Categoría licencia:**  
**Estado:**  
**No.Multas Actuales:**

### Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

**Tiene Embargo:** NO  
**Reporte por hurto:** NO  
**Medida cautelar embargo:** NO  
**Orden de Decomiso:** NO  
**Medida cautelar Secuestro:** NO

**Denuncio robo Vehículo:** NO  
**Abstención de trámite por Hurto:** NO  
**Accidente con Muerto:** NO  
**Otros:** NO  
**Estado del vehículo:** ACTIVO

### Documentos del vehículo

**Tipo de Documento:** SOAT  
**Fecha Expedición:** 22/6/2026  
**Fecha Vencimiento:** 21/6/2027

**Tipo de Documento:** RTM  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

**Tipo de Documento:** DIJIN  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

### Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

### Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

**PRIMERA:** Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.


**SEGUNDA:** Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

**TERCERA:** Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

**CUARTA:** Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.


PLACA: LLU910

## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

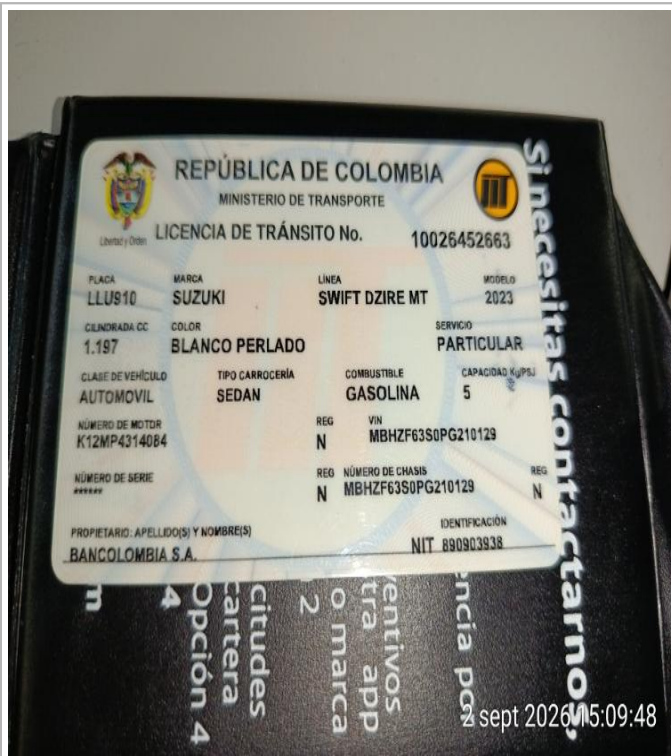



## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

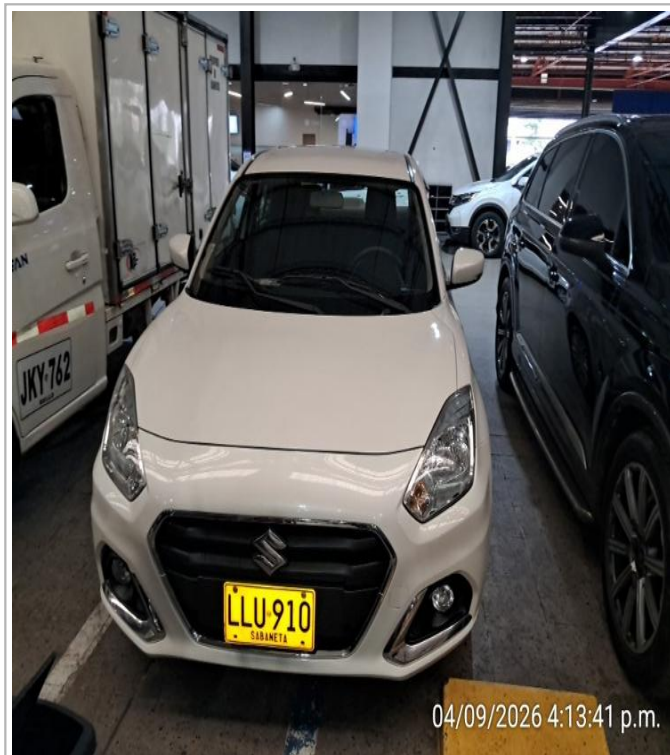



## IMÁGENES DE EVALUACIÓN




## IMÁGENES DE EVALUACIÓN





## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

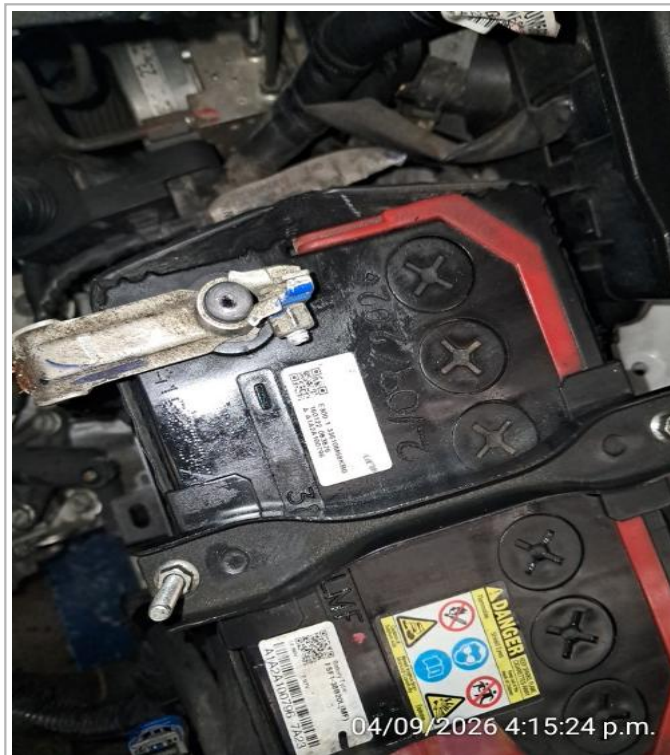




**INFORME DE IMPRONTAS**

PLACA: LL0910


NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.

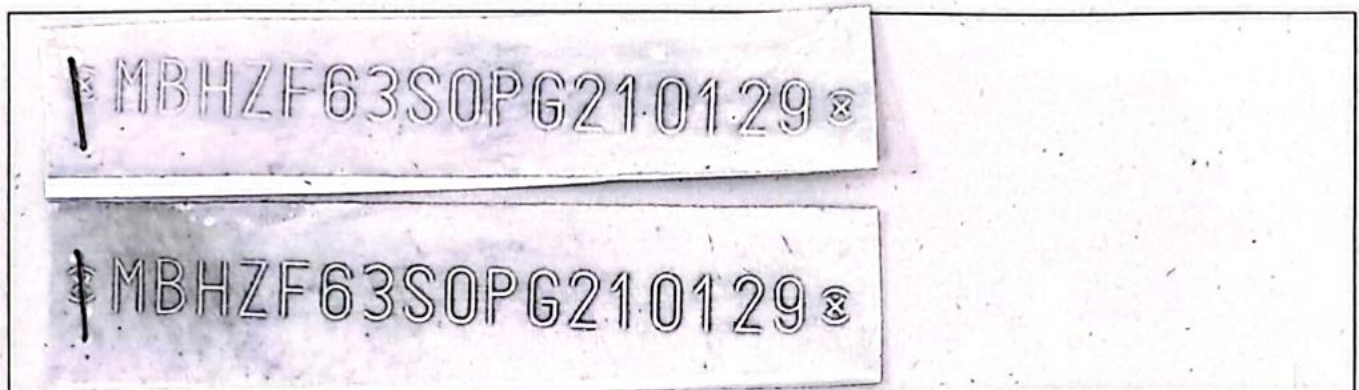

Impronta adicional:

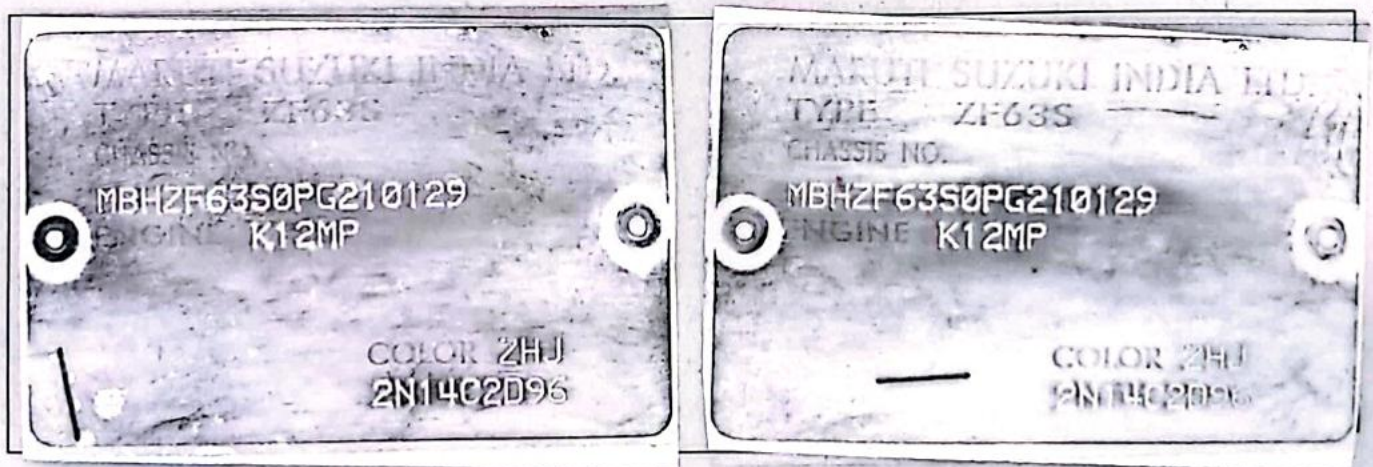

|                       |                                  |        |        |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 23/09/2026                       | PLACA: | POW123 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros              |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3753032600                       | ROMBO: | 7      |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                                  |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                               |        |        |

DATOS

|             |                        |              |            |
|-------------|------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT                | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ        | MODELO       | 2026       |
| TIPO        | DUSTER [2] [FL]        | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | GRIS                   | CILINDRAJE   | 1333       |
| COD. FASEC. | 08006090               | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | A460D063337            | NACIONALIDAD | COL        |
| No. CHASIS  | 9FBHJD402TM339019      | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | 9FBHJD402TM339019      | ORDEN        | 2143758067 |
| SERVICIO    | PARTICULAR             |              |            |
| KILOMETRAJE | 32674                  |              |            |
| ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 – 30 |              |            |



|                |                         |        |            |
|----------------|-------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS    |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA            |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA SAS    |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779               | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30             |        |            |
| PROFESION      | OTROS                   | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                    |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 103.600.000          |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 103.600.000          |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                    |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

ESTADO GENERAL

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 53%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 85%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 95%       |        |      |
| CHASIS         | #####      | 100%      |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 85%       |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

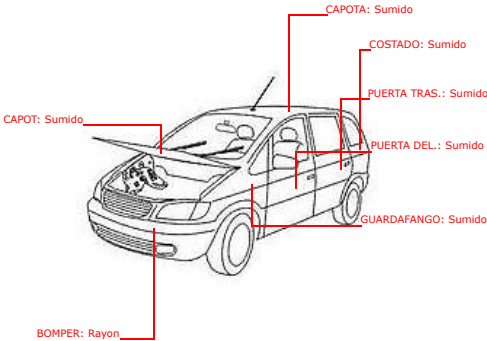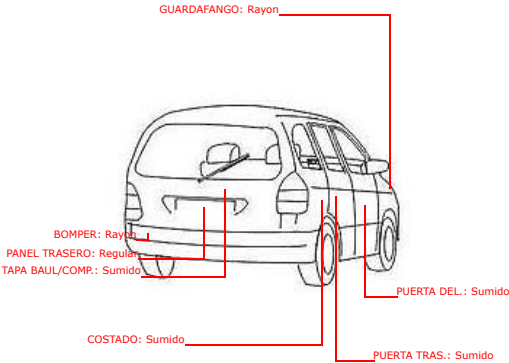

Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES DE ENCENDIDO/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. BOMPER DELANTERO, TRASERO DESALINEADOS. TAPIZADOS MANCHADOS. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. MOTIVO DE RECHAZO: PANEL TRASERO PRESENTA PERFORACIÓN., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACIÓN SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, PANEL TRASERO,

ACCESORIOS

| ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE |                     |             |              |        |              |        |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|
| RADIO                      | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR | CAJA DE CD'S | PLANTA | PARLANTES    | TWITER | VIDRIOS ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD   | DESEMPANADOR | ESPEJO RETROVISOR  | ESPEJOS ELECTRICOS | PLUMILLA TRASERA | BLOQUEO CENTRAL | 3er. STOP |
| X                          | ✓                   | X           | X            | X      | ✓            | ✓      | ✓                  | X                       | ✓            | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓               | ✓         |
| DIRECCION HIDRAULICA       | AIRE ACONDICION.    | LLANTAS     | COPAS        | RINES  | AMPLIACIONES | ALARMA | RELOJ              | CINTURONES DE SEGURIDAD | ENCENDEDOR   | TAPICERIA DE CUERO | EXPLORADORAS       | PORTA EQUIPAJE   | TECHO CORREDIZO | SPOILER   |
| X                          | ✓                   | ✓           | X            | ✓      | ✓            | X      | ✓                  | ✓                       | X            | X                  | ✓                  | X                | X               | X         |

| DESCRIPCION       | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR |
|-------------------|-------------------|----------|-------|
| ABS               | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG           | ORIGINAL ORIGINAL | 6        | \$ 0  |
| CAMARA DE REVERSA | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| RC                | OTROS D           | 1        | \$ 0  |
| SENSOR DE REVERSA | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |




FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

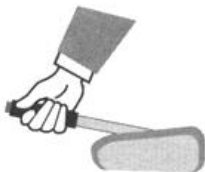


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION

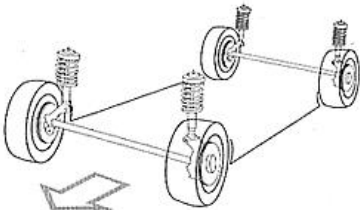

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

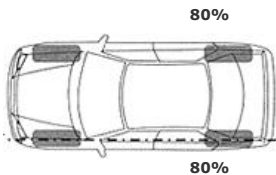

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT



23/09/2026



23/09/2026

CLASE CAMIONETA PASAJ.



23/09/2026



23/09/2026

TIPO DUSTER [2] [FL]



23/09/2026



23/09/2026



23/09/2026

3753032600

POW123

POW123 SATELITE RENTING  
Este documento es válido únicamente en original.  
Este contiene sistemas de seguridad

## SATELLITE RENTING

BARRANQUILLA

Este contiene sistemas de seguridad

Row 123

| Datos      |                    | No. Motor   |  | No. Serie         |  | No. Chasis        |  |
|------------|--------------------|-------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| Marca      | RENAULT            | A460D063337 |  | 9FBHJD402TM339019 |  | 9FBHJD402TM339019 |  |
| Modelo     | CAMIONETA PASAJERO |             |  |                   |  |                   |  |
| Motor      | QUINTER [21 [FL.]  |             |  |                   |  |                   |  |
| Accesorios | 3028               |             |  |                   |  |                   |  |
| Color      | GRIS               |             |  |                   |  |                   |  |
| Chasis     | GRIS               |             |  |                   |  |                   |  |

|                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>       |  |                                 |
|                                                                                   | MINISTERIO DE TRANSPORTES          |                                                                                   |                                 |
| LICENCIA DE TRÁNSITO No.                                                          | <b>10035450751</b>                 |                                                                                   |                                 |
| PALDA<br><b>POW123</b>                                                            | MARCA<br><b>RENAULT</b>            | LICHA<br><b>DUSTER</b>                                                            | MODELO<br><b>2003</b>           |
| CILINDRADA CC.<br><b>1.333</b>                                                    | SOLAR<br><b>GRIS CASSIOPEE</b>     |                                                                                   | SERVICIO<br><b>PARTICULAR</b>   |
| CLASE DE VEHICULO<br><b>CAMPERO</b>                                               | TIPO CLASIFICACION<br><b>WAGON</b> | COMBUSTIBLE<br><b>GASOLINA</b>                                                    | CAPACIDAD PASAJEROS<br><b>5</b> |
| NÚMERO DE MATRÍCULA<br><b>A480083227</b>                                          | RDS<br>N                           | VIN<br><b>9FBHJ4G2TM338018</b>                                                    | RDS<br>N                        |
| NÚMERO DE SERIE<br><b>XXXXXXXXXX</b>                                              | RDS<br>N                           | HORARIO DE CHASIS<br><b>9FBHJ4G2TM338018</b>                                      | RDS<br>N                        |
| PROPIETARIO AUTOMOVIL Y MOTOCICLETA                                               |                                    |                                                                                   | IDENTIFICACIÓN                  |
| <b>BANCOLOMBIA S.A.</b>                                                           |                                    |                                                                                   | <b>HIT 80803038</b>             |

RESTRICCIÓN MOVILIDAD  
\*\*\*\*\*

SEÑAL  
\*\*\*\*\*

POTENCIA HP  
154

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN IV  
002025000114411 I

FECHA IMPORTE  
07/07/2025

PUESTAS  
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD  
\*\*\*\*\*

FECHA INSCRIPCIÓN  
18/07/2025

FECHA EXP. LIC. TIT.  
18/07/2025



FECHA VENCIMIENTO  
\*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁFICO

STRIA TTYTE MCPAL FUNZA

130600514889

**Conceito e Imprimatas**
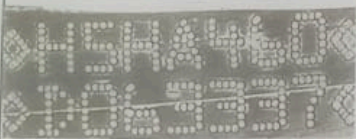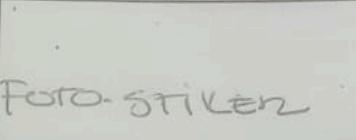
|               |           |                          |                                                                                     |
|---------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motor</b>  | Original  | <input type="checkbox"/> |  |
|               | Regrabado | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |
|               | Grabado   | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |
| <b>Serial</b> | Original  | <input type="checkbox"/> |  |
|               | Regrabado | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |
|               | Grabado   | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |
| <b>Chasis</b> | Original  | <input type="checkbox"/> |  |
|               | Regrabado | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |
|               | Grabado   | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad.

VER DETALLE FOTO STICKER, VER FOTO #18.

Firma Cliente

Registro de Improntas

Nº 299657

COLSERAUTO

GO - FO - 041  
Versión 2.

No. Serie FOTO-STICKER

-9FBHJD402TM339019-

No. Vin  
Chasis

-9FBHJD402TM339019-

No. Motor

H5HA460  
0063337

H5HA460  
0063337

Registro a cargo de: \_\_\_\_\_ Placa: 1500123 Vehículo: \_\_\_\_\_

t: 7452121 Línea nacional: 016000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com



REPORTE DE RECLAMACIONES  
23/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| POW123 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2026       |
| TIPO        | DUSTER [2] [FL]   | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | GRIS              | CILINDRAJE   | 1333       |
| COD. FASEC. | 08006090          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | A460D063337       | NACIONALIDAD | COL        |
| No. CHASIS  | 9FBHJD402TM339019 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | 9FBHJD402TM339019 | ORDEN        | 2143758067 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 32674      |

MOTOR

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

EXTERIORES

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 23/09/2026 | PLACA: | POW123 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                               |        |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------|---|
| Compañía de Seguros   |                               |        |   |
| No.INSPECCION:        | 3753032600                    | ROMBO: | 7 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |   |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                     |        |   |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA SAS |
| IDENTIFICACION | 811011779            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30          |
| TELEFONO       | 3173834058           |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                 |
| V/R FASECOLDA  | \$ 103.600.000       |
| V/R COLSERAUTO | \$ 103.600.000       |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                 |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA |
|------------------------------------|-----------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR * |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 506088

Fecha Expedición: 23 9 2026 Hora: 12:21 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10035450751

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10035450751

Fecha matrícula

7/18/2025

PLACA

POW123

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9FBHJD402TM339019

Clasificación

CAMIONETA

Color

GRIS CASSIOPEE

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

9FBHJD402TM339019

Marca

RENAULT

Cilindraje

1333

Pasajeros sentados

Número de motor

A460D063337

Línea

DUSTER

Carrocería

Capacidad de carga

497

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Número de chasis

9FBHJD402TM339019

Modelo

2026

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1921.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

1829

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

7/18/2026

Fecha vencimiento

7/17/2027

Fecha vigencia

7/18/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

7/18/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

272155036

Fecha de registro

7/18/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



## TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

272069365

7/17/2025

STRITATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | POW123                   |
| Fecha Servicio: | 23/09/2026 11:42:12 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | POW123                   |
| Fecha Servicio: | 23/09/2026 11:42:12 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20



## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 23/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | POW123     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>MARCA</b>       | RENAULT           | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA SAS |
| <b>MODELO</b>      | 2026              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779            |
| <b>N° DE MOTOR</b> | A460D063337       | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30          |
| <b>N° SERIE</b>    | 9FBHJD402TM339019 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058           |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9FBHJD402TM339019 |                                  |                      |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
Todos los derechos reservados.

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143758067 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 23/09/2026 | <b>Hora:</b> | 12:21 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | POW123           |
| <b>Marca:</b>            | RENAULT          |
| <b>Línea:</b>            | DUSTER [2] [FL]  |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL          |
| <b>Color:</b>            | GRIS             |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1333             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA SAS          |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 23/09/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9FBHJD402TM339019 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9FBHJD402TM339019 |
| <b>Número de motor:</b>  | A460D063337       |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2026              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| CODIGO | NOVEDAD                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52     | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218    | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico







|                       |                                  |        |        |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 18/02/2026                       | PLACA: | GVZ030 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros              |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3752949836                       | ROMBO: | 3      |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                                  |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                               |        |        |




DATOS

|             |                        |              |              |
|-------------|------------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | NISSAN                 | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | PICKUP DOBLE CA        | MODELO       | 2021         |
| TIPO        | FRONTIER [2]           | CARROCERIA   | DOBLE CAB 4P |
| COLOR       | BLANCO                 | CILINDRAJE   | 2500         |
| COD. FASEC. | 06421074               | COMBUSTIBLE  | GASOLINA     |
| No. MOTOR   | QR25-369487H           | NACIONALIDAD | MEX          |
| No. CHASIS  | 3N6AD33UXZK421266      | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | 3N6AD33UXZK421266      | ORDEN        | 2143754670   |
| SERVICIO    | PARTICULAR             |              |              |
| KILOMETRAJE | 74489                  |              |              |
| ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 – 30 |              |              |

|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 110.600.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 110.600.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FRENOS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA DERECHA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

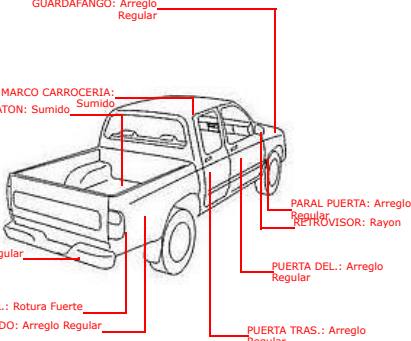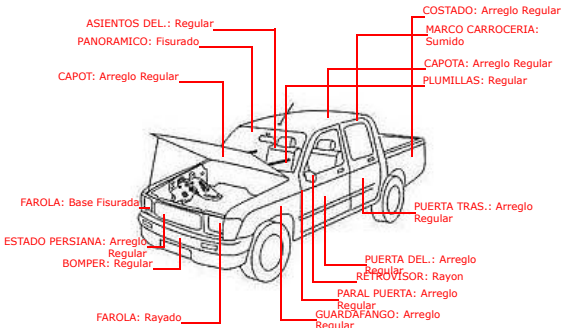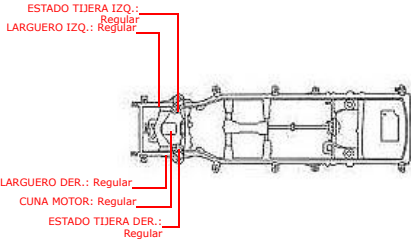

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL/GATO/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA INCOMPLETO/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. BOMPER DEL ROTO, PLATON PERFORADO POR ADAPTACION DE SISTEMA GAS NATURAL. FAROLA IZQUIERDA MANCHADA. BOMPER TRASERO SIN BOCELES. TAPICERÍA ROTA. APLICACIÓN DE CAPA INMUNIZANTE EN COMPONENTES MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES. NO ASEGURABLE POR: CORROSIÓN EN CHASIS, SISTEMA DE SUSPENSIÓN, FRENOS, COSTADO TRASERO DERECHO., NUMERO DE CHASIS ILEGIBLE POR ALTO GRADO DE OXIDACIÓN, PUEDE AFECTAR TRAMITES ANTE TRANSITO, PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, VEHICULO CON CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE MOTOR ORIGINAL, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FRENOS, SUSPENSION, LLANTAS, STOP TRASERO DERECHO, STOP TRASERO IZQUIERDO, UNIDAD DELANTERA DERECHA, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS, CORROSION, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

| <input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> OPCIONAL <input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA                    | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|-------|
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL                   | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL                   | 2        | \$ 0  |
| PROTECTOR PLATON      | OPCIONAL OPCIONAL                   | 1        | \$ 0  |
| RC                    | S.F                                 | 1        | \$ 0  |
| SISTEMA A GAS NATURAL | OTROS D OPCIONAL SOLICITAR FACTURAS | 1        | \$ 0  |

| DESCRIPCION | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-------------|------------------|----------|-------|
|-------------|------------------|----------|-------|


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

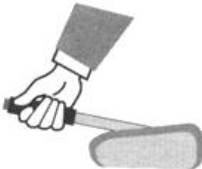


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

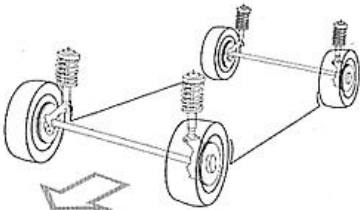

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |


Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

60%

20%

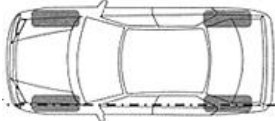

60%

20%

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

NISSAN

CLASE

PICKUP DOBLE CAB

TIPO

FRONTIER [2]



18/02/2026



18/02/2026



18/02/2026



18/02/2026



18/02/2026



18/02/2026

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano\_Detras.aspx?idOrden=3752949836

1/1

**REPORTE DE RECLAMACIONES**  
**18/02/2026**

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| GVZ030 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.





|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 18/02/2026 | PLACA: | GVZ030 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                               |   |
|-----------------------|------------|-------------------------------|---|
| Compañía de Seguros   |            |                               |   |
| No.INSPECCION:        | 3752949836 | ROMBO:                        | 3 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |   |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                     |   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 110.600.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 110.600.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

DATOS

|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | NISSAN            | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | PICKUP DOBLE CA   | MODELO       | 2021         |
| TIPO        | FRONTIER [2]      | CARROCERIA   | DOBLE CAB 4P |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 2500         |
| COD. FASEC. | 06421074          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA     |
| No. MOTOR   | QR25-369487H      | NACIONALIDAD | MEX          |
| No. CHASIS  | 3N6AD33UXZK421266 | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | 3N6AD33UXZK421266 | ORDEN        | 2143754670   |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 74489        |

MOTOR

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

| ITEM                                     | RESPUESTA     |
|------------------------------------------|---------------|
| Funcionamiento luces placa               | NO FUNCIONA * |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO         |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO         |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO         |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA            |

INTERIOR

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | NA        |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapicería asientos                   | BUENO     |
| Estado tapicería techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA        |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | SIN FUGA  |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO          |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | BUENO          |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 459747

Fecha Expedición: 18 2 2026 Hora: 3:21 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10031403970

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAF

### Fecha matrícula

8/26/2020

### PLACA

GVZ030

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

3N6AD33UXZK421266

### Número VIN

3N6AD33UXZK421266

### Número de motor

QR25-369487H

### Número de chasis

3N6AD33UXZK421266

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

NISSAN

### Línea

NP300 FRONTIER

### Modelo

2021

### Color

BLANCO

### Cilindraje

2488

### Carrocería

DOBLE CABINA

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

5

### Capacidad de carga

632

### Peso bruto vehicular

2550

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

2001

### Número de registro

291927435

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

25

### Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CDA CARTAGENA DE INDIAS SAS

8/20/2025

8/20/2026

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

VIGENTE

7/31/2025

Fecha vencimiento

8/20/2026

Fecha vigencia

8/21/2025

Número póliza

3427015600

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

NO VIGENTE

7/22/2024

Fecha vencimiento

8/20/2025

Fecha vigencia

8/21/2024

Número póliza

39622249

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

NO VIGENTE

7/31/2023

Fecha vencimiento

8/20/2024

Fecha vigencia

8/21/2023

Número póliza

35238289

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

NO VIGENTE

7/16/2022

Fecha vencimiento

8/20/2023

Fecha vigencia

8/21/2022

Número póliza

29114468

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

NO VIGENTE

7/9/2021

Fecha vencimiento

8/20/2022

Fecha vigencia

8/21/2021

Número póliza

26921445

#### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

8/26/2020

Fecha fin (Propiedad)

SIN INFORMACIÓN.

#### TARJETAS DE OPERACIÓN

#### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

#### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

274442108

Fecha de registro

8/20/2025

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

CDA CARTAGENA DE INDIAS SAS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

233240217

Fecha de registro

3/20/2024

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

DPTO ADTVO TTOYTTE DIST CAF

Descripción del trámite

TRÁMITE TRANSFORMACIÓN,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

233220635

3/20/2024

RECHAZADA

DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAF

Descripción del trámite

TRÁMITE TRANSFORMACIÓN,

Número de dolicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

143078556

8/26/2020

AUTORIZADA

DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAF

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | GVZ030                   |
| Fecha Servicio: | 18/02/2026 11:40:09 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | GVZ030                   |
| Fecha Servicio: | 18/02/2026 11:40:09 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14




Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17

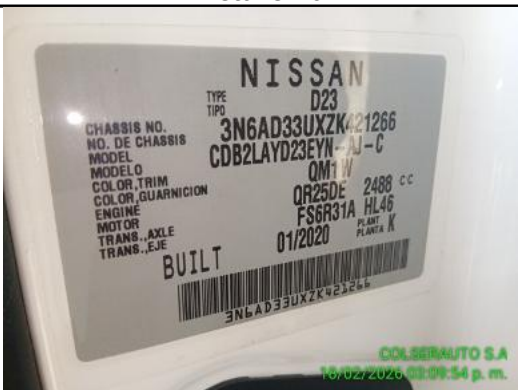

Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143754670 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 18/02/2026 | <b>Hora:</b> | 01:47 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | GVZ030           |
| <b>Marca:</b>            | NISSAN           |
| <b>Línea:</b>            | FRONTIER [2]     |
| <b>Clase:</b>            | PICKUP DOBLE CAB |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | DOBLE CAB 4P     |
| <b>Color:</b>            | BLANCO           |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 2500             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 18/02/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 3N6AD33UXZK421266 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 3N6AD33UXZK421266 |
| <b>Número de motor:</b>  | QR25-369487H      |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2021              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| CODIGO | NOVEDAD                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52     | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218    | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico









|                       |                                  |        |        |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 20/01/2026                       | PLACA: | LWP887 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros              |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3752935933                       | ROMBO: | 1      |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                                  |        |        |
| ASEGURABLE:           | Asegurable Con<br>Condiciones    |        |        |

DATOS

|             |                        |              |            |
|-------------|------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | CITROEN                | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ        | MODELO       | 2023       |
| TIPO        | C5 AIRCROSS            | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | GRIS PLATINA           | CILINDRAJE   | 1598       |
| COD. FASEC. | 01806042               | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | 10FJ CX3006819         | NACIONALIDAD | FRA        |
| No. CHASIS  | VR7A45GYVPL002703      | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | VR7A45GYVPL002703      | ORDEN        | 2143754154 |
| SERVICIO    | PARTICULAR             |              |            |
| KILOMETRAJE | 34932                  |              |            |
| ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 - 30 |              |            |




|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | PRINCIPAL MEDELLIN       |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3000000000 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 104.000.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 104.000.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

ESTADO GENERAL

|                |                             |      |
|----------------|-----------------------------|------|
| LATONERIA      | #####                       | 85%  |
| PINTURA        | #####                       | 85%  |
| VIDRIOS        | #####                       | 95%  |
| CHASIS         | #####                       | 100% |
| TAPICERIA      | #####                       | 85%  |
| FUGAS FLUIDOS  | #####                       | 100% |
| IDENTIFICACION | #####                       | 100% |
|                | 0% 60% 90% 100%             |      |
|                | Deficiente Aceptable Optimo |      |

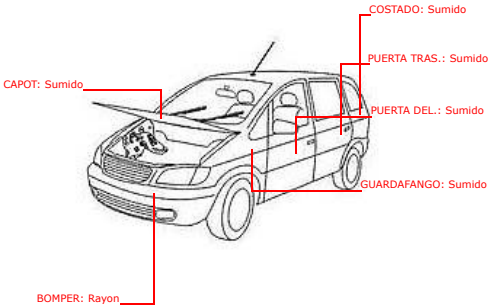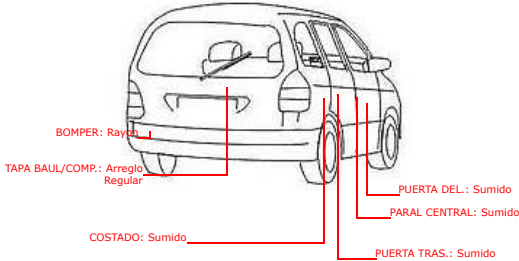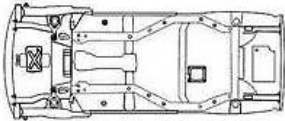

Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES DE ENCENDIDO/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA INCOMPLETO/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO. DESCUADRE EN BOMPER DELANTERO. PANORÁMICO DELANTERO CON LEVE PICADO. TAPIZADO TECHO MANCHADO. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS, LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTOR. PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD CAMBIAR LLANTAS CON BAJO % DE VIDA ÚTIL., , NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, LLANTAS,

ACCESORIOS

| ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE |                     |             |              |        |              |        |                    |                         |            |                    |                    |                  |                 |           |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|
| RADIO                      | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR | CAJA DE CD'S | PLANTA | PARLANTES    | TWITER | VIDRIOS ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD   | DESPANADOR | ESPEJO RETROVISOR  | ESPEJOS ELECTRICOS | PLUMILLA TRASERA | BLOQUEO CENTRAL | 3er. STOP |
| X                          | ✓                   | X           | X            | X      | ✓            | ✓      | ✓                  | X                       | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓               | ✓         |
| DIRECCION HIDRAULICA       | AIRE ACONDICION.    | LLANTAS     | COPAS        | RINES  | AMPLIACIONES | ALARMA | RELOJ              | CINTURONES DE SEGURIDAD | ENCENDEDOR | TAPICERIA DE CUERO | EXPLORADORAS       | PORTA EQUIPAJE   | TECHO CORREDIZO | SPOILER   |
| X                          | ✓                   | ✓           | X            | ✓      | ✓            | X      | ✓                  | ✓                       | X          | ✓                  | ✓                  | X                | ✓               | X         |

| DESCRIPCION       | MARCA REFERENCIA     | CANTIDAD | VALOR |
|-------------------|----------------------|----------|-------|
| ABS               | ORIGINAL ORIGINAL    | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG           | ORIGINAL ORIGINAL    | 6        | \$ 0  |
| CAMARA DE REVERSA | ORIGINAL ORIGINAL    | 1        | \$ 0  |
| RC                | OTROS C              | 1        | \$ 0  |
| SENSOR DE REVERSA | ORIGINAL SR ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| SILLAS ELECTRICAS | ORIGINAL ORIGINAL    | 1        | \$ 0  |

| DESCRIPCION | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-------------|------------------|----------|-------|
|-------------|------------------|----------|-------|

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CITROEN

CLASE CAMIONETA PASAJ.

TIPO C5 AIRCROSS

20/01/2026

20/01/2026

20/01/2026

20/01/2026

20/01/2026

20/01/2026

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano\_Detras.aspx?idOrden=3752935933

1/1



REPORTE DE RECLAMACIONES  
20/01/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| LWP887 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmación ante las entidades competentes.





|                       |                               |        |        |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 20/01/2026                    | PLACA: | LWP887 |
| ATENDIDO PARA:        |                               |        |        |
| Compañía de Seguros   |                               |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3752935933                    | ROMBO: | 1      |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |        |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                     |        |        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | PRINCIPAL MEDELLIN       |
| TELEFONO       | 3000000000               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 104.000.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 104.000.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | CITROEN           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2023       |
| TIPO        | C5 AIRCROSS       | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | GRIS PLATINA      | CILINDRAJE   | 1598       |
| COD. FASEC. | 01806042          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | 10FJCX3006819     | NACIONALIDAD | FRA        |
| No. CHASIS  | VR7A45GYVPL002703 | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | VR7A45GYVPL002703 | ORDEN        | 2143754154 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 34932      |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | BUENO            |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | BUENO          |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | BUENO          |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapicería asientos                   | BUENO     |
| Estado tapicería techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | FUNCIONA  |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | BUENO     |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 451988

Fecha Expedición: 20 1 2026 Hora: 2:50 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10028856262

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

STRIA DTAL TTO BARRANQUILL

### Fecha matrícula

4/12/2023

### PLACA

LWP887

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

### Número VIN

VR7A45GYVPL002703

### Número de motor

10FJCX3006819

### Número de chasis

VR7A45GYVPL002703

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

CITROEN

### Línea

C5 AIRCROSS

### Modelo

2023

### Color

GRIS PLATINO NEGRO

### Cilindraje

1598

### Carrocería

WAGON

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

5

### Capacidad de carga

0

### Peso bruto vehicular

1980

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

1014

### Número de registro

512527700

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

234

### Identificador de color

5933

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

3/25/2025

Fecha vencimiento

4/10/2026

Fecha vigencia

4/11/2025

Número póliza

3379344200

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

3/13/2024

Fecha vencimiento

4/10/2025

Fecha vigencia

4/11/2024

Número póliza

38766261

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/10/2023

Fecha vencimiento

4/10/2024

Fecha vigencia

4/11/2023

Número póliza

33233167

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

4/12/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

| Número de solicitud        | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                   |
|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 207670446                  | 4/12/2023         | AUTORIZADA          | ESTRADA TITO BARRANQUILLA |
| Descripción del trámite    |                   |                     |                           |
| TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, |                   |                     |                           |

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | LWP887                   |
| Fecha Servicio: | 20/01/2026 10:29:02 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | LWP887                   |
| Fecha Servicio: | 20/01/2026 10:29:02 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143754154 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 20/01/2026 | <b>Hora:</b> | 11:06 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | LWP887           |
| <b>Marca:</b>            | CITROEN          |
| <b>Línea:</b>            | C5 AIRCROSS      |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL          |
| <b>Color:</b>            | GRIS PLATINA     |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1598             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 20/01/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | VR7A45GYVPL002703 |
| <b>Número de Serie:</b>  | VR7A45GYVPL002703 |
| <b>Número de motor:</b>  | 10FJXC3006819     |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2023              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**


Responsable Central de Control Técnico



|                       |                |                                             |                |                            |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| D<br>A<br>T<br>O<br>S | MARCA          | CHEVROLET                                   | TIPO PINTURA   | Metalizada                 |
|                       | CLASE          | FURGON                                      | MODELO         | 2021                       |
|                       | TIPO           | NPR [4]                                     | CARROCERIA     | PANEL 2 EJES               |
|                       | COLOR          | BLANCO                                      | CILINDRAJE     | 5193                       |
|                       | COD. FASEC.    | 01612186                                    | COMBUSTIBLE    | DIESEL                     |
|                       | No. MOTOR      | 4HK10DC598                                  | NACIONALIDAD   | COL                        |
|                       | No. CHASIS     | 9GDNPR753MB001190                           | TIPO CAJA      | MECANICA                   |
|                       | No. SERIAL     | 9GDNPR753MB001190                           | ORDEN          | 2143755319                 |
|                       | SERVICIO       | PUBLICO                                     | Repotenciado   | NO                         |
|                       | KILOMETRAJE    | 357374                                      | A MODELO (AÑO) | 0                          |
|                       | ENVIADO A      | CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS |                |                            |
|                       | LATONERIA      | #####                                       |                | 81%                        |
|                       | PINTURA        | #####                                       |                | 60%                        |
|                       | VIDRIOS        | #####                                       |                | 100%                       |
|                       | CHASIS         | #####                                       |                | 85%                        |
|                       | TAPICERIA      | #####                                       |                | 60%                        |
|                       | FUGAS FLUIDOS  | #####                                       |                | 98%                        |
|                       | IDENTIFICACION | #####                                       |                | 100%                       |
|                       |                |                                             |                | 0%60%90%100%               |
|                       |                |                                             |                | DeficienteAcceptableOptimo |

E  
S  
T  
A  
D  
O  
  
G  
E  
N  
E  
R  
A  
L



|                |       |                            |
|----------------|-------|----------------------------|
| LATONERIA      | ##### | 81%                        |
| PINTURA        | ##### | 60%                        |
| VIDRIOS        | ##### | 100%                       |
| CHASIS         | ##### | 85%                        |
| TAPICERIA      | ##### | 60%                        |
| FUGAS FLUIDOS  | ##### | 98%                        |
| IDENTIFICACION | ##### | 100%                       |
|                |       | 0%60%90%100%               |
|                |       | DeficienteAcceptableOptimo |

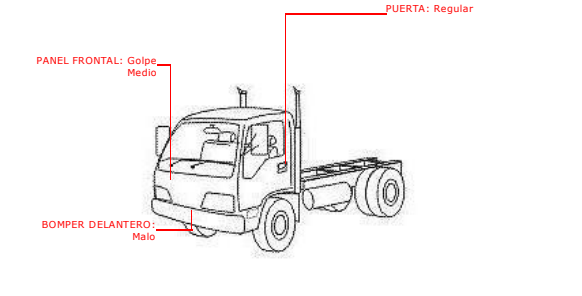

|                       |                          |        |            |
|-----------------------|--------------------------|--------|------------|
| FECHA:                | 1/04/2026                | PLACA: | JOV654     |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros      |        |            |
| No.INSPECCION:        | 3122969062               | ROMBO: | 3          |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING CALI    |        |            |
|                       |                          |        |            |
| ASEGURABLE:           | NO                       |        |            |
|                       |                          |        |            |
| ASEGURADORA           | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL              | CALI                     |        |            |
| INTERMEDIARIO         | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave  |            |
| NOMBRE                | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION        | 811011779                | Edad   |            |
| DIRECCION             | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION             | OTROS                    | Tel    | 3173834058 |
| V/R CLIENTE           | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLDA         | \$ 215.400.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO        | \$ 215.400.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS        | \$ 0                     |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- TESTIGO ABS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CONTROL DE TRACCION (TSC/ASR): REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FRENOS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- BASES INFERIOR TRAVIESA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE HIDRAULICO: CORREGIR FUGA

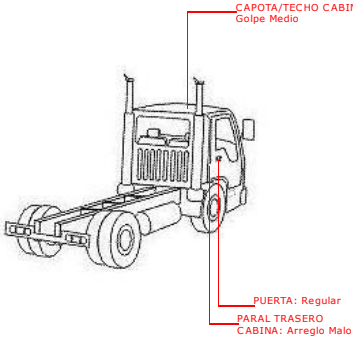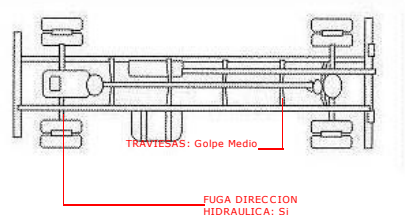

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE SENCILLA, EQUIPO DE CARRETERA INCOMPLETO, LLAVE DE PERNOS, GATO, LLANTA DE REPUESTO. PRESENTA GOLPES, SUMIDOS Y RAYONES. TAPICERIA PISOS ROTA, RADIO MALO, NO PRESENTA TAPA FUSILERA. PANORAMICO PICADO. MOTIVO RECHAZO: TRAVIEZA DELANTERA GOLPEADA, PARAL TRASERO MAL REPARADO, SISTEMA DE FRENOS MALOS. TESTIGO ABS, CONTROL TRACCION EN ALERTA, FUGA HIDRAULICO, TANQUE COMBUSTIBLE GOLPEADO,, VEHÍCULO PRESENTE DETERIORO EN DÍGITOS ( 13 Y 14 ), DEL NÚMERO DE CHASIS, PUEDE AFECTAR TRAMITES Y/O ASEGURABILIDAD, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FRENOS, CONTROL DE TRACCION (TSC/ASR), FUGA ACEITE HIDRAULICO, TESTIGO ABS, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, BASES INFERIOR TRAVIESA,

F  
O  
T  
O  
S  
  
V  
E  
H  
I  
C  
U  
L  
O

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |        |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|
| MARCA                                                                               | CHEVROLET                                                                           | CLASE                                                                                 | FURGON | TIPO | NPR [4] |
|  |  |  |        |      |         |
| 1/04/2026                                                                           | 1/04/2026                                                                           | 1/04/2026                                                                             |        |      |         |



FOTOS VEHICULO



1/04/2026



1/04/2026



1/04/2026

FRENOS - ALINEACION - LLANTAS


| ALINEACIÓN                        |           |           | Valor Alineacion |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO |           |           |                  |
| 0m a 5m                           | 5m a 10m+ | 10m a ( ) |                  |
| Optimo                            | Aceptable | Optimo    |                  |

| FRENOS     |           |            | 1er eje |      | 2do eje |      | 3er eje |      |
|------------|-----------|------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 0% - 49%   | 50% - 70% | 71% - 100% | Izq.    | Der. | Izq.    | Der. | Izq.    | Der. |
| Deficiente | Aceptable | Optimo     |         |      |         |      |         |      |

| LLANTAS    |           |            | 1er eje |      | 2do eje |      | 3er eje |      |
|------------|-----------|------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 0% - 39%   | 40% - 70% | 71% - 100% | Izq.    | Der. | Izq.    | Der. | Izq.    | Der. |
| Deficiente | Aceptable | Optimo     |         |      |         |      |         |      |

Estado Llanta: 40% 40% 40% 40% NA% NA%

Observaciones:



ACCESORIOS

| ORIGINAL OPTIONAL NO TIENE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| X                          | ✓ | X | X | X | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X |
|                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ✓                          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X |
|                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| X                          | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X | X | ✓ | X | X | X |

| DESCRIPCION | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR |
|-------------|-------------------|----------|-------|
| TERMO KING  | OTROS             | 1        | \$ 0  |
| ABS         | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| RC          | OTROS D           | 1        | \$ 0  |

| DESCRIPCION | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-------------|------------------|----------|-------|
|-------------|------------------|----------|-------|

Registro de Improntas

GO - FO - 041  
Versión 2.

Nº 287816

COLSERAUTO


No. Serie



No. Vin  
Chasis



No. Motor

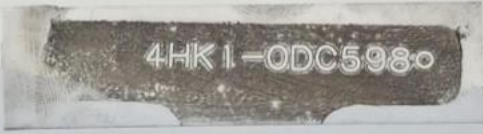

Registro a cargo de: JUV 654 Placa: \_\_\_\_\_ Vehículo: C. NPE.

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com) Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com) FUN 34

REPORTE DE RECLAMACIONES  
 01/04/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| JOV654 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTEBAJA

|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | CHEVROLET         | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | FURGON            | MODELO       | 2021         |
| TIPO        | NPR [4]           | CARROCERIA   | PANEL 2 EJES |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 5193         |
| COD. FASEC. | 01612186          | COMBUSTIBLE  | DIESEL       |
| No. MOTOR   | 4HK10DC598        | NACIONALIDAD | COL          |
| No. CHASIS  | 9GDNPR753MB001190 | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | 9GDNPR753MB001190 | ORDEN        | 2143755319   |
| SERVICIO    | PUBLICO           | KILOMETRAJE  | 357374       |

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | FUERA DE NIVEL   |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | FUERA DE NIVEL   |
| Funcionamiento A/A                | NA               |
| Soporte caja de velocidades       | REGULAR *        |

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

| ITEM                                              | RESPUESTA     |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA      |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA            |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA      |
| Funcionamiento calefacción                        | NA            |
| Funcionamiento encendedor                         | FUNCIONA      |
| Funcionamiento radio                              | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA      |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA      |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA      |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | NA            |
| Funcionamiento reloj                              | NA            |

| ITEM                              | RESPUESTA      |
|-----------------------------------|----------------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA       |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA       |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA       |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA       |
| Fugas aceite dirección hidráulica | FUGA SIN GOTEÓ |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA       |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA       |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA       |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO          |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 1/04/2026 | PLACA: | JOV654 |
|--------|-----------|--------|--------|

| ATENDIDO PARA:        |            |                       |   |
|-----------------------|------------|-----------------------|---|
| Compañía de Seguros   |            |                       |   |
| No.INSPECCION:        | B122969062 | ROMBO:                | 3 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING CALI |   |
| ASEGURABLE:           |            |                       |   |
| No Aplica             |            |                       |   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 215.400.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 215.400.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangueras radiador          | BUENO          |
| Estado correas                     | REGULAR *      |
| Tensión Correas                    | BUENO          |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | NA             |
| Estado soporte motor               | REGULAR *      |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | NA        |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | NA        |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | NA        |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | NA        |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

| ITEM                                        | RESPUESTA          |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA           |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NA                 |
| Estado tapiceria asientos                   | REGULAR *          |
| Estado tapiceria techo                      | REGULAR *          |
| Estado carteras puertas                     | REGULAR *          |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA           |
| Estado timon                                | REGULAR *          |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA           |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA                 |
| Testigo ABS                                 | ALERTA ENCENDIDA * |
| Testigo Air Barg                            | NA                 |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA           |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado tanque silenciador          | NO VERIFICABLE |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | REGULAR        |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | REGULAR *      |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | NA             |
| Estado guarda polvo caja direccion | REGULAR *      |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 470468

Fecha Expedición: 6 4 2026 Hora: 10:24 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10020974922

### Tipo de servicio

CARGA

### Clase vehículo

CAMION

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10020974922

### Fecha matrícula

8/20/2020

### PLACA

JOV654

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

9GDNPR753MB001190

### Número VIN

9GDNPR753MB001190

### Número de motor

4HK1-0DC598

### Número de chasis

9GDNPR753MB001190

### Clasificación

CAMION - CARGA

### Marca

CHEVROLET

### Línea

NPR

### Modelo

2021

### Color

BLANCO NIEBLA

### Cilindraje

5193

### Carrocería

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

### Capacidad de carga

4100

### Peso bruto vehicular

7500.00

### País de origen

### Días matriculados

### Número de registro

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

### Identificador de color

8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

| CDA Expide RTM       | Fecha expedición | Fecha vigente | Vigencia RTM |
|----------------------|------------------|---------------|--------------|
| GRUPO CARDISEL S.A.S | 8/16/2025        | 8/16/2026     | SI           |

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

| Entidad expide Soat      | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| AXA COLPATRIA SEGUROS SA | EMITIDA                          | 7/31/2025        |
| Fecha vencimiento        | Fecha vigencia                   | Número póliza    |
| 8/19/2026                | 7/31/2025                        |                  |

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

| Nombre           | Tipo de documento | Número de documento | Fecha inicio (Propiedad) | Fecha fin (Propiedad) |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| BANCOLOMBIA S.A. | N                 | 890903938           | 8/20/2020                |                       |

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad              |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 274296115           | 8/16/2025         |                     | GRUPO CARDISEL S.A.S |



Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad              |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 246831320           | 8/20/2024         |                     | GRUPO CARDISEL S.A.S |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad              |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 216278818           | 8/18/2023         |                     | GRUPO CARDISEL S.A.S |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                   |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 205564443           | 3/2/2023          |                     | STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA |

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                   |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 205431630           | 2/28/2023         |                     | STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA |

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad              |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 193866536           | 8/20/2022         |                     | GRUPO CARDISEL S.A.S |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------|
|---------------------|-------------------|---------------------|---------|

155613845

6/15/2021

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

## Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA

Número de dolicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

142831091

8/20/2020

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

## Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | JOV654                  |
| Fecha Servicio: | 1/04/2026 11:56:06 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | JOV654                  |
| Fecha Servicio: | 1/04/2026 11:56:06 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143755319 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 06/04/2026 | <b>Hora:</b> | 09:24 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Placa:</b>            | JOV654       |
| <b>Marca:</b>            | CHEVROLET    |
| <b>Línea:</b>            | NPR [4]      |
| <b>Clase:</b>            | FURGON       |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | PANEL 2 EJES |
| <b>Color:</b>            | BLANCO       |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 5193         |
| <b>Tipo Combustible:</b> | DIESEL       |

**Aspectos Generales**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779               |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 01/04/2026              |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING CALI   |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | CALI                    |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9GDNPR753MB001190 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9GDNPR753MB001190 |
| <b>Número de motor:</b>  | 4HK10DC598        |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PUBLICO           |
| <b>Modelo:</b>           | 2021              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

REGISTRA ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON MUERTOS DEL 04/10/2020 . SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN.



---

Responsable Central de Control Técnico



## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                          |
|---------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 06/04/2026 | <b>Ciudad:</b>             | CALI                     |
| <b>Placa:</b> | JOV654     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>CALI |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET         | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2021              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | 4HK10DC598        | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | 9GDNPR753MB001190 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9GDNPR753MB001190 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

| OBSERVACIONES                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VEHÍCULO PRESENTE DETERIORO EN DÍGITOS ( 13 Y 14 ), DEL NÚMERO DE CHASIS, PUEDE AFECTAR TRAMITES Y/O ASEGURABILIDAD |



**ERNESTO ALEXANDER MATEUS ROJAS**  
**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.




# D A T A S

|                |                         |        |            |
|----------------|-------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS    |        |            |
| SUCURSAL       | MEDELLIN                |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA SAS    |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779               | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30             |        |            |
| PROFESION      | OTROS                   | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                    |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 72.600.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 72.600.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                    |        |            |

 **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- ESTADO GENERAL

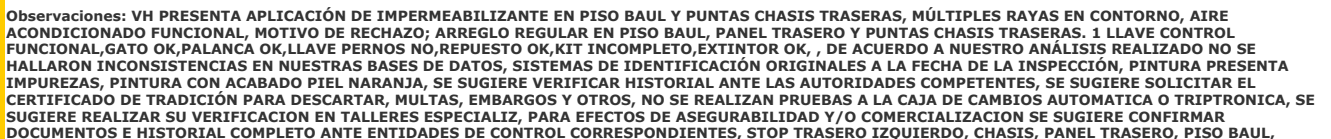

## ACCESORIOS

| <div> <input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL           <input type="checkbox"/> OPCIONAL           <input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE         </div> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |    |    |    |    |
| RADIO                                                                                                                                                                | RADIO CON UNIDAD CD                                                                   | EQUALIZADOR                                                                           | CAJA DE CD'S                                                                          | PLANTA                                                                                |
|                                                                                   |    |    |    |    |
|                                                                                   |    |    |    |    |
| PARLANTES                                                                                                                                                            | TWITER                                                                                | VIDRIOS ELECTRICOS                                                                    | PELICULA DE SEGURIDAD                                                                 | DESMANADOR                                                                            |
|                                                                                   |    |    |    |    |
|                                                                                  |  |  |  |  |
| ESPEJO RETROVISOR                                                                                                                                                    | ESPEJOS ELECTRICOS                                                                    | PLUMILLA TRASERA                                                                      | BLOQUEO CENTRAL                                                                       | 3er. STOP                                                                             |
|                                                                                  |  |  |  |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |
| DIRECCION ASISTIDA                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

| <div> <input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL           <input type="checkbox"/> OPCIONAL           <input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE         </div> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |    |    |    |    |
| DIRECCION HIDRAULICA                                                                                                                                                 | AIRE ACONDICION.                                                                      | LLANTAS                                                                               | COPAS                                                                                 | RINES                                                                                 |
|                                                                                   |    |    |    |    |
|                                                                                   |    |    |    |    |
| AMPLIACIONES                                                                                                                                                         | ALARMA                                                                                | RELOJ                                                                                 | CINTURONES DE SEGURIDAD                                                               | ENCENDEDOR                                                                            |
|                                                                                   |    |    |    |    |
|                                                                                  |  |  |  |  |
| TAPICERIA DE CUERO                                                                                                                                                   | EXPLOSOBOBAS                                                                          | PORTA EQUIPAJE                                                                        | TECHO CORREDIZO                                                                       | SPOILER                                                                               |
|                                                                                  |  |  |  |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA    | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|---------------------|----------|-------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL            | 1        | \$ 0  |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL   | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL   | 6        | \$ 0  |
| RC                    | OTROS D             | 1        | \$ 0  |
| SENSOR DE REVERSA     | ORIGINAL CON CAMARA | 1        | \$ 0  |

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

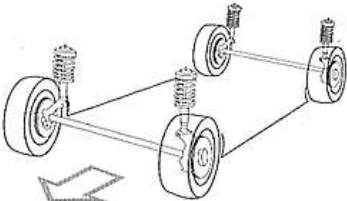


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS |           |            |
|------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                     | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                   | Aceptable | Optimo     |

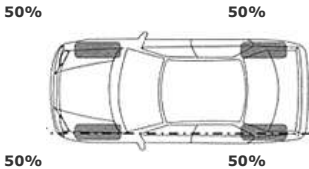

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

NISSAN

CLASE

CAMIONETA PASAJ.

TIPO

KICKS



14/09/2026



14/09/2026



14/09/2026



14/09/2026



14/09/2026



14/09/2026



COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2244272

|        |            |                  |
|--------|------------|------------------|
| FECHA: |            | No. Informe      |
| PLACA: | 14/09/2026 | Ciudad 253029392 |

GXR020 SATELITE RENTING CALDAS  
Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

|              |                  |
|--------------|------------------|
| MARCA        |                  |
| CLASE        | NISSAN           |
| TIPO         | CAMIONETA PASAJ. |
| MODELO       | KICKS            |
| NACIONALIDAD | 2020             |
| COLOR        | MEX              |
| CILINDRAJE   | GRIS             |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| NOMBRE                  |                      |
| CECULA DE CIUDADANIA/NT | RENTING COLOMBIA SAS |
| DIRECCION               | 811011779            |
| TELEFONO                | CR 52 14 30          |
|                         | 3173834058           |
| Rombo                   | 12                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| No.MOTOR    | No.SERIE          | No.CHASIS         |
| HR16827364T | 3N8CP5HEXZL606108 | 3N8CP5HEXZL606108 |

DOCUMENTOS



CONCEPTO E IMPRONTAS

|        |           |                          |
|--------|-----------|--------------------------|
| MOTOR  | Original  | <input type="checkbox"/> |
|        | Regrabado | <input type="checkbox"/> |
|        | Grabado   | <input type="checkbox"/> |
| SERIAL | Original  | <input type="checkbox"/> |
|        | Regrabado | <input type="checkbox"/> |
|        | Grabado   | <input type="checkbox"/> |
| CHASIS | Original  | <input type="checkbox"/> |
|        | Regrabado | <input type="checkbox"/> |
|        | Grabado   | <input type="checkbox"/> |



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SE IMPRONTA, SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS. VH NO PRESENTA SERIAL NO

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
CC

No. Serie

3N8CP5HEXZL606108

No. Vin  
Chasis

3N8CP5HEXZL606108

No. Motor

\*HR16\*827364T\*

\*HR16\*827364T\*

Registro a cargo de: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_ Vehículo: \_\_\_\_\_

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com) Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)



REPORTE DE RECLAMACIONES  
14/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA      | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|------------|-----------------|
| GXR020 | DAÑOS MENOR CUANTIA | 26/03/2021 | \$ 34.087.650   |
|        | DAÑOS MENOR CUANTIA | 21/09/2020 | \$ 4.015.549    |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |

| VIGENCIA POLIZA | VENCIDA |
|-----------------|---------|
|-----------------|---------|



Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | NISSAN            | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2020       |
| TIPO        | KICKS             | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | GRIS              | CILINDRAJE   | 1598       |
| COD. FASEC. | 06406133          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | HR16827364T       | NACIONALIDAD | MEX        |
| No. CHASIS  | 3N8CP5HEXZL606108 | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | 3N8CP5HEXZL606108 | ORDEN        | 2143757948 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 53481      |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel líquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel líquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA        |
| Fuga líquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas líquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 14/09/2026 | PLACA: | GXR020 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                         |    |
|-----------------------|------------|-------------------------|----|
| Compañía de Seguros   |            |                         |    |
| No.INSPECCION:        | 3253029392 | ROMBO:                  | 12 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING CALDAS |    |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica               |    |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA SAS |
| IDENTIFICACION | 811011779            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30          |
| TELEFONO       | 3173834058           |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                 |
| V/R FASECOLDA  | \$ 72.600.000        |
| V/R COLSERAUTO | \$ 72.600.000        |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                 |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NO VERIFICABLE |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NA        |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | NA        |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 504173

Fecha Expedición: 15 9 2026 Hora: 8:40 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10040117330

### Tipo de servicio

PASAJEROS

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10040117330

### Fecha matrícula

3/19/2020

### PLACA

GXR020

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

3N8CP5HEXZL606108

### Número VIN

3N8CP5HEXZL606108

### Número de motor

HR16-827364T

### Número de chasis

3N8CP5HEXZL606108

### Clasificación

CAMIONETA - PASAJEROS

### Marca

NISSAN

### Línea

KICKS

### Modelo

2020

### Color

GRIS

### Cilindraje

1598

### Carrocería

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

### Capacidad de carga

0

### Peso bruto vehicular

1529.00

### País de origen

### Días matriculados

### Número de registro

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

### Identificador de color

28

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

2/18/2026

2/18/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

EMITIDA

12/19/2025

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

12/18/2026

12/19/2025

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

N

890903938

3/27/2026

DAVID RICARDO ACEVEDO MADARIAGA

C

8129313

3/19/2020

3/27/2026

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



302226315

9/7/2026

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

## Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA TRANSITO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

290706198

3/27/2026

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

## Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

290714318

3/27/2026

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

## Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

290714280

3/27/2026

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

## Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

290714098

3/27/2026

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

## Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

290713807

3/27/2026

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

## Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 287910956           | 2/18/2026         |                     | IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN |

#### Descripción del trámite

|                                   |
|-----------------------------------|
| Tramite revision tecnico mecanica |
|-----------------------------------|

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                   |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 277657569           | 10/3/2025         |                     | STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN |

#### Descripción del trámite

|                               |
|-------------------------------|
| TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN |
|-------------------------------|

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                   |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 215587521           | 8/8/2023          |                     | STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN |

#### Descripción del trámite

|                               |
|-------------------------------|
| TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN |
|-------------------------------|

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                   |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 210821361           | 6/6/2023          |                     | STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN |

#### Descripción del trámite

|                               |
|-------------------------------|
| TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN |
|-------------------------------|

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                   |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 139150633           | 3/19/2020         |                     | STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN |

#### Descripción del trámite

|                           |
|---------------------------|
| TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL |
|---------------------------|



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | GXR020                  |
| Fecha Servicio: | 14/09/2026 2:26:55 p.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | GXR020                  |
| Fecha Servicio: | 14/09/2026 2:26:55 p.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757948 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 14/09/2026 | <b>Hora:</b> | 03:48 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | GXR020           |
| <b>Marca:</b>            | NISSAN           |
| <b>Línea:</b>            | KICKS            |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL          |
| <b>Color:</b>            | GRIS             |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1598             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA SAS    |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779               |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 14/09/2026              |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING CALDAS |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | MEDELLIN                |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 3N8CP5HEXZL606108 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 3N8CP5HEXZL606108 |
| <b>Número de motor:</b>  | HR16827364T       |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2020              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| CODIGO | NOVEDAD                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52     | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218    | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico






**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

|               |            |                            |                            |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 14/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | MEDELLIN                   |
| <b>Placa:</b> | GXR020     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>CALDAS |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>MARCA</b>       | NISSAN            | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA SAS |
| <b>MODELO</b>      | 2020              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779            |
| <b>N° DE MOTOR</b> | HR16827364T       | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30          |
| <b>N° SERIE</b>    | 3N8CP5HEXZL606108 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058           |
| <b>N° CHASIS</b>   | 3N8CP5HEXZL606108 |                                  |                      |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

**OBSERVACIONES****jessica.moreno@colserauto.com****Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
Todos los derechos reservados.




# D A T A S

ESTADO GENERAL

|                |                         |        |            |
|----------------|-------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.   |        |            |
| SUCURSAL       | MEDELLIN                |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA        |        |            |
| IDENTIFICACION | 81101779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | VIA 40 CON 72           |        |            |
| PROFESION      | OTROS                   | Tel:   | 3133954716 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                    |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 75.200.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 75.200.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                    |        |            |

- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

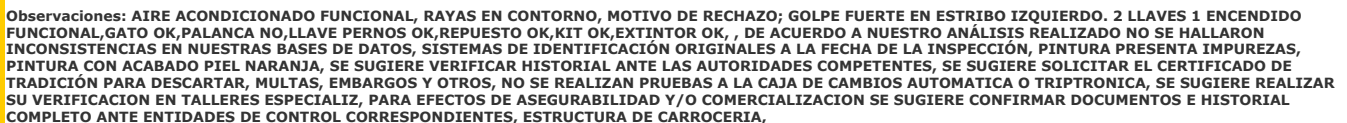

# ACCESORIOS

| <div><input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL   <input type="checkbox"/> OPCIONAL   <input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE</div> |                     |             |              |                                                              |                 |         |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|
|                                                                                                                                            |                     |             |              |                                                              |                 |         |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |
| RADIO                                                                                                                                      | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR | CAJA DE CD'S | PLANTA                                                       | PARLANTES       | TWITTER | VIDRIOS ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD   | DESEMPAÑADOR | ESPEJO RETROVISOR  | ESPEJOS ELECTRICOS | PELUILLAS TRASERA | BLOQUEO CENTRAL | 3er. STOP | DIRECCION ASISTIDA |
| ✗                                                                                                                                          | ✓                   | ✗           | ✗            | ✗                                                            | ✓               | ✓       | ✓                  | ●                       | ✓            | ✓                  | ✓                  | ✗                 | ✓               | ✓         | ✓                  |
|                                                                                                                                            |                     |             |              |                                                              |                 |         |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |
| DIRECCION HIDRAULICA                                                                                                                       | AIRE ACONDICION.    | LLANTAS     | COPAS        | RINES                                                        | AMPLIFICACIONES | ALARMA  | RELOJ              | CINTURONES DE SEGURIDAD | ENCENDEDOR   | TAPICERIA DE CUERO | EXPLORADORES       | PORTA EQUIPAJE    | TECHO CORREDIZO | SPOILER   | OTROS              |
| ✗                                                                                                                                          | ✓                   | ✓           | ✓            | ✓                                                            | ✗               | ✓       | ✓                  | ✓                       | ✗            | ✗                  | ✗                  | ✗                 | ✗               | ✗         | ✗                  |
|                                                                                                                                            |                     |             |              | <div>DESCRIPCION   MARCA REFERENCIA   CANTIDAD   VALOR</div> |                 |         |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |
| PELICULA DE SEGURIDAD                                                                                                                      |                     |             |              | OPCIONAL   1   \$ 0                                          |                 |         |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |
| ABS                                                                                                                                        |                     |             |              | ORIGINAL ORIGINAL   1   \$ 0                                 |                 |         |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |
| AIR BAG                                                                                                                                    |                     |             |              | ORIGINAL ORIGINAL   8   \$ 0                                 |                 |         |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |
| CAMARA DE REVERSA                                                                                                                          |                     |             |              | ORIGINAL NA   1   \$ 0                                       |                 |         |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |
| RC                                                                                                                                         |                     |             |              | OTROS D   1   \$ 0                                           |                 |         |                    |                         |              |                    |                    |                   |                 |           |                    |

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

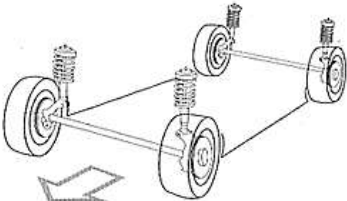


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS |           |            |
|------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                     | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                   | Aceptable | Optimo     |

70%70%70%70%

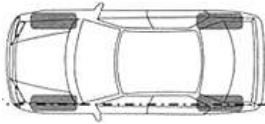

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

CHEVROLET

CLASE

AUTOMOVIL

TIPO

ONIX [3]



27/07/2026



27/07/2026



27/07/2026



27/07/2026



27/07/2026



27/07/2026



|        |  |             |
|--------|--|-------------|
| FECHA: |  | No. Informe |
| PLACA: |  | Ciudad      |

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
PWN557 SATELITE RENTING CALDAS  
Este contiene sistemas de seguridad

|       |              |                |                            |                  |
|-------|--------------|----------------|----------------------------|------------------|
| DATOS | MARCA        | CHEVROLET      | NOMBRE                     |                  |
|       | CLASE        |                | CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT) |                  |
|       | TIPO         |                | DIRECCIÓN                  | RENTING COLOMBIA |
|       | MODELO       | AUTOMOVIL      | TELÉFONO                   | 81101779         |
|       | NACIONALIDAD | ONIX [3]       | VIA 40 CON 72              |                  |
|       | COLOR        | 2026           | 3133954716                 |                  |
|       | CILINDRAJE   | MEX            | Rombo                      | 21               |
|       | No.MOTOR     | BLANCO<br>1000 | No.SERIE                   |                  |
|       | No.CHASIS    |                |                            |                  |

|            |                                                                                                                                                                        |                   |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DOCUMENTOS | L4F251824638                                                                                                                                                           | 9BGEB69K0TG120584 | 9BGEB69K0TG120584 |
|            |   |                   |                   |

|                      |        |           |                          |                                                                                      |
|----------------------|--------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CONCEPTO E IMPRONTAS | MOTOR  | Original  | <input type="checkbox"/> |  |
|                      |        | Regrabado | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |
|                      |        | Grabado   | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |
|                      | SERIAL | Original  | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |
|                      |        | Regrabado | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |
|                      |        | Grabado   | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |
|                      | CHASIS | Original  | <input type="checkbox"/> |  |
|                      |        | Regrabado | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |
|                      |        | Grabado   | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |

|               |                                                                                                                                       |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBSERVACIONES | ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.                       |  |
|               | <p>SERIE,</p> <p>SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS. NO SE IMPRONTA STICKER DE</p> |  |

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
CC

No. Serie

No. Vin  
Chasis

No. Motor

\*9BGE B69K0TG120584\*

\*9BGE B69K0TG120584\*

L4FX251824638\*

L4FX251824638\*

Registro de cargo de: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_ Vehículo: \_\_\_\_\_

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - [pqrf@colserauto.com](mailto:pqrf@colserauto.com)



REPORTE DE RECLAMACIONES  
 27/07/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| PWN557 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTEBAJA

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | CHEVROLET         | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2026       |
| TIPO        | ONIX [3]          | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 1000       |
| COD. FASEC. | 01601364          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | L4F251824638      | NACIONALIDAD | MEX        |
| No. CHASIS  | 9BGEB69K0TG120584 | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | 9BGEB69K0TG120584 | ORDEN        | 2143757130 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 11023      |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel líquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel líquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA        |
| Fuga líquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas líquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 27/07/2026 | PLACA: | PWN557 |
|--------|------------|--------|--------|

|                       |            |                         |    |
|-----------------------|------------|-------------------------|----|
| ATENDIDO PARA:        |            |                         |    |
| Compañía de Seguros   |            |                         |    |
| No.INSPECCION:        | 3253012901 | ROMBO:                  | 21 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING CALDAS |    |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica               |    |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA |
| IDENTIFICACION | 81101779         |
| DIRECCION      | VIA 40 CON 72    |
| TELEFONO       | 3133954716       |
| V/R CLIENTE    | \$ 0             |
| V/R FASECOLDA  | \$ 75.200.000    |
| V/R COLSERAUTO | \$ 75.200.000    |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0             |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NO VERIFICABLE |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NA        |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | NA        |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 494502

Fecha Expedición: 27 7 2026 Hora: 10:37 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036250869

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10036250869

Fecha matrícula

10/1/2025

PLACA

PWN557

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BGEB69K0TG120584

Número VIN

9BGEB69K0TG120584

Número de motor

L4F\*251824638\*

Número de chasis

9BGEB69K0TG120584

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

CHEVROLET

Línea

ONIX

Modelo

2026

Color

BLANCO NIEBLA

Cilindraje

1000

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

1538.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

10/1/2025

Fecha vencimiento

9/30/2026

Fecha vigencia

10/1/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

RENTING COLOMBIA S.A.S

Tipo de documento

N

Número de documento

811011779

Fecha inicio (Propiedad)

10/1/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

277500887

Fecha de registro

10/1/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



## TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

277373820

9/29/2025

STRITATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | PWN557                   |
| Fecha Servicio: | 27/07/2026 10:07:19 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | PWN557                   |
| Fecha Servicio: | 27/07/2026 10:07:19 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757130 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 27/07/2026 | <b>Hora:</b> | 10:32 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Placa:</b>            | PWN557     |
| <b>Marca:</b>            | CHEVROLET  |
| <b>Línea:</b>            | ONIX [3]   |
| <b>Clase:</b>            | AUTOMOVIL  |
| <b>Tipo Carroceria:</b>  | AUTO SEDAN |
| <b>Color:</b>            | BLANCO     |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1000       |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA   |

**Aspectos Generales**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA        |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 81101779                |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 27/07/2026              |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING CALDAS |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | MEDELLIN                |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9BGEB69K0TG120584 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9BGEB69K0TG120584 |
| <b>Número de motor:</b>  | L4F251824638      |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2026              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico


**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

|               |            |                            |                            |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 27/07/2026 | <b>Ciudad:</b>             | MEDELLIN                   |
| <b>Placa:</b> | PWN557     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>CALDAS |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS            |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET         | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA |
| <b>MODELO</b>      | 2026              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 81101779         |
| <b>N° DE MOTOR</b> | L4F251824638      | <b>DIRECCIÓN</b>                 | VIA 40 CON 72    |
| <b>N° SERIE</b>    | 9BGEB69K0TG120584 | <b>TELEFONO</b>                  | 3133954716       |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9BGEB69K0TG120584 |                                  |                  |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

**OBSERVACIONES****jessica.moreno@colserauto.com****Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
Todos los derechos reservados.




# D A T A S

ESTADO GENERAL

|                |                         |        |            |
|----------------|-------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS    |        |            |
| SUCURSAL       | MEDELLIN                |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA        |        |            |
| IDENTIFICACION | 81101779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | VIA 40 CON 72           |        |            |
| PROFESION      | OTROS                   | Tel:   | 3133954716 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                    |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 120.800.000          |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 120.800.000          |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                    |        |            |

- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PISO BAUL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

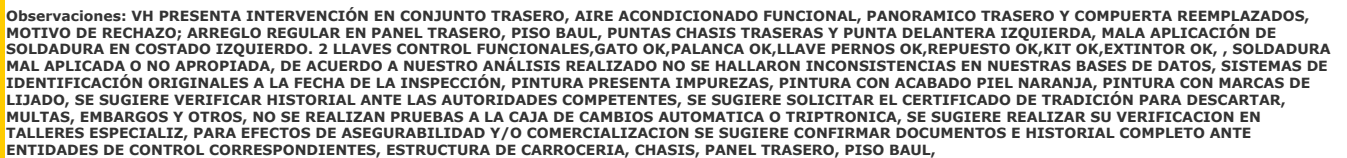

## ACCESORIOS

| <div> <input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL           <input type="checkbox"/> OPCIONAL           <input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE         </div> |                     |                    |                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                      |                     |                    |                         |            |
| RADIO                                                                                                                                                                | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR        | CAJA DE CD'S            | PLANTA     |
|                                                                                                                                                                      |                     |                    |                         |            |
|                                                                                                                                                                      |                     |                    |                         |            |
| PARLANTE                                                                                                                                                             | TWITER              | VIDRIOS ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD   | DESMANADOS |
|                                                                                                                                                                      |                     |                    |                         |            |
|                                                                                                                                                                      |                     |                    |                         |            |
| ESPEJO RETROVISOR                                                                                                                                                    | ESPEJOS ELECTRICOS  | PLUMILLA TRASERA   | BLOQUEO CENTRAL         | 3er. STOP  |
|                                                                                                                                                                      |                     |                    |                         |            |
|                                                                                                                                                                      |                     |                    |                         |            |
| DIRECCION HIDRAULICA                                                                                                                                                 | AIRE ACONDICION.    | LLANTAS            | COPAS                   | RIÑES      |
|                                                                                                                                                                      |                     |                    |                         |            |
|                                                                                                                                                                      |                     |                    |                         |            |
| AMPLIACIONES                                                                                                                                                         | ALARMA              | RELOJ              | CINTURONES DE SEGURIDAD | ENCENDEDOR |
|                                                                                                                                                                      |                     |                    |                         |            |
|                                                                                                                                                                      |                     |                    |                         |            |
| TAPICERIA DE CUERO                                                                                                                                                   | EXPLORADORES        | PORTA EQUIPAJE     | TECHO CORREDIZO         | SPOILER    |
|                                                                                                                                                                      |                     |                    |                         |            |
|                                                                                                                                                                      |                     |                    |                         |            |
| OTROS                                                                                                                                                                |                     |                    |                         |            |
|                                                                                                                                                                      |                     |                    |                         |            |

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA    | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|---------------------|----------|-------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL            | 1        | \$ 0  |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL   | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL   | 6        | \$ 0  |
| RC                    | OTROS D             | 1        | \$ 0  |
| SENSOR DE REVERSA     | ORIGINAL CON CAMARA | 1        | \$ 0  |



FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%

50% - 70%

71% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%

40% - 60%

61% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%

40% - 60%

61% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION

0% - 39%

40% - 60%

61% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%

40% - 70%

71% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

70%

70%

70%

70%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m

5m a 10m

10m a (+)

Optimo

Aceptable

Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

SUZUKI

CLASE

CAMIONETA PASAJ.

TIPO

GRAND VITARA

5/09/2026

5/09/2026

5/09/2026

5/09/2026

5/09/2026

5/09/2026





# Registro de Improntas

Nº 286356

COLSERAUTO

GO - FO - 041  
Versión 2.

No. Serie



No. Vin.  
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

Placa:

Vehículo:

Pbx: 7452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente: [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com)

Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)





REPORTE DE RECLAMACIONES  
 05/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| PWM744 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | SUZUKI            | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2026       |
| TIPO        | GRAND VITARA      | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | PLATA             | CILINDRAJE   | 1462       |
| COD. FASEC. | 08806031          | COMBUSTIBLE  | HÍBRIDO    |
| No. MOTOR   | K15CN7683599      | NACIONALIDAD | JAP        |
| No. CHASIS  | MA3YKL1S4TT119555 | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | ****              | ORDEN        | 2143757789 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 16145      |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel líquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel líquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA        |
| Fuga líquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas líquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 5/09/2026 | PLACA: | PWM744 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                         |   |
|-----------------------|------------|-------------------------|---|
| Compañía de Seguros   |            |                         |   |
| No.INSPECCION:        | 3253026229 | ROMBO:                  | B |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING CALDAS |   |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica               |   |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA |
| IDENTIFICACION | 81101779         |
| DIRECCION      | VIA 40 CON 72    |
| TELEFONO       | 3133954716       |
| V/R CLIENTE    | \$ 0             |
| V/R FASECOLDA  | \$ 120.800.000   |
| V/R COLSERAUTO | \$ 120.800.000   |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0             |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NO VERIFICABLE |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NA        |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | NA        |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 502255

Fecha Expedición: 5 9 2026 Hora: 8:54 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036153330

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10036153330

Fecha matrícula

9/23/2025

PLACA

PWM744

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

MA3YKL1S4TT119555

Clasificación

CAMIONETA

Color

PLATA

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

MA3YKL1S4TT119555

Marca

SUZUKI

Cilindraje

1462

Pasajeros sentados

Número de motor

K15CN7683599

Línea

GRAND VITARA HYBRID

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de chasis

MA3YKL1S4TT119555

Modelo

2026

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1675.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

87

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

9/23/2025

Fecha vencimiento

9/22/2026

Fecha vigencia

9/23/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

9/23/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

276852269

Fecha de registro

9/22/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYtTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

## TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

276728498

9/19/2025

STRITATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | PWM744                 |
| Fecha Servicio: | 5/09/2026 8:17:52 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | PWM744                 |
| Fecha Servicio: | 5/09/2026 8:17:52 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757789 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 05/09/2026 | <b>Hora:</b> | 08:28 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | PWM744           |
| <b>Marca:</b>            | SUZUKI           |
| <b>Línea:</b>            | GRAND VITARA     |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL          |
| <b>Color:</b>            | PLATA            |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1462             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | HÍBRIDO          |

**Aspectos Generales**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA        |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 81101779                |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 05/09/2026              |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING CALDAS |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | MEDELLIN                |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | MA3YKL1S4TT119555 |
| <b>Número de Serie:</b>  | ****              |
| <b>Número de motor:</b>  | K15CN7683599      |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2026              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                         |
|---------------|------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 05/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | MEDELLIN                |
| <b>Placa:</b> | PWM744     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING CALDAS |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS            |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>MARCA</b>       | SUZUKI            | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA |
| <b>MODELO</b>      | 2026              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 81101779         |
| <b>N° DE MOTOR</b> | K15CN7683599      | <b>DIRECCIÓN</b>                 | VIA 40 CON 72    |
| <b>N° SERIE</b>    | ****              | <b>TELEFONO</b>                  | 3133954716       |
| <b>N° CHASIS</b>   | MA3YKL1S4TT119555 |                                  |                  |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.





FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

CHEVROLET

CLASE

AUTOMOVIL

TIPO

ONIX [2]

10/09/2026

10/09/2026

10/09/2026

10/09/2026

10/09/2026

10/09/2026



|        |            |                   |
|--------|------------|-------------------|
| FECHA: |            | No. Informe       |
| PLACA: | 10/09/2026 | Ciudad 3253027908 |

POW642

SATELITE RENTING CALDAS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

## DATOS

|              |           |
|--------------|-----------|
| MARCA        | CHEVROLET |
| CLASE        | AUTOMOVIL |
| TIPO         | ONIX [2]  |
| MODELO       | 2025      |
| NACIONALIDAD | MEX       |
| COLOR        | GRIS      |
| GLORIAVE     | 999       |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| NOMBRE                     |                  |
| CEDULA DE CIUDADANIA (NIT) | RENTING COLOMBIA |
| DIRECCION                  | 81101779         |
| TELEFONO                   | VIA 40 CON 72    |
| 3133954716                 |                  |
| Rombo                      | 17               |

|              |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| No MOTOR     | No.SERIE          | No.CHASIS         |
| L4F251195218 | 9BGEB69K0SG292743 | 9BGEB69K0SG292743 |

## DOCUMENTOS



## CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

SERIAL Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

CHASIS Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐



## OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS. NO SE IMPRONTA STICKER DE SERIE VER DETALLE FOTO # 17 VH PRESENTA SISTEMA DE IDENTIFICACION NO IMPRONTABLE VER DETALLE FOTO PANORAMICO # 18,

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
CC



No. Serie

\*9BGE69K0SG292743\*

No. Vin  
Chasis

\*9BGE69K0SG292743\*

No. Motor

L4FX251195218\*

L4FX251195218\*

Registro a cargo de:

Placa:

Vehículo:

Pbx: 7452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com)

Sílo web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)



REPORTE DE RECLAMACIONES  
 10/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| POW642 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | CHEVROLET         | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2025       |
| TIPO        | ONIX [2]          | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
| COLOR       | GRIS              | CILINDRAJE   | 999        |
| COD. FASEC. | 01601341          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | L4F251195218      | NACIONALIDAD | MEX        |
| No. CHASIS  | 9BGEB69K0SG292743 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | 9BGEB69K0SG292743 | ORDEN        | 2143757867 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 33607      |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel líquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel líquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA        |
| Fuga líquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas líquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 10/09/2026 | PLACA: | POW642 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                         |    |
|-----------------------|------------|-------------------------|----|
| Compañía de Seguros   |            |                         |    |
| No.INSPECCION:        | 3253027908 | ROMBO:                  | 17 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING CALDAS |    |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica               |    |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA |
| IDENTIFICACION | 81101779         |
| DIRECCION      | VIA 40 CON 72    |
| TELEFONO       | 3133954716       |
| V/R CLIENTE    | \$ 0             |
| V/R FASECOLDA  | \$ 63.700.000    |
| V/R COLSERAUTO | \$ 63.700.000    |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0             |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NO VERIFICABLE |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NA        |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA        |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | REGULAR * |
| Estado protectores inferiores      | NA        |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 503218

Fecha Expedición: 10 9 2026 Hora: 9:38 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10035607510

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10035607510

Fecha matrícula

8/1/2025

PLACA

POW642

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BGEB69K0SG292743

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

GRIS DRAGO

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

9BGEB69K0SG292743

Marca

CHEVROLET

Cilindraje

1000

Pasajeros sentados

Número de motor

L4P\*251195218\*

Línea

ONIX

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Número de chasis

9BGEB69K0SG292743

Modelo

2025

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

1501.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

19012

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

7/31/2026

Fecha vencimiento

7/30/2027

Fecha vigencia

7/31/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

8/1/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

272941189

Fecha de registro

7/29/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

## TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

273200609

8/1/2025

STRITATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | POW642                  |
| Fecha Servicio: | 10/09/2026 8:58:01 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | POW642                  |
| Fecha Servicio: | 10/09/2026 8:58:01 a.m. |



### Detalle 11



### Detalle 12



### Detalle 13



### Detalle 14



### Detalle 15



### Detalle 16



### Detalle 17



### Detalle 18



### Detalle 19



### Detalle 20

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757867 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 10/09/2026 | <b>Hora:</b> | 09:14 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Placa:</b>            | POW642     |
| <b>Marca:</b>            | CHEVROLET  |
| <b>Línea:</b>            | ONIX [2]   |
| <b>Clase:</b>            | AUTOMOVIL  |
| <b>Tipo Carroceria:</b>  | AUTO SEDAN |
| <b>Color:</b>            | GRIS       |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 999        |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA   |

**Aspectos Generales**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA        |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 81101779                |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 10/09/2026              |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING CALDAS |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | MEDELLIN                |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9BGEB69K0SG292743 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9BGEB69K0SG292743 |
| <b>Número de motor:</b>  | L4F251195218      |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2025              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico



**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

|               |            |                            |                         |
|---------------|------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 10/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | MEDELLIN                |
| <b>Placa:</b> | POW642     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING CALDAS |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS            |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET         | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA |
| <b>MODELO</b>      | 2025              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 81101779         |
| <b>N° DE MOTOR</b> | L4F251195218      | <b>DIRECCIÓN</b>                 | VIA 40 CON 72    |
| <b>N° SERIE</b>    | 9BGEB69K0SG292743 | <b>TELEFONO</b>                  | 3133954716       |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9BGEB69K0SG292743 |                                  |                  |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.




Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
Todos los derechos reservados.

|                       |                         |        |        |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 14/04/2026              | PLACA: | JRZ182 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros     |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3252973388              | ROMBO: | 4      |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING CALDAS |        |        |
|                       |                         |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                      |        |        |

|                |                         |       |            |
|----------------|-------------------------|-------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.   |       |            |
| SUCURSAL       | MEDELLIN                |       |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA | Clave |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA        |       |            |
| IDENTIFICACION | 81101779                | Edad  |            |
| DIRECCION      | VIA 40 CON 72           |       |            |
| PROFESION      | OTROS                   | Tel   | 3133954716 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                    |       |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 127.600.000          |       |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 127.600.000          |       |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                    |       |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PISO CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA

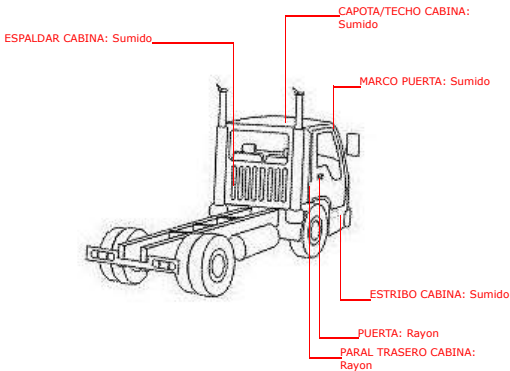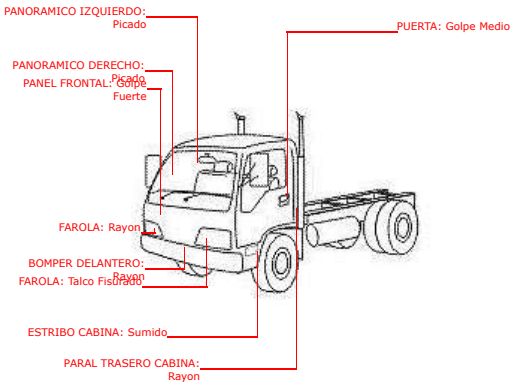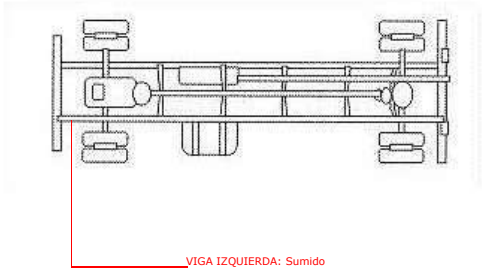

Observaciones: CERROJO PUERTA DERECHA EN REGULAR ESTADO, PANORAMICO DELANTERO REEMPLAZADO, FISURAS INTERNAS EN DIRECCIONAL TRASERA DERECHA, OXIDACION EN PARTES BAJAS Y CHASIS. MOTIVO DE RECHAZO: GOLPE EN PANEL FRONTAL Y APLICACION DE SOLDADURA NO APROPIADA EN PISO CABINA POR CAJA FUERTE AFENTAN CONCEPTOS DE ASEGURABILIDAD. 2 LLAVES FUNCIONALES,GATO OK,PALANCA OK,LLAVE PERNOS OK,REPUESTO OK,KIT OK,EXTINTOR OK, , SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA, PISO CARROCERIA,

MARCA

HINO

CLASE

FURGON

TIPO

DUTRO



14/04/2026



14/04/2026



14/04/2026

DATOS

ESTADO GENERAL

FOTOS VEHICULO

|             |                      |                |              |
|-------------|----------------------|----------------|--------------|
| MARCA       | HINO                 | TIPO PINTURA   | Metalizada   |
| CLASE       | FURGON               | MODELO         | 2021         |
| TIPO        | DUTRO                | CARROCERIA     | PANEL 2 EJES |
| COLOR       | BLANCO               | CILINDRAJE     | 4009         |
| COD. FASEC. | 03712137             | COMBUSTIBLE    | DIESEL       |
| No. MOTOR   | N04CVC25198          | NACIONALIDAD   | COL          |
| No. CHASIS  | 9F3BCN4H1M2109041    | TIPO CAJA      | MECANICA     |
| No. SERIAL  | ****                 | ORDEN          | 2143755453   |
| SERVICIO    | PUBLICO              | Repotenciado   | NO           |
| KILOMETRAJE | 157500               | A MODELO (AÑO) | 0            |
| ENVIADO A   | CARRERA 52 # 14 – 30 |                |              |

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| LATONERIA      | ##### | 54%                         |
| PINTURA        | ##### | 80%                         |
| VIDRIOS        | ##### | 100%                        |
| CHASIS         | ##### | 85%                         |
| TAPICERIA      | ##### | 85%                         |
| FUGAS FLUIDOS  | ##### | 100%                        |
| IDENTIFICACION | ##### | 100%                        |
|                |       | 0% 60% 90% 100%             |
|                |       | Deficiente Aceptable Optimo |

FOTOS VEHICULO



14/04/2026



14/04/2026



14/04/2026

FRENOS - ALINEACION - LLANTAS

| ALINEACIÓN                        |           |          |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO |           |          |
| 0m a 5m                           | 5m a 10m+ | 10m a () |
| Optimo                            | Aceptable | Optimo   |


Valor Alineacion

| FRENOS     |           |            |
|------------|-----------|------------|
| 0% - 49%   | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente | Aceptable | Optimo     |

| 1er eje |      | 2do eje |      | 3er eje |      |
|---------|------|---------|------|---------|------|
| Izq.    | Der. | Izq.    | Der. | Izq.    | Der. |

| LLANTAS    |           |            |
|------------|-----------|------------|
| 0% - 39%   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente | Aceptable | Optimo     |

| 1er eje |      | 2do eje |      | 3er eje |      |
|---------|------|---------|------|---------|------|
| Izq.    | Der. | Izq.    | Der. | Izq.    | Der. |



Estado Llanta: 30% 30% 30% 50% NA% NA%

Observaciones:

ACCESORIOS

| ☑ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ✗                                | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ✓                                | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ● | ● | ✗ | ✗ |
|                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ✗                                | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ● | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

| DESCRIPCION  | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR |
|--------------|-------------------|----------|-------|
| PORTA STOPS  | OPCIONAL          | 2        | \$ 0  |
| GUARDA POLVO | OPCIONAL          | 2        | \$ 0  |
| PORTA TACOS  | OPCIONAL          | 2        | \$ 0  |
| ABS          | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| RC           | OTROS D           | 1        | \$ 0  |

| DESCRIPCION | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-------------|------------------|----------|-------|
|-------------|------------------|----------|-------|



## INFORME TÉCNICO 2287567

FECHA:

No. Informe

PLACA:

Ciudad

14/04/2026

3252973388

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

## DATOS

|              |        |                           |                  |
|--------------|--------|---------------------------|------------------|
| MARCA        |        | NOMBRE                    |                  |
| CLASE        |        | CÉDULA DE CIUDADANA (NIT) |                  |
| TIPO         | HINO   | DIRECCIÓN                 | RENTING COLOMBIA |
| MODELO       | FURGON | TELÉFONO                  | 81101779         |
| NACIONALIDAD | DUTRO  |                           | VIA 40 CON 72    |
| COLOR        | 2021   |                           | 3133954716       |
| CILINDRAJE   | COL    | Rombo                     | 4                |
|              | BLANCO |                           |                  |
| No.MOTOR     | 4009   | No.SERIE                  |                  |
|              |        | No.CHASIS                 |                  |

N04CVC25198

\*\*\*\*

9F3BCN4H1M2109041

## DOCUMENTOS



## CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

SERIAL Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

CHASIS Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐



ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.,

## OBSERVACIONES

Firma Cliente

# Registro de Improntas

FO - 041  
Versión 2.

Nº 276191

COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin  
Chasis



Motor



Registro a cargo de:

Placa:

Vehículo:

452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com)

Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)



REPORTE DE RECLAMACIONES  
14/04/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA      | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|------------|-----------------|
| JRZ182 | DAÑOS MENOR CUANTIA | 19/02/2025 | \$ 1.039.664    |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo corresponderá a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



DATOS

|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | HINO              | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | FURGON            | MODELO       | 2021         |
| TIPO        | DUTRO             | CARROCERIA   | PANEL 2 EJES |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 4009         |
| COD. FASEC. | 03712137          | COMBUSTIBLE  | DIESEL       |
| No. MOTOR   | N04CVC25198       | NACIONALIDAD | COL          |
| No. CHASIS  | 9F3BCN4H1M2109041 | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | ****              | ORDEN        | 2143755453   |
| SERVICIO    | PUBLICO           | KILOMETRAJE  | 157500       |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel líquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NIVEL NORMAL     |
| Nivel líquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | NA               |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | NA        |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga líquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | SIN FUGA  |
| Fugas líquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | NA        |

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 14/04/2026 | PLACA: | JRZ182 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                         |   |
|-----------------------|------------|-------------------------|---|
| Compañía de Seguros   |            |                         |   |
| No.INSPECCION:        | 3252973388 | ROMBO:                  | 4 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING CALDAS |   |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica               |   |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA |
| IDENTIFICACION | 81101779         |
| DIRECCION      | VIA 40 CON 72    |
| TELEFONO       | 3133954716       |
| V/R CLIENTE    | \$ 0             |
| V/R FASECOLDA  | \$ 127.600.000   |
| V/R COLSERAUTO | \$ 127.600.000   |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0             |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | NA             |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | REGULAR * |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | NA        |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | NA        |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | NA        |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | REGULAR * |
| Ajuste cierre capot                      | NA        |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NA        |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA        |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | NA        |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | NA *      |
| Estado tijeras                     | NA        |
| Estado guardapolvos ejes           | NA        |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | NA        |
| Estado guarda polvo caja direccion | NA        |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 472699

Fecha Expedición: 14 4 2026 Hora: 1:16 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10021729491

### Tipo de servicio

CARGA

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10021729491

### Fecha matrícula

12/1/2020

### PLACA

JRZ182

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

9F3BCN4H1M2109041

### Número VIN

9F3BCN4H1M2109041

### Número de motor

N04CVC25198

### Número de chasis

9F3BCN4H1M2109041

### Clasificación

CAMIONETA - CARGA

### Marca

HINO

### Línea

XZU640L-HKMLN3

### Modelo

2021

### Color

BLANCO

### Cilindraje

4009

### Carrocería

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

### Capacidad de carga

1500

### Peso bruto vehicular

4550.00

### País de origen

### Días matriculados

### Número de registro

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

### Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

12/13/2025

12/13/2026

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

EMITIDA

11/28/2025

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

11/27/2026

11/28/2025

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

N

890903938

12/1/2020

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

282422988

12/9/2025

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad              |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 256259258           | 12/9/2024         |                     | AIRE LIMPIO CARDISEL |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad              |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 223579130           | 11/30/2023        |                     | GRUPO CARDISEL S.A.S |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad              |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 199799223           | 11/28/2022        |                     | GRUPO CARDISEL S.A.S |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad             |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 147806546           | 12/1/2020         |                     | STRIA TTEyTTO BELLO |

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad             |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 147671418           | 11/28/2020        |                     | STRIA TTEyTTO BELLO |

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | JRZ182                   |
| Fecha Servicio: | 14/04/2026 12:16:12 p.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | JRZ182                   |
| Fecha Servicio: | 14/04/2026 12:16:12 p.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143755453 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 14/04/2026 | <b>Hora:</b> | 01:15 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Placa:</b>            | JRZ182       |
| <b>Marca:</b>            | HINO         |
| <b>Línea:</b>            | DUTRO        |
| <b>Clase:</b>            | FURGON       |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | PANEL 2 EJES |
| <b>Color:</b>            | BLANCO       |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 4009         |
| <b>Tipo Combustible:</b> | DIESEL       |

**Aspectos Generales**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA        |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 81101779                |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 14/04/2026              |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING CALDAS |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | MEDELLIN                |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9F3BCN4H1M2109041 |
| <b>Número de Serie:</b>  | ****              |
| <b>Número de motor:</b>  | N04CVC25198       |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PUBLICO           |
| <b>Modelo:</b>           | 2021              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                         |
|---------------|------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 14/04/2026 | <b>Ciudad:</b>             | MEDELLIN                |
| <b>Placa:</b> | JRZ182     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING CALDAS |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS            |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>MARCA</b>       | HINO              | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA |
| <b>MODELO</b>      | 2021              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 81101779         |
| <b>N° DE MOTOR</b> | N04CVC25198       | <b>DIRECCIÓN</b>                 | VIA 40 CON 72    |
| <b>N° SERIE</b>    | ****              | <b>TELEFONO</b>                  | 3133954716       |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9F3BCN4H1M2109041 |                                  |                  |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

### OBSERVACIONES



**ernesto.mateus@colserauto.com**

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.



|                                                 |  |           |        |
|-------------------------------------------------|--|-----------|--------|
| FECHA: 26/05/2026                               |  | PLACA:    | KOS141 |
| ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros              |  |           |        |
| No.INSPECCION: 3782990505                       |  | ROMBO: 13 |        |
| CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING MOSQUERA |  |           |        |
|                                                 |  |           |        |
| ASEGURABLE:                                     |  | NO        |        |


|                                                |             |                  |              |              |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|
| D<br>A<br>T<br>O<br>S                          | MARCA       | FORD             | TIPO PINTURA | Metalizada   |
|                                                | CLASE       | CAMIONETA PASAJ  | MODELO       | 2021         |
|                                                | TIPO        | BRONCO SPORT     | CARROCERIA   | CAMIONETA 4P |
|                                                | COLOR       | BLANCO           | CILINDRAJE   | 1496         |
|                                                | COD. FASEC. | 03006147         | COMBUSTIBLE  | GASOLINA     |
|                                                | No. MOTOR   | MRB16827         | NACIONALIDAD | USA          |
|                                                | No. CHASIS  | 3FMC9B62MRB16827 | TIPO CAJA    | TIPTRONICA   |
|                                                | No. SERIAL  | ***              | ORDEN        | 2143756054   |
|                                                | SERVICIO    | PARTICULAR       |              |              |
|                                                | KILOMETRAJE | 28492            |              |              |
| ENVIADO A PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91 |             |                  |              |              |

|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL       | BOGOTA                   |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 105.100.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 105.100.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 89%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 80%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 100%      |        |      |
| CHASIS         | #####      | 100%      |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 100%      |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

E  
S  
T  
A  
D  
O  
  
G  
E  
N  
E  
R  
A  
L

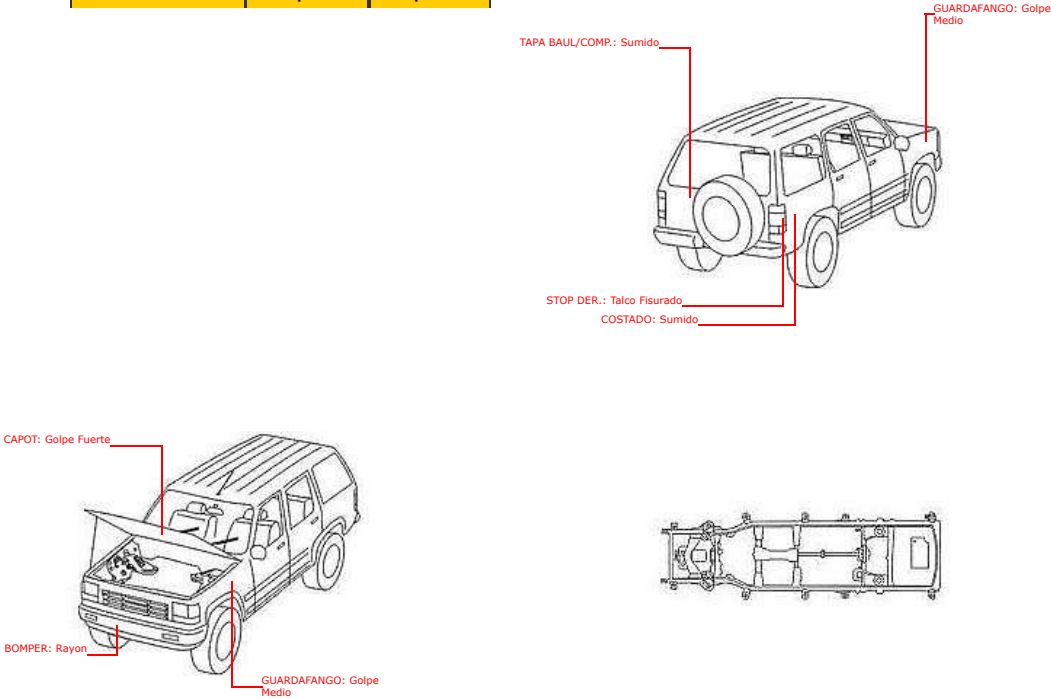

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE, GATO, LLAVE PERNOS, KIT DE CARRETERA, NO PRESENTA LLANTA REPUESTO. SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, A/C FUNCIONAL, SE SUGIERE CORRECCION DE GOLPES, MOTIVO DE RECHAZO; PRESENTA RECLAMACION POR HURTO MAYOR CUANTIA EN BASES DE DATOS., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHICULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

☒ ORIGINAL

☒ OPCIONAL

☒ NO TIENE



RADIO



RADIO CON UNIDAD CD



EQUALIZADOR



CAJA DE CD'S



PLANTA



PARLANTES



TWITER



VIDRIOS ELECTRICOS



PELICULA DE SEGURIDAD



DESEMPAÑADOR



ESPEJO RETROVISOR



ESPEJOS ELECTRICOS



PLUMILLA TRASERA



BLOQUEO CENTRAL



3er. STOP



DIRECCION ASISTIDA

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒



DIRECCION HIDRAULICA



AIRE ACONDICION.



LLANTAS



COPAS



RINES



AMPLIACIONES



ALARMA



RELOJ



CINTURONES DE SEGURIDAD



ENCENDEDOR



TAPICERIA DE CUERO



EXPLORADORAS



PORTA EQUIPAJE



TECHO CORREDIZO



SPOILER



OTROS

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA    | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|---------------------|----------|-------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL            | 1        | \$ 0  |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL   | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL   | 7        | \$ 0  |
| RC                    | OTROS D             | 1        | \$ 0  |
| SENSOR DE REVERSA     | ORIGINAL CON CAMARA | 1        | \$ 0  |



FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD

26/05/2026

CLASE CAMIONETA PASAJ.

26/05/2026

TIPO BRONCO SPORT

26/05/2026

26/05/2026

26/05/2026

26/05/2026



COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2300117

FECHA: 26/05/2026

No. Informe 3782990505

PLACA: KOS141

Ciudad SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

|              |                  |
|--------------|------------------|
| MARCA        | FORD             |
| CLASE        | CAMIONETA PASAJ. |
| TIPO         | BRONCO SPORT     |
| MODELO       | 2021             |
| NACIONALIDAD | USA              |
| COLOR        | BLANCO           |
| CILINDRAJE   | 1496             |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| NOMBRE                     | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| CEDULA DE CIUDADANIA (NIT) | 811011779               |
| DIRECCION                  | CR 52 14 30             |
| TELEFONO                   | 3173834058              |
| Rombo                      | 13                      |

No.MOTOR  
MRB16827

\*\*\*

No.SERIE

No.CHASIS  
3FMCR9B62MRB16827

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036036798

|                                    |                              |                                    |                   |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| PLACA                              | MARCA                        | LÍNEA                              | MODELO            |
| KOS141                             | FORD                         | BRONCO SPORT BIG                   | 2021              |
| CILINDRAJE CC 1496                 | COLOR BLANCO OXFORD          | SERVICIO PARTICULAR                |                   |
| CLASE DE VEHICULO CAMIONETA        | TIPO CARROCERIA WAGON        | COMBUSTIBLE GASOLINA               | CAPACIDAD RgPBL 5 |
| NÚMERO DE MOTOR MRB16827           | REG N                        | VIN 3FMCR9B62MRB16827              |                   |
| NÚMERO DE SERIE                    | REG N                        | NÚMERO DE CHASIS 3FMCR9B62MRB16827 | REG N             |
| PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES(1) | IDENTIFICACION NIT 811011779 |                                    |                   |
| RENTING COLOMBIA S.A.S             |                              |                                    |                   |

DECLARACIÓN DE VEHICULOS  
BLINDAJE 181  
POTENCIA HP 181

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN VE FECHA IMPORT PUERTAS  
482021000612262 I 05/10/2021 5

DECLARACIÓN A LA INGENIERIA

FECHA EMISSION 27/11/2021  
FECHA EXP. LIC. TIT. 11/09/2025  
FECHA VENCIMIENTO

CHASIS DE TRÁNSITO  
STRIA TTYTTE MCPAL SABANETA

LT10300626481

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR

- Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐




SERIAL

- Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐



CHASIS

- Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

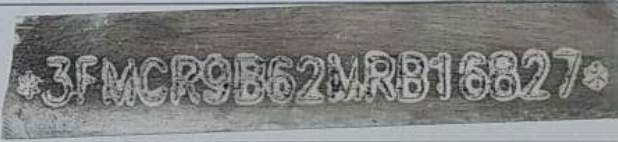

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015  
Versión 3

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702-2326 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km. 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sun: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (577) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985601  
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

## Registro de Improntas

O - FO - 041  
versión 2.

# COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin  
Chasis

No. Motor

Registro a cargo de:

Placa:

KOS 147

Vehículo:

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com) Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)



REPORTE DE RECLAMACIONES  
26/05/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA      | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|------------|-----------------|
| KOS141 | HURTO MAYOR CUANTIA | 27/05/2022 | \$ -            |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VENCIDA |
|-----------------|---------|



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 26/05/2026 | PLACA: | KOS141 |
|--------|------------|--------|--------|

|                       |            |                           |    |
|-----------------------|------------|---------------------------|----|
| ATENDIDO PARA:        |            |                           |    |
| Compañía de Seguros   |            |                           |    |
| No.INSPECCION:        | 3782990505 | ROMBO:                    | 13 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING MOSQUERA |    |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                 |    |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 105.100.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 105.100.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

DATOS

|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | FORD              | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2021         |
| TIPO        | BRONCO SPORT      | CARROCERIA   | CAMIONETA 4P |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 1496         |
| COD. FASEC. | 03006147          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA     |
| No. MOTOR   | MRB16827          | NACIONALIDAD | USA          |
| No. CHASIS  | 3FMCR9B62MRB16827 | TIPO CAJA    | TIPTRONICA   |
| No. SERIAL  | ***               | ORDEN        | 2143756054   |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 28492        |

MOTOR

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ITEM                              | RESPUESTA      |
| Viscosidad aceite motor           | NA             |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL   |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL   |
| Nivel agua limpiavidrios          | NIVEL NORMAL   |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA             |
| Nivel liquido embrague            | NA             |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL   |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA       |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | BUENO          |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapicería asientos                   | BUENO     |
| Estado tapicería techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado tanque silenciador          | BUENO          |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR *      |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 482312

Fecha Expedición: 26 5 2026 Hora: 1:29 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10036036798

### Tipo de servicio

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10036036798

### Fecha matrícula

11/27/2021

### PLACA

KOS141

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

3FMCR9B62MRB16827

### Clasificación

CAMIONETA

### Color

BLANCO OXFORD

### Capacidad total de pasajeros

### País de origen

### Regrabación motor

NO

### Número regrabación motor

### Tiene prenda

NO

### Número VIN

3FMCR9B62MRB16827

### Marca

FORD

### Cilindraje

1496

### Pasajeros sentados

### Días matriculados

### Regrabación chasis

NO

### Número regrabación chasis

### Tiene gravamen

NO

### Número de motor

MRB16827

### Línea

BRONCO SPORT BIGBEND

### Carrocería

### Capacidad de carga

0

### Número de registro

### Regrabación serie

NO

### Número regrabación serie

### Identificador de carrocería

### Número de chasis

3FMCR9B62MRB16827

### Modelo

2021

### Número de ejes

2

### Peso bruto vehicular

2109.00

### Repotenciado

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación VIN

### Identificador de color

664

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

5/21/2026

Fecha vencimiento

5/20/2027

Fecha vigencia

5/21/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

RENTING COLOMBIA S.A.S

Tipo de documento

N

Número de documento

811011779

Fecha inicio (Propiedad)

9/11/2025

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

N

890903938

11/27/2021

9/11/2025

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

282074894

Fecha de registro

12/4/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRITATTOYTE MCPAL SABANE

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 164829558           | 11/27/2021        |                     | STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE |

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 210805447           | 6/6/2023          |                     | STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE |

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 181479377           | 6/1/2022          |                     | STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE |

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 221838646           | 11/8/2023         |                     | STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE |

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 276109601           | 9/11/2025         |                     | STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE |

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------|
|                     |                   |                     |         |

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

275609455

9/4/2025

STRIA TToYTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

Número de dolicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

277934806

10/7/2025

STRIA TToYTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | KOS141                  |
| Fecha Servicio: | 26/05/2026 9:19:03 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | KOS141                  |
| Fecha Servicio: | 26/05/2026 9:19:03 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143756054 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 26/05/2026 | <b>Hora:</b> | 11:02 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | KOS141           |
| <b>Marca:</b>            | FORD             |
| <b>Línea:</b>            | BRONCO SPORT     |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | CAMIONETA 4P     |
| <b>Color:</b>            | BLANCO           |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1496             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.   |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                 |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 26/05/2026                |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING MOSQUERA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BOGOTA D.C.               |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 3FMCR9B62MRB16827 |
| <b>Número de Serie:</b>  | ***               |
| <b>Número de motor:</b>  | MRB16827          |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2021              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

-----  
Responsable Central de Control Técnico





## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                           |
|---------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 26/05/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BOGOTA D.C.               |
| <b>Placa:</b> | KOS141     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING MOSQUERA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | FORD              | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2021              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | MRB16827          | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | ***               | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 3FMCR9B62MRB16827 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.



|                                         |                            |        |        |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| FECHA:                                  | 5/06/2026                  | PLACA: | GUR148 |
| ATENDIDO PARA:                          | Compañía de Seguros        |        |        |
| No.INSPECCION:                          | 1002995291                 | ROMBO: | 104    |
| CENTRO DE INSPECCION: LIVIANOS CALLE 99 |                            |        |        |
|                                         |                            |        |        |
| ASEGURABLE:                             | Asegurable Con Condiciones |        |        |

DATOS

|             |                                      |              |            |
|-------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | MERCEDES BENZ                        | TIPO PINTURA | Plana      |
| CLASE       | CAMIONETA REPAR                      | MODELO       | 2018       |
| TIPO        | VITO                                 | CARROCERIA   | VAN        |
| COLOR       | AZUL                                 | CILINDRAJE   | 2143       |
| COD. FASEC. | 05807009                             | COMBUSTIBLE  | DIESEL     |
| No. MOTOR   | 65195034443627                       | NACIONALIDAD | ALE        |
| No. CHASIS  | WD3YG3A90J3396406                    | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | ***                                  | ORDEN        | 2143756261 |
| SERVICIO    | PUBLICICO                            |              |            |
| KILOMETRAJE | 119971                               |              |            |
| ENVIADO A   | PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91 |              |            |

ESTADO GENERAL

|                |       |      |
|----------------|-------|------|
| LATONERIA      | ##### | 69%  |
| PINTURA        | ##### | 60%  |
| VIDRIOS        | ##### | 100% |
| CHASIS         | ##### | 89%  |
| TAPICERIA      | ##### | 60%  |
| FUGAS FLUIDOS  | ##### | 86%  |
| IDENTIFICACION | ##### | 100% |

0% 60% 90% 100%


Deficiente Aceptable Optimo

Observaciones: AUSENCIA TAPA GANCHO BOMPER DEL, PLACA GOLPEADA, TRAVIESA INF. GOLPEADA, FUGA DUCTO DE INTERCOOLER Y UNION CAJA MOTOR, RESIUDOS DE REFRIGERANTE EN PARTE BAJA, TAPICERIA SUICIA Y ROTA, COMPUERTA BAUL GOLPEADA PARTE INTERNA, LIMITA INSP. VISUAL MARCOS Y PARALES POR SUJECION DE EMPAQUES, TAPICERIA PISO REG, UNA LLAVE NO FUNCIONA, KIT CARRETERA COMPLETO, PRESENTA LLANTA REPUESTO, VH PRESENTA SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO,SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS EN COMPONENTES DE SUSPENSIION DIRECCION,A/C,CAJA DE VELOC, , VEHICULO PRESENTA MULTIPLES ARREGLOS SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE ENTIDADES COMPETENTES, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, REALIZAR VERIFICACIÓN DE HISTÓRICOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FUGA ACEITE MOTOR, FUGA ACEITE TRANSMISION,

|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL       | BOGOTA                   |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 93.400.000            |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 93.400.000            |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 150.000               |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- FUGA ACEITE TRANSMISION: CORREGIR FUGA

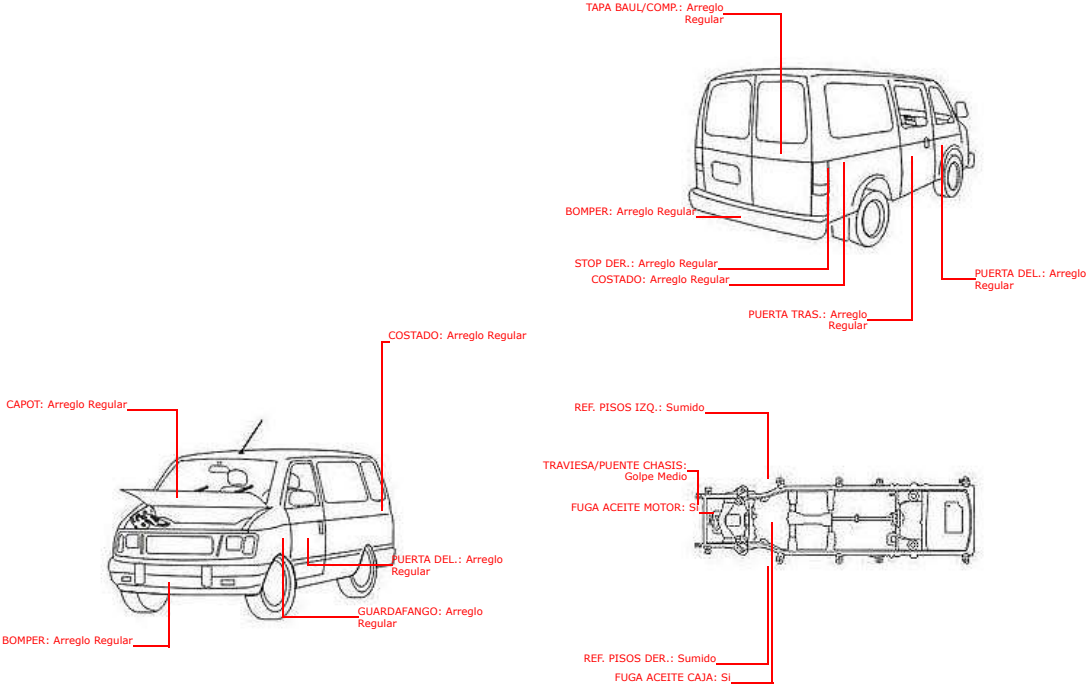

ACCESORIOS

☒ ORIGINAL☐ OPCIONAL☒ NO TIENE

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| × | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| × | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | × |

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR      |
|-----------------------|-------------------|----------|------------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL NA       | 1        | \$ 150.000 |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0       |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0       |
| RC                    | OTROS C           | 1        | \$ 0       |



FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

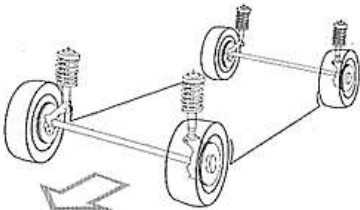


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

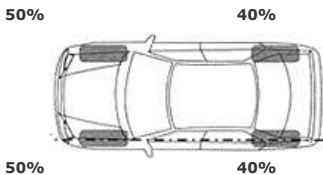

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

MERCEDES BENZ

CLASE

CAMIONETA REPAR

TIPO

VITO



5/06/2026



5/06/2026



5/06/2026



5/06/2026



5/06/2026



5/06/2026

[https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano\\_Detras.aspx?idOrden=1002995291](https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano_Detras.aspx?idOrden=1002995291)

1/1



1/1



ro de Improntas

Nº 212350

COLSERAUTO

WD3YG3A90J3396406

No. Serie

WD3YG3A90J3396406

No. Vin  
Chasis

No. Vin  
Chasis

No. Motor

250071540

250071540

Registro a cargo de:

Placa:

Vehículo:

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com) Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Tipo 1 PA





REPORTE DE RECLAMACIONES  
 05/06/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| GUR148 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 5/06/2026 | PLACA: | GUR148 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                   |        |     |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|
| Compañía de Seguros   |                   |        |     |
| No.INSPECCION:        | 1002995291        | ROMBO: | 104 |
| CENTRO DE INSPECCION: | LIVIANOS CALLE 99 |        |     |
| ASEGURABLE:           | No Aplica         |        |     |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 93.400.000            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 93.400.000            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 150.000               |

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | MERCEDES BENZ     | TIPO PINTURA | Plana      |
| CLASE       | CAMIONETA REPAR   | MODELO       | 2018       |
| TIPO        | VITO              | CARROCERIA   | VAN        |
| COLOR       | AZUL              | CILINDRAJE   | 2143       |
| COD. FASEC. | 05807009          | COMBUSTIBLE  | DIESEL     |
| No. MOTOR   | 65195034443627    | NACIONALIDAD | ALE        |
| No. CHASIS  | WD3YG3A90J3396406 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | ***               | ORDEN        | 2143756261 |
| SERVICIO    | PUBLICO           | KILOMETRAJE  | 119971     |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NA               |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | BUENO            |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | BUENO          |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ITEM                             | RESPUESTA     |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA      |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA      |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA      |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA      |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA      |
| Funcionamiento luces reversa     | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA      |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | NA        |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | NA        |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapicería asientos                   | REGULAR * |
| Estado tapicería techo                      | REGULAR * |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | REGULAR * |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| ITEM                              | RESPUESTA       |
| Fuga aceite motor                 | FUGA SIN GOTEO  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | FUGA CONTINUA * |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA              |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA        |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA              |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA        |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA        |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO           |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR * |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 484831

Fecha Expedición: 5 6 2026 Hora: 9:54 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10024785254

### Tipo de servicio

CARGA

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10024785254

### Fecha matrícula

11/27/2019

### PLACA

GUR148

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

WD3YG3A90J3396406

### Número VIN

WD3YG3A90J3396406

### Número de motor

65195034443627

### Número de chasis

WD3YG3A90J3396406

### Clasificación

CAMIONETA - CARGA

### Marca

MERCEDES BENZ

### Línea

VITO 114

### Modelo

2018

### Color

AZUL

### Cilindraje

2143

### Carrocería

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

### Capacidad de carga

840

### Peso bruto vehicular

3050.00

### País de origen

### Días matriculados

### Número de registro

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

### Identificador de color

5

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA BOGOTA

1/23/2026

1/23/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

EMITIDA

11/23/2025

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

11/22/2026

11/23/2025

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

N

890903938

11/27/2019

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

285326248

1/16/2026

IVESUR COLOMBIA BOGOTA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                |
|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 259759739           | 1/27/2025         |                     | IVESUR COLOMBIA BOGOTA |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                  |
|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 134156267           | 11/27/2019        |                     | STRIA TToYTE MCPAL FUNZA |

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                   |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 164905900           | 11/29/2021        |                     | CDA METROPOLITANO AVENIDA |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                  |
|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 165800072           | 12/15/2021        |                     | STRIA TToYTE MCPAL FUNZA |

Descripción del trámite

TRÁMITE CAMBIO COLOR

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                |
|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 203269295           | 1/23/2023         |                     | IVESUR COLOMBIA BOGOTA |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------|
|                     |                   |                     |         |

228169227

1/20/2024

IVESUR COLOMBIA BOGOTA

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

285887262

1/23/2026

IVESUR COLOMBIA BOGOTA

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | GUR148                 |
| Fecha Servicio: | 5/06/2026 8:42:34 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

I  
N  
F  
O  
R  
M  
E  
  
F  
O  
T  
O  
G  
R  
Á  
F  
I  
C  
O



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | GUR148                 |
| Fecha Servicio: | 5/06/2026 8:42:34 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



INFORME FOTOGRAFICO

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143756261 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 05/06/2026 | <b>Hora:</b> | 08:43 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Placa:</b>            | GUR148          |
| <b>Marca:</b>            | MERCEDES BENZ   |
| <b>Línea:</b>            | VITO            |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA REPAR |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | VAN             |
| <b>Color:</b>            | AZUL            |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 2143            |
| <b>Tipo Combustible:</b> | DIESEL          |

**Aspectos Generales**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779               |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 05/06/2026              |
| <b>Centro de Validación:</b> | LIVIANOS CALLE 99       |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BOGOTA D.C.             |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | WD3YG3A90J3396406 |
| <b>Número de Serie:</b>  | ***               |
| <b>Número de motor:</b>  | 65195034443627    |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PUBLICO           |
| <b>Modelo:</b>           | 2018              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

REGISTRA EXTEMPORANEIDAD.



Responsable Central de Control Técnico





|                                                 |                     |        |        |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|
| FECHA:                                          | 4/09/2026           | PLACA: | CVH872 |
| ATENDIDO PARA:                                  | Compañía de Seguros |        |        |
| No.INSPECCION:                                  | 3783025988          | ROMBO: | 7      |
| CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING MOSQUERA |                     |        |        |
|                                                 |                     |        |        |
| ASEGURABLE: NO                                  |                     |        |        |

|                       |                      |                                      |              |            |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| D<br>A<br>T<br>O<br>S | MARCA                | HYUNDAI                              | TIPO PINTURA | Metalizada |
|                       | CLASE                | AUTOMOVIL                            | MODELO       | 2007       |
|                       | TIPO                 | ELANTRA SUPREME                      | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
|                       | COLOR                | GRIS                                 | CILINDRAJE   | 1975       |
|                       | COD. FASEC.          | 03201220                             | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
|                       | No. MOTOR            | G4GC6791500                          | NACIONALIDAD | KOR        |
|                       | No. CHASIS           | KMHDU41DP7U095640                    | TIPO CAJA    | MECANICA   |
|                       | No. SERIAL           | KMHDU41DP7U095640                    | ORDEN        | 2143757775 |
|                       | SERVICIO KILOMETRAJE | PARTICULAR 147481                    |              |            |
|                       | ENVIADO A            | PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91 |              |            |


|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS     |        |            |
| SUCURSAL       | BOGOTA                   |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 24.000.000            |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 24.000.000            |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

|  |                |            |           |        |      |
|--|----------------|------------|-----------|--------|------|
|  | LATONERIA      | #####      |           |        | 28%  |
|  | PINTURA        | #####      |           |        | 60%  |
|  | VIDRIOS        | #####      |           |        | 88%  |
|  | CHASIS         | #####      |           |        | 100% |
|  | TAPICERIA      | #####      |           |        | 85%  |
|  | FUGAS FLUIDOS  | #####      |           |        | 93%  |
|  | IDENTIFICACION | #####      |           |        | 100% |
|  |                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|  |                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA

E  
S  
T  
A  
D  
O  
  
G  
E  
N  
E  
R  
A  
L

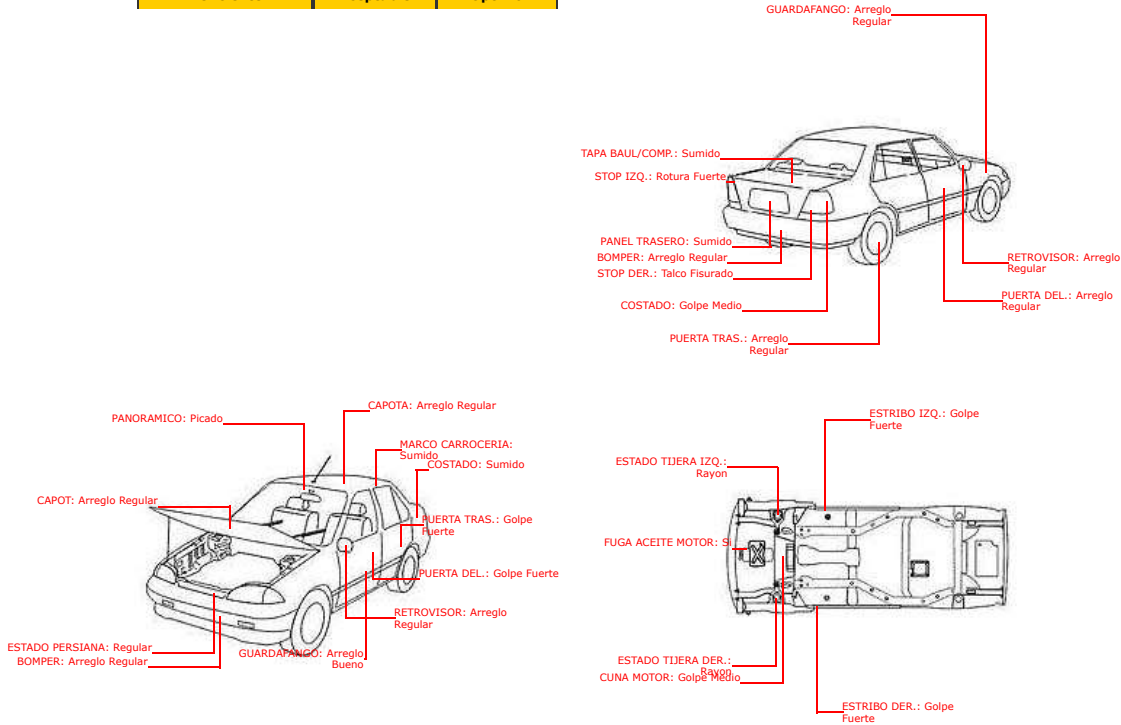

Observaciones: RESENTA 1 LLAVE, LLANTA REPUESTO, GATO, PALANCA, LLAVE PERNOS, KIT DE CARRETERA, FAROLAS CON HERMETICIDAD DEFICIENTE,BOMPER DELANTERO CON REGULAR SUJECIÓN Y DESCUADRE, FALTA TAPA LADO IZ, RADIADOR CON GOLPE FUERTE, SE LIMITA INSPECCIÓN VISUAL PARTE BAJA, MOTIVO DE RECHAZO; MÚLTIPLES GOLPES EN PIEZAS DE LATONERÍA., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FUGA ACEITE MOTOR, ESTRUCTURA DE CARROCERIA,

A  
C  
C  
E  
S  
O  
R  
I  
O  
S

ORIGINAL

OPCIONAL

NO TIENE

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

DESCRIPCION

MARCA REFERENCIA

CANTIDAD

VALOR

|                          |         |   |      |
|--------------------------|---------|---|------|
| PELICULA DE SEGURIDAD RC | OTROS D | 1 | \$ 0 |
|                          |         | 1 | \$ 0 |

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

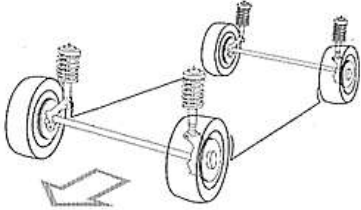

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS


| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

70%

70%

70%

70%

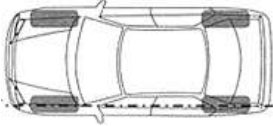

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCAHYUNDAI



4/09/2026

CLASEAUTOMOVIL



4/09/2026

TIPOELANTRA SUPREME



4/09/2026



4/09/2026



4/09/2026



4/09/2026



Fecha: 4/09/2026

N: 3783025988

Placa: CVH872

SATELITE RENTING  
MOSQUERAEste documento es válido únicamente en original  
Este contiene sistemas de seguridad


## Datos

|              |                 |                            |                         |
|--------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| Marca        | HYUNDAI         | Nombre                     | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| Clase        | AUTOMOVIL       | Cédula de ciudadanía (NIT) | 811011779               |
| Tipo         | ELANTRA SUPREME | Dirección                  | CR 52 14 30             |
| Modelo       | 2007            | Teléfono                   | 3173834058              |
| Nacionalidad | KOR             | Rembo                      | 7                       |
| Color        | GRIS            |                            |                         |
| Cilindraje   | 1975            |                            |                         |
| No. Motor    | G4GC6791500     | No. Serie                  | KMH DU41DP7U095640      |
|              |                 | No. Chasis                 | KMH DU41DP7U095640      |

## Documentos




|                                                                                   |                   |                          |                  |                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                   | REPÚBLICA DE COLOMBIA    |                  |  |  |
|                                                                                   |                   | MINISTERIO DE TRANSPORTE |                  |                                                                                   |  |
| LICENCIA DE TRÁNSITO No.                                                          |                   | 10027596332              |                  |                                                                                   |  |
| PLACA                                                                             | MARCA             | LINEA                    | MODELO           |                                                                                   |  |
| CVH872                                                                            | HYUNDAI           | ELANTRA GLS              | 2007             |                                                                                   |  |
| CILINDRADA CC                                                                     | COLOR             | SERVICIO                 |                  |                                                                                   |  |
| 1.975                                                                             | PLATA CONTINENTAL | PARTICULAR               |                  |                                                                                   |  |
| CLASE DE VEHICULO                                                                 | TIPO CARROCERIA   | COMBUSTIBLE              | CAPACIDAD Kg/PSU |                                                                                   |  |
| AUTOMOVIL                                                                         | SEDAN             | GASOLINA                 | 5                |                                                                                   |  |
| NÚMERO DE MOTOR                                                                   | REG               | VIN                      |                  |                                                                                   |  |
| G4GC6791500                                                                       | N                 | *****                    |                  |                                                                                   |  |
| NÚMERO DE SERIE                                                                   | REG               | NÚMERO DE CHASIS         | REG              |                                                                                   |  |
| KMH DU41DP7U095640                                                                | N                 | KMH DU41DP7U095640       | N                |                                                                                   |  |
| PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES                                                  | IDENTIFICACIÓN    |                          |                  |                                                                                   |  |
| BANCOLOMBIA S.A.                                                                  | NIT: 890903938    |                          |                  |                                                                                   |  |

|                            |                      |                   |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| RESTRICCIÓN MOVILIDAD      | ELIMINAR             | POTENCIA HP       |
| *****                      | 0                    |                   |
| DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN | VE. FECHA IMPORT.    | PUERTAS           |
| 01609040534774             | 1 4/08/2007          | 4                 |
| LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD  |                      |                   |
| *****                      |                      |                   |
| FECHA MATRÍCULA            | FECHA EXP. LIC. TIT. | FECHA VENCIMIENTO |
| 22/08/2007                 | 01/11/2022           | *****             |
| ORGANISMO DE TRÁNSITO      |                      |                   |
| SDM - BOGOTÁ D.C.          |                      |                   |

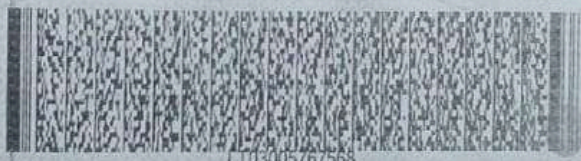

LT03005767568

## Concepto e Improntas
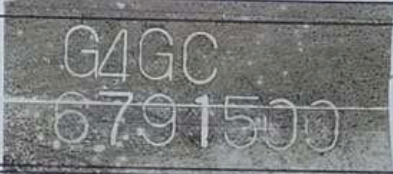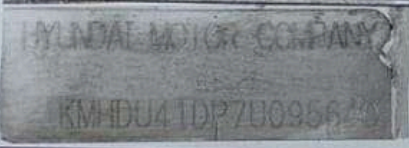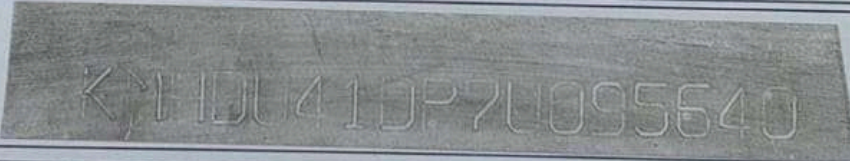
|        |           |                          |                                                                                      |
|--------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor  | Original  | <input type="checkbox"/> |   |
|        | Regrabado | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |
|        | Grabado   | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |
| Serial | Original  | <input type="checkbox"/> |   |
|        | Regrabado | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |
|        | Grabado   | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |
| Chasis | Original  | <input type="checkbox"/> |  |
|        | Regrabado | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |
|        | Grabado   | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |

## Observaciones

Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de  
identificación en cuanto a su originalidad.

VER DETALLE ANEXO FOTO STICKER #17 Y FOTO PANORAMICO #18,

Firma

Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

C.C.

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los  
derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción  
a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.Este informe emitido por Colserauto S.A.S. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La  
documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por  
las entidades pertinentes. Así mismo, no genera ningún efecto vinculante en la comercialización  
del vehículo inspeccionado.Bogotá Morata: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320  
899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá Américas: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla:  
Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga:  
Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos:  
Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 4716 - Cali Flor: Av. 3 Norte # 60N - 15 / Cel. 313 395  
4738 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / Cel. 315 505 5089 - Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El  
Libertador # 2 - 100 / Cel. 320 232 4022Resto del país y horarios de atención consúltalos en [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)



# Registro de improntas

GO - FO - 041  
Versión 3

## Colserauto


No. Serie



No. Vin  
Chasis



No. Motor

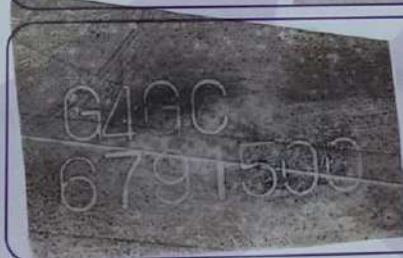

Registro de cargo de:

Placa:

CVH372

Vehículo:

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - [pqrf@colserauto.com](mailto:pqrf@colserauto.com)



REPORTE DE RECLAMACIONES  
 04/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| CVH872 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| VIGENCIA POLIZA | SIN HISTORIAL |
|-----------------|---------------|

VEHICULO SIN HISTORIAL DE POLIZAS NI RECLAMACIONES

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | CVH872                  |
| Fecha Servicio: | 4/09/2026 10:55:26 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | CVH872                  |
| Fecha Servicio: | 4/09/2026 10:55:26 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

I  
N  
F  
O  
R  
M  
E  
  
F  
O  
T  
O  
G  
R  
Á  
F  
I  
C  
O

ATENDIDO PARA:

|                       |                           |        |   |
|-----------------------|---------------------------|--------|---|
| Compañía de Seguros   |                           |        |   |
| No.INSPECCION:        | 3783025988                | ROMBO: | 7 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING MOSQUERA |        |   |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                 |        |   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 24.000.000            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 24.000.000            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | HYUNDAI           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2007       |
| TIPO        | ELANTRA SUPREME   | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
| COLOR       | GRIS              | CILINDRAJE   | 1975       |
| COD. FASEC. | 03201220          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | G4GC6791500       | NACIONALIDAD | KOR        |
| No. CHASIS  | KMHDU41DP7U095640 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | KMHDU41DP7U095640 | ORDEN        | 2143757775 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 147481     |

MOTOR

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ITEM                              | RESPUESTA      |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL         |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL   |
| Nivel líquido de frenos           | NIVEL NORMAL   |
| Nivel agua limpiavidrios          | NIVEL NORMAL   |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA             |
| Nivel líquido embrague            | NIVEL NORMAL   |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL   |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA       |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | REGULAR *      |
| Estado radiador A/A                | NA             |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | NA        |
| Testigo Air Barg                            | NA        |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ITEM                              | RESPUESTA      |
| Fuga aceite motor                 | FUGA SIN GOTEO |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA       |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA             |
| Fuga líquido de frenos            | SIN FUGA       |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA             |
| Fugas líquido bomba embrague      | SIN FUGA       |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA       |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA       |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO          |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | BUENO     |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 502126

Fecha Expedición: 4 9 2026 Hora: 12:09 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10027596332

### Tipo de servicio

PASAJEROS

### Clase vehículo

AUTOMOVIL

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10027596332

### Fecha matrícula

8/22/2007

### PLACA

CVH872

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

NO REPORTADO

### Número VIN

NO REPORTADO

### Número de motor

G4GC6791500

### Número de chasis

KMHDU41DP7U095640

### Clasificación

AUTOMOVIL - PASAJEROS

### Marca

HYUNDAI

### Línea

ELANTRA

### Modelo

2007

### Color

PLATA CONTINENTAL

### Cilindraje

1975

### Carrocería

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

### Capacidad de carga

0

### Peso bruto vehicular

0.00

### País de origen

OTROS PAÍSES

### Días matriculados

### Número de registro

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

### Identificador de color

2408

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

|                        |          |          |    |
|------------------------|----------|----------|----|
| IVESUR COLOMBIA BOGOTA | 3/4/2026 | 3/4/2027 | SI |
|------------------------|----------|----------|----|

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| AXA COLPATRIA SEGUROS SA | EMITIDA | 11/28/2025 |
|--------------------------|---------|------------|

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

|            |            |  |
|------------|------------|--|
| 11/27/2026 | 11/28/2025 |  |
|------------|------------|--|

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

|                          |   |           |            |            |
|--------------------------|---|-----------|------------|------------|
| BANCOLOMBIA S.A.         | N | 890903938 | 10/31/2022 |            |
| LEASING BANCOLOMBIA S.A. | N | 860059294 | 8/22/2007  | 10/31/2022 |
| LEASING BANCOLOMBIA S.A. | N | 860059294 | 8/22/2007  | 8/22/2007  |

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                |
|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 288958575           | 3/4/2026          |                     | IVESUR COLOMBIA BOGOTA |

#### Descripción del trámite

|                                   |
|-----------------------------------|
| Tramite revision tecnico mecanica |
|-----------------------------------|

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad            |
|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 239653667           | 6/17/2024         |                     | DIAGNOSTIAUTOS CDA |

#### Descripción del trámite

|                                   |
|-----------------------------------|
| Tramite revision tecnico mecanica |
|-----------------------------------|

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                     |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 198209378           | 10/31/2022        |                     | SECRETARIA DISTRITAL DE MOV |

#### Descripción del trámite

|                  |
|------------------|
| TRÁMITE TRASPASO |
|------------------|

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                     |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 196297153           | 9/29/2022         |                     | SECRETARIA DISTRITAL DE MOV |

#### Descripción del trámite

|                  |
|------------------|
| TRÁMITE TRASPASO |
|------------------|

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                |
|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 193405279           | 8/11/2022         |                     | CDA RUEDE SEGURO S.A.S |

#### Descripción del trámite

|                                   |
|-----------------------------------|
| Tramite revision tecnico mecanica |
|-----------------------------------|

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                     |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 172741783           | 4/13/2022         |                     | SECRETARIA DISTRITAL DE MOV |

#### Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



## TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                     |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 167141166           | 1/6/2022          |                     | SECRETARIA DISTRITAL DE MOV |

## Descripción del trámite

## TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad          |
|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 131261272           | 9/12/2019         |                     | CDA REVIFULL SAS |

## Descripción del trámite

## Trámite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad          |
|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 116446509           | 8/25/2018         |                     | CDA REVIFULL SAS |

## Descripción del trámite

## Trámite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                 |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 98809936            | 5/5/2017          |                     | MEGASERVICE SOFT S.A.S. |

## Descripción del trámite

## Trámite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad              |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 84010298            | 5/3/2016          |                     | CDA TECNI-LALO S A S |

## Descripción del trámite

## Trámite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad              |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 68663687            | 5/3/2015          |                     | CDA TECNI-LALO S A S |

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

36911991

4/19/2013

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

#### Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

29472709

9/14/2012

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

#### Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

25929594

6/2/2012

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

#### Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

24731869

4/25/2012

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

#### Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

18317769

10/12/2011

CDA AUTOMAS LTDA.

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

18317886

10/12/2011

CDA AUTOMAS LTDA.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

18311632

10/12/2011

CDA AUTOMAS LTDA.

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de dolicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

4490693

6/11/2010

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

#### Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757775 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 04/09/2026 | <b>Hora:</b> | 11:50 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Placa:</b>            | CVH872          |
| <b>Marca:</b>            | HYUNDAI         |
| <b>Línea:</b>            | ELANTRA SUPREME |
| <b>Clase:</b>            | AUTOMOVIL       |
| <b>Tipo Carroceria:</b>  | AUTO SEDAN      |
| <b>Color:</b>            | GRIS            |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1975            |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA        |

**Aspectos Generales**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.   |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                 |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 04/09/2026                |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING MOSQUERA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BOGOTA D.C.               |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | KMH DU41DP7U095640 |
| <b>Número de Serie:</b>  | KMH DU41DP7U095640 |
| <b>Número de motor:</b>  | G4GC6791500        |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR         |
| <b>Modelo:</b>           | 2007               |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante**

| CODIGO | NOVEDAD                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52     | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218    | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico



## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                           |
|---------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 04/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BOGOTA D.C.               |
| <b>Placa:</b> | CVH872     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING MOSQUERA |

| DESCRIPCION        | DATOS              | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | HYUNDAI            | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2007               | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | G4GC6791500        | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | KMH DU41DP7U095640 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | KMH DU41DP7U095640 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.





|                                          |        |          |
|------------------------------------------|--------|----------|
| FECHA: 25/09/2026                        | PLACA: | POV947   |
| ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros       |        |          |
| No.INSPECCION: 1053033213                |        | ROMBO: 3 |
| CENTRO DE INSPECCION: B/MANGA - LIVIANOS |        |          |
|                                          |        |          |
| ASEGURABLE: NO                           |        |          |

D  
A  
T  
O  
S


|             |                                         |              |            |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT                                 | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ                         | MODELO       | 2026       |
| TIPO        | DUSTER                                  | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | GRIS                                    | CILINDRAJE   | 1333       |
| COD. FASEC. | 08008022                                | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | A460D063698                             | NACIONALIDAD | COL        |
| No. CHASIS  | 9FBHJD403TM339675                       | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | ***                                     | ORDEN        | 2143758092 |
| SERVICIO    | PARTICULAR                              |              |            |
| KILOMETRAJE | 20133                                   |              |            |
| ENVIADO A   | PUENTE ARANDA CARRERA 63<br>NO. 17 – 91 |              |            |

|                |                         |                 |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS    |                 |
| SUCURSAL       | BOGOTA                  |                 |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA | Clave:          |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA SAS    |                 |
| IDENTIFICACION | 811011779               | Edad:           |
| DIRECCION      | CR 52 14 30             |                 |
| PROFESION      | OTROS                   | Tel: 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                    |                 |
| V/R FASECOLD   | \$ 0                    |                 |
| V/R COLSERAUTO | \$ 0                    |                 |
| V/R ACCESORIOS | \$ 200.000              |                 |

|                |                  |                   |
|----------------|------------------|-------------------|
| LATONERIA      | #####            | 74%               |
| PINTURA        | #####            | 70%               |
| VIDRIOS        | #####            | 100%              |
| CHASIS         | #####            | 100%              |
| TAPICERIA      | #####            | 100%              |
| FUGAS FLUIDOS  | #####            | 100%              |
| IDENTIFICACION | #####            | 100%              |
|                | 0%<br>Deficiente | 60%<br>Acceptable |
|                |                  | 90%<br>Optimo     |
|                |                  | 100%              |

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E  
S  
T  
A  
D  
O  
  
G  
E  
N  
E  
R  
A  
L

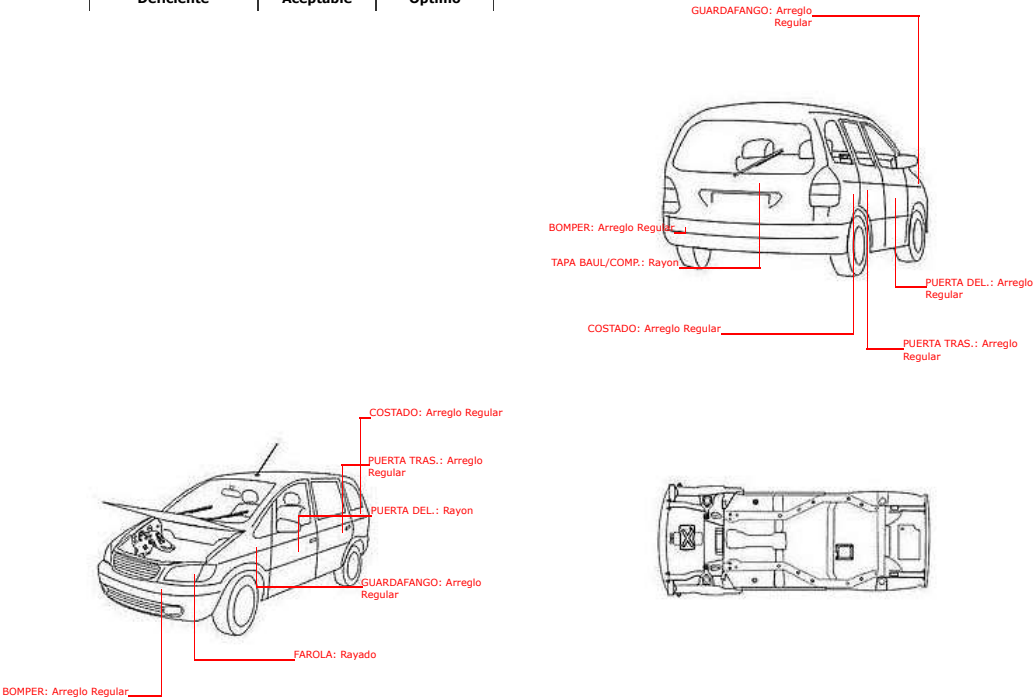

Observaciones: VH OPERATIVO, EQUIPO DE CARRETERA INCOMPLETO, EXTINTOR VIGENTE, GATO Y CRUCETA OK, 2 LLAVES DE ENCENDIDO. RAYONES Y SUMIDOS DE USO; RINES RAYADOS;TAPETES REGULARES; ALFOMBRA PISO BAUL MALA; DESCUADRE DE BOMPER, CAPOT; REVISAR APERTURA TAPA COMBUSTIBLE; FAROLAS Y STOPS RAYADOS; MATABURROS MALO; PORCENTAJE DE LATONERIA SUJETO A POLÍTICAS DE ACEPTACION DE COMPAÑÍAS;; DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

A  
C  
C  
E  
S  
O  
R  
I  
O  
S

|                                                                                                                             |                       |                     |          |            |             |                  |          |       |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-------------|------------------|----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> OPCIONAL <input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE |                       |                     |          |            |             |                  |          |       |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                             |                       |                     |          |            |             |                  |          |       |   |   |   |   |   |   |   |
| ✓                                                                                                                           | ✗                     | ✗                   | ✗        | ✗          | ✓           | ✓                | ✓        | ●     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                             |                       |                     |          |            |             |                  |          |       |   |   |   |   |   |   |   |
| ✗                                                                                                                           | ✓                     | ✓                   | ✓        | ✓          | ✓           | ✓                | ✓        | ✓     | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
|                                                                                                                             | DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA    | CANTIDAD | VALOR      | DESCRIPCION | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                             | PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL            | 1        | \$ 200.000 |             |                  |          |       |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                             | ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL   | 1        | \$ 0       |             |                  |          |       |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                             | AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL   | 6        | \$ 0       |             |                  |          |       |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                             | RC                    | OTROS D             | 1        | \$ 0       |             |                  |          |       |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                             | SENSOR DE REVERSA     | ORIGINAL CON CAMARA | 1        | \$ 0       |             |                  |          |       |   |   |   |   |   |   |   |

F  
R  
E  
N  
O  
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO  
0% - 49% Deficiente    50% - 70% Aceptable    71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO  
40% - 60% Aceptable

RUEDAS TRASERAS



61% - 100% Optimo

S  
U  
S  
P  
E  
N  
S  
I  
O  
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION  
0% - 39% Deficiente    40% - 60% Aceptable    61% - 100% Optimo

Observaciones:


A  
L  
I  
N  
E  
A  
C  
I  
O  
N  
  
Y  
  
L  
L  
A  
N  
T  
A  
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39% Deficiente

40% - 70% Aceptable

71% - 100% Optimo

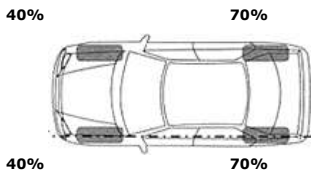

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO  
0m a 5m Optimo    5m a 10m Aceptable    10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F  
O  
T  
O  
S  
  
V  
E  
H  
I  
C  
U  
L  
O

MARCA    RENAULT



25/09/2026

CLASE    CAMIONETA PASAJ.



25/09/2026

TIPO    DUSTER



25/09/2026



25/09/2026



25/09/2026



25/09/2026



**Bogotá Morote:** Calle 98A # 49C - 15 / Cal. 383 395 395 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cal. 320  
BPP 93 50 / Cal. 320 BPP 93 67 - **Bogotá América:** Calle 17 # 43 - 60 / Cal. 383 395 1048 - **Barranquilla**  
**Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 46 - 22, barrio El Prado / Cal. 383 395 39 41 / (025) 368 64 46 - **Bucaramanga**  
Mallabanda Miraflores, Carrera 25 # 46 - 22, barrio El Prado / Cal. 383 395 39 41 / (025) 368 64 46 - **Bucaramanga**



# Registro de improntas

GO - FO - 041  
Versión 3


Nº 312019

Colserauto

No. Serie

No. Vin  
Chasis

No. Motor

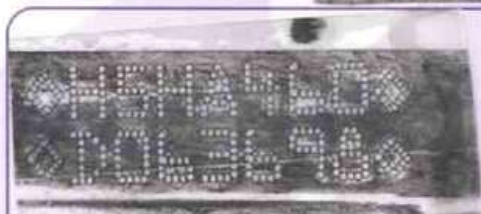

Registro de cargo de \_\_\_\_\_ Placa: **pol947** Vehículo: \_\_\_\_\_

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PGRF y Correo: 322 349 4493 - [pgrf@colserauto.com](mailto:pgrf@colserauto.com)

## REPORTE DE RECLAMACIONES

25/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| POV947 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

VIGENCIA POLIZA

VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2026       |
| TIPO        | DUSTER            | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | GRIS              | CILINDRAJE   | 1333       |
| COD. FASEC. | 08008022          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | A460D063698       | NACIONALIDAD | COL        |
| No. CHASIS  | 9FBHJD403TM339675 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | ***               | ORDEN        | 2143758092 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 20133      |

MOTOR

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ITEM                              | RESPUESTA      |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL         |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL   |
| Nivel líquido de frenos           | NIVEL NORMAL   |
| Nivel agua limpiavidrios          | NIVEL NORMAL   |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA             |
| Nivel líquido embrague            | NIVEL NORMAL   |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL   |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA       |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga líquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas líquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 25/09/2026 | PLACA: | POV947 |
|--------|------------|--------|--------|

|                       |            |                    |   |
|-----------------------|------------|--------------------|---|
| ATENDIDO PARA:        |            |                    |   |
| Compañía de Seguros   |            |                    |   |
| No.INSPECCION:        | 1053033213 | ROMBO:             | B |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | B/MANGA - LIVIANOS |   |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica          |   |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA SAS |
| IDENTIFICACION | 811011779            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30          |
| TELEFONO       | 3173834058           |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                 |
| V/R FASECOLDA  | \$ 0                 |
| V/R COLSERAUTO | \$ 0                 |
| V/R ACCESORIOS | \$ 200.000           |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | NO VERIFICABLE |
| Estado radiador A/A                | NO VERIFICABLE |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| ITEM                                        | RESPUESTA   |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA    |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA    |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO       |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO       |
| Estado carteras puertas                     | BUENO       |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA    |
| Estado timon                                | BUENO       |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA    |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA          |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA    |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA    |
| Testigo check Engine                        | NO FUNCIONA |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | BUENO     |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 506469

Fecha Expedición: 25 9 2026 Hora: 8:44 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10035441872

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10035441872

Fecha matrícula

7/18/2025

PLACA

POV947

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9FBHJD403TM339675

Número VIN

9FBHJD403TM339675

Número de motor

A460D063698

Número de chasis

9FBHJD403TM339675

Clasificación

CAMIONETA

Marca

RENAULT

Línea

DUSTER

Modelo

2026

Color

GRIS CASSIOPEE

Cilindraje

1333

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

497

Peso bruto vehicular

1921.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

1829

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

7/18/2026

Fecha vencimiento

7/17/2027

Fecha vigencia

7/18/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

7/18/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

272102810

Fecha de registro

7/17/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYtTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

#### TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

272112819

7/18/2025

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

#### TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

272012272

7/16/2025

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

#### TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | POV947                  |
| Fecha Servicio: | 25/09/2026 8:15:09 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

I  
N  
F  
O  
R  
M  
E  
  
F  
O  
T  
O  
G  
R  
Á  
F  
I  
C  
O



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | POV947                  |
| Fecha Servicio: | 25/09/2026 8:15:09 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

I  
N  
F  
O  
R  
M  
E  
  
F  
O  
T  
O  
G  
R  
Á  
F  
I  
C  
O

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143758092 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 25/09/2026 | <b>Hora:</b> | 08:17 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | POV947           |
| <b>Marca:</b>            | RENAULT          |
| <b>Línea:</b>            | DUSTER           |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL          |
| <b>Color:</b>            | GRIS             |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1333             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA SAS |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779            |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 25/09/2026           |
| <b>Centro de Validación:</b> | B/MANGA - LIVIANOS   |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BUCARAMANGA          |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9FBHJD403TM339675 |
| <b>Número de Serie:</b>  | ***               |
| <b>Número de motor:</b>  | A460D063698       |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2026              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico



**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

|               |            |                            |                    |
|---------------|------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Fecha:</b> | 25/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BUCARAMANGA        |
| <b>Placa:</b> | POV947     | <b>Centro de Servicio:</b> | B/MANGA - LIVIANOS |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>MARCA</b>       | RENAULT           | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA SAS |
| <b>MODELO</b>      | 2026              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779            |
| <b>N° DE MOTOR</b> | A460D063698       | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30          |
| <b>N° SERIE</b>    | ***               | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058           |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9FBHJD403TM339675 |                                  |                      |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
Todos los derechos reservados.



|                                          |           |        |
|------------------------------------------|-----------|--------|
| FECHA: 15/07/2026                        | PLACA:    | PUS199 |
| ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros       |           |        |
| No.INSPECCION: 1053009288                | ROMBO: 21 |        |
| CENTRO DE INSPECCION: B/MANGA - LIVIANOS |           |        |
|                                          |           |        |
| ASEGURABLE: NO                           |           |        |

D  
A  
T  
O  
S

|             |                                      |              |            |
|-------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | CHEVROLET                            | TIPO PINTURA | Plana      |
| CLASE       | AUTOMOVIL                            | MODELO       | 2025       |
| TIPO        | ONIX [2]                             | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
| COLOR       | BLANCO                               | CILINDRAJE   | 1000       |
| COD. FASEC. | 01601342                             | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | L4F*251604688*                       | NACIONALIDAD | MEX        |
| No. CHASIS  | 98GEB69K0SG296723                    | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | 98GEB69K0SG296723                    | ORDEN        | 2143756968 |
| SERVICIO    | PARTICULAR                           |              |            |
| KILOMETRAJE | 9576                                 |              |            |
| ENVIADO A   | PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91 |              |            |


|                |                          |                 |
|----------------|--------------------------|-----------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |                 |
| SUCURSAL       | BOGOTA                   |                 |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave:          |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |                 |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:           |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |                 |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel: 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |                 |
| V/R FASECOLD   | \$ 73.900.000            |                 |
| V/R COLSERAUTO | \$ 73.900.000            |                 |
| V/R ACCESORIOS | \$ 450.000               |                 |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| LATONERIA      | #####            | 91%              |
| PINTURA        | #####            | 85%              |
| VIDRIOS        | #####            | 100%             |
| CHASIS         | #####            | 83%              |
| TAPICERIA      | #####            | 100%             |
| FUGAS FLUIDOS  | #####            | 98%              |
| IDENTIFICACION | #####            | 100%             |
|                | 0%<br>Deficiente | 60%<br>Aceptable |
|                | 90%<br>Optimo    | 100%             |

E  
S  
T  
A  
D  
O  
  
G  
E  
N  
E  
R  
A  
L

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA

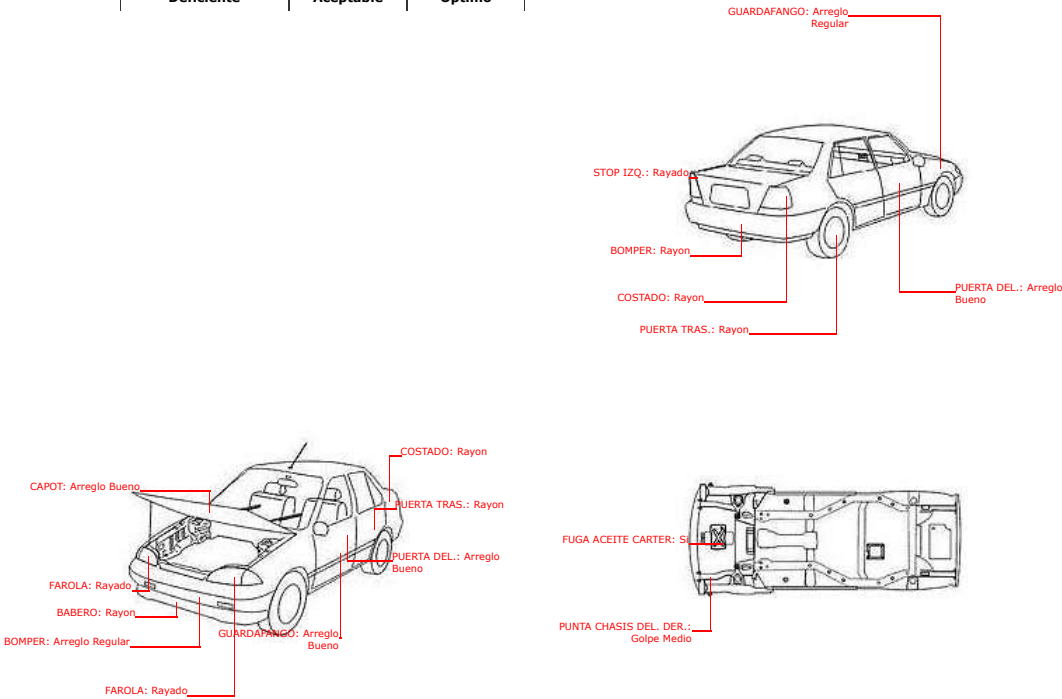

Observaciones: VH NO ASEGURABLE POR PUNTA DEL DER CON GOLPE MEDIO Y EXTENSIÓN PUNTA DEL DER CON ARREGLO MALO;VH OPERATIVO SI;DOS LLAVES TIPO CONTROL Y CONVENCIONAL;KIT CARRETERA SIN CHALECO;TAPIZADO CON MANCHAS;BOMPER DEL CON RAYONES FUERTES;FUGA TAPON DE CARTER;SE INSPECCIONA SUCIO NO SE VERIFICA LATONERIA EN SU TOTALIDAD;MEJORAR ACABADOS DE PINTURA;, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FUGA ACEITE MOTOR, CHASIS,

A  
C  
C  
E  
S  
O  
R  
I  
O  
S

| <input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL <input checked="" type="checkbox"/> OPCIONAL <input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE |                      |                    |                       |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                        |                      |                    |                       |                         |
| RADIO                                                                                                                                  | RADIO CON UNIDAD CD  | EQUALIZADOR        | CAJA DE CD'S          | PLANTA                  |
|                                                                                                                                        |                      |                    |                       |                         |
| PARLANTES                                                                                                                              | TWITTER              | VIDRIOS ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD | DESEMPAÑADOR            |
|                                                                                                                                        |                      |                    |                       |                         |
| ESPEJO RETROVISOR                                                                                                                      | ESPEJOS ELECTRICOS   | PLUMILLA TRASERA   | BLOQUEO CENTRAL       | 3er. STOP               |
|                                                                                                                                        |                      |                    |                       |                         |
| DIRECCION ASISTIDA                                                                                                                     | DIRECCION HIDRAULICA | AIRE ACONDIC.      | LLANTAS               | COPAS                   |
|                                                                                                                                        |                      |                    |                       |                         |
| RINES                                                                                                                                  | AMPLIACIONES         | ALABMA             | RELOJ                 | CINTURONES DE SEGURIDAD |
|                                                                                                                                        |                      |                    |                       |                         |
| ENCENDEDOR                                                                                                                             | TAPICERIA DE CUERO   | EXPLORADORAS       | PORTA EQUIPAJE        | TECHO CORREDIZO         |
|                                                                                                                                        |                      |                    |                       |                         |
| SPOILER                                                                                                                                | OTROS                |                    |                       |                         |
|                                                                                                                                        |                      |                    |                       |                         |
| DESCRIPCION                                                                                                                            | MARCA REFERENCIA     | CANTIDAD           | VALOR                 |                         |
| PELICULA DE SEGURIDAD                                                                                                                  | OPCIONAL             | 1                  | \$ 200.000            |                         |
| ABS                                                                                                                                    | ORIGINAL ORIGINAL    | 1                  | \$ 0                  |                         |
| AIR BAG                                                                                                                                | ORIGINAL ORIGINAL    | 6                  | \$ 0                  |                         |
| RC                                                                                                                                     | OTROS D              | 1                  | \$ 0                  |                         |
| SENSOR DE REVERSA                                                                                                                      | OPCIONAL NA          | 1                  | \$ 250.000            |                         |

F  
R  
E  
N  
O  
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO  
0% - 49% Deficiente  
50% - 70% Aceptable  
71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO  
40% - 60% Aceptable

RUEDAS TRASERAS



61% - 100% Optimo

S  
U  
S  
P  
E  
N  
S  
I  
O  
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION  
0% - 39% Deficiente  
40% - 60% Aceptable  
61% - 100% Optimo

Observaciones:


A  
L  
I  
N  
E  
A  
C  
I  
O  
N  
  
Y  
  
L  
L  
A  
N  
T  
A  
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39% Deficiente

40% - 70% Aceptable

71% - 100% Optimo

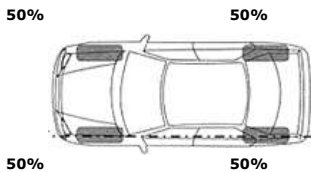

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO  
0m a 5m Optimo  
5m a 10m Aceptable  
10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F  
O  
T  
O  
S  
  
V  
E  
H  
I  
C  
U  
L  
O

MARCA CHEVROLET

CLASE AUTOMOVIL

TIPO ONIX [2]



15/07/2026



15/07/2026



15/07/2026



15/07/2026



15/07/2026



15/07/2026



# Registro de improntas

GO - FO - 041

Versión 3.

Nº 307930

Colserauto

No. Serie

No. Vin  
Chasis

No. Motor

\*9BGEB69K0SG296723\*

\*9BGEB69K0SG296723\*

L4F\*251604688\*

L4F\*251604688\*

**RS199**

Registro de cargo de

Placa

Vehículo

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2288696

|        |            |             |                    |
|--------|------------|-------------|--------------------|
| FECHA: | 15/07/2026 | No. Informe | 1052009288         |
| PLACA: | PUS199     | Ciudad      | B/MANGA - LIVIANOS |

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

|              |           |
|--------------|-----------|
| MARCA        | CHEVROLET |
| CLASE        | AUTOMOVIL |
| TIPO         | ONIX (2)  |
| MODELO       | 2025      |
| NACIONALIDAD | MEX       |
| COLOR        | BLANCO    |
| CILINDROS    | 1000      |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| NOMBRE                     | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| CEDULA DE CIUDADANIA (NIT) | 811011779               |
| DIRECCIÓN                  | CR 52 14 30             |
| TELÉFONO                   | 3173834058              |
| Rombo                      | 21                      |

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| No.MOTOR       | No.SERIE          | No.CHASIS         |
| L4F*251604688* | 9BGEB69K0SG296723 | 9BGEB69K0SG296723 |

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035994484

PLACA: PUS199 MARCA: CHEVROLET LINEA: ONIX MODELO: 2025  
COLOR: BLANCO NIEBLA SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: AUTOMOVIL TIPO CARROZERIA: SEDAN COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD CILINDROS: 5

IDENTIFICACION MOTOR: L4F\*251604688\* REG: N VIN: 9BGEB69K0SG296723

IDENTIFICACION CHASIS: 9BGEB69K0SG296723 REG: N MONEDERO DE CHASIS: 9BGEB69K0SG296723 REG: N

PROPIETARIO: APRENDIZAJE Y MOVILIDAD RENTING COLOMBIA S.A.S. IDENTIFICACION: NIT 811011779

REGISTRO NACIONAL DE VEHICULOS

IDENTIFICACION: 114

REGISTRACION DE IMPRONTAS: 114

FECHA MATRICULA: 08/05/2025 FECHA EXP. LIC. TTD: 03/09/2025 FECHA VENCIMIENTO: 03/09/2025

DIR. TTD: TTE BUCARAMANGA


LT07003336252

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

SERIAL Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

CHASIS Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

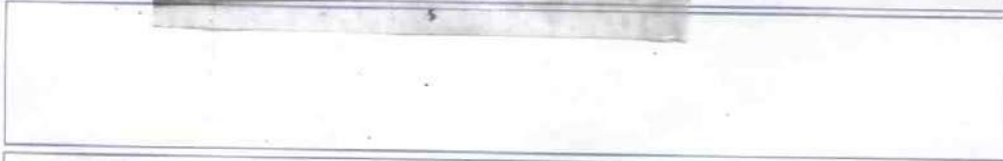

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

STICKER SERIAL NO IMPRONTABLE.

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de los consumidores.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 781 5156 - Bogotá

## REPORTE DE RECLAMACIONES

15/07/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| PUS199 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

VIGENCIA POLIZA

VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.





DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | CHEVROLET         | TIPO PINTURA | Plana      |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2025       |
| TIPO        | ONIX [2]          | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 1000       |
| COD. FASEC. | 01601342          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | L4F*251604688*    | NACIONALIDAD | MEX        |
| No. CHASIS  | 9BGEB69K0SG296723 | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | 9BGEB69K0SG296723 | ORDEN        | 2143756968 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 9576       |

MOTOR

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ITEM                              | RESPUESTA      |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL         |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL   |
| Nivel líquido de frenos           | NIVEL NORMAL   |
| Nivel agua limpiavidrios          | NIVEL NORMAL   |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA             |
| Nivel líquido embrague            | NA             |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL   |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA       |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| ITEM                              | RESPUESTA       |
| Fuga aceite motor                 | FUGA CONTINUA * |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA        |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA              |
| Fuga líquido de frenos            | SIN FUGA        |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA              |
| Fugas líquido bomba embrague      | NA              |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA        |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA        |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO           |

|                       |            |                    |        |
|-----------------------|------------|--------------------|--------|
| FECHA:                | 15/07/2026 | PLACA:             | PUS199 |
| ATENDIDO PARA:        |            |                    |        |
| Compañía de Seguros   |            |                    |        |
| No.INSPECCION:        | 1053009288 | ROMBO:             | 21     |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | B/MANGA - LIVIANOS |        |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica          |        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 73.900.000            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 73.900.000            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 450.000               |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | NO VERIFICABLE |
| Estado radiador A/A                | NO VERIFICABLE |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NA        |
| Estado tapicería asientos                   | BUENO     |
| Estado tapicería techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR * |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tubería frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 492497

Fecha Expedición: 15 7 2026 Hora: 4:02 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10035994484

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10035994484

Fecha matrícula

9/8/2025

PLACA

PUS199

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BGEB69K0SG296723

Número VIN

9BGEB69K0SG296723

Número de motor

L4F\*251604688\*

Número de chasis

9BGEB69K0SG296723

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

CHEVROLET

Línea

ONIX

Modelo

2025

Color

BLANCO NIEBLA

Cilindraje

1000

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

1520.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

9/2/2025

Fecha vencimiento

9/1/2026

Fecha vigencia

9/2/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

RENTING COLOMBIA S.A.S

Tipo de documento

N

Número de documento

811011779

Fecha inicio (Propiedad)

9/8/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

275851817

Fecha de registro

9/8/2025

Estado de solicitud

Entidad

DIR TToyTTE BUCARAMANGA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



#### TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

275339097

9/1/2025

DIR TTOyTTE BUCARAMANGA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

275339652

9/1/2025

DIR TTOyTTE BUCARAMANGA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | PUS199                  |
| Fecha Servicio: | 15/07/2026 2:47:00 p.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

I  
N  
F  
O  
R  
M  
E  
  
F  
O  
T  
O  
G  
R  
Á  
F  
I  
C  
O



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | PUS199                  |
| Fecha Servicio: | 15/07/2026 2:47:00 p.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

I  
N  
F  
O  
R  
M  
E  
  
F  
O  
T  
O  
G  
R  
Á  
F  
I  
C  
O



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143756968 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 15/07/2026 | <b>Hora:</b> | 02:48 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Placa:</b>            | PUS199     |
| <b>Marca:</b>            | CHEVROLET  |
| <b>Línea:</b>            | ONIX [2]   |
| <b>Clase:</b>            | AUTOMOVIL  |
| <b>Tipo Carroceria:</b>  | AUTO SEDAN |
| <b>Color:</b>            | BLANCO     |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1000       |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA   |

**Aspectos Generales**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779               |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 15/07/2026              |
| <b>Centro de Validación:</b> | B/MANGA - LIVIANOS      |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BUCARAMANGA             |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9BGEB69K0SG296723 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9BGEB69K0SG296723 |
| <b>Número de motor:</b>  | L4F*251604688*    |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2025              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico

**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

|               |            |                            |                    |
|---------------|------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Fecha:</b> | 15/07/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BUCARAMANGA        |
| <b>Placa:</b> | PUS199     | <b>Centro de Servicio:</b> | B/MANGA - LIVIANOS |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET         | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2025              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | L4F*251604688*    | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | 9BGEB69K0SG296723 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9BGEB69K0SG296723 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
Todos los derechos reservados.





FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

60%

60%

60%

60%

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD

17/04/2026

CLASE CAMIONETA PASAJ.

17/04/2026

TIPO EXPLORER [6]

17/04/2026

17/04/2026

17/04/2026

17/04/2026



18/4/26, 9:24

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

::RHINO:: Inspección Liviano

|        |            |             |
|--------|------------|-------------|
| FECHA: |            | No. Informe |
| PLACA: | 17/04/2026 | 3752974980  |

2296165

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

|              |                  |
|--------------|------------------|
| MARCA        |                  |
| CLASE        |                  |
| TIPO         | FORD             |
| MODELO       | CAMIONETA PASAJ. |
| NACIONALIDAD | EXPLORER [6]     |
| COLOR        | 2021             |
| CILINDRAJE   | USA              |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| NOMBRE                     |                         |
| CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT) |                         |
| DIRECCIÓN                  | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| TELÉFONO                   | 811011779               |
|                            | CR 52 14 30             |
|                            | 3173834058              |
| Rombo                      | 49                      |

No. MOTOR

2300

No. SERIE

No. CHASIS

MGB09338

1FMSK8DH7MGB09338


1FMSK8DH7MGB09338

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023031438

|                                    |                  |                 |            |                  |                   |                 |      |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|------|
| PLACA                              | JUT697           | MARCA           | FORD       | LÍNEA            | EXPLORER          | MODELO          | 2021 |
| CILINDRADA CC                      | 2.261            | COLOR           | PLATA PURO | SERVICIO         | PARTICULAR        |                 |      |
| CLASE DE VEHICULO                  | CAMIONETA        | TIPO CARROCERIA | WAGON      | COMBUSTIBLE      | GASOLINA          | CAPACIDAD Kg/PL | 7    |
| NÚMERO DE MOTOR                    | MGB09338         | REG             | N          | VIN              | 1FMSK8DH7MGB09338 |                 |      |
| NÚMERO DE SERIE                    |                  | REG             | N          | NÚMERO DE CHASIS | 1FMSK8DH7MGB09338 | REG             | N    |
| PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S) | BANCOLOMBIA S.A. |                 |            | IDENTIFICACIÓN   | NIT: 800803338    |                 |      |

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: \*\*\*\*\*  
POTENCIA HP: 300  
FECHA DE IMPORTACIÓN: 487021000212883  
FECHA IMPORT: 10/04/2021  
PUERTAS: 5  
FECHA MATRÍCULA: 28/05/2021  
FECHA EXP. LIC. TTO: 28/05/2021  
FECHA VENCIMIENTO: \*\*\*\*\*  
ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

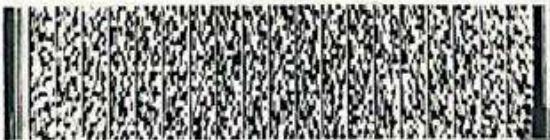

1102006278349

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐



SERIAL Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

Foto - panorámico

CHASIS Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

FOTO STICKER DE SERIE ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO.

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015  
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 818 24 246 Cel 3214985603  
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM



## Registro de Improntas

GO-FO-041  
Versión 2.

Nº 300527

**COLSERAUTO**

No. Serie *Toro-Panorámico*

No. Vin  
Chasis

\*1FMSK8DH7MGB09338\*

No. Motor



Registro a cargo de: \_\_\_\_\_ Placa: *DT697* Vehículo: \_\_\_\_\_

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com) Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)





REPORTE DE RECLAMACIONES  
17/04/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA      | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|------------|-----------------|
| JUT697 | DAÑOS MENOR CUANTIA | 25/03/2022 | \$ 5.243.624    |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 17/04/2026 | PLACA: | JUT697 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                               |    |
|-----------------------|------------|-------------------------------|----|
| Compañía de Seguros   |            |                               |    |
| No.INSPECCION:        | 3752974980 | ROMBO:                        | 49 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |    |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                     |    |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 147.800.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 147.800.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | FORD              | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2021       |
| TIPO        | EXPLORER [6]      | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | PLATA             | CILINDRAJE   | 2300       |
| COD. FASEC. | 03006143          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | MGB09338          | NACIONALIDAD | USA        |
| No. CHASIS  | 1FMSK8DH7MGB09338 | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | 1FMSK8DH7MGB09338 | ORDEN        | 2143755501 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 82023      |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | NA        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapicería asientos                   | BUENO     |
| Estado tapicería techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | FUNCIONA  |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado tanque silenciador          | BUENO          |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | BUENO          |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 473770

Fecha Expedición: 17 4 2026 Hora: 3:35 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10023031438

### Tipo de servicio

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10023031438

### Fecha matrícula

5/28/2021

### PLACA

JUT697

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

1FMSK8DH7MGB09338

### Clasificación

CAMIONETA

### Color

PLATA PURO

### Capacidad total de pasajeros

### País de origen

### Regrabación motor

NO

### Número regrabación motor

### Tiene prenda

NO

### Número VIN

1FMSK8DH7MGB09338

### Marca

FORD

### Cilindraje

2261

### Pasajeros sentados

### Días matriculados

### Regrabación chasis

NO

### Número regrabación chasis

### Tiene gravamen

NO

### Número de motor

MGB09338

### Línea

EXPLORER

### Carrocería

### Capacidad de carga

0

### Número de registro

### Regrabación serie

NO

### Número regrabación serie

### Identificador de carrocería

### Número de chasis

1FMSK8DH7MGB09338

### Modelo

2021

### Número de ejes

2

### Peso bruto vehicular

2679.00

### Repotenciado

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación VIN

### Identificador de color

9262

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

5/7/2025

Fecha vencimiento

5/26/2026

Fecha vigencia

5/7/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

5/28/2021

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

154866237

Fecha de registro

5/28/2021

Estado de solicitud

Entidad

STRIA DTAL TTO BARRANQUILL

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | JUT697                  |
| Fecha Servicio: | 17/04/2026 9:49:04 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRAFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | JUT697                  |
| Fecha Servicio: | 17/04/2026 9:49:04 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143755501 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 17/04/2026 | <b>Hora:</b> | 11:14 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | JUT697           |
| <b>Marca:</b>            | FORD             |
| <b>Línea:</b>            | EXPLORER [6]     |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL          |
| <b>Color:</b>            | PLATA            |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 2300             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 17/04/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 1FMSK8DH7MGB09338 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 1FMSK8DH7MGB09338 |
| <b>Número de motor:</b>  | MGB09338          |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2021              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico





## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 17/04/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | JUT697     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | FORD              | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2021              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | MGB09338          | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | 1FMSK8DH7MGB09338 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 1FMSK8DH7MGB09338 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

### OBSERVACIONES



**ernesto.mateus@colserauto.com**

**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.




|                |                         |        |            |
|----------------|-------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS    |        |            |
| SUCURSAL       | CALI                    |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA | Clave: |            |
| NOMBRE         | REYNEL ZUÑIGA GARCIA .  |        |            |
| IDENTIFICACION | 13716086                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30             |        |            |
| PROFESION      | OTROS                   | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                    |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 91.200.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 91.200.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                    |        |            |

- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

|             |                                                |              |            |
|-------------|------------------------------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | CHEVROLET                                      | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ                                | MODELO       | 2025       |
| TIPO        | TRACKER [2]                                    | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | BLANCO                                         | CILINDRAJE   | 1200       |
| COD. FASEC. | 01606254                                       | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | L4H250455163                                   | NACIONALIDAD | BRA        |
| No. CHASIS  | 9BGEA76C05B249536                              | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | 9BGEA76C05B249536                              | ORDEN        | 2143757846 |
| SERVICIO    | PARTICULAR                                     |              |            |
| KILOMETRAJE | 986                                            |              |            |
| ENVIADO A   | CARRERA 4 B # 36 A – 39<br>SECTOR LAS DELICIAS |              |            |

|                |       |      |
|----------------|-------|------|
| LATONERIA      | ##### | 56%  |
| PINTURA        | ##### | 90%  |
| VIDRIOS        | ##### | 100% |
| CHASIS         | ##### | 36%  |
| TAPICERIA      | ##### | 100% |
| FUGAS FLUIDOS  | ##### | 100% |
| IDENTIFICACION | ##### | 100% |

|  |            |           |        |      |
|--|------------|-----------|--------|------|
|  | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|  | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

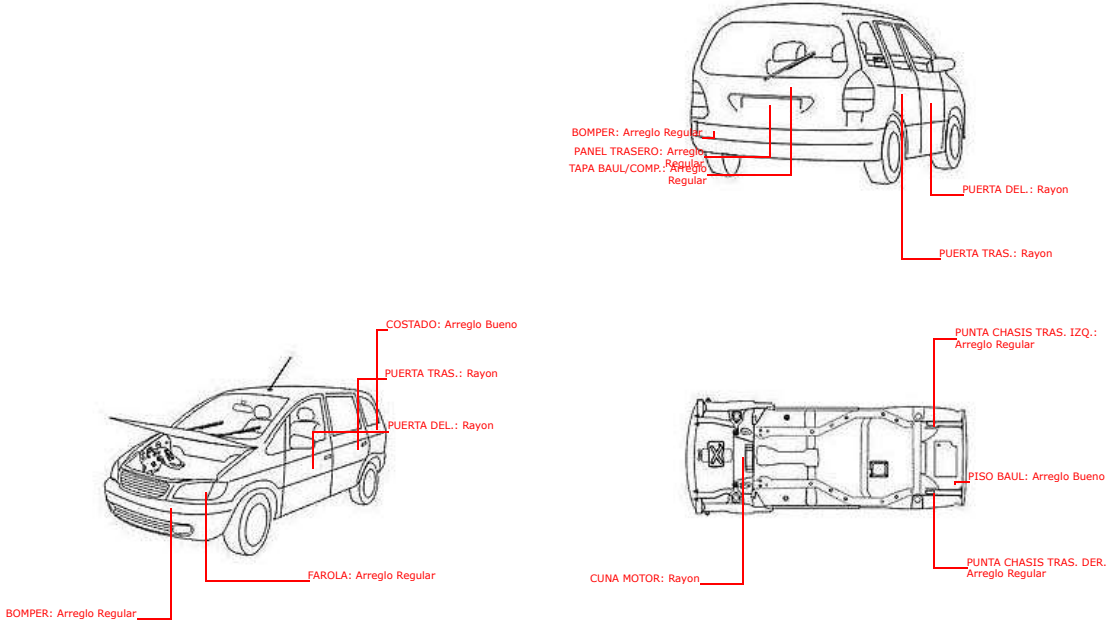

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL FUNCIONAL, 1 LLAVE ESTÁNDAR, EQUIPO DE CARRETERA, LLAVE DE PERNOS, GATO, LLANTA DE REPUESTO. PESTAÑA BASE FAROLA IZQUIERDA CON A/LR. MOTIVO DE RECHAZO: , GUARDAPOLVO METALICO TRASERO IZQUIERDO, PANEL TRASERO, PUNTAS DE CHASIS TRASERAS CON ARREGLO REGULAR, AFECTA CONCEPTO DE ASEGURABILIDAD. , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA, CHASIS, PANEL TRASERO,

# ACCESSORIES

| <div>✓ ORIGINAL   ● OPCIONAL   ✕ NO TIENE</div> |                     |             |              |                   |                 |        |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |                  |          |       |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------|----------|-------|
|                                                 |                     |             |              |                   |                 |        |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |                  |          |       |
| RADIO                                           | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR | CAJA DE CD'S | PLANTA            | PARLANTES       | TWITER | VIDRIOS ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD   | DESEMBAÑADOR | ESPEJO RETROVISOR  | ESPEJOS ELECTRICOS | PLUMILLA TRASERA | BLOQUEO CENTRAL | 3er. STOP | DIRECCION ASISTIDA |                  |          |       |
| ✓                                               | ✕                   | ✕           | ✕            | ✕                 | ✓               | ✓      | ✓                  | ●                       | ✓            | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓               | ✓         | ✓                  |                  |          |       |
|                                                 |                     |             |              |                   |                 |        |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |                  |          |       |
| DIRECCION HIDRAULICA                            | AIRE ACONDICION.    | LLANTAS     | COPAS        | RINES             | AMPLIFICACIONES | ALARMA | RELOJ              | CINTURONES DE SEGURIDAD | ENCENDEDOR   | TAPICERIA DE CUERO | EXPLOADORES        | PORTA EQUIPAJE   | TECHO CORREDIZO | SPOILER   | OTROS              |                  |          |       |
| ✕                                               | ✓                   | ✓           | ✓            | ✓                 | ✕               | ✕      | ✓                  | ✓                       | ✓            | ✕                  | ✕                  | ✕                | ✕               | ✓         | ✕                  |                  |          |       |
| DESCRIPCION                                     |                     |             |              | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD        | VALOR  | DESCRIPCION        |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
| PELICULA DE SEGURIDAD                           |                     |             |              | OTROS             | 1               | \$ 0   |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |                  |          |       |
| ABS                                             |                     |             |              | ORIGINAL ORIGINAL | 1               | \$ 0   |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |                  |          |       |
| AIR BAG                                         |                     |             |              | ORIGINAL ORIGINAL | 8               | \$ 0   |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |                  |          |       |
| RC                                              |                     |             |              | OTROS D           | 1               | \$ 0   |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |                  |          |       |

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION

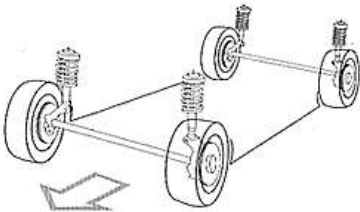

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

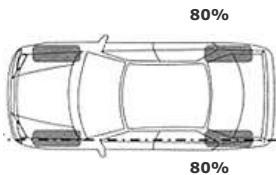

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET



8/09/2026

CLASE CAMIONETA PASAJ.



8/09/2026

TIPO TRACKER [2]



8/09/2026



8/09/2026



8/09/2026



8/09/2026



|        |           |             |                       |
|--------|-----------|-------------|-----------------------|
| FECHA: | 8/09/2026 | No. Informe | 3173027367            |
| PLACA: | POV108    | Ciudad      | SATELITE RENTING CALI |

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

|              |                  |
|--------------|------------------|
| MARCA        | CHEVROLET        |
| CLASE        | CAMIONETA PASAJ. |
| TIPO         | TRACKER          |
| MODELO       | 2025             |
| NACIONALIDAD | COL              |
| COLOR        | BLANCO           |
| CILINDRAJE   | 1200             |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| NOMBRE                     | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT) | 811011779               |
| DIRECCIÓN                  | CR 52 14 30             |
| TELÉFONO                   | 3173834058              |
| Rombo                      | 9                       |

|              |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| No.MOTOR     | No.SERIE          | No.CHASIS         |
| L4H250455163 | 9BGEA76C0SB249536 | 9BGEA76C0SB249536 |

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10039404546

PLACA POV108 MARCA CHEVROLET LINEA TRACKER MODELO 2025

CILINDRADA CC 1.199 COLOR BLANCO NIEBLA SERVICIO PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO CAMIONETA TIPO CARROCERIA WAGON COMBUSTIBLE GASOLINA CAPACIDAD Kg/Plu 5

NÚMERO DE MOTOR L4H\*250455163\* REG N VIN 9BGEA76C0SB249536

NÚMERO DE SERIE 9BGEA76C0SB249536 REG N NÚMERO DE CHASIS 9BGEA76C0SB249536 REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A. IDENTIFICACIÓN NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD \*\*\*\*\* BLINDAJE \*\*\*\*\* POTENCIA HP 130

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN IVE FECHA IMPORT. PUERTAS 482025000614019 10/05/2025 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD \*\*\*\*\*

FECHA MATRÍCULA 26/06/2025 FECHA EXP. LIC.TTO. 03/07/2026 FECHA VENCIMIENTO \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

LT10001168594

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

SERIAL Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

CHASIS Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

VER FOTO STICKER SERIAL N. 17 VER FOTO PANORAMICO N.18,

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km. 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Floraz: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cúcuta Vehículos Livianos: Carrera 10 # 10 - 10 Cúcuta Vehículos Pesados: Carrera 10 # 10 - 10 Cúcuta Vehículos Pesados: Carrera 10 # 10 - 10



## Registro de improntas

GO - FO - 041  
Versión 3.

Nº 311314

Colserauto

No. Serie

\*9BGEA76C0SB249536\*

No. Vin  
Chasis

\*9BGEA76C0SB249536\*

No. Motor

L4HX250455163X

L4HX250455163X

Registro de cargo de:

POV 108

Placa:

Vehículo:

TRACKER

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQRF y Correo: 322 44 44 44 [info@colserauto.com](mailto:info@colserauto.com)

FUNSA



REPORTE DE RECLAMACIONES  
 10/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| POV108 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VENCIDA |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



PERITAJE  
COMERCIAL



D  
A  
T  
O  
S

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | CHEVROLET         | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2025       |
| TIPO        | TRACKER [2]       | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 1200       |
| COD. FASEC. | 01606254          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | L4H250455163      | NACIONALIDAD | BRA        |
| No. CHASIS  | 9BGEA76C0SB249536 | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | 9BGEA76C0SB249536 | ORDEN        | 2143757846 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 986        |

M  
O  
T  
O  
R

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NA               |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

P  
A  
R  
T  
E  
  
B  
A  
J  
A

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 8/09/2026 | PLACA: | POV108 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                       |        |   |
|-----------------------|-----------------------|--------|---|
| Compañía de Seguros   |                       |        |   |
| No.INSPECCION:        | 3123027367            | ROMBO: | 9 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING CALI |        |   |
| ASEGURABLE:           | No Aplica             |        |   |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| NOMBRE         | REYNEL ZUÑIGA GARCIA . |
| IDENTIFICACION | 13716086               |
| DIRECCION      | CR 52 14 30            |
| TELEFONO       | 3173834058             |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                   |
| V/R FASECOLDA  | \$ 91.200.000          |
| V/R COLSERAUTO | \$ 91.200.000          |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                   |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NA        |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado tanque silenciador          | NO VERIFICABLE |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR *      |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 502897

Fecha Expedición: 8 9 2026 Hora: 6:17 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10039404546

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10039404546

Fecha matrícula

6/26/2025

PLACA

POV108

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BGEA76C0SB249536

Número VIN

9BGEA76C0SB249536

Número de motor

L4H\*250455163\*

Número de chasis

9BGEA76C0SB249536

Clasificación

CAMIONETA

Marca

CHEVROLET

Línea

TRACKER

Modelo

2025

Color

BLANCO NIEBLA

Cilindraje

1199

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

1719.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

7/3/2026

Fecha vencimiento

7/2/2027

Fecha vigencia

7/3/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

6/26/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

297409289

Fecha de registro

7/3/2026

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYtTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



#### TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA TRANSITO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

297413067

7/3/2026

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

#### TRÁMITE DUPLICADO PLACA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

275051698

8/27/2025

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

#### TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

270430929

6/25/2025

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

#### TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

270315009

6/24/2025

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

#### TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | POV108                 |
| Fecha Servicio: | 8/09/2026 6:14:19 p.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | POV108                 |
| Fecha Servicio: | 8/09/2026 6:14:19 p.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757846 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 08/09/2026 | <b>Hora:</b> | 06:14 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | POV108           |
| <b>Marca:</b>            | CHEVROLET        |
| <b>Línea:</b>            | TRACKER [2]      |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL          |
| <b>Color:</b>            | BLANCO           |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1200             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | REYNEL ZUÑIGA GARCIA . |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 13716086               |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 08/09/2026             |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING CALI  |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | CALI                   |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9BGEA76C0SB249536 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9BGEA76C0SB249536 |
| <b>Número de motor:</b>  | L4H250455163      |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2025              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

VEHICULO HURTADO Y RECUPERADO.



Responsable Central de Control Técnico



## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                          |
|---------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 08/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | CALI                     |
| <b>Placa:</b> | POV108     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>CALI |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                  |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET         | <b>NOMBRE</b>                    | REYNEL ZUÑIGA GARCIA . |
| <b>MODELO</b>      | 2025              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 13716086               |
| <b>N° DE MOTOR</b> | L4H250455163      | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30            |
| <b>N° SERIE</b>    | 9BGEA76C0SB249536 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058             |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9BGEA76C0SB249536 |                                  |                        |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.



|                       |                               |        |        |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 21/09/2026                    | PLACA: | GVZ064 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros           |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3753031831                    | ROMBO: | 21     |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                               |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                            |        |        |

DATOS

|             |                        |              |              |
|-------------|------------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | NISSAN                 | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | PICKUP DOBLE CA        | MODELO       | 2021         |
| TIPO        | FRONTIER [2]           | CARROCERIA   | DOBLE CAB 4P |
| COLOR       | BLANCO                 | CILINDRAJE   | 2500         |
| COD. FASEC. | 06421074               | COMBUSTIBLE  | GASOLINA     |
| No. MOTOR   | QR25-368188H           | NACIONALIDAD | MEX          |
| No. CHASIS  | 3N6AD33U6ZK420972      | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | 3N6AD33U6ZK420972      | ORDEN        | 2143757907   |
| SERVICIO    | PARTICULAR             |              |              |
| KILOMETRAJE | 59016                  |              |              |
| ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 – 30 |              |              |



|                |                         |        |            |
|----------------|-------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS    |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA            |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA SAS    |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779               | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30             |        |            |
| PROFESION      | OTROS                   | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                    |        |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 118.100.000          |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 118.100.000          |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                    |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FRENOS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

ESTADO GENERAL

|                |       |      |
|----------------|-------|------|
| LATONERIA      | ##### | 68%  |
| PINTURA        | ##### | 70%  |
| VIDRIOS        | ##### | 95%  |
| CHASIS         | ##### | 33%  |
| TAPICERIA      | ##### | 85%  |
| FUGAS FLUIDOS  | ##### | 100% |
| IDENTIFICACION | ##### | 100% |

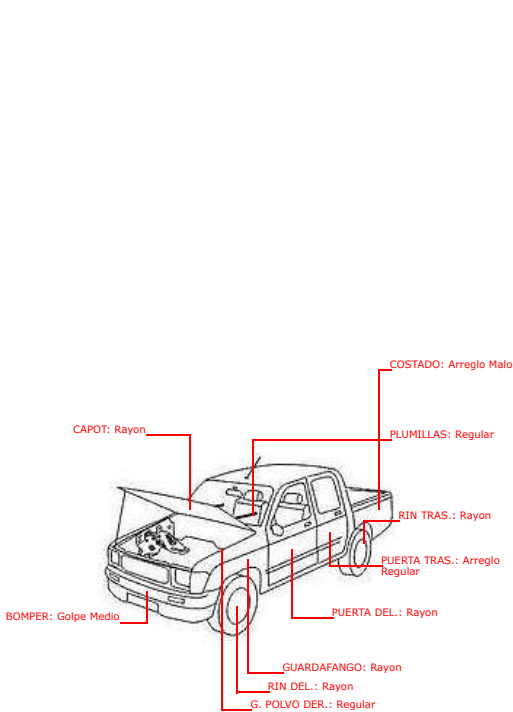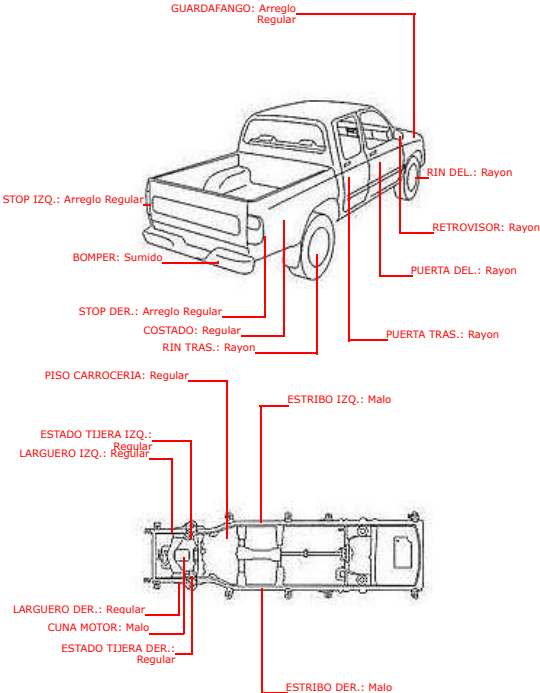

Observaciones: VEHÍCULO PRESENTA 1 LLAVE, KIT DE CARRETERA, GATO, CRUCETA Y LLANTA DE REPUESTO OK. SUMIDOS Y RAYONES EN PIEZAS DE LATONERÍA. NO PORTA TAPA DE DEPÓSITO LIMPIA VIDRIOS Y TAPETE TRAS/IZQ. ARREGLO MALO EN PARAL CABINA IZQ, TESTIGO DE CHECK-ENGINE Y CONTROL TRACCIÓN EN ALERTA. MOTIVO DE RECHAZO: CORROSIÓN CON PÉRDIDA DE MATERIAL EN VIGAS DE CHASIS, CUNA MOTOR, TIJERAS DELANTERA, TRAVIESAS INFERIOR, SOPORTES CENTRALES,PISO DE CARROCERÍA, ESTRIBOS Y GUARDA POLVOS METÁLICOS DELANTEROS., NUMERO DE CHASIS REGRABADO AUTORIZADO EN LICENCIA DE TRÁNSITO , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE MOTOR ORIGINAL, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FRENOS, SUSPENSION, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS, CORROSION, GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS, AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

| ✓ ORIGINAL    ● OPCIONAL    ✗ NO TIENE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ✗                                      | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
|                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ✓                                      | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA            | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|-----------------------------|----------|-------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL SOLICITAR FACTURA  | 1        | \$ 0  |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL           | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL           | 2        | \$ 0  |
| RC                    | OTROS D                     | 1        | \$ 0  |
| SISTEMA A GAS NATURAL | OPCIONAL SOLICITAR FACTURAS | 1        | \$ 0  |

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION

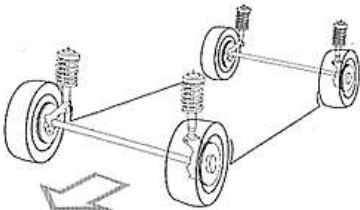

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

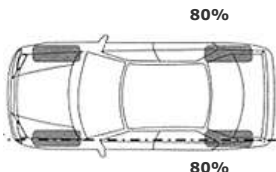

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN



21/09/2026

CLASE PICKUP DOBLE CAB



21/09/2026

TIPO FRONTIER [2]



21/09/2026



21/09/2026



21/09/2026



21/09/2026



# Colserauto

## Informe Técnico 2314006

|        |            |             |            |
|--------|------------|-------------|------------|
| Fecha: | 21/09/2026 | No. Informe |            |
| Placa: |            | Ciudad      | 3753031831 |


**GVZ064** SATELITE RENTING  
Este documento es válido únicamente para el vehículo original  
Este contiene sistemas de seguridad



|       |              |                  |  |                            |                      |  |
|-------|--------------|------------------|--|----------------------------|----------------------|--|
| Datos | Marca        |                  |  | Nombre                     |                      |  |
|       | Clase        | NISSAN           |  | Cédula de ciudadanía (NIT) | RENTING COLOMBIA SAS |  |
|       | Tipo         | PICKUP DOBLE CAB |  | Dirección                  | 811011779            |  |
|       | Modelo       | FRONTIER (2)     |  | Teléfono                   | CR 52 14 30          |  |
|       | Nacionalidad | 2021             |  |                            | 3173834058           |  |
|       | Color        | MEX              |  | Rombo                      | 21                   |  |
|       | Cilindraje   | BLANCO           |  |                            |                      |  |
|       | No. Motor    |                  |  | No. Serie                  |                      |  |
|       |              |                  |  |                            |                      |  |
|       |              |                  |  |                            |                      |  |

QR25-368188H

3N6AD33U6ZK420972

3N6AD33U6ZK420972
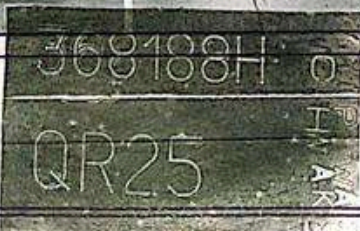
|            |                                                                                      |                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentos |    |  |
|            |  |                                                                                     |
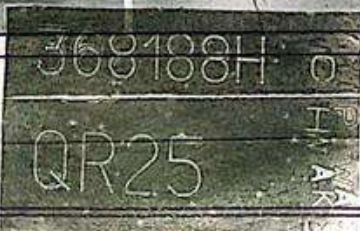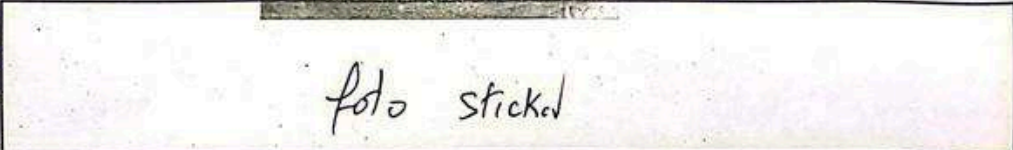
|                      |           |                          |                                                                                      |                                                                                      |
|----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Concepto e Improntas | Motor     | Original                 | <input type="checkbox"/>                                                             |  |
|                      |           | Regrabado                | <input type="checkbox"/>                                                             |                                                                                      |
|                      |           | Grabado                  | <input type="checkbox"/>                                                             |                                                                                      |
|                      | Serial    | Original                 | <input type="checkbox"/>                                                             |  |
|                      |           | Regrabado                | <input type="checkbox"/>                                                             |                                                                                      |
|                      |           | Grabado                  | <input type="checkbox"/>                                                             |                                                                                      |
| Chasis               | Original  | <input type="checkbox"/> |  |                                                                                      |
|                      | Regrabado | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |                                                                                      |
|                      | Grabado   | <input type="checkbox"/> |                                                                                      |                                                                                      |

|               |                                                                                                                 |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Observaciones | Este concepto técnico está basado en la revisión de los sistemas de identificación en cuanto a su originalidad. |  |
|               |                             |  |

Firma \_\_\_\_\_  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente \_\_\_\_\_  
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por Colserauto S. A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada por las entidades pertinentes. Así mismo, no genera el vehículo inscripto.

Bogotá Moravia: Calle 98A # 69C - 15 / Cel. 313 395 3915 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / Cel. 320 899 83 50 / Cel. 320 899 83 67 - Bogotá América: Calle 17 # 43 - 60 / Cel. 313 395 1348 - Barranquilla: Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23, barrio El Prado / Cel. 313 395 39 41 / (605) 368 64 46 - Bucaramanga: Vehículos Livianos: Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar / Cel. 321 470 8366 - Medellín: Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37, Av. Los Industriales / Cel. 313 395 39 41



## Registro de improntas

GO - FO - 041  
Versión 3.

Nº 314776

642064

Colserauto

No. Serie

foto stick

No. Vin  
Chasis

3N6AD33U6ZK420972

3N6AD33U6ZK420972

No. Motor

368188H

QR25

368188H

QR25

Registro de cargo de: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_ Vehículo: \_\_\_\_\_

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PORF y Correo: 322 349 4493 - [parf@colserauto.com](mailto:parf@colserauto.com)

REPORTE DE RECLAMACIONES  
 21/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| GVZ064 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VENCIDA |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 21/09/2026 | PLACA: | GVZ064 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                               |    |
|-----------------------|------------|-------------------------------|----|
| Compañía de Seguros   |            |                               |    |
| No.INSPECCION:        | 3753031831 | ROMBO:                        | 21 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |    |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                     |    |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA SAS |
| IDENTIFICACION | 811011779            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30          |
| TELEFONO       | 3173834058           |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                 |
| V/R FASECOLDA  | \$ 118.100.000       |
| V/R COLSERAUTO | \$ 118.100.000       |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                 |

DATOS

|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | NISSAN            | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | PICKUP DOBLE CA   | MODELO       | 2021         |
| TIPO        | FRONTIER [2]      | CARROCERIA   | DOBLE CAB 4P |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 2500         |
| COD. FASEC. | 06421074          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA     |
| No. MOTOR   | QR25-368188H      | NACIONALIDAD | MEX          |
| No. CHASIS  | 3N6AD33U6ZK420972 | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | 3N6AD33U6ZK420972 | ORDEN        | 2143757907   |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 59016        |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| ITEM                                        | RESPUESTA        |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA         |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA         |
| Estado tapicería asientos                   | BUENO            |
| Estado tapicería techo                      | BUENO            |
| Estado carteras puertas                     | BUENO            |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA               |
| Estado timon                                | BUENO            |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA         |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA               |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA         |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA         |
| Testigo check Engine                        | ALERTA ENCENDIDA |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA        |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | SIN FUGA  |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado tanque silenciador          | REGULAR *      |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO          |
| Estado cauchos suspension          | NO VERIFICABLE |
| Estado tijeras                     | MALO           |
| Estado guardapolvos ejes           | REGULAR *      |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | MALO           |
| Estado guarda polvo caja direccion | REGULAR *      |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 505576

Fecha Expedición: 21 9 2026 Hora: 3:55 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10039628187

### Tipo de servicio

MIXTO

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10039628187

### Fecha matrícula

8/26/2020

### PLACA

GVZ064

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

3N6AD33U6ZK420972

### Número VIN

3N6AD33U6ZK420972

### Número de motor

QR25-368188H

### Número de chasis

3N6AD33U6ZK420972

### Clasificación

CAMIONETA - MIXTO

### Marca

NISSAN

### Línea

NP300 FRONTIER

### Modelo

2021

### Color

BLANCO

### Cilindraje

2488

### Carrocería

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

### Capacidad de carga

632

### Peso bruto vehicular

2550.00

### País de origen

### Días matriculados

### Número de registro

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

### Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

ENLACE CDA SAS

8/15/2025

8/15/2026

NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

EMITIDA

8/21/2026

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

8/20/2027

8/21/2026

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

N

890903938

8/26/2020

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

298985788

7/25/2026

DPTO ADTVO TTOYTTE DIST CAF

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

TRÁMITE REGRABACIÓN VEHÍCULO

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad        |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 274250903           | 8/15/2025         |                     | ENLACE CDA SAS |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                     |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 233320660           | 3/21/2024         |                     | DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAF |

Descripción del trámite

TRÁMITE TRANSFORMACIÓN

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                     |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 143095784           | 8/26/2020         |                     | DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CAF |

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | GVZ064                  |
| Fecha Servicio: | 21/09/2026 3:49:47 p.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | GVZ064                  |
| Fecha Servicio: | 21/09/2026 3:49:47 p.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757907 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 21/09/2026 | <b>Hora:</b> | 03:49 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | GVZ064           |
| <b>Marca:</b>            | NISSAN           |
| <b>Línea:</b>            | FRONTIER [2]     |
| <b>Clase:</b>            | PICKUP DOBLE CAB |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | DOBLE CAB 4P     |
| <b>Color:</b>            | BLANCO           |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 2500             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA SAS          |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 21/09/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 3N6AD33U6ZK420972 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 3N6AD33U6ZK420972 |
| <b>Número de motor:</b>  | QR25-368188H      |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2021              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico





**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 21/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | GVZ064     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>MARCA</b>       | NISSAN            | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA SAS |
| <b>MODELO</b>      | 2021              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779            |
| <b>N° DE MOTOR</b> | QR25-368188H      | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30          |
| <b>N° SERIE</b>    | 3N6AD33U6ZK420972 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058           |
| <b>N° CHASIS</b>   | 3N6AD33U6ZK420972 |                                  |                      |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221    | NUMERO DE SERIE ORIGINAL                                                                                                                            |
| 220    | NUMERO DE MOTOR ORIGINAL                                                                                                                            |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

| OBSERVACIONES                                                 |
|---------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE CHASIS REGRABADO AUTORIZADO EN LICENCIA DE TRÁNSITO |

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
Todos los derechos reservados.

|                                             |                     |        |        |
|---------------------------------------------|---------------------|--------|--------|
| FECHA:                                      | 25/09/2026          | PLACA: | JKR584 |
| ATENDIDO PARA:                              | Compañía de Seguros |        |        |
| No.INSPECCION:                              | 3123033375          | ROMBO: | 2      |
| CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI |                     |        |        |
|                                             |                     |        |        |
| ASEGURABLE:                                 | NO                  |        |        |

|                       |             |                                                |              |            |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|------------|
| D<br>A<br>T<br>O<br>S | MARCA       | CHEVROLET                                      | TIPO PINTURA | Metalizada |
|                       | CLASE       | AUTOMOVIL                                      | MODELO       | 2017       |
|                       | TIPO        | SAIL                                           | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
|                       | COLOR       | BLANCO                                         | CILINDRAJE   | 1398       |
|                       | COD. FASEC. | 01601256                                       | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
|                       | No. MOTOR   | LCU*161380332*                                 | NACIONALIDAD | COL        |
|                       | No. CHASIS  | 9GASA52M4HB021169                              | TIPO CAJA    | MECANICA   |
|                       | No. SERIAL  | 9GASA52M4HB021169                              | ORDEN        | 2143758096 |
|                       | SERVICIO    | PARTICULAR                                     |              |            |
|                       | KILOMETRAJE | 129785                                         |              |            |
|                       | ENVIADO A   | CARRERA 4 B # 36 A – 39<br>SECTOR LAS DELICIAS |              |            |


|                |                         |        |            |
|----------------|-------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS    |        |            |
| SUCURSAL       | CALI                    |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA SAS    |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779               | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30             |        |            |
| PROFESION      | OTROS                   | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                    |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 33.900.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 33.900.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                    |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PISO BAUL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- FUGA ACEITE TRANSMISION: CORREGIR FUGA

E  
S  
T  
A  
D  
O  
  
G  
E  
N  
E  
R  
A  
L

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 62%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 60%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 88%       |        |      |
| CHASIS         | #####      | 92%       |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 60%       |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 91%       |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

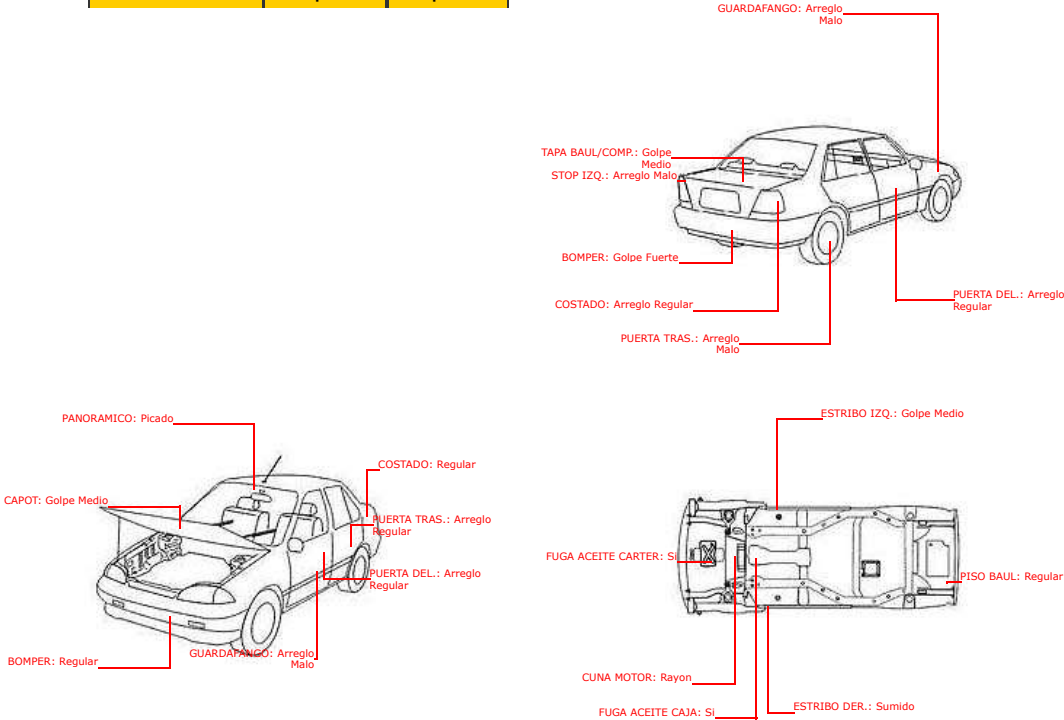

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL NO FUNCIONAL, 1 LLAVE SENCILLA, EQUIPO DE CARRETERA, LLANTA DE REPUESTO. NO PRESENTA LLAVE DE PERNOS, GATO. PRESENTA SUMIDOS Y RAYONES. TAPICERIA ROTA, INTERIOR DETERIORADO. SE LIMITA INSPECCIÓN PARTE BAJA POR PROTECTORES. MOTIVO RECHAZO: PRESENTA PISO BAÚL ROTO POR INSTALACION TANQUE DE GAS, ACABADOS REGULARES EN LATONERIA. AFECTA CONCEPTO ASEGURABILIDAD., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, STOP TRASERO IZQUIERDO, FUGA ACEITE MOTOR, FUGA ACEITE TRANSMISION, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, PISO BAUL,

A  
C  
C  
E  
S  
O  
R  
I  
O  
S

| ✓ ORIGINAL |                      | ● OPCIONAL |                     | ✗ NO TIENE |             |   |              |   |        |   |              |   |        |   |                    |   |                         |   |              |   |                    |   |                    |   |                  |   |                 |   |           |   |                    |   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|------------|-------------|---|--------------|---|--------|---|--------------|---|--------|---|--------------------|---|-------------------------|---|--------------|---|--------------------|---|--------------------|---|------------------|---|-----------------|---|-----------|---|--------------------|---|
|            | RADIO                |            | RADIO CON UNIDAD CD |            | EQUALIZADOR |   | CAJA DE CD'S |   | PLANTA |   | PARLANTES    |   | TWITER |   | VIDRIOS ELECTRICOS |   | PELICULA DE SEGURIDAD   |   | DESEMPAÑADOR |   | ESPEJO RETROVISOR  |   | ESPEJOS ELECTRICOS |   | PLUMILLA TRASERA |   | BLOQUEO CENTRAL |   | 3er. STOP |   | DIRECCION ASISTIDA |   |
| ●          |                      | ✗          |                     | ✗          |             | ✗ |              | ✗ |        | ✓ |              | ✓ |        | ✓ |                    | ● |                         | ✓ |              | ✓ |                    | ✓ |                    | ✓ |                  | ✗ |                 | ✓ |           | ✓ |                    | ✗ |
|            | DIRECCION HIDRAULICA |            | AIRE ACONDICIO.     |            | LLANTAS     |   | COPAS        |   | RINES  |   | AMPLIACIONES |   | ALARMA |   | RELOJ              |   | CINTURONES DE SEGURIDAD |   | ENCENDEDOR   |   | TAPICERIA DE CUERO |   | EXPLOSIONES        |   | PORTA EQUIPAJE   |   | TECHO CORREDIZO |   | SPOILER   |   | OTROS              |   |
| ✓          |                      | ✓          |                     | ●          |             | ✗ |              | ● |        | ✗ |              | ✗ |        | ✓ |                    | ✓ |                         | ✓ |              | ✗ |                    | ✓ |                    | ✗ |                  | ✗ |                 | ✗ |           | ✗ |                    | ✗ |

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA            | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|-----------------------------|----------|-------|
| RADIO                 | OTROS                       | 1        | \$ 0  |
| PELICULA DE SEGURIDAD | OTROS                       | 1        | \$ 0  |
| LLANTAS               | OTROS                       | 4        | \$ 0  |
| RINES                 | OTROS                       | 4        | \$ 0  |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL           | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL           | 2        | \$ 0  |
| RC                    | OTROS D                     | 1        | \$ 0  |
| SISTEMA A GAS NATURAL | OPCIONAL SOLICITAR FACTURAS | 1        | \$ 0  |



FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION

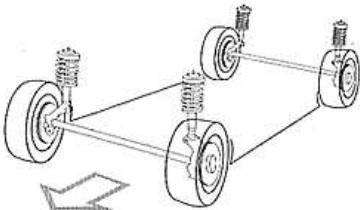

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

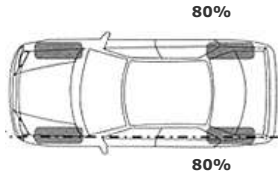

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA CHEVROLET

CLASE AUTOMOVIL

TIPO SAIL



25/09/2026



25/09/2026



25/09/2026



25/09/2026



25/09/2026



25/09/2026



|        |            |             |                       |
|--------|------------|-------------|-----------------------|
| FECHA: | 25/09/2026 | No. Informe | 3123033375            |
| PLACA: | JKR584     | Ciudad      | SATELITE RENTING CALI |

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

|       |                |                   |                            |                      |
|-------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| DATOS | MARCA          | CHEVROLET         | NOMBRE                     | RENTING COLOMBIA SAS |
|       | CLASE          | AUTOMOVIL         | CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT) | 811011779            |
|       | TIPO           | SAIL              | DIRECCIÓN                  | CR 52 14 30          |
|       | MODELO         | 2017              | TELÉFONO                   | 3173834058           |
|       | NACIONALIDAD   | COL               | Rombo                      | 2                    |
|       | COLOR          | BLANCO            |                            |                      |
|       | CILINDRAJE     | 1398              |                            |                      |
|       | No.MOTOR       | No.SERIE          | No.CHASIS                  |                      |
|       | LCU*161380332* | 9GASA52M4HB021169 | 9GASA52M4HB021169          |                      |

|                       |                                                   |                |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| DOCUMENTOS            | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>MINISTERIO DE TRANSPORTE |                |
|                       | LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10038218788              |                |
|                       | PLACA                                             | JKR584         |
|                       | MARCA                                             | CHEVROLET      |
|                       | LINEA                                             | SAIL           |
|                       | MODELO                                            | 2017           |
|                       | CILINDRADA CC                                     | 1.399          |
|                       | COLOR                                             | BLANCO GALAXIA |
|                       | CLASE DE VEHICULO                                 | AUTOMOVIL      |
|                       | TIPO CARROCERIA                                   | SEDAN          |
| COMBUSTIBLE           | GASOLINA                                          |                |
| SERVICIO              | PARTICULAR                                        |                |
| FECHA MATRICULA       | 28/02/2017                                        |                |
| FECHA EXP. LIC TTD    | 17/03/2026                                        |                |
| FECHA VENCIMIENTO     | *****                                             |                |
| ORGANISMO DE TRANSITO | STRIA MCPAL TTO CALI                              |                |
| LT07004877529         |                                                   |                |

|                      |                               |           |                          |
|----------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|
| CONCEPTO E IMPRONTAS | MOTOR                         | Original  | <input type="checkbox"/> |
|                      |                               | Regrabado | <input type="checkbox"/> |
|                      |                               | Grabado   | <input type="checkbox"/> |
|                      | SERIAL                        | Original  | <input type="checkbox"/> |
|                      |                               | Regrabado | <input type="checkbox"/> |
|                      |                               | Grabado   | <input type="checkbox"/> |
|                      | CHASIS                        | Original  | <input type="checkbox"/> |
|                      |                               | Regrabado | <input type="checkbox"/> |
|                      |                               | Grabado   | <input type="checkbox"/> |
|                      | FABRICADO POR G.M. COLMOTORES |           |                          |
| 9GASA52M4HB021169    |                               |           |                          |

|               |                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBSERVACIONES | ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.                                                                         |  |
|               | VER FOTO STICKER SERIAL N. 17,                                                                                                                                                          |  |
|               | Firma                                                                                                                                                                                   |  |
|               | Agente (R)                                                                                                                                                                              |  |
|               | Técnico en identificación de autos y motores                                                                                                                                            |  |
|               | Firma Cliente                                                                                                                                                                           |  |
|               | C.C                                                                                                                                                                                     |  |
|               | Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.                                                                            |  |
|               | Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.                                                 |  |
|               | Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada por el propietario. |  |

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604)




## Registro de improntas

GO - FO - 041  
Versión 3.

Nº 312662

Colserauto



No. Serie

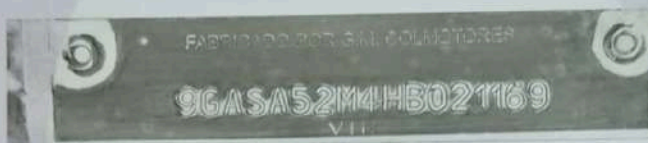

No. Vin  
Chasis



No. Motor

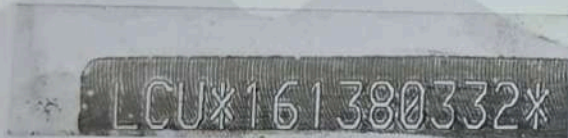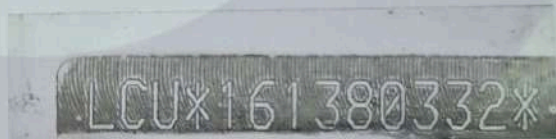

Registro de cargo de:

JNR 584

Placa:

Vehículo:

SA16

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQR y Correo: 322 449 4491 [pxr1@colserauto.com](mailto:pxr1@colserauto.com)

Colser





REPORTE DE RECLAMACIONES  
25/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| JKR584 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VENCIDA |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | CHEVROLET         | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2017       |
| TIPO        | SAIL              | CARROCERIA   | AUTO SEDAN |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 1398       |
| COD. FASEC. | 01601256          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | LCU*161380332*    | NACIONALIDAD | COL        |
| No. CHASIS  | 9GASA52M4HB021169 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | 9GASA52M4HB021169 | ORDEN        | 2143758096 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 129785     |

MOTOR

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NA               |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | FUERA DE NIVEL   |
| Funcionamiento A/A                | NO FUNCIONA *    |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

EXTERIORES

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

| ITEM                              | RESPUESTA       |
|-----------------------------------|-----------------|
| Fuga aceite motor                 | FUGA CONTINUA * |
| Fuga aceite caja de velocidades   | FUGA SIN GOTEO  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA        |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA        |
| Fugas aceite dirección hidráulica | SIN FUGA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA        |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA        |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO           |

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 25/09/2026 | PLACA: | JKR584 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                       |   |
|-----------------------|------------|-----------------------|---|
| Compañía de Seguros   |            |                       |   |
| No.INSPECCION:        | 3123033375 | ROMBO:                | 2 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING CALI |   |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica             |   |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA SAS |
| IDENTIFICACION | 811011779            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30          |
| TELEFONO       | 3173834058           |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                 |
| V/R FASECOLDA  | \$ 33.900.000        |
| V/R COLSERAUTO | \$ 33.900.000        |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                 |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NA        |
| Estado tapiceria asientos                   | REGULAR * |
| Estado tapiceria techo                      | REGULAR * |
| Estado carteras puertas                     | REGULAR * |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | REGULAR * |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado tanque silenciador          | NO VERIFICABLE |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR *      |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 506584

Fecha Expedición: 25 9 2026 Hora: 12:06 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10038218788

Tipo de servicio

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10038218788

Fecha matrícula

2/28/2017

PLACA

JKR584

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9GASA52M4HB021169

Número VIN

9GASA52M4HB021169

Número de motor

LCU\*161380332\*

Número de chasis

9GASA52M4HB021169

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

CHEVROLET

Línea

SAIL

Modelo

2017

Color

BLANCO GALAXIA

Cilindraje

1399

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

1470.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

178

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

| CDA Expide RTM              | Fecha expedición | Fecha vigente | Vigencia RTM |
|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|
| ITAC SAS CENTRO DE DIAGNÓST | 3/9/2026         | 3/9/2027      | SI           |

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

| Entidad expide Soat            | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA | EMITIDA                          | 9/13/2025        |
| Fecha vencimiento              | Fecha vigencia                   | Número póliza    |
| 9/12/2026                      | 9/13/2025                        |                  |

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

| Nombre                    | Tipo de documento | Número de documento | Fecha inicio (Propiedad) | Fecha fin (Propiedad) |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| BANCOLOMBIA S.A.          | N                 | 890903938           | 3/17/2026                |                       |
| EDUARDO TORO VILLA        | C                 | 1113653263          | 5/31/2021                | 3/17/2026             |
| NANCY VALENZUELA PALACIOS | C                 | 29562743            | 2/28/2017                | 5/31/2021             |

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                     |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 289327857           | 3/9/2026          |                     | ITAC SAS CENTRO DE DIAGNÓST |

#### Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad              |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 270502836           | 6/26/2025         |                     | STRIA MCPAL TTO CALI |

#### Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad              |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 289809530           | 3/14/2026         |                     | STRIA MCPAL TTO CALI |

#### Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad              |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 96200480            | 2/28/2017         |                     | STRIA MCPAL TTO CALI |

#### Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad              |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 154909027           | 5/31/2021         |                     | STRIA MCPAL TTO CALI |

#### Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 206829430           | 3/24/2023         |                     | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO |

#### Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Trámite revision tecnico mecanica

Número de dololicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

217845432

9/13/2023

STRIAMCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | JKR584                   |
| Fecha Servicio: | 25/09/2026 11:06:14 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | JKR584                   |
| Fecha Servicio: | 25/09/2026 11:06:14 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143758096 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 25/09/2026 | <b>Hora:</b> | 11:48 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Placa:</b>            | JKR584     |
| <b>Marca:</b>            | CHEVROLET  |
| <b>Línea:</b>            | SAIL       |
| <b>Clase:</b>            | AUTOMOVIL  |
| <b>Tipo Carroceria:</b>  | AUTO SEDAN |
| <b>Color:</b>            | BLANCO     |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1398       |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA   |

**Aspectos Generales**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA SAS  |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779             |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 25/09/2026            |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING CALI |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | CALI                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9GASA52M4HB021169 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9GASA52M4HB021169 |
| <b>Número de motor:</b>  | LCU*161380332*    |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2017              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico





## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                          |
|---------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 25/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | CALI                     |
| <b>Placa:</b> | JKR584     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>CALI |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET         | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA SAS |
| <b>MODELO</b>      | 2017              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779            |
| <b>N° DE MOTOR</b> | LCU*161380332*    | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30          |
| <b>N° SERIE</b>    | 9GASA52M4HB021169 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058           |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9GASA52M4HB021169 |                                  |                      |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.

|                                             |                     |        |        |
|---------------------------------------------|---------------------|--------|--------|
| FECHA:                                      | 5/10/2026           | PLACA: | JUN244 |
| ATENDIDO PARA:                              | Compañía de Seguros |        |        |
| No.INSPECCION:                              | 3123036777          | ROMBO: | 2      |
| CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI |                     |        |        |
|                                             |                     |        |        |
| ASEGURABLE:                                 | NO                  |        |        |

DATOS

|             |                                                |              |            |
|-------------|------------------------------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | HONDA                                          | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMPERO                                        | MODELO       | 2021       |
| TIPO        | PILOT [3] [FL]                                 | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | BLANCO                                         | CILINDRAJE   | 3471       |
| COD. FASEC. | 03408058                                       | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | J35Y67550300                                   | NACIONALIDAD | USA        |
| No. CHASIS  | 5KBYF6850MB600306                              | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | 5KBYF6850MB600306                              | ORDEN        | 2143758264 |
| SERVICIO    | PARTICULAR                                     |              |            |
| KILOMETRAJE | 112109                                         |              |            |
| ENVIADO A   | CARRERA 4 B # 36 A – 39<br>SECTOR LAS DELICIAS |              |            |


|                |                         |        |            |
|----------------|-------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS    |        |            |
| SUCURSAL       | CALI                    |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA SAS    |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779               | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30             |        |            |
| PROFESION      | OTROS                   | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                    |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 135.400.000          |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 135.400.000          |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                    |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- VIDRIOS LATERALES: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SEGURIDAD PASIVA AFECTADA: REPARAR (PANORAMICO, TESTIGOS, AIRBAG, ABS, CHECK ENGINE, ETC..)

ESTADO GENERAL

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 87%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 85%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 100%      |        |      |
| CHASIS         | #####      | 100%      |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 100%      |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

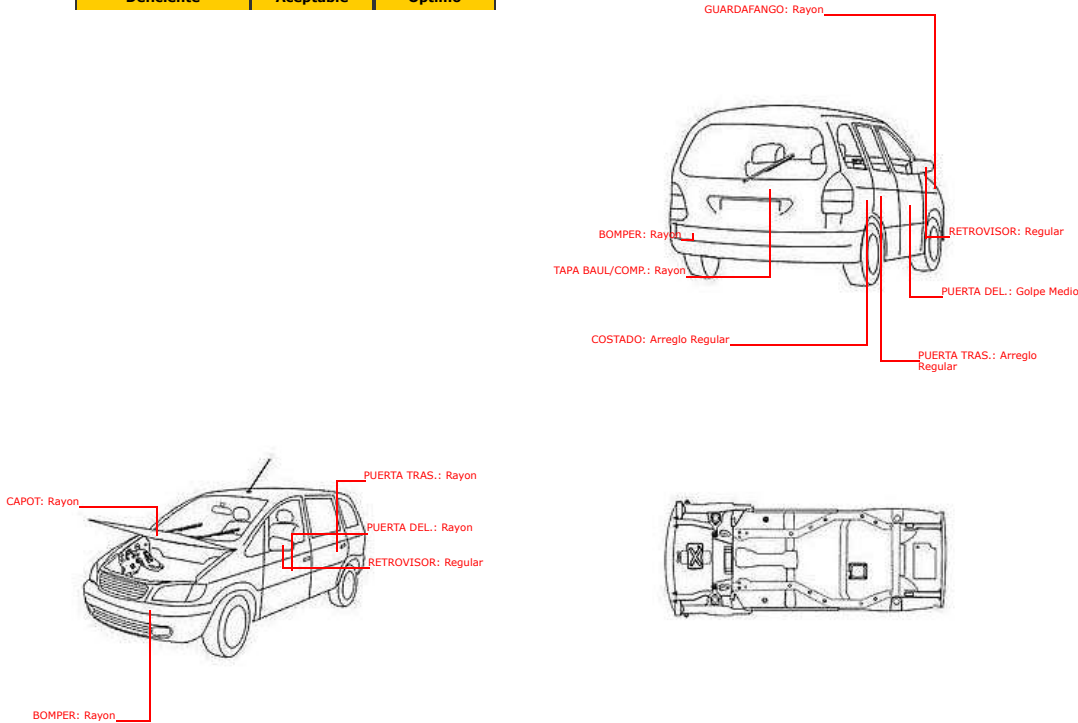

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL ,EQUIPO DE CARRETERA INCOMPLETO, LLAVE DE PERNOS, GATO, LLANTA DE REPUESTO. SUMIDOS Y RAYONES. RETROVISORES ELÉCTRICOS NO FUNCIONAN. SE LIMITA INSPECCIÓN PARTE BAJA POR PROTECTORES. BLINDAJE NIVEL II. MOTIVO RECHAZO: VIDRIOS LATERALES BLINDADOS PRESENTA DESLAMINADO, AFECTA CONCEPTO ASEGURABILIDAD., , SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHICULO BLINDADO, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, VIDRIOS LATERALES,

ACCESORIOS

| ✓ ORIGINAL    ● OPCIONAL    ✗ NO TIENE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ✓                                      | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ✗                                      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |

| DESCRIPCION       | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR |
|-------------------|-------------------|----------|-------|
| ABS               | ORIGINAL          | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG           | ORIGINAL          | 6        | \$ 0  |
| BLINDAJE          | OPCIONAL NIVEL II | 1        | \$ 0  |
| CAMARA DE REVERSA | OTROS NA          | 1        | \$ 0  |
| RC                | OTROS D           | 1        | \$ 0  |

| DESCRIPCION | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-------------|------------------|----------|-------|
|-------------|------------------|----------|-------|



FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION

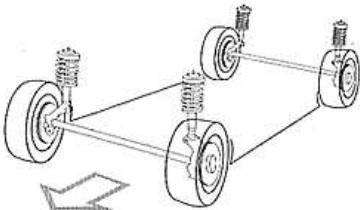

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

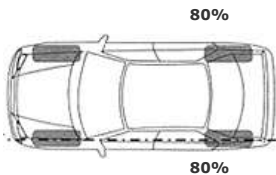

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA HONDA



5/10/2026

CLASE CAMPERO



5/10/2026

TIPO PILOT [3] [FL]



5/10/2026



5/10/2026



5/10/2026



5/10/2026



## INFORME TÉCNICO 2280964

FECHA:

5/10/2026

No. Informe

PLACA:

JUN244

Ciudad 3123036777

SATELITE RENTING-CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL

Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA  
CLASE  
TIPO  
MODELO  
NACIONALIDAD  
COLOR  
CILINDRAJE

HONDA  
CAMPERO  
PILOT [3] [FL]  
2021  
USA  
BLANCO  
3471

NOMBRE  
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)  
DIRECCIÓN  
TELÉFONO  
Rombo

RENTING COLOMBIA SAS  
811011779  
CR 52 14 30  
3173834058  
2

No.MOTOR

J35Y67550300

No.SERIE

5KBYF6850MB600306

No.CHASIS


5KBYF6850MB600306

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
Licencia y Orden  
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023220729

PLACA JUN244 MARCA HONDA LINEA PILOT 5DR 4WD EX L MODELO 2021  
CILINDRADA CC 3.471 COLOR BLANCO PLATINO SERVICIO PARTICULAR  
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA TIPO CARROCERÍA STATION WAGON COMBUSTIBLE GASOLINA CAPACIDAD Kg/PSJ 8  
NÚMERO DE MOTOR J35Y67550300 REG N VIN 5KBYF6850MB600306  
NÚMERO DE SERIE \*\*\*\*\* REG N NÚMERO DE CHASIS 5KBYF6850MB600306 REG N  
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) IDENTIFICACIÓN  
BANCOLOMBIA S.A. NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD BLINDAJE POTENCIA HP  
II 280  
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN IE FECHA IMPORT PUERTAS  
482021000311191 I 31/05/2021 5  
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD  
\*\*\*\*\*  
FECHA MATRÍCULA FECHA EXP. LIC. TTD. FECHA VENCIMIENTO  
18/06/2021 24/06/2021 \*\*\*\*\*  
ORGANISMO DE TRANSITO  
STRIA TTOYTTE PALMIRA

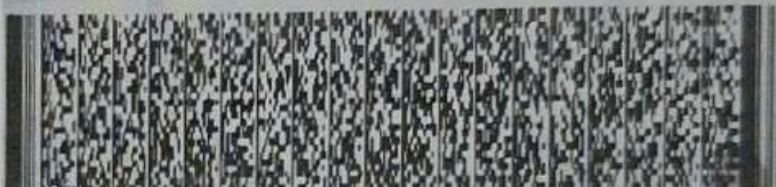


LT06003804468

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

SERIAL Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

CHASIS Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

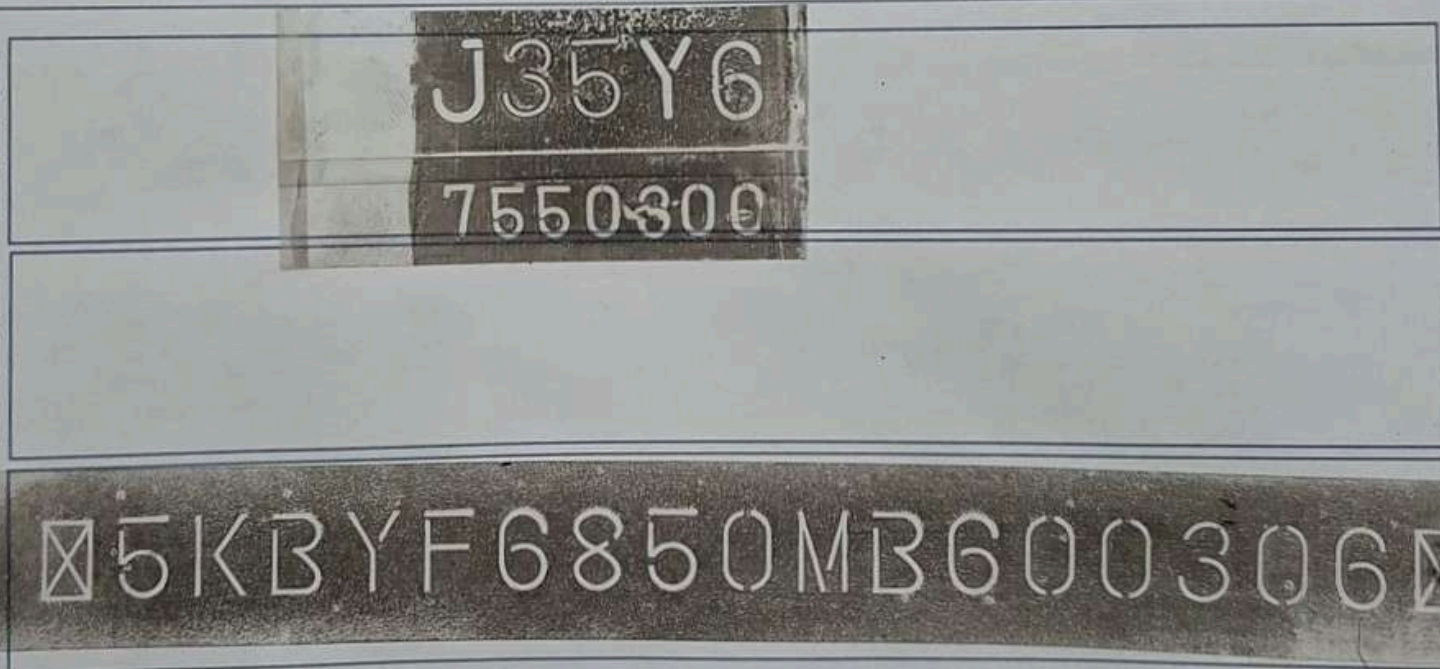

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

VER FOTO STICKER SERIAL N. 18 VER FOTO PANORAMICO N.17,

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015  
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel: 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603  
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad



## Registro de improntas

GO - FO - 041  
Versión 3

Nº 315177

Colserauto

No. Serie

5KBYF6850MB600306

No. Vin  
Chasis

5KBYF6850MB600306

No. Motor

J35Y6

7550300

J35Y6

7550300

Registro de cargo de:

JUN 244

Placa:

Vehículo:

HONDA

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQRF y Control: 316 341 4497

Peru mira





REPORTE DE RECLAMACIONES  
 01/10/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA      | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|------------|-----------------|
| JUN244 | HURTO MENOR CUANTIA | 03/02/2025 | \$ 2.792.234    |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |

| VIGENCIA POLIZA | VENCIDA |
|-----------------|---------|
|                 |         |

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | HONDA             | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMPERO           | MODELO       | 2021       |
| TIPO        | PILOT [3] [FL]    | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 3471       |
| COD. FASEC. | 03408058          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | J35Y67550300      | NACIONALIDAD | USA        |
| No. CHASIS  | SKBYF6850MB600306 | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | SKBYF6850MB600306 | ORDEN        | 2143758264 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 112109     |

MOTOR

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NA               |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

EXTERIORES

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

| ITEM                                              | RESPUESTA     |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA      |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA      |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA      |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA      |
| Funcionamiento encendedor                         | FUNCIONA      |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA      |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA      |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA      |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA      |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA      |

PARTEBAJA

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 5/10/2026 | PLACA: | JUN244 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                       |        |   |
|-----------------------|-----------------------|--------|---|
| Compañía de Seguros   |                       |        |   |
| No.INSPECCION:        | B123036777            | ROMBO: | 2 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING CALI |        |   |
| ASEGURABLE:           | No Aplica             |        |   |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA SAS |
| IDENTIFICACION | 811011779            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30          |
| TELEFONO       | 3173834058           |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                 |
| V/R FASECOLDA  | \$ 135.400.000       |
| V/R COLSERAUTO | \$ 135.400.000       |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                 |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | FUNCIONA  |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado tanque silenciador          | NO VERIFICABLE |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR *      |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 508629

Fecha Expedición: 5 10 2026 Hora: 2:04 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10023220729

### Tipo de servicio

PASAJEROS

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10023220729

### Fecha matrícula

6/18/2021

### PLACA

JUN244

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

5KBYF6850MB600306

### Número VIN

5KBYF6850MB600306

### Número de motor

J35Y67550300

### Número de chasis

5KBYF6850MB600306

### Clasificación

CAMIONETA - PASAJEROS

### Marca

HONDA

### Línea

PILOT 5DR 4WD EX L 6AT

### Modelo

2021

### Color

BLANCO PLATINO

### Cilindraje

3471

### Carrocería

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

### Capacidad de carga

0

### Peso bruto vehicular

2650.00

### País de origen

### Días matriculados

### Número de registro

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

### Identificador de color

8591

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

ITAC SAS CENTRO DE DIAGNÓST

9/28/2026

9/28/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

EMITIDA

6/16/2026

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

6/15/2027

6/16/2026

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

N

890903938

6/18/2021

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

303828861

9/28/2026

ITAC SAS CENTRO DE DIAGNÓST

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

Número de solicitud

155799100

Fecha de registro

6/18/2021

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TTOyTTE PALMIRA

#### Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

156097080

Fecha de registro

6/24/2021

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TTOyTTE PALMIRA

#### Descripción del trámite

TRÁMITE CAMBIO BLINDAJE

Número de solicitud

303828784

Fecha de registro

9/28/2026

Estado de solicitud

Entidad

ITAC SAS CENTRO DE DIAGNÓST

#### Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | JUN244                 |
| Fecha Servicio: | 5/10/2026 2:02:07 p.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | JUN244                 |
| Fecha Servicio: | 5/10/2026 2:02:07 p.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143758264 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 05/10/2026 | <b>Hora:</b> | 02:02 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Placa:</b>            | JUN244         |
| <b>Marca:</b>            | HONDA          |
| <b>Línea:</b>            | PILOT [3] [FL] |
| <b>Clase:</b>            | CAMPERO        |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL        |
| <b>Color:</b>            | BLANCO         |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 3471           |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA       |

**Aspectos Generales**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA SAS  |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779             |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 05/10/2026            |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING CALI |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | CALI                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 5KBYF6850MB600306 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 5KBYF6850MB600306 |
| <b>Número de motor:</b>  | J35Y67550300      |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2021              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico





## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


|               |            |                            |                          |
|---------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 05/10/2026 | <b>Ciudad:</b>             | CALI                     |
| <b>Placa:</b> | JUN244     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>CALI |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>MARCA</b>       | HONDA             | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA SAS |
| <b>MODELO</b>      | 2021              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779            |
| <b>N° DE MOTOR</b> | J35Y67550300      | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30          |
| <b>N° SERIE</b>    | 5KBYF6850MB600306 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058           |
| <b>N° CHASIS</b>   | 5KBYF6850MB600306 |                                  |                      |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

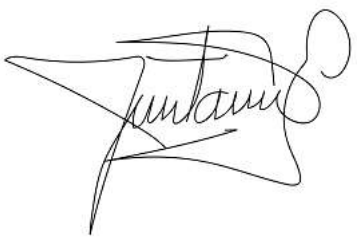

**tecnico.improntas@colserauto.com**

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

tecnico.improntas@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.


|   |             |             |                                 |        |
|---|-------------|-------------|---------------------------------|--------|
| % | QPNSLE      | 956D5868A\$ | XLNLE                           | ]bd66: |
|   | LdPZOTO[    | §LbLE       | Núñ´q q\$ u\$uw´ÁúÓ             |        |
|   | Zú4Zc]      | PNNT[ ZE    | 978968; : AB                    |        |
|   | NPZdb[      | \$OP\$Zc]   | PNNT[ ZE cLdPXtdP\$PZdTZR\$NLXT |        |
|   | LcPrebLMXPE | Z[          |                                 |        |

|             |               |                    |               |               |
|-------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| e<br>y<br>y | Y LbNL        | NSPf b[ XPd        | dT][ §TZde bL | Y uirq qt q   |
|             | NXLcP         | NLYT[ ZPdL §LcLU   | Y[ OPX[       | 868;          |
|             | dT][          | dbL NVPb\$8m       | NLbb[ NPbTL   | Y[ Z[ f[ X    |
|             | N[ X[ b       | §XLdL              | NTXIZObLUP    | 7866          |
|             | N[ O4QLcPN4   | 67A6A8; :          | N[ Y MecdTMXP | RLc[ XTZL     |
|             | Zú4Y[ d[ b    | X: S8; 6: C: : 88  | ZLNT[ ZLXTOLO | MbL           |
|             | Zú4NSLcTc     | DMRPLBAN6cM8: 87C8 | dT][ §NLUL    | dT]db[ ZTNL   |
|             | Zú4PbTLX      | DMRPLBAN6cM8: 87C8 | [ bOPZ        | 87: 9B; BB: 7 |
|             | cPbf TNT[     | ]LbdTNeXLb         | \$            | \$            |
|             | VTX[ Y PdbLUP | 86A: 9             | \$            | \$            |

|  |                 |                                  |           |       |      |
|--|-----------------|----------------------------------|-----------|-------|------|
|  | XLd[ ZPbTL      | 000000000000000000000000         |           |       | HL2  |
|  | ]TZde bL        | 00000000000000000000000000000000 |           |       | MH2  |
|  | fTObT[ c        | 00000000000000000000000000000000 |           |       | DCC2 |
|  | NSLcTc          | 00000000000000000                |           |       | GH2  |
|  | dL]TNPbTL       | 00000000000000000000000000000000 |           |       | DCC2 |
|  | QeRLc\$QXeTO[ c | 00000000000000000000000000000000 |           |       | DCC2 |
|  | TOPZdTQTNLNT[ Z | 00000000000000000000000000000000 |           |       | DCC2 |
|  | %               | C2                               | IC2       | NC2   | DCC2 |
|  |                 | Ουνvσιόiu                        | Lsu´iqriú | [´iñú |      |
|  |                 |                                  |           |       |      |

g  
y  
y  
l  
g  
g  
Y  
r

%

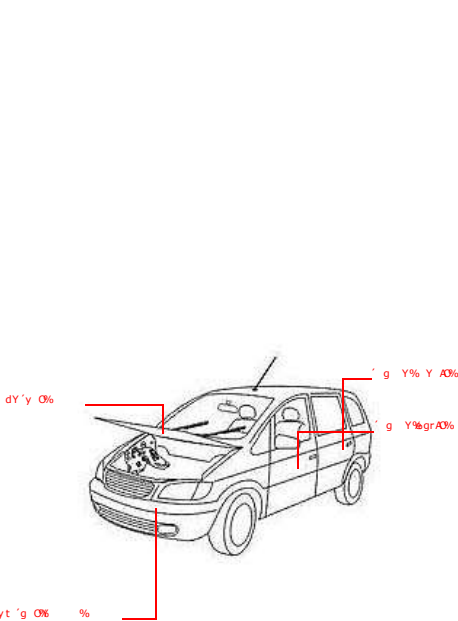

%

Y  
d  
g  
y  
n  
y

[ r ÓuÁ qszíouéS § bPcPZdL\$§OLf Pc\$N[ Zdb[ X\$Qe ZNT[ ZLX2\$§OLf P\$PZNTXXL2\$PaeT] [ §OP\$NLbbPdPbL2\$OLf P\$OP\$ PbZ[ c2RLd[ 2\$OLZdL\$OP\$P]ePcd[ 4§ bPcPZdL ceYTO[ c\$ §Li [ ZPc\$P\$TYTdL\$Zc] PNNT Z§LbdP\$MLUL§ [ b§b[ dPNd[ bPc4Y[ dT[ [ §PNSLj[ 8§ bPcPZdL\$R[ X] P\$QePbdP\$PZ§Tc[ §MLEX\$ §LZPX§bLcPb[ 4§ eZdL dbLcPbL\$OPbPNSL\$R[ X] P\$Y POT[ 4LQPNDL\$N[ ZNP]d[ §LcPrebLMTXLO4\$OP\$NePbO[ §LZePcdb[ §LZ XTcTc\$PLXTj LO[ §[ §P\$LXXLb[ Z\$Z N[ ZcTcdPZNTLc\$PZ ZePcdbLc\$MLcPc\$OP\$OLd[ c2\$TcdPYLc\$OP\$OPZdTQTNLNT Z§ bTRTZLXPc\$§L\$OPNSL\$OP\$OL\$Zc] PNNT Z2\$P\$eRTPbP\$PbTQTNLb\$Tcd[ bTLX4Lzdp\$Klc Led[ bTOLOPc\$N[ Y] PdPZdPc2\$P\$eRTPbP\$[ XTNTdLb\$X\$NPbdTQTNLO[ §OP\$ibLOTNT Z§LbL\$OPcNLbdLb2\$eXdlc2\$PYMLbR[ c\$ §db[ c2§LbL\$OPQNd[ c\$OP LcPrebLMTXTOLO\$ 5[ §N[ YPbNTLXTj LNT[ Z\$P\$eRTPbP\$N[ ZQtbYLB\$O[ NeY PZd[ c\$§Tcd[ bTLX\$N[ Y] XPd[ §LZdP\$ZdTOLOPc\$OP\$N[ Zdb[ X\$N[ bbPc][ ZOTPZdPc2 PcdbeNdebL\$OP\$NLbb[ NPbTL2\$NSLcTc2§LZPXibLcPb[ 2§Tc[ §MLEX2

%

|   |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| % | <div><div><input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL</div><div><input type="checkbox"/> OPCIONAL</div><div><input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE</div></div> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|   |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ✓                                                                                                                                                                     | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ○                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
|   |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ✗                                                                                                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                    | ✗                                                                                     | ✓                                                                                     | ✗                                                                                     |

|   |                 |                    |          |         |
|---|-----------------|--------------------|----------|---------|
| % | OPcNbTj NT[ Z   | Y LbNL\$PQPbPZNTL  | NLZdTOLo | f LX[ b |
|   | \$ ]PXtNeXL\$OP | [ db[ c            | 7        | *\$     |
|   | cPrebTOLO       | [ bTRTZLX§ bTRTZLX | 7        | *\$     |
|   | \$ LMc          | [ bTRTZLX§ bTRTZLX | C        | *\$     |
|   | \$ L Tb\$MLR    | [ db[ c\$O         | 7        | *\$     |

%

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| LcPrebLO[ bL      | bPZdTZR\$N[ X[ YMTL\$Lc     |
| ceNebcLX          | NLXT                        |
| TZdPbY POTLbT[    | OTbPNd[ bPZdTZR\$N[ X[ YMTL |
| Z[ YMbP           | bPZdTZR\$N[ X[ YMTL\$4.4\$  |
| TOPZdTQTNLNT[ Z   | C77677BBD                   |
| OTbPNNT[ Z        | Nb\$ 8\$: \$96              |
| ]b[ QPcT[ Z       | [ db[ c                     |
| f5b\$XTPZdP       | *\$                         |
| f5b\$QLcPN[ XOL   | *\$D748664666               |
| f5b\$N[ XcPbLed[  | *\$D748664666               |
| f5b\$LNNPc[ bT[ c | *\$                         |

% %

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PISO BAUL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

FRENOS

bePOLc\$OPXLZ dPbLc



|                                               |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| .+ /\$ [ bNPZ dLUP\$QTNL NTL \$OP\$Qb PZ L O[ |               |              |
| 6+ \$39 D+                                    | ; 6+ \$38 B6+ | B7+ \$37 66+ |
| Ouvszuóiu                                     | Lsu`iqriu     | [ `iañ ú     |

QbPZ [ \$OP\$ LZ [




|                                               |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
| .+ /\$ [ bNPZ dLUP\$QTNL NTL \$OP\$Qb PZ L O[ |               |              |
| 6+ \$39 D+                                    | : 6+ \$38 A6+ | A7+ \$37 66+ |
| Ouvszuóiu                                     | Lsu`iqriu     | [ `iañ ú     |

bePOLc\$ibLcPbLc




SUSPENSION

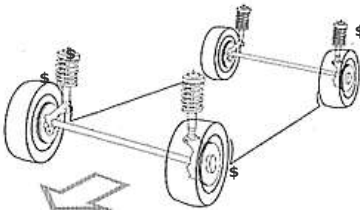

|                                                 |               |              |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|
| .+ /\$ [ bNPZ dLUP\$QTNL NTL \$OP\$ec] PZ cT[ Z |               |              |
| 6+ \$39 D+                                      | : 6+ \$38 A6+ | A7+ \$37 66+ |
| Ouvszuóiu                                       | Lsu`iqriu     | [ `iañ ú     |

ᄁ r ÓuÁ qszuóuŒ

ALINEACION Y LLANTAS

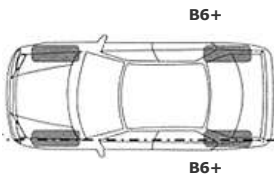

|                                                 |            |              |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| .+ /\$ [ bNPZ dLUP\$QTNL NTL \$OP\$ec] PZ cT[ Z |            |              |
| 6ñ 3ññ                                          | ; ñ 3ñ\$6ñ | 76ñ 3ñ\$ 1 / |
| [ `iañ ú                                        | Lsu`iqriu  | Ouvszuóiu    |

[ r ÓuÁ qszuóuŒ

FOTOS VEHICULO

Y LbNL ᄁNSPf b[ XPd



3/09/2026



3/09/2026

NXLcP NLY T[ Z PdL\$ LcL U4



3/09/2026



3/09/2026

IT[ dbL NVPb\$8m



3/09/2026



3/09/2026



|        |           |             |                       |
|--------|-----------|-------------|-----------------------|
| FECHA: | 3/09/2026 | No. Informe | 3123025467            |
| PLACA: | PRT004    | Ciudad      | SATELITE RENTING CALI |

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

|              |                  |                            |                         |
|--------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| MARCA        | CHEVROLET        | NOMBRE                     | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| CLASE        | CAMIONETA PASAJ. | CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT) | 811011779               |
| TIPO         | TRACKER          | DIRECCIÓN                  | CR 52 14 30             |
| MODELO       | 2025             | TELÉFONO                   | 3173834058              |
| NACIONALIDAD | COL              | Rombo                      | 5                       |
| COLOR        | PLATA            |                            |                         |
| CILINDRAJE   | 1199             |                            |                         |

|              |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| No.MOTOR     | No.SERIE          | No.CHASIS         |
| L4H250484422 | 9BGEA76C0SB242182 | 9BGEA76C0SB242182 |

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034500936

PLACA PRT004 MARCA CHEVROLET LINEA TRACKER MODELO 2025

CILINDRAJE CC 1.199 COLOR PLATA TIBURON SERVICIO PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA TIPO CARROCERÍA WAGON COMBUSTIBLE GASOLINA CAPACIDAD Kg/PS. 5

NÚMERO DE MOTOR L4H\*250484422\* REG N VIN 9BGEA76C0SB242182

NÚMERO DE SERIE 9BGEA76C0SB242182 REG N NÚMERO DE CHASIS 9BGEA76C0SB242182 REG N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A. IDENTIFICACION NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD \*\*\*\*\* BLINDAJE \*\*\*\*\* POTENCIA HP 130

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN DE FECHA IMPORT PUERTAS

482025000551897 1 10/04/2025 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD \*\*\*\*\*

FECHA MATRICULA FECHA EXP. LIC. TTD FECHA VENCIMIENTO

04/06/2025 04/06/2025 \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTEyTTO ENVIGADO


LT07004125986

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

SERIAL Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

CHASIS Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

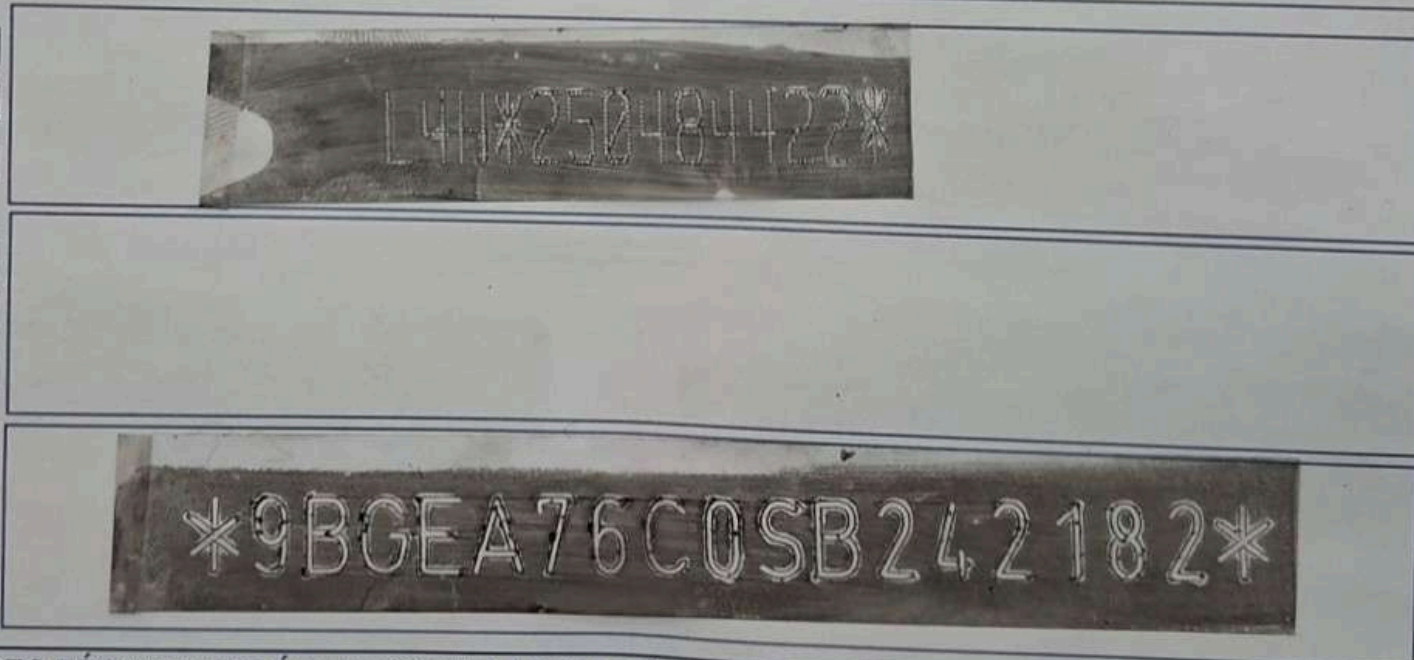

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

VER FOTO STICKER SERIAL N. 17 VER FOTO PANORAMICO N.18,

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.



## Registro de improntas

GO - FO - 041  
Versión 3.

Nº 311196

Colserauto

No. Serie

\*9BGEA76C0SB242182\*

No. Vin  
Chasis

\*9BGEA76C0SB242182\*

No. Motor

L4HX250484422\*

L4HX250484422\*

Registro de cargo de

PBT 004

Placa

Vehículo

TRACER

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQR

Código: 02/200449

Enviado



REPORTE DE RECLAMACIONES  
03/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| PRT004 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

| VIGENCIA POLIZA | VENCIDA |
|-----------------|---------|
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | CHEVROLET         | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2025       |
| TIPO        | TRACKER [2]       | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | PLATA             | CILINDRAJE   | 1200       |
| COD. FASEC. | 01606254          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | L4H250484422      | NACIONALIDAD | BRA        |
| No. CHASIS  | 9BGEA76C0SB242182 | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | 9BGEA76C0SB242182 | ORDEN        | 2143757741 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 20643      |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NA               |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 3/09/2026 | PLACA: | PRT004 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                       |        |   |
|-----------------------|-----------------------|--------|---|
| Compañía de Seguros   |                       |        |   |
| No.INSPECCION:        | 3123025467            | ROMBO: | 5 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING CALI |        |   |
| ASEGURABLE:           | No Aplica             |        |   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 91.200.000            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 91.200.000            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NA        |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado tanque silenciador          | NO VERIFICABLE |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR *      |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 501793

Fecha Expedición: 3 9 2026 Hora: 10:28 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10034500936

Tipo de servicio

PASAJEROS

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10034500936

Fecha matrícula

6/4/2025

PLACA

PRT004

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9BGEA76C0SB242182

Número VIN

9BGEA76C0SB242182

Número de motor

L4H\*250484422\*

Número de chasis

9BGEA76C0SB242182

Clasificación

CAMIONETA - PASAJEROS

Marca

CHEVROLET

Línea

TRACKER

Modelo

2025

Color

PLATA TIBURON

Cilindraje

1199

Carrocería

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

Capacidad de carga

0

Peso bruto vehicular

1719.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

18817

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

6/4/2026

Fecha vencimiento

6/3/2027

Fecha vigencia

6/4/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

6/4/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

268658914

Fecha de registro

6/3/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



## TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

268663213

6/3/2025

STRATTEyTTO ENVIGADO

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 11sqsqE      | 1bd66:               |
| Qisxq꠆uÁ ꠆꠆E | 956D5868A꠆6B9B; ꠆꠆ 4 |

%



e %



e %



e %



e %



e %



e %



e %



e %



e %



e %

n u i y t g i y y l i n d y

\$

%



|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| l i q s q E             | l b d 6 6 :                             |
| Q i s x q ǝ u Á ǝ ǝ i E | 9 5 6 D 5 8 6 8 A ǝ 6 8 5 9 8 ; ǝ ǝ i 4 |

%



n  
u  
i  
y  
t  
g  
i  
y  
i  
n  
d  
y

\$

%



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757741 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 03/09/2026 | <b>Hora:</b> | 10:24 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | PRT004           |
| <b>Marca:</b>            | CHEVROLET        |
| <b>Línea:</b>            | TRACKER [2]      |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL          |
| <b>Color:</b>            | PLATA            |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1200             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779               |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 03/09/2026              |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING CALI   |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | CALI                    |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9BGEA76C0SB242182 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9BGEA76C0SB242182 |
| <b>Número de motor:</b>  | L4H250484422      |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2025              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico



## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                          |
|---------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 03/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | CALI                     |
| <b>Placa:</b> | PRT004     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>CALI |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET         | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2025              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | L4H250484422      | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | 9BGEA76C0SB242182 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9BGEA76C0SB242182 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.





|                                         |                     |        |        |
|-----------------------------------------|---------------------|--------|--------|
| FECHA:                                  | 3/06/2026           | PLACA: | NFV488 |
| ATENDIDO PARA:                          | Compañía de Seguros |        |        |
| No.INSPECCION:                          | 1002994555          | ROMBO: | 104    |
| CENTRO DE INSPECCION: LIVIANOS CALLE 99 |                     |        |        |
|                                         |                     |        |        |
| ASEGURABLE:                             | SI                  |        |        |

D  
A  
T  
O  
S


|             |                                      |              |            |
|-------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | MERCEDES BENZ                        | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ                      | MODELO       | 2023       |
| TIPO        | GLE 350D                             | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | GRIS                                 | CILINDRAJE   | 1950       |
| COD. FASEC. | 05806097                             | COMBUSTIBLE  | NO APLICA  |
| No. MOTOR   | 65492081652526                       | NACIONALIDAD | ALE        |
| No. CHASIS  | W1N1671171A939444                    | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | ***                                  | ORDEN        | 2143756217 |
| SERVICIO    | PARTICULAR                           |              |            |
| KILOMETRAJE | 49167                                |              |            |
| ENVIADO A   | PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91 |              |            |

|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL       | BOGOTA                   |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 384.200.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 384.200.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E  
S  
T  
A  
D  
O  
  
G  
E  
N  
E  
R  
A  
L

|                |                             |      |
|----------------|-----------------------------|------|
| LATONERIA      | #####                       | 97%  |
| PINTURA        | #####                       | 95%  |
| VIDRIOS        | #####                       | 100% |
| CHASIS         | #####                       | 100% |
| TAPICERIA      | #####                       | 100% |
| FUGAS FLUIDOS  | #####                       | 100% |
| IDENTIFICACION | #####                       | 100% |
|                | 0% 60% 90% 100%             |      |
|                | Deficiente Aceptable Optimo |      |

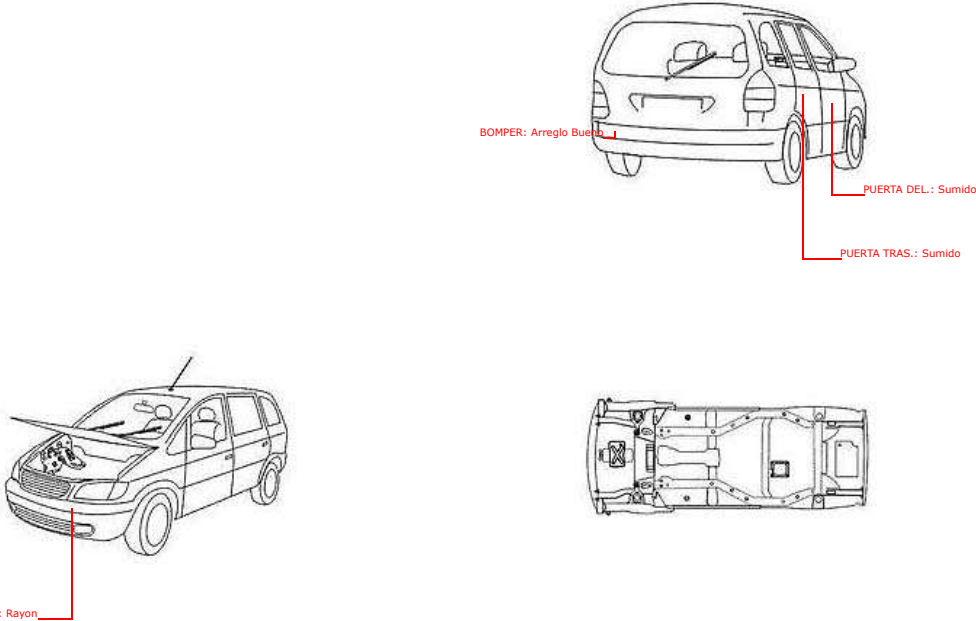

Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES DE ENCENDIDOS FUNCIONALES,COMPRESOR DE AIRE,CABLE CARGADOR,KIT DE CARRETERA INCOMPLETO,RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO,PLACA DELANTERA DOBLADA,LIMITA INSPECCIÓN VISUAL PARTES BAJAS POR PROTECTORES INFERIORES,LLANTAS APROXIMÁNDOSE A TOPE DE DESGASTE,NO SE REALIZA MARCACIÓN DE BATERÍA POR DIFICIL ACCESO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A  
C  
C  
E  
S  
O  
R  
I  
O  
S

| ✓ ORIGINAL    ● OPCIONAL    ✗ NO TIENE |                     |             |              |                   |              |        |                    |                         |              |                   |                    |                  |                 |           |                    |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|
|                                        |                     |             |              |                   |              |        |                    |                         |              |                   |                    |                  |                 |           |                    |
| RADIO                                  | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR | CAJA DE CD'S | PLANTA            | PARLANTES    | TWITER | VIDRIOS ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD   | DESEMPAÑADOR | ESPEJO RETROVISOR | ESPEJOS ELECTRICOS | PLUMILLA TRASERA | BLOQUEO CENTRAL | 3er. STOP | DIRECCION ASISTIDA |
| ✓                                      | ✗                   | ✗           | ✗            | ✗                 | ✓            | ✓      | ✓                  | ●                       | ✓            | ✓                 | ✓                  | ✓                | ✓               | ✓         | ✓                  |
|                                        |                     |             |              |                   |              |        |                    |                         |              |                   |                    |                  |                 |           |                    |
| DIRECCION HIDRAULICA                   | AIRE ACONDICIO.     | LLANTAS     | COPAS        | RINES             | AMPLIACIONES | ALARMA | RELOJ              | CINTURONES DE SEGURIDAD | ENCENDEDOR   | TAMPERIA DE CUERO | EXPLORADORAS       | PORTA EQUIPAJE   | TECHO CORREDIZO | SPOILER   | OTROS              |
| ✗                                      | ✓                   | ✓           | ✗            | ✓                 | ✓            | ✓      | ✓                  | ✓                       | ✗            | ✓                 | ✗                  | ✓                | ✓               | ✓         | ✗                  |
| DESCRIPCION                            |                     |             |              | MARCA REFERENCIA  |              |        |                    | CANTIDAD                |              |                   |                    | VALOR            |                 |           |                    |
| PELICULA DE SEGURIDAD                  |                     |             |              | PIRELLI           |              |        |                    | 1                       |              |                   |                    | \$ 0             |                 |           |                    |
| ABS                                    |                     |             |              | ORIGINAL ORIGINAL |              |        |                    | 1                       |              |                   |                    | \$ 0             |                 |           |                    |
| AIR BAG                                |                     |             |              | ORIGINAL ORIGINAL |              |        |                    | 7                       |              |                   |                    | \$ 0             |                 |           |                    |
| CAMARA DE REVERSA                      |                     |             |              | ORIGINAL ORIGINAL |              |        |                    | 1                       |              |                   |                    | \$ 0             |                 |           |                    |
| RC                                     |                     |             |              | OTROS B           |              |        |                    | 1                       |              |                   |                    | \$ 0             |                 |           |                    |
| SENSOR DE REVERSA                      |                     |             |              | ORIGINAL ORIGINAL |              |        |                    | 6                       |              |                   |                    | \$ 0             |                 |           |                    |

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA MERCEDES BENZ

3/06/2026

CLASE CAMIONETA PASAJ.

3/06/2026

TIPO GLE 350D

3/06/2026

3/06/2026

3/06/2026

3/06/2026



| COLSERAUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| INFORME TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 2291494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL<br>Este contiene sistemas de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| DATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MERCEDES BENZ                      |
| CLASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAMIONETA PASAJ.                   |
| TIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GLE 350D                           |
| MODELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023                               |
| NACIONALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALE                                |
| COLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GRIS                               |
| CILINDRAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1950                               |
| No.MOTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65492081652526                     |
| No.SERIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***                                |
| No.CHÁSIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W1N1671171A939444                  |
| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| REPUBLICA DE COLOMBIA<br>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029986668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| PLACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NFV488                             |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MERCEDES BENZ                      |
| LÍNEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GLE 350 DE 4MATIC                  |
| MODELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023                               |
| CILINDRADA CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.950                              |
| COLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GRIS SELENITA METALIZADA           |
| SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PARTICULAR                         |
| CLASE DE VEHÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAMIONETA                          |
| TIPO CARROCERÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WAGON                              |
| COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIESELEC                           |
| CAPACIDAD Kg/PSJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                  |
| NÚMERO DE MOTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65492081652526                     |
| REG N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VIN W1N1671171A939444              |
| NÚMERO DE SERIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *****                              |
| REG N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NÚMERO DE CHÁSIS W1N1671171A939444 |
| PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BANCOLOMBIA S.A.                   |
| FECHA MATRICULA 11/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| FECHA EXP. LIC. TTD 11/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| FECHA VENCIMIENTO *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| ORGANISMO DE TRANSITO STRIA TOYOTTE MCPAL FUNZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 192023000040030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| POTENCIA HP 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| VE FECHA IMPUT. PUNTAJAS 17/06/2023 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| RESTRICCION MOVILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| BANCAS *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA/VITI 811011779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| DIRECCIÓN CR 52-14-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| TELÉFONO 3173834058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Rombo 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| MOTOR Original NIT: 860.053.523-8 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| Regrabado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| Grabado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| SERIAL Original NIT: 860.053.523-8 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Regrabado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| Grabado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| CHÁSIS Original NIT: 860.053.523-8 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Regrabado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| Grabado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| Firma Jairo Martín Martínez Cárdenas Técnico en Sistemas de Identificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Firma Cliente CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745.2121 / FAX: (571) 271.3050 - Bogotá Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Bar PBX: (575) 368.6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (574) 262.4813 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 589.8464 Cel 313.395.4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13. CDA / PBX: (574) 262.4813 - Cali Flora: Av 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345.1191 - Cali Sur 9C - 70 / PBX: (572) 310.4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av B Libertador 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603 RESTO DEL PAÍS Y HORARIOS DE ATENCIÓN CONSULETOS EN WWW.COLSERAUTO.COM |                                    |



Registro de Improntas  
GO - FO - 041  
Versión 3.

Nº 305027

Colserauto

No. Serie

W1N1671171A939444

W1N1671171A939444

No. Vin  
Chasis



MERCEDES BENZ AG

W1N1671171A939444



MERCEDES BENZ AG

W1N1671171A939444

No.

222860026500

1654105704

22311006904

222860026500

1654105704

22311006904

Registro de cargo de:

Placa

Vehículo

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQRE y Correo: 322 240 1100

REPORTE DE RECLAMACIONES  
 03/06/2026

|        | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| NFV488 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |  |
|-----------------|---------|--|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |  |
|-----------------|---------|--|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



|                       |                   |        |        |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 3/06/2026         | PLACA: | NFV488 |
| ATENDIDO PARA:        |                   |        |        |
| Compañía de Seguros   |                   |        |        |
| No.INSPECCION:        | 1002994555        | ROMBO: | 104    |
| CENTRO DE INSPECCION: | LIVIANOS CALLE 99 |        |        |
| ASEGURABLE:           | No Aplica         |        |        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 384.200.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 384.200.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | MERCEDES BENZ     | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2023       |
| TIPO        | GLE 350D          | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | GRIS              | CILINDRAJE   | 1950       |
| COD. FASEC. | 05806097          | COMBUSTIBLE  | NO APLICA  |
| No. MOTOR   | 65492081652526    | NACIONALIDAD | ALE        |
| No. CHASIS  | W1N1671171A939444 | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | ***               | ORDEN        | 2143756217 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 49167      |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NA               |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapicería asientos                   | BUENO     |
| Estado tapicería techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | FUNCIONA  |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | BUENO     |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 484424

Fecha Expedición: 3 6 2026 Hora: 3:37 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10029986668

### Tipo de servicio

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10029986668

### Fecha matrícula

9/11/2023

### PLACA

NFV488

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

W1N1671171A939444

### Clasificación

CAMIONETA

### Color

GRIS SELENTA METALIZADA

### Capacidad total de pasajeros

### País de origen

### Regrabación motor

NO

### Número regrabación motor

### Tiene prenda

NO

### Número VIN

W1N1671171A939444

### Marca

MERCEDES BENZ

### Cilindraje

1950

### Pasajeros sentados

### Días matriculados

### Regrabación chasis

NO

### Número regrabación chasis

### Tiene gravamen

NO

### Número de motor

65492081652526

### Línea

GLE 350 DE 4MATIC

### Carrocería

### Capacidad de carga

0

### Número de registro

### Regrabación serie

NO

### Número regrabación serie

### Identificador de carrocería

### Número de chasis

W1N1671171A939444

### Modelo

2023

### Número de ejes

2

### Peso bruto vehicular

3260.00

### Repotenciado

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación VIN

### Identificador de color

14247

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

9/9/2025

Fecha vencimiento

9/8/2026

Fecha vigencia

9/9/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

9/11/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

217709511

Fecha de registro

9/11/2023

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYtTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.





|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | NFV488                 |
| Fecha Servicio: | 3/06/2026 2:16:56 p.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | NFV488                 |
| Fecha Servicio: | 3/06/2026 2:16:56 p.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16




Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19

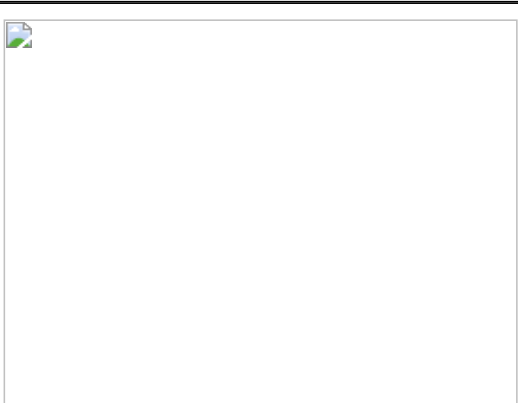

INFORME FOTOGRÁFICO

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143756217 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 03/06/2026 | <b>Hora:</b> | 02:18 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | NFV488           |
| <b>Marca:</b>            | MERCEDES BENZ    |
| <b>Línea:</b>            | GLE 350D         |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL          |
| <b>Color:</b>            | GRIS             |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1950             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | NO APLICA        |

**Aspectos Generales**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779               |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 03/06/2026              |
| <b>Centro de Validación:</b> | LIVIANOS CALLE 99       |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BOGOTA D.C.             |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | W1N1671171A939444 |
| <b>Número de Serie:</b>  | ***               |
| <b>Número de motor:</b>  | 65492081652526    |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2023              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico



|                                             |                     |        |        |
|---------------------------------------------|---------------------|--------|--------|
| FECHA:                                      | 9/07/2026           | PLACA: | LFS328 |
| ATENDIDO PARA:                              | Compañía de Seguros |        |        |
| No.INSPECCION:                              | 3123007158          | ROMBO: | 6      |
| CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI |                     |        |        |
|                                             |                     |        |        |
| ASEGURABLE:                                 | NO                  |        |        |

DATOS

|             |                                                |              |            |
|-------------|------------------------------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | FORD                                           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ                                | MODELO       | 2022       |
| TIPO        | EXPLORER [6]                                   | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | BLANCO                                         | CILINDRAJE   | 2300       |
| COD. FASEC. | 03006145                                       | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | NGA95877                                       | NACIONALIDAD | USA        |
| No. CHASIS  | 1FMSK8FHONGA95877                              | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | 1FMSK8FHONGA95877                              | ORDEN        | 2143756868 |
| SERVICIO    | PARTICULAR                                     |              |            |
| KILOMETRAJE | 666815                                         |              |            |
| ENVIADO A   | CARRERA 4 B # 36 A – 39<br>SECTOR LAS DELICIAS |              |            |


|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL       | CALI                     |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 173.700.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 173.700.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• MARCO FRONTAL: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

ESTADO GENERAL

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 53%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 75%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 88%       |        |      |
| CHASIS         | #####      | 100%      |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 100%      |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

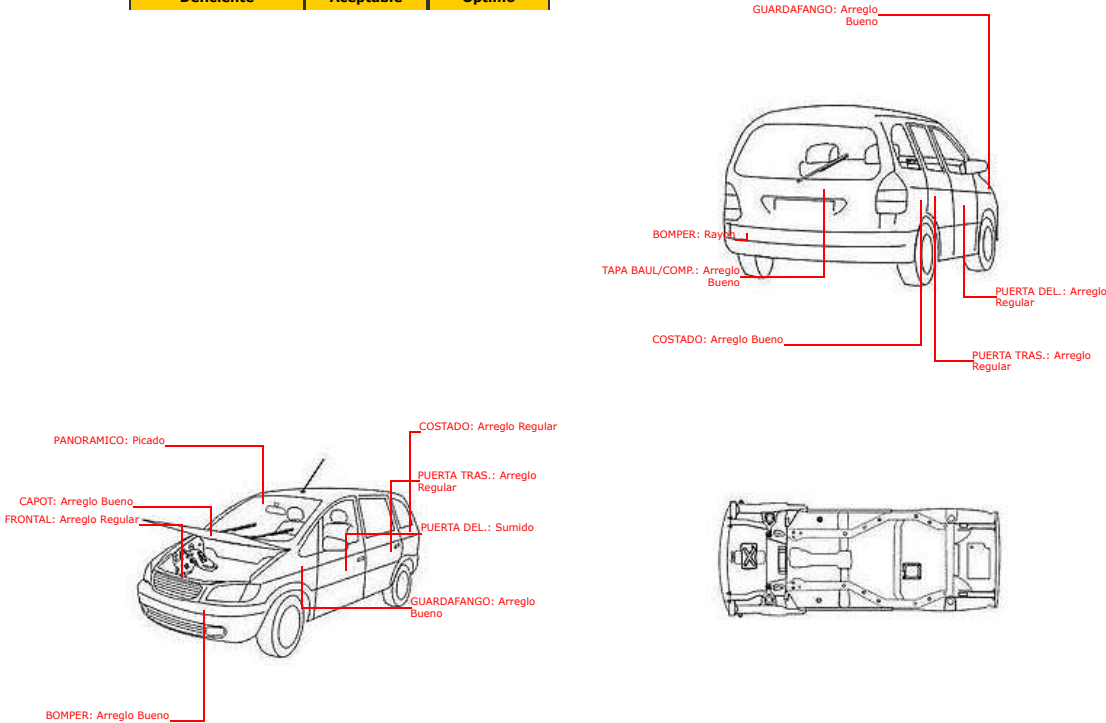

Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES CONTROL FUNCIONAL,EQUIPO DE CARRETERA, LLAVE DE PERNOS, GATO, LLANTA DE REPUESTO. SUMIDOS Y RAYONES. PANORÁMICO DELANTERO PICADO. MOTIVO RECHAZO: PRESENTA ARREGLO REGULAR EN MARCO FRONTAL SUPERIOR. AFECTA CONCEPTO ASEGURABILIDAD., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, MARCO FRONTAL,

ACCESORIOS

| ✓ ORIGINAL           |                     |             | ● OPCIONAL   |        |                | ✗ NO TIENE |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
|----------------------|---------------------|-------------|--------------|--------|----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|
|                      |                     |             |              |        |                |            |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
| RADIO                | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR | CAJA DE CD'S | PLANTA | PARLANTES      | TWITER     | VIDRIOS ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD   | DESEMPANADOR | ESPEJO RETROVISOR  | ESPEJOS ELECTRICOS | PLUJILLA TRASERA | BLOQUEO CENTRAL | 3er. STOP | DIRECCION ASISTIDA |
| ✓                    | ✗                   | ✗           | ✗            | ✗      | ✓              | ✓          | ✓                  | ●                       | ✓            | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓               | ✓         | ✓                  |
|                      |                     |             |              |        |                |            |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
| DIRECCION HIDRAULICA | AIRE ACONDICION.    | LLANTAS     | COPAS        | RINES  | AMPLIFICADORES | ALARMA     | RELOJ              | CINTURONES DE SEGURIDAD | ENCENDEDOR   | TAPICERIA DE CUERO | EXPLORADORES       | PORTA EQUIPAJE   | TECHO CORREDIZO | SPOILER   | OTROS              |
| ✗                    | ✓                   | ✓           | ✓            | ✓      | ✗              | ✗          | ✓                  | ✓                       | ✓            | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓               | ✓         | ✗                  |

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|-------------------|----------|-------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OTROS             | 1        | \$ 0  |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL | 7        | \$ 0  |
| CAMARA DE REVERSA     | ORIGINAL NA       | 1        | \$ 0  |
| RC                    | OTROS D           | 1        | \$ 0  |
| SENSOR DE REVERSA     | ORIGINAL NA       | 1        | \$ 0  |

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION

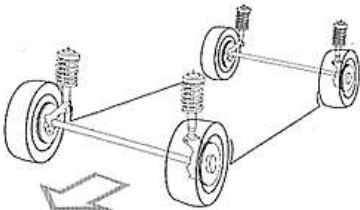

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

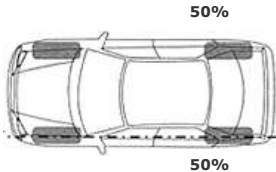

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD



9/07/2026

CLASE CAMIONETA PASAJ.



9/07/2026

TIPO EXPLORER [6]



9/07/2026



9/07/2026



9/07/2026



9/07/2026



FECHA:

9/07/2026

No. Informe

3123007158

PLACA:

LFS328

SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

## DATOS

|              |                  |
|--------------|------------------|
| MARCA        | FORD             |
| CLASE        | CAMIONETA PASAJ. |
| TIPO         | EXPLORER LIMITED |
| MODELO       | 2022             |
| NACIONALIDAD | COL              |
| COLOR        | BLANCO           |
| CILINDRAJE   | 2261             |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| NOMBRE                     | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT) | 811011779               |
| DIRECCIÓN                  | CR 52 14 30             |
| TELÉFONO                   | 3173834058              |
| Rombo                      | 6                       |

No.MOTOR

NGA95877

No.SERIE

1FMSK8FH0NGA95877

No.CHASIS

1FMSK8FH0NGA95877

## DOCUMENTOS

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

**LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026767549**

PLACA: LFS328 MARCA: FORD LINEA: EXPLORER LIMITED MODELO: 2022  
CILINDRADA CC: 2261 COLOR: BLANCO PLATINO SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA TIPO CARROCERIA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD KG/PSI: 7

NÚMERO DE MOTOR: NGA95877 REG. VIN: 1FMSK8FH0NGA95877

NÚMERO DE SERIE: REG. NÚMERO DE CHASIS: 1FMSK8FH0NGA95877 REG. N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: BANCOLOMBIA S.A. IDENTIFICACIÓN: NIT: 8909039388

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: BLINDAJE: POTENCIA HP: 300

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482022000394019 FECHA IMPORT: 23/06/2022 PUERTAS: 5

FECHA MATRICULA: 29/07/2022 FECHA EXP. LIC. TTD: 29/07/2022 FECHA VENCIMIENTO: \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE PALMIRA

LT06004664398

## CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

SERIAL Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

CHASIS Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

## OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este Informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015  
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 3121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americanas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2, Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM



## Registro de Improntas

Nº 285624

**COLSERAUTO**

GO - FO - 041  
Versión 2.

No. Serie

\*1FMSK8FHONGA95877\*

No. Vin  
Chasis

\*1FMSK8FHONGA95877\*

No. Motor



Registro a cargo de:

**LPS 328**

Placa:

Vehículo:

**FORD E. Limited**

fax: 7452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente: [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com)

Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)


**Palmira**



REPORTE DE RECLAMACIONES  
 09/07/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA      | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|------------|-----------------|
| LFS328 | DAÑOS MENOR CUANTIA | 26/01/2023 | \$ 4.093.147    |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE  
COMERCIAL



|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 9/07/2026 | PLACA: | LFS328 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                       |   |
|-----------------------|------------|-----------------------|---|
| Compañía de Seguros   |            |                       |   |
| No.INSPECCION:        | B123007158 | ROMBO:                | 6 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING CALI |   |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica             |   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 173.700.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 173.700.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | FORD              | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2022       |
| TIPO        | EXPLORER [6]      | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 2300       |
| COD. FASEC. | 03006145          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | NGA95877          | NACIONALIDAD | USA        |
| No. CHASIS  | 1FMSK8FH0NGA95877 | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | 1FMSK8FH0NGA95877 | ORDEN        | 2143756868 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 66815      |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | FUERA DE NIVEL   |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | BUENO            |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | BUENO          |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | BUENO          |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | FUNCIONA  |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado tanque silenciador          | NO VERIFICABLE |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | BUENO          |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 491242

Fecha Expedición: 9 7 2026 Hora: 9:32 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10026767549

### Tipo de servicio

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10026767549

### Fecha matrícula

7/29/2022

### PLACA

LFS328

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

1FMSK8FH0NGA95877

### Clasificación

CAMIONETA

### Color

BLANCO PLATINO

### Capacidad total de pasajeros

### País de origen

### Regrabación motor

NO

### Número regrabación motor

### Tiene prenda

NO

### Número VIN

1FMSK8FH0NGA95877

### Marca

FORD

### Cilindraje

2261

### Pasajeros sentados

### Días matriculados

### Regrabación chasis

NO

### Número regrabación chasis

### Tiene gravamen

NO

### Número de motor

NGA95877

### Línea

EXPLORER LIMITED

### Carrocería

### Capacidad de carga

0

### Número de registro

### Regrabación serie

NO

### Número regrabación serie

### Identificador de carrocería

### Número de chasis

1FMSK8FH0NGA95877

### Modelo

2022

### Número de ejes

2

### Peso bruto vehicular

2679.00

### Repotenciado

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación VIN

### Identificador de color

8591

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

7/28/2025

Fecha vencimiento

7/27/2026

Fecha vigencia

7/28/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

N

Número de documento

8909039388

Fecha inicio (Propiedad)

7/29/2022

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

192750341

Fecha de registro

7/29/2022

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYTE PALMIRA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

192717029

7/29/2022

STRATTOyTTEPALMIRA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | LFS328                 |
| Fecha Servicio: | 9/07/2026 9:28:16 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | LFS328                 |
| Fecha Servicio: | 9/07/2026 9:28:16 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143756868 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 09/07/2026 | <b>Hora:</b> | 09:28 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | LFS328           |
| <b>Marca:</b>            | FORD             |
| <b>Línea:</b>            | EXPLORER [6]     |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL          |
| <b>Color:</b>            | BLANCO           |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 2300             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779               |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 09/07/2026              |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING CALI   |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | CALI                    |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 1FMSK8FH0NGA95877 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 1FMSK8FH0NGA95877 |
| <b>Número de motor:</b>  | NGA95877          |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2022              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| CODIGO | NOVEDAD                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52     | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218    | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico





## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                          |
|---------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 09/07/2026 | <b>Ciudad:</b>             | CALI                     |
| <b>Placa:</b> | LFS328     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>CALI |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | FORD              | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2022              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | NGA95877          | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | 1FMSK8FH0NGA95877 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 1FMSK8FH0NGA95877 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.

FECHA: 6/07/2026

PLACA:

LQV023

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

No.INSPECCION: 3123005937ROMBO: 3

CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI

ASEGURABLE: Asegurable Con Condiciones

DATOS

ESTADO GENERAL

|             |                                             |              |              |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | COLSERAUTO S.A.                             | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | PICKUP DOBLE CA                             | MODELO       | 2023         |
| TIPO        | L200 [5] [FL]                               | CARROCERIA   | DOBLE CAB 4P |
| COLOR       | BLANCO                                      | CILINDRAJE   | 2442         |
| COD. FASEC. | 06221030                                    | COMBUSTIBLE  | DIESEL       |
| No. MOTOR   | 4N15UJN8967                                 | NACIONALIDAD | TAI          |
| No. CHASIS  | MMBJJKL10PH029451                           | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | MMBJJKL10PH029451                           | ORDEN        | 2143756806   |
| SERVICIO    | PARTICULAR                                  |              |              |
| KILOMETRAJE | 58410                                       |              |              |
| ENVIADO A   | CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS |              |              |

|                |       |      |
|----------------|-------|------|
| LATONERIA      | ##### | 78%  |
| PINTURA        | ##### | 75%  |
| VIDRIOS        | ##### | 100% |
| CHASIS         | ##### | 100% |
| TAPICERIA      | ##### | 85%  |
| FUGAS FLUIDOS  | ##### | 100% |
| IDENTIFICACION | ##### | 100% |

0%

Deficiente

60%

Aceptable

90%

Optimo

100%

CAPOT: Sumido

CAPOTA: Sumido

PUERTA TRAS.: Sumido

PUERTA DEL.: Sumido

GUARDAFANGO: Rayon

BOMPER: Arreglo Regular

COSTADO: Arreglo Regular


ESTRIBO DER.: Golpe Medio

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVES CONTROL FUNCIONAL, 1 LLAVE SENCILLA NO FUNCIONAL, EQUIPO DE CARRETERA, LLAVE DE PERNOS, GATO, LLANTA DE REPUESTO. SUMIDOS Y RAYONES. PISO PLATÓN PERFORADO POR INSTALACIÓN BARRA ANTIVUELCO,NO PRESENTA PALANCA APERTURA TAPA GASOLINA. PRESENTA TESTIGO FALLA MOTOR ENCENDIDO, LLANTAS EN MAL ESTADO SE SUGIERE CORREGIR PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, STOP TRASERO DERECHO, STOP TRASERO IZQUIERDO, TESTIGO CHECK ENGINE,

|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL       | CALI                     |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 154.100.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 154.100.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- TESTIGO CHECK ENGINE: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

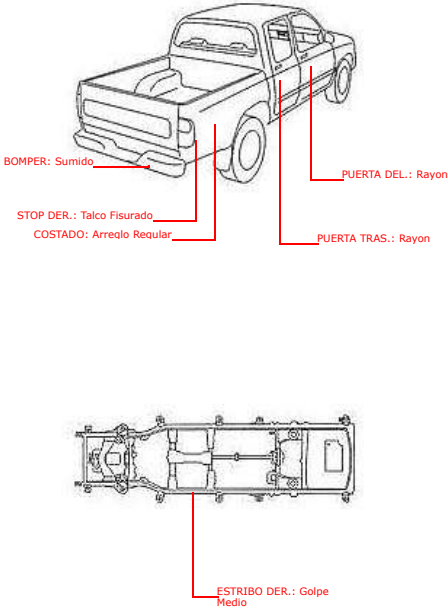

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL

● OPCIONAL

✗ NO TIENE

|                      |                     |             |              |        |              |        |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
|----------------------|---------------------|-------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|
|                      |                     |             |              |        |              |        |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
| RADIO                | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR | CAJA DE CD'S | PLANTA | PARLANTES    | TWITER | VIDRIOS ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD   | DESEMPAÑADOR | ESPEJO RETROVISOR  | ESPEJOS ELECTRICOS | PLUMILLA TRASERA | BLOQUEO CENTRAL | 3er. STOP | DIRECCION ASISTIDA |
| ●                    | ✗                   | ✗           | ✗            | ✗      | ✓            | ✓      | ✓                  | ●                       | ✓            | ✓                  | ✓                  | ✗                | ✓               | ✓         | ✗                  |
|                      |                     |             |              |        |              |        |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
| DIRECCION HIDRAULICA | AIRE ACONDIC.       | LLANTAS     | COPAS        | RINES  | AMPLIACIONES | ALARMA | RELOJ              | CINTURONES DE SEGURIDAD | ENCENDEDOR   | TAPICERIA DE CUERO | EXPLOSIONES        | PORTA EQUIPAJE   | TECHO CORREDIZO | SPOILER   | OTROS              |
| ✓                    | ✓                   | ✓           | ✓            | ✓      | ✗            | ✗      | ✓                  | ✓                       | ✓            | ✗                  | ✗                  | ✗                | ✗               | ✗         | ✗                  |

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|-------------------|----------|-------|
| RADIO                 | OTROS             | 1        | \$ 0  |
| PELICULA DE SEGURIDAD | OTROS             | 1        | \$ 0  |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL | 2        | \$ 0  |
| BARRA ANTIVUELCO      | OTROS             | 1        | \$ 0  |
| CAMARA DE REVERSA     | OTROS NA          | 1        | \$ 0  |
| RC                    | OTROS C           | 1        | \$ 0  |



FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION

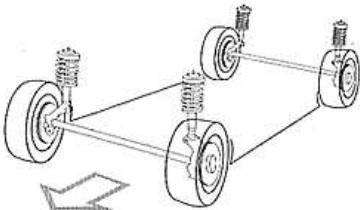


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

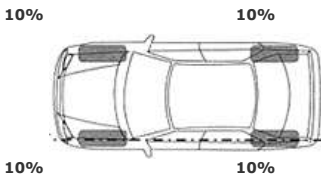

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA MITSUBISHI



6/07/2026

CLASE PICKUP DOBLE CAB



6/07/2026

TIPO L200 [5] [FL]



6/07/2026



6/07/2026



6/07/2026



6/07/2026



|        |           |             |                       |
|--------|-----------|-------------|-----------------------|
| FECHA: | 6/07/2026 | No. Informe | 3123005937            |
| PLACA: | LQV023    | Ciudad      | SATELITE RENTING CALI |

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

## DATOS

|              |                  |
|--------------|------------------|
| MARCA        | MITSUBISHI       |
| CLASE        | CAMIONETA PASAJ. |
| TIPO         | L200 GLX         |
| MODELO       | 2023             |
| NACIONALIDAD | COL              |
| COLOR        | BLANCO           |
| CILINDRAJE   | 2442             |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| NOMBRE                     | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT) | 811011779               |
| DIRECCIÓN                  | CR 52 14 30             |
| TELÉFONO                   | 3173834058              |
| Rombo                      | 3                       |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| No.MOTOR    | No.SERIE          | No.CHASIS         |
| 4N15UJN8967 | MMBJJKL10PH029451 | MMBJJKL10PH029451 |

## DOCUMENTOS

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

**LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027947640**

PLACA: LQV023 MARCA: MITSUBISHI LINEA: L200 GLX MT MODELO: 2023  
CILINDRAJE CC: 2.442 COLOR: BLANCO DIAMANTE SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA TIPO CARROCERIA: DOBLE CABINA CON DIESEL COMBUSTIBLE: CAPACIDAD KGPS: 5

NÚMERO DE MOTOR: 4N15UJN8967 REG: N VIN: MMBJJKL10PH029451

NÚMERO DE SERIE: REG: N NÚMERO DE CHASIS: MMBJJKL10PH029451 REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: BLINDAJE: POTENCIA HP: 134

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352022000525667 FECHA IMPORT: 05/11/2022 PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: \*\*\*\*\*


FECHA MATRICULA: 13/12/2022 FECHA EXP. LIC. TTD: 13/12/2022 FECHA VENCIMIENTO: \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TROYTE MCPAL FUNZA

LT07002147218

## CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐
- SERIAL** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐
- CHASIS** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

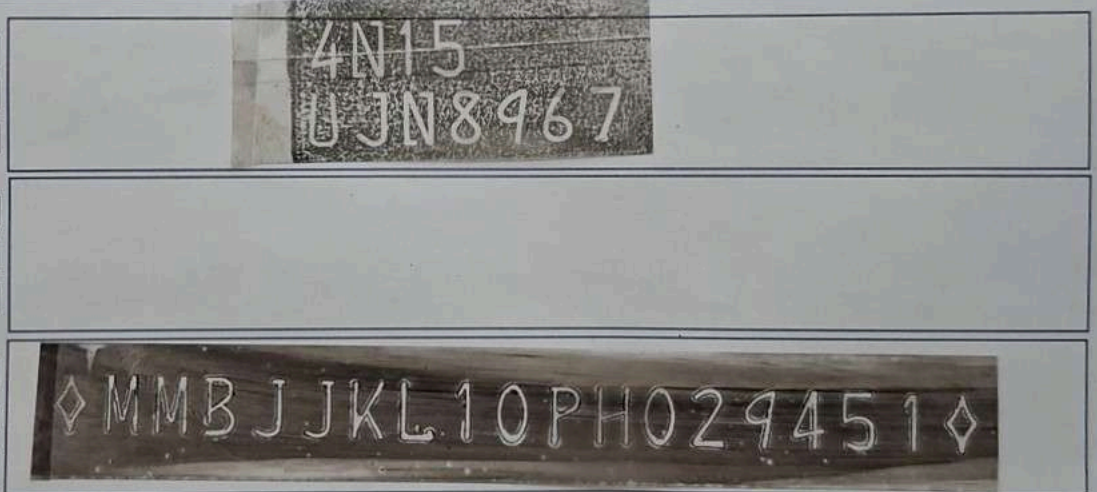

## OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015  
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Carrera 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603  
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

# Registro de Improntas

GO - FO - 041  
Versión 2.

Nº 285616

**COLSERAUTO**

No. Serie

◇MMBJJKL10PH029451◇

No. Vin  
Chasis

◇MMBJJKL10PH029451◇

No. Motor

4N15  
UJN8967

4N15  
UJN8967

Registro a cargo de:

**LQV 023**

Placa:

Vehículo:

**M.**

Pbx: 7452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente: [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com)

Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

**FUNLA**





REPORTE DE RECLAMACIONES  
06/07/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| LQV023 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion debiera considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE  
COMERCIAL



D  
A  
T  
O  
S

|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | MITSUBISHI        | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | PICKUP DOBLE CA   | MODELO       | 2023         |
| TIPO        | L200 [5] [FL]     | CARROCERIA   | DOBLE CAB 4P |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 2442         |
| COD. FASEC. | 06221030          | COMBUSTIBLE  | DIESEL       |
| No. MOTOR   | 4N15UJN8967       | NACIONALIDAD | TAI          |
| No. CHASIS  | MMBJJKL10PH029451 | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | MMBJJKL10PH029451 | ORDEN        | 2143756806   |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 58410        |

M  
O  
T  
O  
R

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | FUERA DE NIVEL   |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | BUENO            |

E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

P  
A  
R  
T  
E  
  
B  
A  
J  
A

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | SIN FUGA  |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 6/07/2026 | PLACA: | LQV023 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                       |        |   |
|-----------------------|-----------------------|--------|---|
| Compañía de Seguros   |                       |        |   |
| No.INSPECCION:        | 3123005937            | ROMBO: | 3 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING CALI |        |   |
| ASEGURABLE:           | No Aplica             |        |   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 154.100.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 154.100.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | BUENO          |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | BUENO          |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NA        |
| Estado tapiceria asientos                   | REGULAR * |
| Estado tapiceria techo                      | REGULAR * |
| Estado carteras puertas                     | REGULAR * |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | REGULAR * |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado tanque silenciador          | NO VERIFICABLE |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | NA             |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 490563

Fecha Expedición: 6 7 2026 Hora: 11:47 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10027947640

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10027947640

Fecha matrícula

12/13/2022

PLACA

LQV023

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

MMBJJKL10PH029451

Clasificación

CAMIONETA

Color

BLANCO DIAMANTE

Capacidad total de pasajeros

Número VIN

MMBJJKL10PH029451

Marca

MITSUBISHI

Cilindraje

2442

Pasajeros sentados

Número de motor

4N15UJN8967

Línea

L200 GLX MT

Carrocería

Capacidad de carga

689

Número de chasis

MMBJJKL10PH029451

Modelo

2023

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

2850.00

País de origen

Días matriculados

Número de registro

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

Identificador de color

569

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

12/10/2025

Fecha vencimiento

12/9/2026

Fecha vigencia

12/10/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

12/13/2022

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

200711225

Fecha de registro

12/13/2022

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYtTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | LQV023                  |
| Fecha Servicio: | 6/07/2026 11:44:15 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | LQV023                  |
| Fecha Servicio: | 6/07/2026 11:44:15 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143756806 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 06/07/2026 | <b>Hora:</b> | 11:44 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | LQV023           |
| <b>Marca:</b>            | MITSUBISHI       |
| <b>Línea:</b>            | L200 [5] [FL]    |
| <b>Clase:</b>            | PICKUP DOBLE CAB |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | DOBLE CAB 4P     |
| <b>Color:</b>            | BLANCO           |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 2442             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | DIESEL           |

**Aspectos Generales**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779               |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 06/07/2026              |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING CALI   |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | CALI                    |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | MMBJJKL10PH029451 |
| <b>Número de Serie:</b>  | MMBJJKL10PH029451 |
| <b>Número de motor:</b>  | 4N15UJN8967       |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2023              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico






**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

|               |            |                            |                          |
|---------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 06/07/2026 | <b>Ciudad:</b>             | CALI                     |
| <b>Placa:</b> | LQV023     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>CALI |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | MITSUBISHI        | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2023              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | 4N15UJN8967       | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | MMBJJKL10PH029451 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | MMBJJKL10PH029451 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

**OBSERVACIONES****jessica.moreno@colserauto.com****Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
Todos los derechos reservados.






|             |                      |              |            |
|-------------|----------------------|--------------|------------|
| MARCA       | VOLVO                | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ      | MODELO       | 2022       |
| TIPO        | XC90 [2]             | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | PLATA                | CILINDRAJE   | 1969       |
| COD. FASEC. | 09406084             | COMBUSTIBLE  | HÍBRIDO    |
| No. MOTOR   | 4145682              | NACIONALIDAD | SUE        |
| No. CHASIS  | YV1LFBAADN1781442    | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | YV1LFBAADN1781442    | ORDEN        | 2143753648 |
| SERVICIO    | PARTICULAR           |              |            |
| KILOMETRAJE | 102992               |              |            |
| ENVIADO A   | CARRERA 52 # 14 - 30 |              |            |

|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL       | MEDELLIN                 |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 46 80 108             |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3157418738 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 288.700.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 288.700.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 89%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 85%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 100%      |        |      |
| CHASIS         | #####      | 100%      |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 100%      |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

 **NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:**

- **LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS**

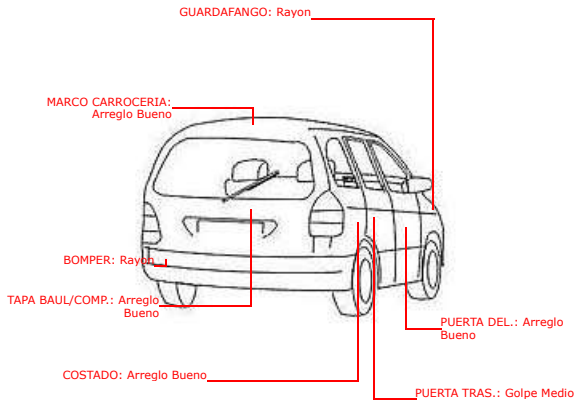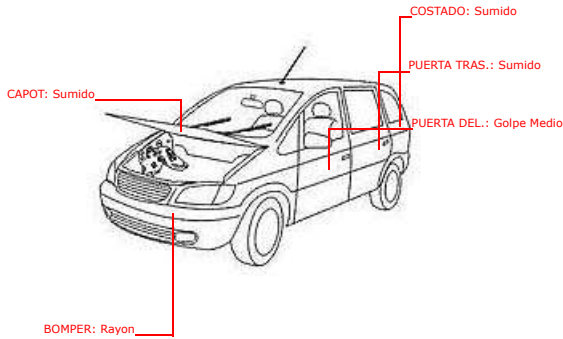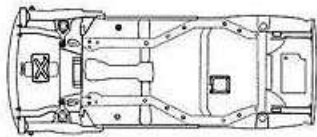

observaciones: AIRE ACONDICIONADO FUNCIONAL, PROTECTORES INFERIORES LIMITAN INSPECCION, BOMPER TRASERO CON DESAJUSTE, 1 LLAVE CONTROL FUNCIONAL,KIT DESPINCHE OK, CARGADOR OK, COMPRESOR NO,KIT OK,EXTINTOR OK., DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS,

| <div>✓ ORIGINAL   ● OPCIONAL   ✗ NO TIENE</div>   |                     |                     |              |                                                   |              |         |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|
|                                                   |                     |                     |              |                                                   |              |         |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
| RADIO                                             | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR         | CAJA DE CD'S | PLANTA                                            | PARLANTES    | TWITTER | VIDRIOS ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD   | DESEMPAÑADOR | ESPEJO RETROVISOR  | ESPEJOS ELECTRICOS | PLUMILLA TRASERA | BLOQUEO CENTRAL | 2er. STOP | DIRECCION ASISTIDA |
| ✗                                                 | ✓                   | ✗                   | ✗            | ✗                                                 | ✓            | ✓       | ✓                  | ●                       | ✓            | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓               | ✓         | ✓                  |
|                                                   |                     |                     |              |                                                   |              |         |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
| DIRECCION HIDRAULICA                              | AIRE ACONDICION.    | LLANTAS             | COPAS        | RINES                                             | AMPLIACIONES | ALARMA  | RELOJ              | CINTURONES DE SEGURIDAD | ENCENDEDOR   | TAPICERIA DE CUERO | EXPLORADORES       | PORTA EQUIPAJE   | TECHO CORREDIZO | SPOILER   | OTROS              |
| ✗                                                 | ✓                   | ✓                   | ✗            | ✓                                                 | ✓            | ✓       | ✓                  | ✓                       | ✗            | ✓                  | ✗                  | ✗                | ✓               | ✓         | ✗                  |
| DESCRIPCION   MARCA REFERENCIA   CANTIDAD   VALOR |                     |                     |              | DESCRIPCION   MARCA REFERENCIA   CANTIDAD   VALOR |              |         |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
| PELICULA DE SEGURIDAD                             |                     | OPCIONAL            | 1            | \$ 0                                              |              |         |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
| ABS                                               |                     | ORIGINAL            | 1            | \$ 0                                              |              |         |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
| AIR BAG                                           |                     | ORIGINAL            | 8            | \$ 0                                              |              |         |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
| RC                                                |                     | OTROS B             | 1            | \$ 0                                              |              |         |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |
| SENSOR DE REVERSA                                 |                     | ORIGINAL CON CAMARA | 1            | \$ 0                                              |              |         |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |                    |

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%

50% - 70%

71% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%

40% - 60%

61% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%

40% - 60%

61% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION

0% - 39%

40% - 60%

61% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%

40% - 70%

71% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m

5m a 10m

10m a (+)

Optimo

Aceptable

Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCAVOLVOCAMIONETA PASAJ.

TIPOXC90 [2]

10/12/2025

10/12/2025

10/12/2025

10/12/2025

10/12/2025

10/12/2025



INFORME TÉCNICO

|        |            |             |            |
|--------|------------|-------------|------------|
| FECHA: |            | No. Informe |            |
| PLACA: | 10/12/2025 | Ciudad      | 3252918294 |

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

|       |              |                  |                            |                         |
|-------|--------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| DATOS | MARCA        |                  | NOMBRE                     |                         |
|       | CLASE        |                  | CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT) |                         |
|       | TIPO         | VOLVO            | DIRECCIÓN                  | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
|       | MODELO       | CAMIONETA PASAJ. | TELÉFONO                   | 811011779               |
|       | NACIONALIDAD | XC90 [2]         |                            | CR 46 80 108            |
|       | COLOR        | 2022             |                            | 3157418738              |
|       | CILINDRAJE   | SUE              | Rombo                      | 7                       |
|       | No.MOTOR     | PLATA 1969       | No.SERIE                   |                         |
|       | No.CHASIS    |                  |                            |                         |

|            |         |                   |                   |
|------------|---------|-------------------|-------------------|
| DOCUMENTOS | 4145682 | YV1LFBAADN1781442 | YV1LFBAADN1781442 |
|            |         |                   |                   |
|            |         |                   |                   |
|            |         |                   |                   |
|            |         |                   |                   |
|            |         |                   |                   |
|            |         |                   |                   |
|            |         |                   |                   |
|            |         |                   |                   |
|            |         |                   |                   |

|                      |        |                                    |  |
|----------------------|--------|------------------------------------|--|
| CONCEPTO E IMPRONTAS | MOTOR  | Original <input type="checkbox"/>  |  |
|                      |        | Regrabado <input type="checkbox"/> |  |
|                      |        | Grabado <input type="checkbox"/>   |  |
|                      | SERIAL | Original <input type="checkbox"/>  |  |
|                      |        | Regrabado <input type="checkbox"/> |  |
|                      |        | Grabado <input type="checkbox"/>   |  |
|                      | CHASIS | Original <input type="checkbox"/>  |  |
|                      |        | Regrabado <input type="checkbox"/> |  |
|                      |        | Grabado <input type="checkbox"/>   |  |

|               |                                                                                                                 |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBSERVACIONES | ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD. |  |
|               |                                                                                                                 |  |
|               |                                                                                                                 |  |
|               |                                                                                                                 |  |
|               |                                                                                                                 |  |
|               |                                                                                                                 |  |
|               |                                                                                                                 |  |
|               |                                                                                                                 |  |
|               |                                                                                                                 |  |
|               |                                                                                                                 |  |

Firma \_\_\_\_\_  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente \_\_\_\_\_  
CC


Registro de Improntas

282229


COLSERAUTO

GO - FO - 041  
Versión 2.

No. Serie

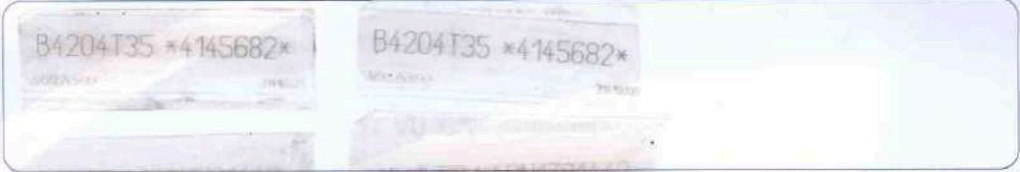

No. Vin  
Chasis

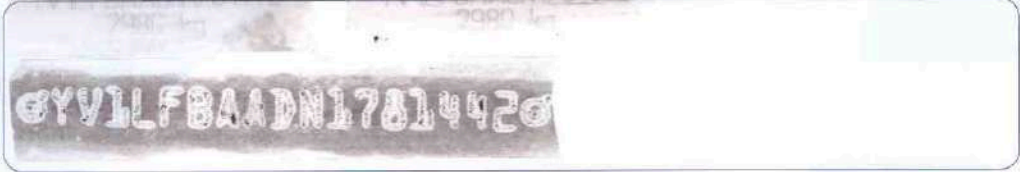

No. Motor



Registro a cargo de: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_ Vehículo: \_\_\_\_\_

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente: [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com) Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)






REPORTE DE RECLAMACIONES  
 10/12/2025

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA      | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|------------|-----------------|
| KOR653 | DAÑOS MENOR CUANTIA | 18/06/2024 | \$ 4.755.043    |
|        | DAÑOS MENOR CUANTIA | 02/01/2023 | \$ 1.139.098    |
|        | DAÑOS MENOR CUANTIA | 19/04/2022 | \$ 18.390.416   |
|        | DAÑOS MENOR CUANTIA | 10/04/2022 | \$ 17.565.842   |
|        | DAÑOS MENOR CUANTIA | 22/02/2022 | \$ 13.322.495   |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.





| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel líquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel líquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga líquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas líquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|                              |            |                         |   |
|------------------------------|------------|-------------------------|---|
| <b>ATENDIDO PARA:</b>        |            |                         |   |
| Compañía de Seguros          |            |                         |   |
| <b>No.INSPECCION:</b>        | 3252918294 | <b>ROMBO:</b>           | 7 |
| <b>CENTRO DE INSPECCION:</b> |            | SATELITE RENTING CALDAS |   |
| <b>ASEGURABLE:</b>           | No Aplica  |                         |   |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NO VERIFICABLE |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | FUNCIONA  |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA |
|------------------------------------|-----------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | BUENO     |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 443743

Fecha Expedición: 10 12 2025 Hora: 10:03 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10024506488

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

### Fecha matrícula

11/16/2021

### PLACA

KOR653

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

### Número VIN

YV1LFBAADN1781442

### Número de motor

4145682

### Número de chasis

YV1LFBAADN1781442

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

VOLVO

### Línea

XC90

### Modelo

2022

### Color

PLATA BRILLANTE

### Cilindraje

1969

### Carrocería

WAGON

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

7

### Capacidad de carga

### Peso bruto vehicular

3010

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

1484

### Número de registro

361547736

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

234

### Identificador de color

464

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

10/24/2025

Fecha vencimiento

11/12/2026

Fecha vigencia

11/13/2025

Número póliza

3460621900

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

10/28/2024

Fecha vencimiento

11/12/2025

Fecha vigencia

11/13/2024

Número póliza

3308831800

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

10/19/2023

Fecha vencimiento

11/12/2024

Fecha vigencia

11/13/2023

Número póliza

36574970

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

10/26/2022

Fecha vencimiento

11/12/2023

Fecha vigencia

11/13/2022

Número póliza

30392296

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/12/2021

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Fecha vencimiento

11/12/2022

Fecha vigencia

11/13/2021

Número póliza

27611170

#### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

11/16/2021

Fecha fin (Propiedad)

#### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

#### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

#### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

164130651

Fecha de registro

11/16/2021

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | KOR653                  |
| Fecha Servicio: | 10/12/2025 8:48:54 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10





|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | KOR653                  |
| Fecha Servicio: | 10/12/2025 8:48:54 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143753648 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 10/12/2025 | <b>Hora:</b> | 08:55 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | KOR653           |
| <b>Marca:</b>            | VOLVO            |
| <b>Línea:</b>            | XC90 [2]         |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL          |
| <b>Color:</b>            | PLATA            |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1969             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | HÍBRIDO          |

**Aspectos Generales**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779               |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 10/12/2025              |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING CALDAS |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | MEDELLIN                |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | YV1LFBAADN1781442 |
| <b>Número de Serie:</b>  | YV1LFBAADN1781442 |
| <b>Número de motor:</b>  | 4145682           |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2022              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico





## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                         |
|---------------|------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 10/12/2025 | <b>Ciudad:</b>             | MEDELLIN                |
| <b>Placa:</b> | KOR653     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING CALDAS |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | VOLVO             | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2022              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | 4145682           | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 46 80 108             |
| <b>N° SERIE</b>    | YV1LFBAADN1781442 | <b>TELEFONO</b>                  | 3157418738               |
| <b>N° CHASIS</b>   | YV1LFBAADN1781442 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

  
 carlos.moreno.ct@colserauto.com

**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

carlos.moreno.ct@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.





|                |                         |        |            |
|----------------|-------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.   |        |            |
| SUCURSAL       | BOGOTA                  |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S  |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779               | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CLL 46 J 144            |        |            |
| PROFESION      | OTROS                   | Tel:   | 3218916150 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                    |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 80.900.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 80.900.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                    |        |            |

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL  
QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA  
INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025.  
ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD.  
EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON  
ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS  
CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES  
Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

|                    |                                         |                     |            |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|
| <b>MARCA</b>       | KIA                                     | <b>TIPO PINTURA</b> | Metalizada |
| <b>CLASE</b>       | AUTOMOVIL                               | <b>MODELO</b>       | 2023       |
| <b>TIPO</b>        | STONIC                                  | <b>CARROCERIA</b>   | MONOVOL    |
| <b>COLOR</b>       | PLATA                                   | <b>CILINDRAJE</b>   | 998        |
| <b>COD. FASEC.</b> | 04601301                                | <b>COMBUSTIBLE</b>  | NO APLICA  |
| <b>No. MOTOR</b>   | G3LFNP019604                            | <b>NACIONALIDAD</b> | KOR        |
| <b>No. CHASIS</b>  | KNADA817AP6660673                       | <b>TIPO CAJA</b>    | MECANICA   |
| <b>No. SERIAL</b>  | ***                                     | <b>ORDEN</b>        | 2143753112 |
| <b>SERVICIO</b>    | PARTICULAR                              |                     |            |
| <b>KILOMETRAJE</b> | 0                                       |                     |            |
| <b>ENVIADO A</b>   | PUENTE ARANDA CARRERA 63<br>NO. 17 - 91 |                     |            |

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 84%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 90%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 100%      |        |      |
| CHASIS         | #####      | 100%      |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 100%      |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

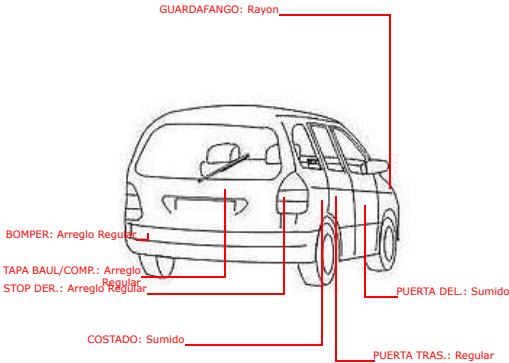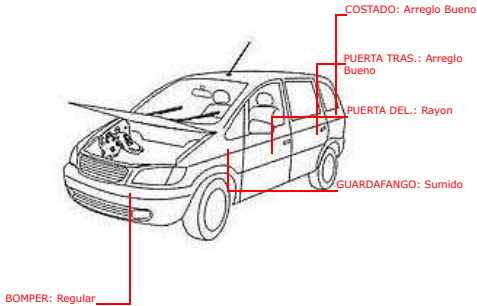

Observaciones: VH PRESENTA GATO, PALANCA, CRUCETA, NO PRESENTA; RADIO, LLANTA REPUESTO, LLAVES, TARJETA DE PROPIEDAD, PLACAS FÍSICAS, PLUMILLA TRASERA. CUMPUERTA NO ABRE, LLANTAS PINCHADAS, PISO CARROCERIA CON FOCOS DE OXIDACIÓN, MOTIVO DE RECHAZO; VEHÍCULO INOPERATIVO NO SE VERIFICAN COMPONENTES MECANICOS Y ELECTRICOS., SOLICITAR REVISION SIJIN CERTIFICADA, NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSIENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, BAJA EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE MOTOR ORIGINAL, VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

| <div><div><input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL</div><div><input type="checkbox"/> OPCIONAL</div><div><input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE</div></div> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RADIO                                                                                                                                                                 | RADIO CON UNIDAD CD                                                                 | EQUALIZADOR                                                                         | CAJA DE CD'S                                                                        | PLANTA                                                                              | PARLANTES                                                                           | TWITER                                                                              | VIDRIOS ELECTRICOS                                                                  | PELICULA DE SEGURIDAD                                                               | DESEMPAÑADOR                                                                         | ESPEJO RETROVISOR                                                                     | ESPEJOS ELECTRICOS                                                                    | PLUMILLA TRASERA                                                                      | BLOQUEO CENTRAL                                                                       | 3er. STOP                                                                             | DIRECCION ASISTIDA                                                                    |
| ✗                                                                                                                                                                     | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ●                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
|                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION HIDRAULICA                                                                                                                                                  | AIRE ACONDICION.                                                                    | LLANTAS                                                                             | COPAS                                                                               | RINES                                                                               | AMPLIACIONES                                                                        | ALARMA                                                                              | RELOJ                                                                               | CINTURONES DE SEGURIDAD                                                             | ENCENDEDOR                                                                           | TAPICERIA DE CUERO                                                                    | EXPLOSOBORES                                                                          | PORTA EQUIPAJE                                                                        | TECHO CORREDIZO                                                                       | SPOILER                                                                               | OTROS                                                                                 |
| ✗                                                                                                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                    | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     |

|  | DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR |
|--|-----------------------|-------------------|----------|-------|
|  | PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL          | 1        | \$ 0  |
|  | ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
|  | AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL | 6        | \$ 0  |
|  | CAMARA DE REVERSA     | ORIGINAL NA       | 1        | \$ 0  |
|  | RC                    | OTROS E           | 1        | \$ 0  |



FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION

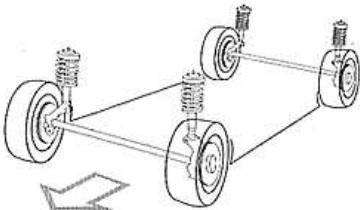


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

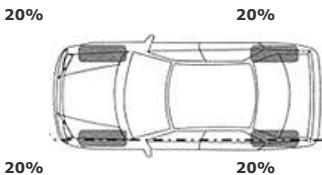

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA KIA



24/10/2025

CLASE AUTOMOVIL



24/10/2025

TIPO STONIC



24/10/2025



24/10/2025



24/10/2025



24/10/2025



REPORTE DE RECLAMACIONES  
 24/10/2025

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| KZT228 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VENCIDA |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 24/10/2025 | PLACA: | KZT228 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                           |   |
|-----------------------|------------|---------------------------|---|
| Compañía de Seguros   |            |                           |   |
| No.INSPECCION:        | 3782896162 | ROMBO:                    | 4 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING MOSQUERA |   |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                 |   |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S |
| IDENTIFICACION | 811011779              |
| DIRECCION      | CLL 46 J 144           |
| TELEFONO       | 3218916150             |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                   |
| V/R FASECOLDA  | \$ 80.900.000          |
| V/R COLSERAUTO | \$ 80.900.000          |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                   |

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | KIA               | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | AUTOMOVIL         | MODELO       | 2023       |
| TIPO        | STONIC            | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | PLATA             | CILINDRAJE   | 998        |
| COD. FASEC. | 04601301          | COMBUSTIBLE  | NO APLICA  |
| No. MOTOR   | G3LFNP019604      | NACIONALIDAD | KOR        |
| No. CHASIS  | KNADA817AP6660673 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | ***               | ORDEN        | 2143753112 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 0          |

MOTOR

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ITEM                              | RESPUESTA      |
| Viscosidad aceite motor           | NA             |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL   |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL   |
| Nivel agua limpiavidrios          | NIVEL NORMAL   |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA             |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL   |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL   |
| Funcionamiento A/A                | NO FUNCIONA *  |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | REGULAR * |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

INTERIOR

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| ITEM                                              | RESPUESTA     |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento luz interior                       | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento calefacción                        | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento encendedor                         | NA            |
| Funcionamiento radio                              | NA            |
| Funcionamiento velocímetro                        | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento tacómetro                          | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento reloj                              | NO FUNCIONA * |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ITEM                                        | RESPUESTA     |
| Funcionamiento pito                         | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NO FUNCIONA * |
| Estado tapicería asientos                   | REGULAR *     |
| Estado tapicería techo                      | BUENO         |
| Estado carteras puertas                     | BUENO         |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NO FUNCIONA * |
| Estado timon                                | BUENO         |
| Funcionamiento desempañador                 | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA            |
| Testigo ABS                                 | NO FUNCIONA   |
| Testigo Air Barg                            | NO FUNCIONA   |
| Testigo check Engine                        | NO FUNCIONA   |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA        |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado tanque silenciador          | BUENO          |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR *      |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

10/3/2025

Fecha vencimiento

10/3/2026

Fecha vigencia

10/4/2025

Número póliza

3452496400

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/3/2024

Fecha vencimiento

5/25/2025

Fecha vigencia

5/26/2024

Número póliza

39140735

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/27/2023

Fecha vencimiento

5/25/2024

Fecha vigencia

5/26/2023

Número póliza

33479654

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/25/2022

Fecha vencimiento

5/25/2023

Fecha vigencia

5/26/2022

Número póliza

28800902

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

| Nombre           | Tipo de documento | Número de documento | Fecha inicio (Propiedad) | Fecha fin (Propiedad) |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| BANCOLOMBIA S.A. | NIT               | 890903938           | 5/26/2022                |                       |

#### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

#### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

#### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 251895791           | 10/10/2024        | AUTORIZADA          | STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE |

#### Descripción del trámite

TRÁMITE CANCELACIÓN MATRICULA,

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 250189760           | 9/24/2024         | AUTORIZADA          | STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE |

#### Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 178193649           | 5/26/2022         | AUTORIZADA          | STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE |

#### Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | KZT228                   |
| Fecha Servicio: | 24/10/2025 11:19:28 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRAFICO



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | KZT228                   |
| Fecha Servicio: | 24/10/2025 11:19:28 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143753112 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 24/10/2025 | <b>Hora:</b> | 11:30 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Placa:</b>            | KZT228    |
| <b>Marca:</b>            | KIA       |
| <b>Línea:</b>            | STONIC    |
| <b>Clase:</b>            | AUTOMOVIL |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL   |
| <b>Color:</b>            | PLATA     |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 998       |
| <b>Tipo Combustible:</b> | NO APLICA |

**Aspectos Generales**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S    |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                 |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 24/10/2025                |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING MOSQUERA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BOGOTA D.C.               |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | KNADA817AP6660673 |
| <b>Número de Serie:</b>  | ***               |
| <b>Número de motor:</b>  | G3LFNP019604      |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2023              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

NO SE VÁLIDA LICENCIA DE TRÁNSITO, SE CONSULTA SOLO POR PLACA.



Responsable Central de Control Técnico





|                                           |                            |        |        |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| FECHA:                                    | 26/06/2026                 | PLACA: | KUO123 |
| ATENDIDO PARA:                            | Compañía de Seguros        |        |        |
| No.INSPECCION:                            | 1033003215                 | ROMBO: | 100    |
| CENTRO DE INSPECCION: MEDELLIN - LIVIANOS |                            |        |        |
|                                           |                            |        |        |
| ASEGURABLE:                               | Asegurable Con Condiciones |        |        |

DATOS

|             |                      |              |            |
|-------------|----------------------|--------------|------------|
| MARCA       | VOLVO                | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ      | MODELO       | 2022       |
| TIPO        | XC60 [2]             | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | PLATEADO             | CILINDRAJE   | 1969       |
| COD. FASEC. | 09406071             | COMBUSTIBLE  | NO APLICA  |
| No. MOTOR   | 4263156              | NACIONALIDAD | SUE        |
| No. CHASIS  | YV1UZLSACN1960599    | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | ***                  | ORDEN        | 2143756674 |
| SERVICIO    | PARTICULAR           |              |            |
| KILOMETRAJE | 64012                |              |            |
| ENVIADO A   | CARRERA 52 # 14 – 30 |              |            |

ESTADO GENERAL

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 92%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 90%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 100%      |        |      |
| CHASIS         | #####      | 100%      |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 100%      |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

CAPOT: Arreglo Bueno

COSTADO: Rayon

PUERTA TRAS.: Rayon

PUERTA DEL.: Sumido

GUARDAFANGO: Sumido


BOMPER: Arreglo Bueno

Observaciones: 2 LLAVES,KIT DE CARRETERA OK,EXTINTOR OK,GATO Y PALANCA OK,LLANTA DE REPUESTO OK,ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS,PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS RETOQUE DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLOS,SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A BUJES, CAUCHOS,COMPONENTES DE SUSPENSION Y FRENOS,TORNILLERIA CAPO Y TAPA BAUL MANIPULADA,PRESENTA PROTECTORES INFERIORES QUE DIFICULTAN SU INSPECCIÓN VISUAL,MOTIVO DE RECHAZO:LLANTAS EN GENERAL DESGASTADAS, , SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, NUMERO DE VIN NO PUDO SER LEIDO POR EL ESCANER, LLANTAS,

|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL       | MEDELLIN                 |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 224.500.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 224.500.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

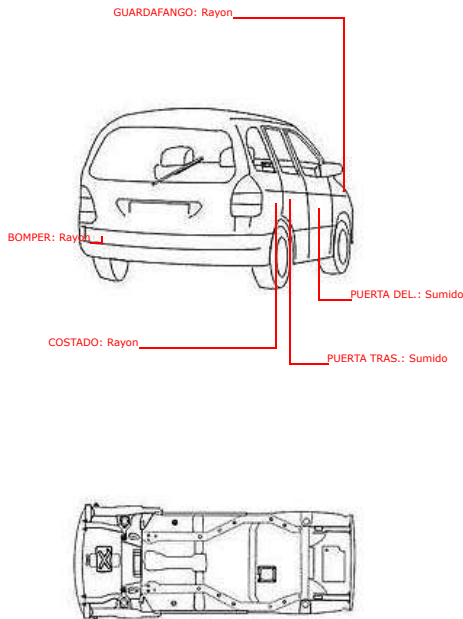

ACCESORIOS

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| × | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × |

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA    | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|---------------------|----------|-------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL            | 1        | \$ 0  |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL   | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL   | 8        | \$ 0  |
| RC                    | OTROS C             | 1        | \$ 0  |
| SENSOR DE REVERSA     | ORIGINAL CON CAMARA | 1        | \$ 0  |

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION

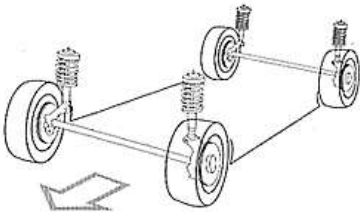

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

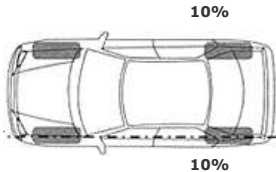

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA VOLVO



26/06/2026

CLASE CAMIONETA PASAJ.



26/06/2026

TIPO XC60 [2]



26/06/2026



26/06/2026



26/06/2026



26/06/2026



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | KU0123                  |
| Fecha Servicio: | 26/06/2026 1:17:04 p.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | KU0123                  |
| Fecha Servicio: | 26/06/2026 1:17:04 p.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

## EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

|                   |            |              |                    |                |                           |
|-------------------|------------|--------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| Placa:            | PRW174     | Nro Orden:   | 133783457          | Nro Serie:     | 9-BGEB69KOSG297147        |
| Código Fasecolda: | 01601342   | Kilometraje: | 8.687              | Combustible:   | Gasolina                  |
| Valor Fasecolda:  | 69.900.000 | Nro Chasis:  | 9-BGEB69KOSG297147 | Nro de Llaves: | 3                         |
| Valor Sura:       | 69.900.000 | Nro Motor:   | L4F251604715       | Ciudad:        | Medellín                  |
|                   |            |              |                    | Sede:          | AUTOS SURA<br>MALL RIO 10 |

## CALIFICACIÓN

75.40%

## ASEGURABILIDAD

NO ASEGURABLE

## OBSERVACIÓN FINAL

NOVEDAD CRÍTICA - NO  
COMPRA - NO RENTBACK

## Calificaciones Individuales por Categoría

PINTURA Y RAYONES: 95%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 62%

CHASIS: 66%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 60%

RC: D

## Resumen de Observaciones

## PINTURA Y RAYONES:

PARAGOLPES DELANTERO REPINTADO, CAPOTA PINTURA MANCHADA, PARAGOLPES TRASERO MAL REPINTADO, RAYONES EN CARROCERIA.

## CARROCERÍA Y LATONERÍA:

PANORAMICO DELANTERO PICADO, COSTADO DERECHO MAL REPARADO, PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPARADO, ESTRIBO DERECHO GOLPEADO, SUMIDOS EN CARROCERIA.

## CHASIS:

CUNA MOTOR GOLPE LEVE, PUNTA TRASERA DERECHA GOLPEADO, CARTER GOLPEADO, PANEL TRASERO GOLPE LEVE.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS



| PLACA  | SERVICIO                  | CENTRO DE SERVICIO  | FECHA       | SECUENCIA |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| PRW174 | REVISION COMPLETA RENTING | AUTOS SURA MEDELLIN | 09-JUL-2026 | 133783457 |

INFORMACIÓN

GENERAL

|                |                         |  |                     |                         |                               |                     |                    |          |
|----------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| CLIENTE        | RENTING COLOMBIA S.A.S. |  | C.C./NIT            | A8110117798             |                               | TELÉFONO            | 6015200050         |          |
| DIRECCIÓN      | CR 52 # 14 30 LCAL 342  |  |                     | E-MAIL                  | jfigueira@rentingcolombia.com |                     |                    |          |
| MARCA          | CHEVROLET ONIX [2] LT   |  |                     | MODELO                  | 2025                          |                     | COLOR              | PLATA    |
| SERVICIO       | PARTICULAR              |  | MATRICULADO         | RENTING COLOMBIA S.A.S. |                               |                     | VALOR AUTOSURA     | 69900000 |
| CÓD. FASECOLDA | 01601342                |  | MANIFIESTO          | NÚMERO                  |                               | FECHA               | VALOR              |          |
|                |                         |  |                     | 482025000824035         |                               | 2025/08/13          | AVALUO PROPIETARIO |          |
|                |                         |  |                     |                         |                               |                     | ACCESORIOS         |          |
|                |                         |  |                     |                         |                               |                     | COMERCIAL          |          |
|                |                         |  |                     |                         |                               |                     | 69900000           |          |
| VENCE SOAT     | 2026/08/28              |  | FECHA REV. TEC-MEC. | 2030/08/31              |                               | FECHA REV. MECÁNICA | TIPO TRANSPORTE    |          |
|                |                         |  |                     |                         |                               |                     | PARTICULAR         |          |
|                |                         |  |                     |                         |                               |                     | NÚMERO MOTOR       |          |
|                |                         |  |                     |                         |                               |                     | L4F251604715       |          |
| NÚMERO CHASIS  | 9BGEB69K0SG297147       |  |                     | NÚMERO SERIAL           | 9BGEB69K0SG297147             |                     |                    | ALARMA   |
|                |                         |  |                     |                         |                               |                     |                    |          |

| HISTORIAL DE REVISIONES |                           |       | OBSERVACIONES |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|-------------------------|---------------------------|-------|---------------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
| FECHA REVISIÓN          | TIPO REVISIÓN             | KMTRS | CARROCERÍA    | INTERIOR | LLANTAS | AMORTIGUADOR | FRENOS | ALINEACIÓN | PISOS | CHASIS | PLACAS | PROPIETARIO | ESTUDIO TECN |
| 2026/07/09              | REVISION COMPLETA RENTING | 8687  | X             |          |         |              |        | X          |       | X      |        | X           |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REVISIÓN ACTUAL |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|--|--|
| VEHÍCULO DEMASIADO SUCIO EN CARROCERÍA, NO SE GARANTIZA INSPECCIÓN DE PINTURA. , SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION. , 2 LLAVES FUNCIONALES Y 1 LLAVE DE APERTURA, SOH 98%, | CARROCERÍA      | INTERIOR | LLANTAS | AMORTIGUADOR | FRENOS | ALINEACIÓN | PISOS | CHASIS | PLACAS | PROPIETARIO | ESTUDIO TECN |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X               |          |         |              |        | X          |       | X      |        | X           |              |  |  |

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE



## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente

## Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|                                                |                          |          |                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|
| Nombres y apellidos<br>RENTING COLOMBIA S.A.S. | C.C. o NIT<br>8110117798 | Teléfono | Email<br>jfigueira@rentingcolombia.com |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|



### INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

|                                                   |                           |                     |                |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|
| Marca<br>CHEVROLET ONIX [2] LT TP 1000CC T 4P 6AB | Número de placa<br>PRW174 | Kilometraje<br>8687 | Modelo<br>2025 |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|



### INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Centro de servicios<br>MEDELLIN | Fecha del servicio<br>2026/07/09 |
|---------------------------------|----------------------------------|

### Documentos


| Detalle         | Fecha de vencimiento |
|-----------------|----------------------|
| SOAT            | 2026/08/28           |
| Tecnicomecánica | 2030/08/31           |

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REVISION COMPLETA RENTING | X |
|---------------------------|---|



# CHASIS

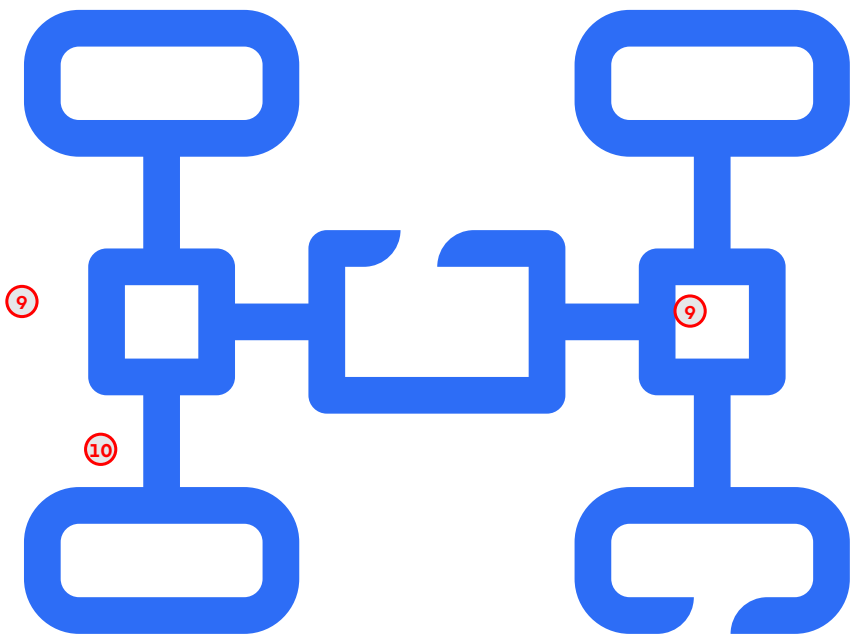


| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESENGRAFE                 |
| 8      | FISURADO                   |
| 9      | GOLPE LEVE                 |
| 10     | GOLPEADO                   |
| 11     | MAL REPARADO               |
| 12     | MALO                       |
| 13     | NO REALIZADA               |
| 14     | NO TIENE                   |
| 15     | RAYADO                     |
| 16     | REGULAR                    |
| 17     | REMOVIDO                   |
| 18     | REPINTADO                  |
| 19     | REPINTADO PARCIAL          |
| 20     | REVISAR FUGAS              |
| 21     | SUMIDO                     |
| 22     | TIENE                      |

| Detalle                   | Estado     |
|---------------------------|------------|
| ESTRIBO DERECHO           | BUENO      |
| ESTRIBO IZQUIERDO         | BUENO      |
| PISOS CARROCERIA          | BUENO      |
| BASE CAJA DIRECCIÓN       | BUENO      |
| BASE TIJERA DERECHA       | BUENO      |
| BASE TIJERA IZQUIERDA     | BUENO      |
| TRAVIESA INFERIOR         | BUENO      |
| MARCO FRONTAL             | BUENO      |
| CARTER                    | GOLPEADO   |
| CUNA MOTOR                | GOLPE LEVE |
| DESFASE DIAGONALES CHASIS | NO TIENE   |

| Detalle                    | Estado   |
|----------------------------|----------|
| DESFASE DIAGONALES BASES   | NO TIENE |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO    |
| PUNTA DELANTERA DERECHA    | BUENO    |
| PUNTA DELANTERA IZQUIERDA  | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA DERECHA   | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |
| PANEL PARALLAMAS           | BUENO    |
| TORRE DELANTERA DERECHA    | BUENO    |

| Detalle                   | Estado     |
|---------------------------|------------|
| TORRE DELANTERA IZQUIERDA | BUENO      |
| DESFASE DIAGONALES A      | NO TIENE   |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | BUENO      |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | BUENO      |
| PANEL TRASERO             | GOLPE LEVE |
| PISO BAUL                 | BUENO      |
| PUNTA TRASERA DERECHA     | GOLPEADO   |
| PUNTA TRASERA IZQUIERDA   | BUENO      |
| TANQUE GASOLINA           | BUENO      |
| TIJERA TRASERA DERECHA    | NO TIENE   |
| TIJERA TRASERA IZQUIERDA  | NO TIENE   |

## CARROCERÍA

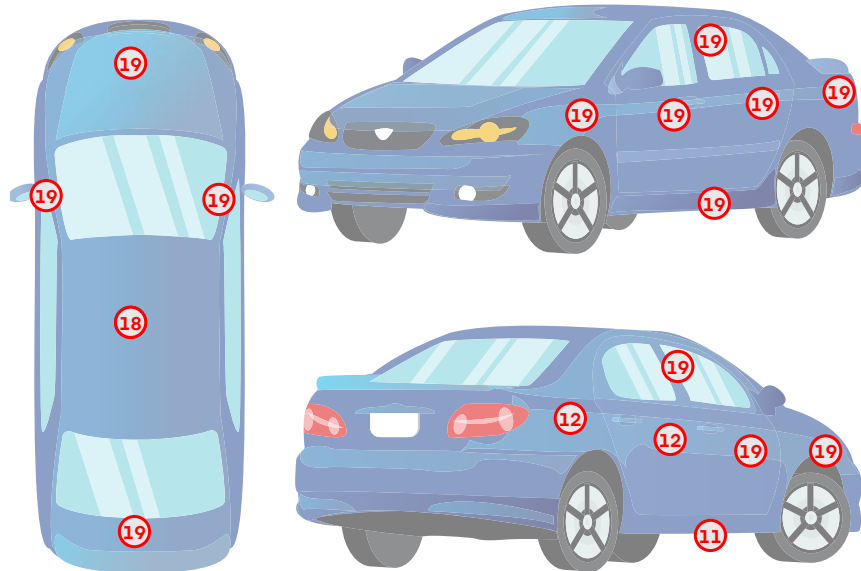

| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESCUADRADO                |
| 8      | DESENGRAFE                 |
| 9      | FISURADO                   |
| 10     | GOLPE LEVE                 |
| 11     | GOLPEADO                   |
| 12     | MAL REPARADO               |
| 13     | MAL REPARADO POR REMOSION  |
| 14     | MAL REPINTADO              |
| 15     | MALO                       |
| 16     | NO REALIZADA               |
| 17     | NO TIENE                   |
| 18     | PINTURA MANCHADA           |
| 19     | RAYADO                     |
| 20     | REGULAR                    |
| 21     | REMOVIDO                   |
| 22     | REPINTADO                  |
| 23     | REPINTADO PARCIAL          |
| 24     | ROTO                       |
| 25     | SUMIDO                     |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| ANTENA                    | TIENE    |
| BOCELES                   | NO TIENE |
| BOCELES BOCA LLANTAS      | NO TIENE |
| COCUYO DERECHO            | TIENE    |
| COCUYO IZQUIERDO          | TIENE    |
| ESPOILER DELANTERO        | NO TIENE |
| LUZ MEDIA DERECHA         | TIENE    |
| LUZ MEDIA IZQUIERDA       | TIENE    |
| PLUMILLA TRASERA          | NO TIENE |
| PLUMILLAS DELANTERAS      | TIENE    |
| PORTAEQUIPAJES            | NO TIENE |
| RETROVISOR DERECHO        | RAYADO   |
| RETROVISOR IZQUIERDO      | RAYADO   |
| RINES                     | RAYADO   |
| STOP ADICIONAL            | TIENE    |
| SUNROOF                   | NO TIENE |
| LUCES ALTAS               | FUNCIONA |
| LUCES BAJAS               | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO    | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO    | FUNCIONA |
| TECHO                     | TIENE    |
| LUZ DRL DERECHA(LUZ DE    | NO TIENE |
| LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE | NO TIENE |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE    |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE    |
| AIRE ACONDICIONADO        | TIENE    |

| Detalle                   | Estado       |
|---------------------------|--------------|
| ASIENTOS DELANTEROS       | MANUAL       |
| ASIENTOS DELANTEROS       | FUNCIONA     |
| ASIENTOS TRASEROS         | BUENO        |
| CINTURON SEGURIDAD        | BUENO        |
| CONSOLA RADIO             | BUENO        |
| CONTROL VIDRIOS           | BUENO        |
| ESPEJO RETROVISOR INTERNO | TIENE        |
| ESPEJOS ELECTRICOS        | BUENO        |
| RADIO                     | ENCIENDE     |
| RELOJ                     | NO TIENE     |
| SEGUROS ELECTRICOS        | TIENE        |
| TABLERO                   | BUENO        |
| TAPIZADO PISO             | BUENO        |
| TAPIZADO PUERTAS          | BUENO        |
| TAPIZADO PUERTAS TRASERAS | BUENO        |
| TAPIZADO TECHO            | BUENO        |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS        | TIENE        |
| DIRECCION HIDRAULICA      | NO TIENE     |
| LLANTA REPUESTO           | TIENE        |
| MARCAION DE SEGURIDAD     | TIENE        |
| RESISTENCIA DESEMPAÑANTE  | TIENE        |
| SEGUNDA LLAVE             | TIENE        |
| ESTRIBO DERECHO           | GOLPEADO     |
| GUARDAFANGO DELANTERO     | RAYADO       |
| COSTADO DERECHO           | MAL REPARADO |
| PARAL CENTRAL DERECHO     | RAYADO       |
| PUERTA DELANTERA DERECHA  | RAYADO       |
| PUERTA TRASERA DERECHA    | MAL REPARADO |

| Detalle                  | Estado           |
|--------------------------|------------------|
| VIDRIO PUERTA DEL DER    | BUENO            |
| VIDRIO PUERTA TRAS DER   | BUENO            |
| VIDRIO COSTADO DERECHO   | BUENO            |
| ESTRIBO IZQUIERDO        | RAYADO           |
| GUARDAFANGO DELANTERO    | RAYADO           |
| COSTADO IZQUIERDO        | RAYADO           |
| PARAL CENTRAL IZQUIERDO  | RAYADO           |
| PUERTA DELANTERA         | RAYADO           |
| PUERTA TRASERA IZQUIERDA | RAYADO           |
| VIDRIO PUERTA DEL IZQ    | BUENO            |
| VIDRIO PUERTA TRASERA    | BUENO            |
| VIDRIO COSTADO IZQUIERDO | BUENO            |
| PARAGOLPES DELANTERO     | RAYADO           |
| PARAGOLPES DELANTERO     | REPINTADO        |
| CAPÓ                     | RAYADO           |
| CAPOTA                   | RAYADO           |
| CAPOTA                   | PINTURA MANCHADA |
| ESTRUCTURA FAROLA        | RAYADO           |
| ESTRUCTURA FAROLA        | RAYADO           |
| PANORAMICO DELANTERO     | PICADO           |
| PARAL PANORAMICO DERECHO | RAYADO           |
| PARAL PANORAMICO         | RAYADO           |
| PERSIANA                 | RAYADO           |
| ROMPENIEBLAS             | NO TIENE         |
| PANEL PARALLAMAS         | BUENO            |
| BABERO                   | BUENO            |
| PARAGOLPES TRASERO       | MAL REPINTADO    |
| ESPOILER TRASERO         | NO TIENE         |

## CARROCERÍA

| Detalle            | Estado |
|--------------------|--------|
| PANEL TRASERO      | BUENO  |
| PANORAMICO TRASERO | BUENO  |

| Detalle        | Estado |
|----------------|--------|
| STOP DERECHO   | BUENO  |
| STOP IZQUIERDO | BUENO  |

| Detalle   | Estado |
|-----------|--------|
| TAPA BAÚL | RAYADO |


### Observaciones especiales o recomendaciones

VEHÍCULO DEMASIADO SUCIO EN CARROCERÍA, NO SE GARANTIZA INSPECCIÓN DE PINTURA.



## ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.

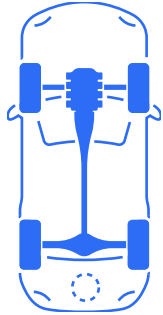

Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

| Detalle                    | Estado |
|----------------------------|--------|
| LLANTA DELANTERA DERECHA   | 6      |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA | 6      |
| LLANTA REPUESTO            | BUENA  |
| LLANTA TRASERA DERECHA     | 6      |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA   | 6      |

## ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



| Detalle         | Estado    |
|-----------------|-----------|
| ESTUDIO TÉCNICO | REALIZADA |

### Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES FUNCIONALES Y 1 LLAVE DE APERTURA

## ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

| Detalle                       | Estado |
|-------------------------------|--------|
| COMPROBACIÓN DE CARGA         | BUENO  |
| TERMINALES DE CONEXIÓN        | BUENO  |
| FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR | BUENO  |
| CAJA DE BATERÍA:              | BUENO  |

### Observaciones especiales o recomendaciones

SOH 98%

| RELACIÓN ACCESORIOS   |         |
|-----------------------|---------|
|                       | VALOR   |
| ACCESORIO             | \$ 0.00 |
| ACCESORIOS ESPECIALES | \$ 0.00 |
| VALOR TOTAL           | \$ 0.00 |

| HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS |          |
|-------------------------------|----------|
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA    | BUENO    |
| BUJES TIJERA DERECHA          | BUENO    |
| BUJES TIJERA IZQUIERDA        | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| ESFERA DE TIJERA DERECHA      | BUENO    |
| ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA    | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| PASTAS DELANTERAS DERECHA     | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO DERECHO       | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO IZQUIERDO     | REVISAR  |
| DISCO TRASERO IZQ             | NO TIENE |
| DISCO TRASERO DER             | NO TIENE |
| PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS  | REVISAR  |
| PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS    | NO TIENE |
| PASTAS TRASERAS DERECHAS      | NO TIENE |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| FUGAS DE ACEITE               | NO TIENE |
| GUARDA POLVOS DE EJES         | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| MOFLE                         | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| TERMINAL DELANTERA DERECHA    | BUENO    |
| TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA  | BUENO    |

## HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

| FECHA REVISIÓN | TIPO REVISIÓN KMTRS       | KILOMETRAJE | CARROCERIA | ALINEACION | CHASIS | PROPIETARIO |
|----------------|---------------------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|
|                |                           |             |            |            |        |             |
| 2026/07/09     | REVISION COMPLETA RENTING | 8687        | X          | X          | X      | X           |

### Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/08/28, en nuestros centros de servicio adquiérela de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web [www.suraenlinea.com](http://www.suraenlinea.com) o en nuestra App [Seguros Sura](#) para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



### Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA



Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.



Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.



Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.



Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.



Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.



Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.



Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.



Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.





## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente

## Evaluación Técnica Vehicular



# PLACA: PRW174

### Información del vehículo

**Fecha matrícula:** 31/8/2025  
**Modelo:** 2025  
**Fecha de importación:** 13/08/2025  
**Nro. historico de Propietarios:** 1  
**Blindaje:** 0  
**Detalle blindaje:** NO REPORTADO  
**Tiene prenda:** SIN REPORTE  
**Entidad prenda:** NO REPORTADO

### Información propietario

**Nombre:** RENTING COLOMBIA S.A.S  
**Tipo Documento:** NIT  
**Nro. Documento:** 811011779  
**Categoría licencia:**  
**Estado:**  
**No.Multas Actuales:** 35730

### Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

**Tiene Embargo:** NO  
**Reporte por hurto:** NO  
**Medida cautelar embargo:** NO  
**Orden de Decomiso:** NO  
**Medida cautelar Secuestro:** NO

**Denuncio robo Vehículo:** NO  
**Abstención de trámite por Hurto:** NO  
**Accidente con Muerto:** NO  
**Otros:** NO  
**Estado del vehículo:** ACTIVO

### Documentos del vehículo

**Tipo de Documento:** SOAT  
**Fecha Expedición:** 29/8/2025  
**Fecha Vencimiento:** 28/8/2026

**Tipo de Documento:** RTM  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

**Tipo de Documento:** DIJIN  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

### Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

### Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

**PRIMERA:** Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

**SEGUNDA:** Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

**TERCERA:** Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

**CUARTA:** Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.

PLACA: PRW174

## IMÁGENES DE EVALUACIÓN





## IMÁGENES DE EVALUACIÓN





## IMÁGENES DE EVALUACIÓN





## IMÁGENES DE EVALUACIÓN






## IMÁGENES DE EVALUACIÓN





## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

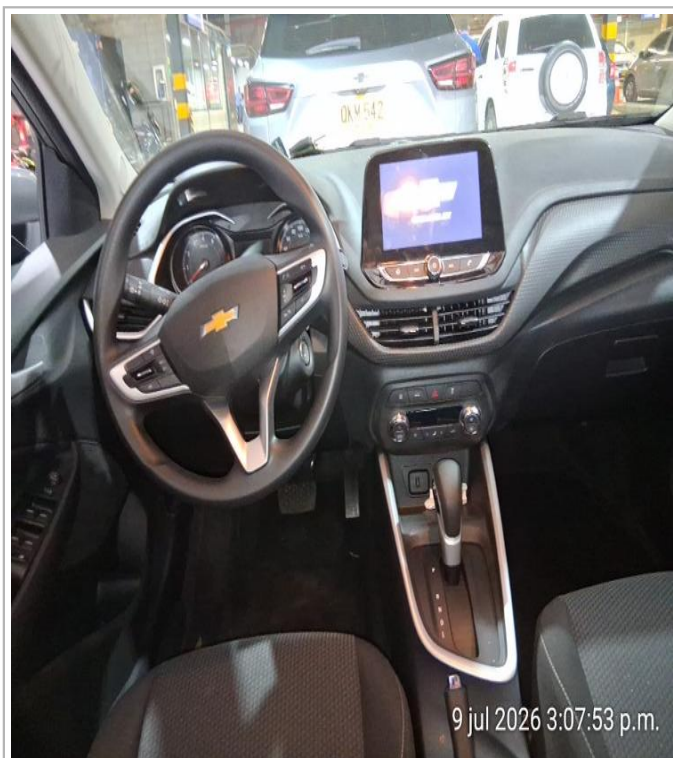



INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: PRW 174


NUMERO DE MOTOR:



NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

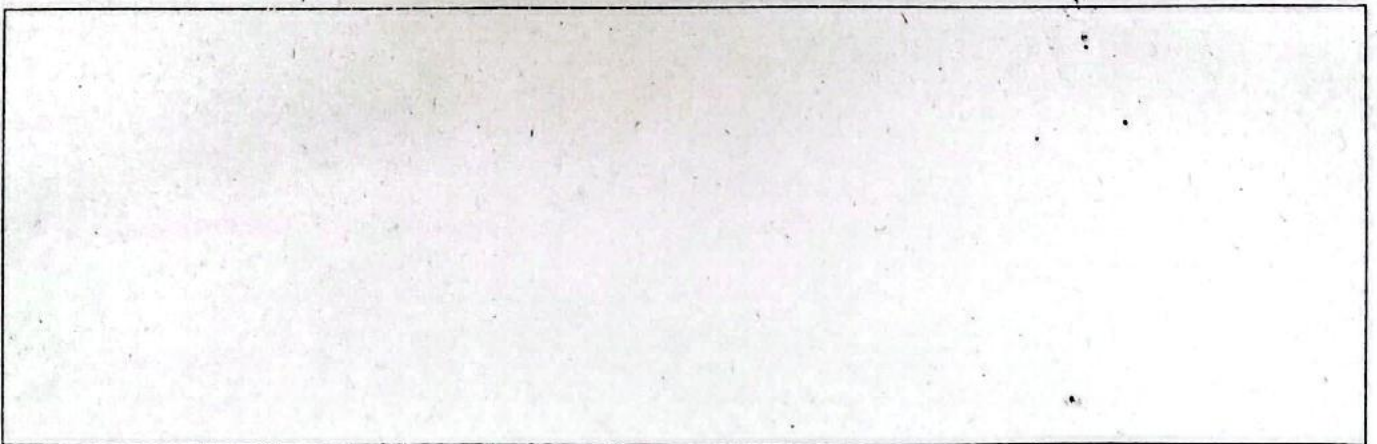



## EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

|                        |             |              |                   |                |                           |
|------------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Placa:                 | LQW193      | Nro Orden:   | 133672514         | Nro Serie:     | WV1ZZZ2HZPA003938         |
| Código Fasecol-<br>da: | 09221017    | Kilometraje: | 54.205            | Combustible:   | Diesel                    |
| Valor Fasecolda:       | 141.200.000 | Nro Chasis:  | WV1ZZZ2HZPA003938 | Nro de Llaves: | 2                         |
| Valor Sura:            | 141.200.000 | Nro Motor:   | CNF133025         | Ciudad:        | Medellín                  |
|                        |             |              |                   | Sede:          | AUTOS SURA<br>MALL RIO 10 |

## CALIFICACIÓN

69.05%

## ASEGURABILIDAD

NO ASEGURABLE

## OBSERVACIÓN FINAL

NOVEDAD CRÍTICA - NO  
COMPRA - NO RENTBACK

## Calificaciones Individuales por Categoría

CHASIS: 100%

FUGAS: 85%

LLANTAS: 60%

PINTURA Y RAYONES: 55%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 41%

RC: D

## Resumen de Observaciones

## PINTURA Y RAYONES:

ESTRIBO DERECHO MAL REPINTADO, PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPINTADO, PARAL TRASERO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PARAL PANORAMICO DERECHO MAL REPINTADO, COMPUERTA MAL REPINTADO, COSTADO DERECHO MAL REPINTADO, PARAL TRASERO DERECHO MAL REPINTADO, COSTADO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO MAL REPINTADO, CAPOTA MAL REPINTADO, RAYONES EN CARROCERIA.

## CARROCERÍA Y LATONERÍA:

COSTADO IZQUIERDO BIEN REPARADO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA MAL REPARADO, PARAGOLPES DELANTERO DESCUADRADO, CAPOTA BIEN REPARADO, COMPUERTA BIEN REPARADO, ESTRIBO DERECHO BIEN REPARADO, COSTADO DERECHO BIEN REPARADO, PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPARADO, PARAL TRASERO DERECHO BIEN REPARADO, GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO MAL REPARADO, COSTADO IZQUIERDO GOLPE LEVE, PARAL TRASERO IZQUIERDO BIEN REPARADO, PARAL PANORAMICO IZQUIERDO MAL REPARADO, PARAGOLPES TRASERO DESCUADRADO,

GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO MAL REPARADO, PUERTA TRASERA DERECHA BIEN REPARADO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA MAL REPARADO, CAPÓ MAL REPARADO, ARAGOLPES TRASERO GOLPE LEVE, SUMIDOS EN CARROCERIA.

**CHASIS:**

ESTRIBO DERECHO GOLPE LEVE, ESTRIBO IZQUIERDO GOLPE LEVE.

**FUGAS:**

FUGAS DE ACEITE MOTOR.

**Condiciones de Asegurabilidad:**

UNA O MAS PIEZAS MAL REPARADAS.



## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente



## Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|                                                |                          |          |                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|
| Nombres y apellidos<br>RENTING COLOMBIA S.A.S. | C.C. o NIT<br>8110117798 | Teléfono | Email<br>jfigueira@rentingcolombia.com |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|



### INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

|                                                |                           |                      |                |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Marca<br>VOLKSWAGEN AMAROK [FL] TRENDLINE T MT | Número de placa<br>LQW193 | Kilometraje<br>54205 | Modelo<br>2023 |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|



### INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Centro de servicios<br>MEDELLIN | Fecha del servicio<br>2026/04/10 |
|---------------------------------|----------------------------------|


### Documentos

| Detalle         | Fecha de vencimiento |
|-----------------|----------------------|
| SOAT            | 2027/01/02           |
| Tecnicomecánica | 2028/01/04           |

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REVISION COMPLETA RENTING | X |
|---------------------------|---|

# CHASIS

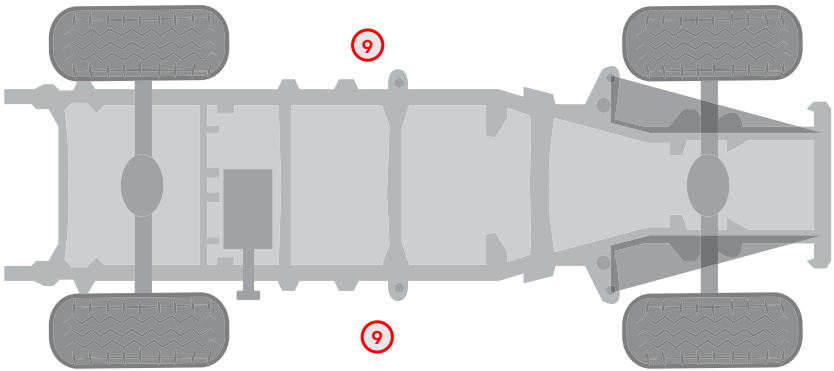


| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESENGRAFE                 |
| 8      | FISURADO                   |
| 9      | GOLPE LEVE                 |
| 10     | GOLPEADO                   |
| 11     | MAL REPARADO               |
| 12     | MALO                       |
| 13     | NO REALIZADA               |
| 14     | NO TIENE                   |
| 15     | RAYADO                     |
| 16     | REGULAR                    |
| 17     | REMOVIDO                   |
| 18     | REPINTADO                  |
| 19     | REPINTADO PARCIAL          |
| 20     | REVISAR FUGAS              |
| 21     | SUMIDO                     |
| 22     | TIENE                      |

| Detalle                   | Estado     |
|---------------------------|------------|
| ESTRIBO DERECHO           | GOLPE LEVE |
| ESTRIBO IZQUIERDO         | GOLPE LEVE |
| PISOS CARROCERIA          | BUENO      |
| BASE CAJA DIRECCIÓN       | BUENO      |
| BASE TIJERA DERECHA       | BUENO      |
| BASE TIJERA IZQUIERDA     | BUENO      |
| TRAVIESA INFERIOR         | BUENO      |
| MARCO FRONTAL             | BUENO      |
| CARTER                    | BUENO      |
| CUNA MOTOR                | BUENO      |
| DESFASE DIAGONALES CHASIS | NO TIENE   |

| Detalle                    | Estado   |
|----------------------------|----------|
| DESFASE DIAGONALES BASES   | NO TIENE |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO    |
| LARGUERO DERECHO           | BUENO    |
| LARGUERO IZQUIERDO         | BUENO    |
| PUENTE                     | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA DERECHA   | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |
| PANEL PARALLAMAS           | BUENO    |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| TORRE DELANTERA DERECHA   | BUENO    |
| TORRE DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |
| DESFASE DIAGONALES A      | NO TIENE |
| FALDON                    | BUENO    |
| PISO BAUL                 | BUENO    |
| TANQUE GASOLINA           | BUENO    |
| TIJERA TRASERA DERECHA    | BUENO    |
| TIJERA TRASERA IZQUIERDA  | BUENO    |
| SOPORTE MUELLE TRASERO    | NO TIENE |
| SOPORTE MUELLE TRASERO    | NO TIENE |

## CARROCERÍA

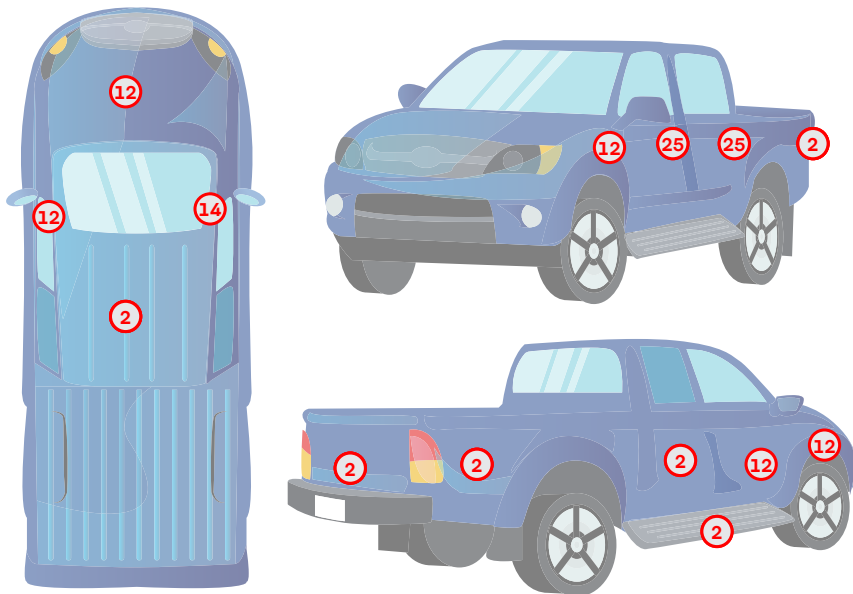

| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESCUADRADO                |
| 8      | DESENGRAFE                 |
| 9      | FISURADO                   |
| 10     | GOLPE LEVE                 |
| 11     | GOLPEADO                   |
| 12     | MAL REPARADO               |
| 13     | MAL REPARADO POR REMOSION  |
| 14     | MAL REPINTADO              |
| 15     | MALO                       |
| 16     | NO REALIZADA               |
| 17     | NO TIENE                   |
| 18     | PINTURA MANCHADA           |
| 19     | RAYADO                     |
| 20     | REGULAR                    |
| 21     | REMOVIDO                   |
| 22     | REPINTADO                  |
| 23     | REPINTADO PARCIAL          |
| 24     | ROTO                       |
| 25     | SUMIDO                     |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| ANTENA                    | TIENE    |
| BOCELES                   | NO TIENE |
| BOCELES BOCA LLANTAS      | NO TIENE |
| COCUYO DERECHO            | TIENE    |
| COCUYO IZQUIERDO          | TIENE    |
| ESPOILER DELANTERO        | NO TIENE |
| LUZ MEDIA DERECHA         | TIENE    |
| LUZ MEDIA IZQUIERDA       | TIENE    |
| PLUMILLA TRASERA          | NO TIENE |
| PLUMILLAS DELANTERAS      | TIENE    |
| PORTAEQUIPAJES            | NO TIENE |
| RETROVISOR DERECHO        | TIENE    |
| RETROVISOR IZQUIERDO      | TIENE    |
| RINES                     | TIENE    |
| STOP ADICIONAL            | TIENE    |
| SUNROOF                   | NO TIENE |
| LUCES ALTAS               | FUNCIONA |
| LUCES BAJAS               | FUNCIONA |
| TECHO                     | TIENE    |
| LUZ DRL DERECHA(LUZ DE    | NO TIENE |
| LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE | NO TIENE |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE    |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE    |
| AIRE ACONDICIONADO        | TIENE    |
| ASIENTOS DELANTEROS       | ROTO     |
| ASIENTOS TRASEROS         | BUENO    |

| Detalle                   | Estado        |
|---------------------------|---------------|
| CINTURON SEGURIDAD        | BUENO         |
| CONTROL VIDRIOS           | BUENO         |
| ESPEJO RETROVISOR INTERNO | TIENE         |
| ESPEJOS ELECTRICOS        | BUENO         |
| RADIO                     | ENCIENDE      |
| SEGUROS ELECTRICOS        | TIENE         |
| TABLERO                   | BUENO         |
| TAPIZADO PISO             | BUENO         |
| TAPIZADO PUERTAS          | BUENO         |
| TAPIZADO PUERTAS TRASERAS | BUENO         |
| TAPIZADO TECHO            | BUENO         |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS        | TIENE         |
| DIRECCION HIDRAULICA      | TIENE         |
| LLANTA REPUESTO           | TIENE         |
| MARCAION DE SEGURIDAD     | NO TIENE      |
| RESISTENCIA DESEMPAÑANTE  | TIENE         |
| SEGUNDA LLAVE             | TIENE         |
| ESTRIBO DERECHO           | MAL REPINTADO |
| ESTRIBO DERECHO           | BIEN REPARADO |
| GUARDAFANGO DELANTERO     | MAL REPARADO  |
| COSTADO DERECHO           | SUMIDO        |
| COSTADO DERECHO           | BIEN REPARADO |
| COSTADO DERECHO           | MAL REPINTADO |
| PARAL CENTRAL DERECHO     | BUENO         |
| PUERTA DELANTERA DERECHA  | MAL REPARADO  |
| PUERTA TRASERA DERECHA    | BIEN REPARADO |
| PUERTA TRASERA DERECHA    | MAL REPINTADO |
| RUEDA LIBRE               | TIENE         |

| Detalle                  | Estado        |
|--------------------------|---------------|
| VIDRIO PUERTA DEL DER    | BUENO         |
| VIDRIO PUERTA TRAS DER   | BUENO         |
| PARAL TRASERO DERECHO    | BIEN REPARADO |
| PARAL TRASERO DERECHO    | MAL REPINTADO |
| ESTRIBO IZQUIERDO        | BUENO         |
| GUARDAFANGO DELANTERO    | MAL REPARADO  |
| COSTADO IZQUIERDO        | MAL REPINTADO |
| COSTADO IZQUIERDO        | BIEN REPARADO |
| COSTADO IZQUIERDO        | GOLPE LEVE    |
| PARAL CENTRAL IZQUIERDO  | BUENO         |
| PUERTA DELANTERA         | MAL REPARADO  |
| PUERTA DELANTERA         | SUMIDO        |
| PUERTA TRASERA IZQUIERDA | MAL REPARADO  |
| PUERTA TRASERA IZQUIERDA | SUMIDO        |
| VIDRIO PUERTA DEL IZQ    | BUENO         |
| VIDRIO PUERTA TRASERA    | BUENO         |
| PARAL TRASERO IZQUIERDO  | MAL REPINTADO |
| PARAL TRASERO IZQUIERDO  | BIEN REPARADO |
| PARAGOLPES DELANTERO     | MAL REPINTADO |
| PARAGOLPES DELANTERO     | DESCUADRADO   |
| PARAGOLPES DELANTERO     | RAYADO        |
| CAPÓ                     | MAL REPARADO  |
| ESTRUCTURA FAROLA        | RAYADO        |
| ESTRUCTURA FAROLA        | RAYADO        |
| PANORAMICO DELANTERO     | RAYADO        |
| PARAL PANORAMICO DERECHO | MAL REPINTADO |
| PARAL PANORAMICO         | MAL REPARADO  |
| PERSIANA                 | BUENO         |



## CARROCERÍA

| Detalle            | Estado        |
|--------------------|---------------|
| ROMPENIEBLAS       | TIENE         |
| PANEL PARALLAMAS   | BUENO         |
| PANEL DELANTERO    | BUENO         |
| PARAGOLPES TRASERO | RAYADO        |
| PARAGOLPES TRASERO | DESCUADRADO   |
| PARAGOLPES TRASERO | GOLPE LEVE    |
| CAPOTA             | BIEN REPARADO |

| Detalle          | Estado        |
|------------------|---------------|
| CAPOTA           | SUMIDO        |
| CAPOTA           | MAL REPINTADO |
| COMPUERTA        | BIEN REPARADO |
| COMPUERTA        | MAL REPINTADO |
| COMPUERTA        | SUMIDO        |
| DURA LINER       | TIENE         |
| ESPOILER TRASERO | NO TIENE      |

| Detalle              | Estado   |
|----------------------|----------|
| ESTACA               | NO TIENE |
| FURGON               | NO TIENE |
| STOP DERECHO         | RAYADO   |
| STOP IZQUIERDO       | RAYADO   |
| VIDRIO COMPUERTA     | BUENO    |
| PANEL TRASERO PLATÓN | RAYADO   |
| PANEL TRASERO CABINA | RAYADO   |

### Observaciones especiales o recomendaciones

VEHICULO MUY SUCIO, LOGO DELANTERO DESPRENDIDO

## ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



| Detalle         | Estado    |
|-----------------|-----------|
| ESTUDIO TÉCNICO | REALIZADA |

### Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES

## ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.


| Detalle                       | Estado |
|-------------------------------|--------|
| COMPROBACIÓN DE CARGA         | MALO   |
| TERMINALES DE CONEXIÓN        | BUENO  |
| FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR | BUENO  |
| CAJA DE BATERÍA:              | BUENO  |

### Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA MALA 36%

## ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.

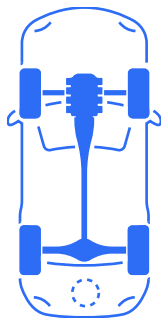

Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

| Detalle                    | Estado |
|----------------------------|--------|
| LLANTA DELANTERA DERECHA   | 6      |
| LLANTA DELANTERA DERECHA   | BUENA  |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA | BUENA  |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA | 6      |
| LLANTA REPUESTO            | BUENA  |

| Detalle                  | Estado |
|--------------------------|--------|
| LLANTA TRASERA DERECHA   | 6      |
| LLANTA TRASERA DERECHA   | BUENA  |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA | 6      |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA | BUENA  |

| RELACIÓN ACCESORIOS   |         |
|-----------------------|---------|
|                       | VALOR   |
| ACCESORIO             | \$ 0.00 |
| ACCESORIOS ESPECIALES | \$ 0.00 |
| VALOR TOTAL           | \$ 0.00 |

| HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS |          |
|-------------------------------|----------|
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA    | BUENO    |
| BUJES TIJERA DERECHA          | BUENO    |
| BUJES TIJERA IZQUIERDA        | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| ESFERA DE TIJERA DERECHA      | BUENO    |
| ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA    | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| PASTAS DELANTERAS DERECHA     | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO DERECHO       | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO IZQUIERDO     | REVISAR  |
| DISCO TRASERO IZQ             | NO TIENE |
| DISCO TRASERO DER             | NO TIENE |
| PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS  | REVISAR  |
| PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS    | NO TIENE |
| PASTAS TRASERAS DERECHAS      | NO TIENE |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| FUGAS DE ACEITE               | MOTOR    |
| GUARDA POLVOS DE EJES         | BUENO    |



|                              |        |
|------------------------------|--------|
|                              |        |
| Detalle                      | Estado |
| MOFLE                        | BUENO  |
|                              |        |
| Detalle                      | Estado |
| TERMINAL DELANTERA DERECHA   | BUENO  |
| TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA | BUENO  |

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

|                |                           |             | CARROCERIA | PROPIETARIO |
|----------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| FECHA REVISIÓN | TIPO REVISIÓN KMTRS       | KILOMETRAJE |            |             |
| 2026/04/10     | REVISION COMPLETA RENTING | 54205       | X          | X           |

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/01/02, en nuestros centros de servicio adquiérello de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web [www.suraenlinea.com](http://www.suraenlinea.com) o en nuestra App [Seguros Sura](#) para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

- Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.
- Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.
- Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.
- Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.
- Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.
- Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.
- Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.
- Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.



## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente

| PLACA  | SERVICIO                  | CENTRO DE SERVICIO  | FECHA       | SECUENCIA |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| LQW193 | REVISION COMPLETA RENTING | AUTOS SURA MEDELLIN | 10-APR-2026 | 133672514 |

INFORMACIÓNGENERAL

|                |                                    |                     |                               |                     |                             |
|----------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| CLIENTE        | RENTING COLOMBIA S.A.S.            | C.C./NIT            | A8110117798                   | TELÉFONO            | 6015200050                  |
| DIRECCIÓN      | CR 52 # 14 30 LCAL 342             | E-MAIL              | jfigueira@rentingcolombia.com |                     |                             |
| MARCA          | VOLKSWAGEN AMAROK [FL] TRENDLINE T | MODELO              | 2023                          | COLOR               | GRIS                        |
| SERVICIO       | PARTICULAR                         | MATRICULADO         | BANCOLOMBIA                   |                     | VALOR AUTOSURA<br>141200000 |
| CÓD. FASECOLDA | 09221017                           | MANIFIESTO          | VALOR                         |                     |                             |
|                |                                    | NÚMERO              | FECHA                         | AVALUO PROPIETARIO  | ACCESORIOS                  |
|                |                                    | 482022000803822     | 2022/12/04                    |                     | COMERCIAL<br>141200000      |
| VENCE SOAT     | 2027/01/02                         | FECHA REV. TEC-MEC. | 2028/01/04                    | FECHA REV. MECÁNICA |                             |
|                |                                    |                     |                               | TIPO TRANSPORTE     | NÚMERO MOTOR                |
|                |                                    |                     |                               | PARTICULAR          | CNF133025                   |
| NÚMERO CHASIS  | WV1ZZZ2HZPA003938                  |                     | NÚMERO SERIAL                 | WV1ZZZ2HZPA003938   |                             |
|                |                                    |                     | ALARMA                        |                     |                             |

HISTORIAL DE REVISIONESOBSERVACIONES

| FECHA REVISION | TIPO REVISION             | KMTRS | CARROCERIA | INFERIOR | LLANTAS | AMORTIGUADOR | FRENOS | ALINEACION | PISOS | CHASIS | PLACAS | PROPIETARIO | ESTUDIO TECN |
|----------------|---------------------------|-------|------------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
| 2026/04/10     | REVISION COMPLETA RENTING | 54205 | X          |          |         |              |        |            |       |        |        | X           |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |

OBSERVACIONESREVISIÓN ACTUAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
| OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CARROCERIA | INFERIOR | LLANTAS | AMORTIGUADOR | FRENOS | ALINEACION | PISOS | CHASIS | PLACAS | PROPIETARIO | ESTUDIO TECN |
| VEHICULO MUY SUCIO, LOGO DELANTERO DESPRENDIDO, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHICULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, , 2 LLAVES, BATERIA MALA 36%, | X          |          |         |              |        |            |       |        |        | X           |              |

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE



## Evaluación Técnica Vehicular



# PLACA: LQW193

### Información del vehículo

**Fecha matrícula:** 4/1/2023  
**Modelo:** 2023  
**Fecha de importación:** 04/12/2022  
**Nro. historico de Propietarios:** 1  
**Blindaje:** NO REPORTADO  
**Detalle blindaje:** NO REPORTADO  
**Tiene prenda:** SIN PRENDA  
**Entidad prenda:** NO REPORTADO

### Información propietario

**Nombre:** BANCOLOMBIA S.A.  
**Tipo Documento:** NIT  
**Nro. Documento:** 890903938  
**Categoría licencia:**  
**Estado:**  
**No.Multas Actuales:** 114552

### Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

**Tiene Embargo:** NO  
**Reporte por hurto:** NO  
**Medida cautelar embargo:** NO  
**Orden de Decomiso:** NO  
**Medida cautelar Secuestro:** NO

**Denuncio robo Vehículo:** NO  
**Abstención de trámite por Hurto:** NO  
**Accidente con Muerto:** NO  
**Otros:** NO  
**Estado del vehículo:** ACTIVO

### Documentos del vehículo

**Tipo de Documento:** SOAT  
**Fecha Expedición:** 3/1/2026  
**Fecha Vencimiento:** 2/1/2027

**Tipo de Documento:** RTM  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

**Tipo de Documento:** DIJIN  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

### Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

### Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

**PRIMERA:** Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

**SEGUNDA:** Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

**TERCERA:** Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

**CUARTA:** Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.


PLACA: LQW193

## IMÁGENES DE EVALUACIÓN






## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

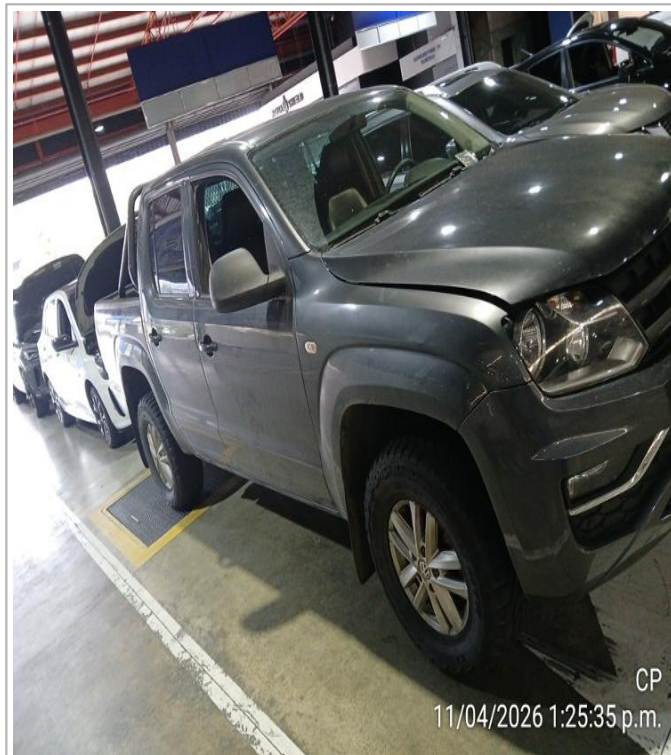



IMÁGENES DE EVALUACIÓN

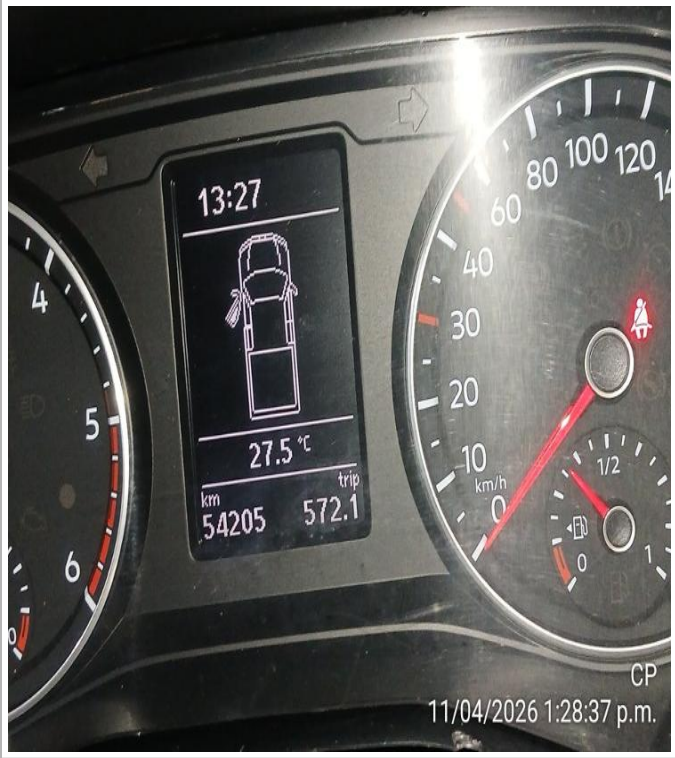






## IMÁGENES DE EVALUACIÓN






## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

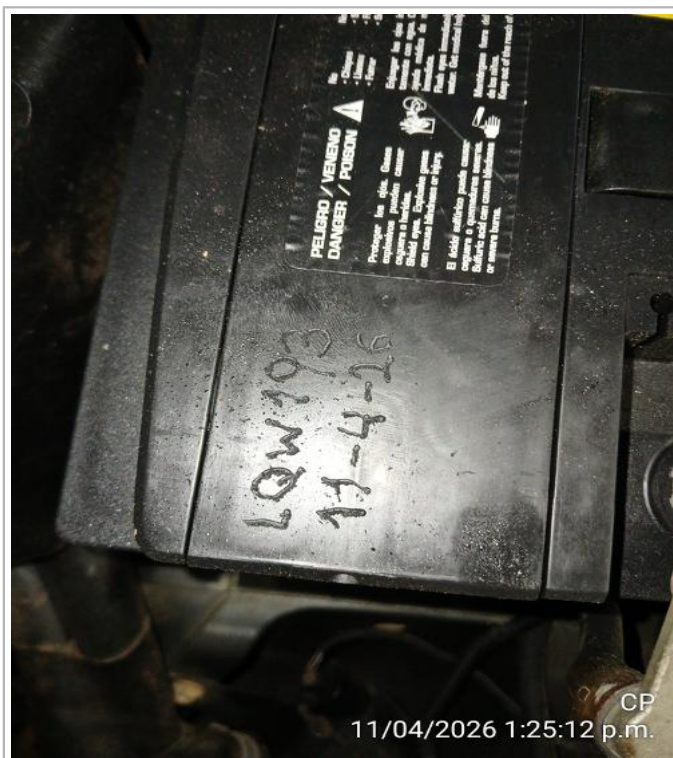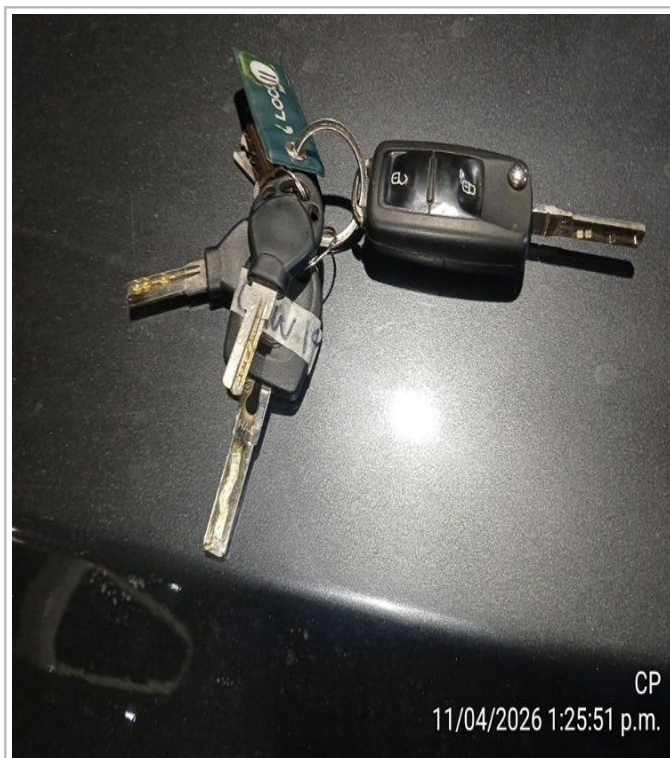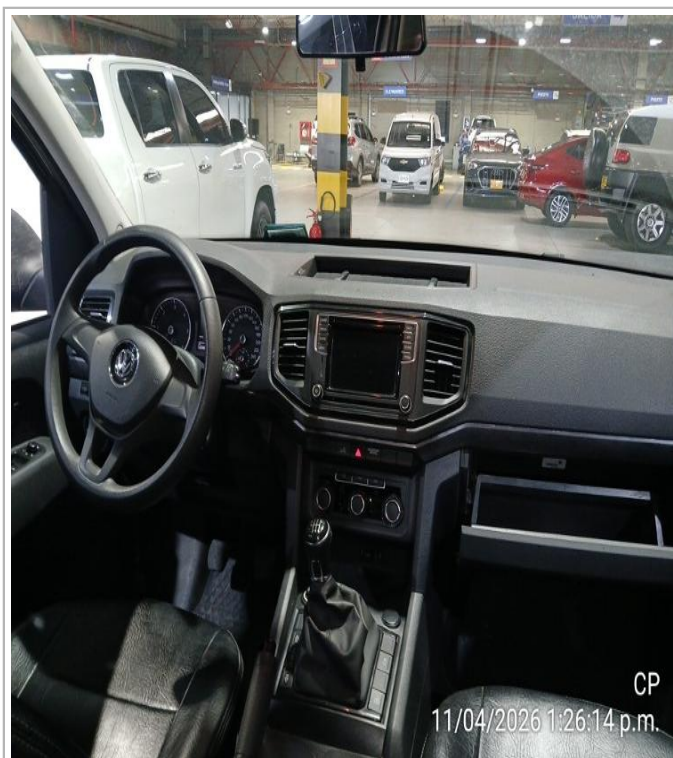




## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

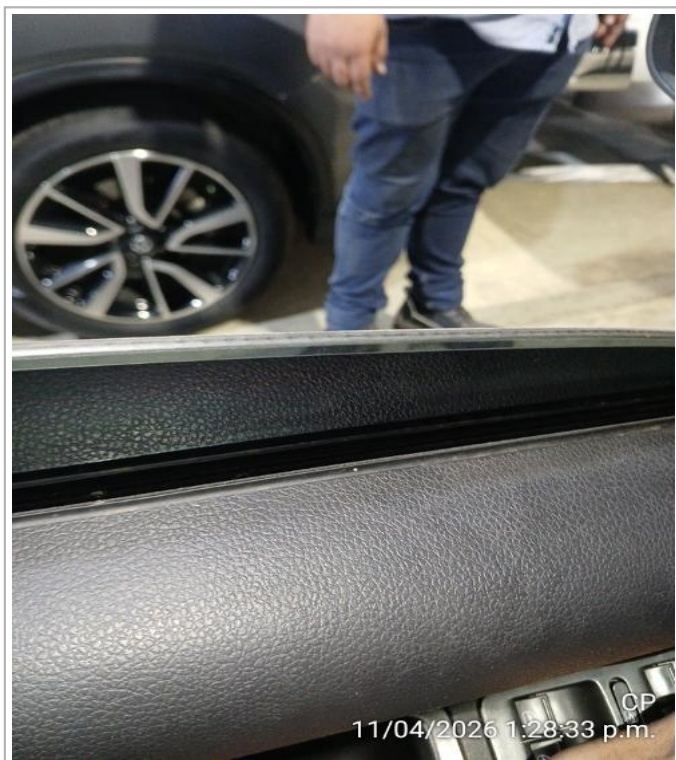


INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: LQW 193

NUMERO DE MOTOR:

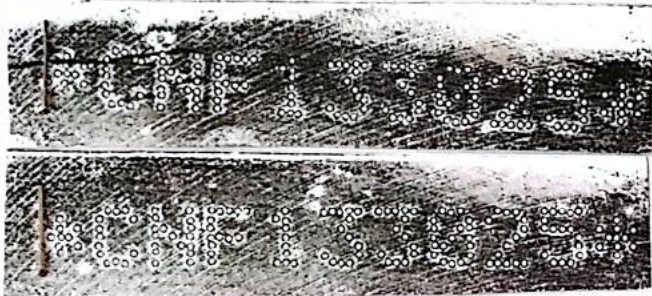

NUMERO DE CHASIS.

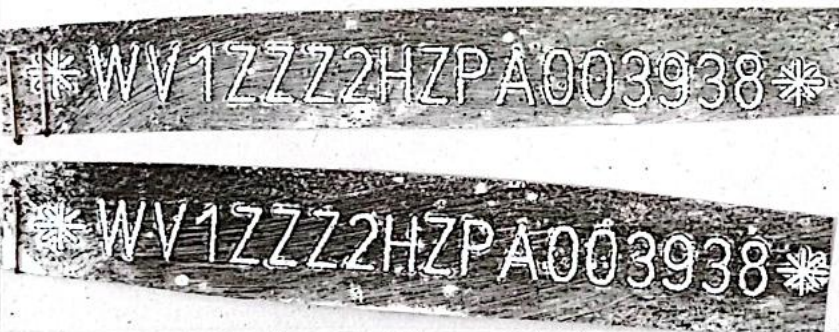

Impronta adicional:





FECHA: 22/05/2026

PLACA:

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

POR267

No.INSPECCION: 3752989091

ROMBO: 9

CENTRO DE INSPECCION:

SATELITE RENTING BARRANQUILLA

ASEGURABLE:

Asegurable Con Condiciones

ASEGURADORA

RENTING COLOMBIA S.A.

SUCURSAL

BARRANQUILLA

INTERMEDIARIO

DIRECTORENTING COLOMBIA

Clave:

NOMBRE

RENTING COLOMBIA S.A.S .

IDENTIFICACION

811011779

Edad:

DIRECCION

CR 52 14 30

PROFESION

OTROS

Tel:

3173834058

V/R CLIENTE

\$ 0

V/R FASECOLDA

\$ 237.200.000

V/R COLSERAUTO




\$ 237.200.000

V/R ACCESORIOS

\$ 0

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

• FUGA ACEITE TRANSMISION: CORREGIR FUGA

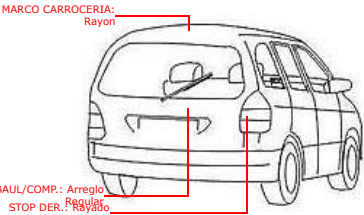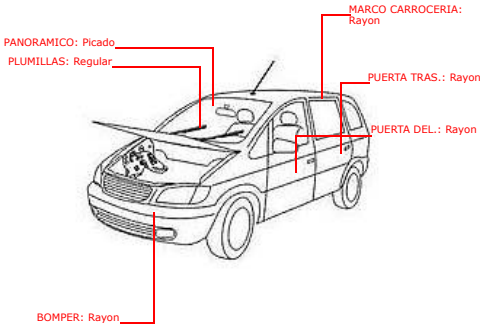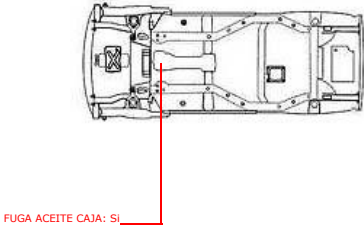

Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES/GATO/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA COMPLETO/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSION, MECANICOS, LIMITACION VISUAL POR PROTECTORES ORIGINALES. CORREGIR FUGA DE ACEITE POR CAJA DE TRANSFERENCIA., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FUGA ACEITE TRANSMISION,

ORIGINAL

OPCIONAL

NO TIENE

RADIO

RADIO CON UNIDAD CD

EQUALIZADOR

CAJA DE CD'S

PLANTA

PARLANTES

TWITER

VIDRIOS ELECTRICOS

PELICULA DE SEGURIDAD

DESPANADOR

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS ELECTRICOS

PLUMILLA TRASERA

BLOQUEO CENTRAL

3er. STOP

DIRECCION ASISTIDA

×

✓

×

×

×

✓

✓

✓

×

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

DIRECCION HIDRAULICA

AIR ACONDICION.

LLANTAS

COPAS

RINES

AMPLIACIONES

ALARMA

RELOJ

CINTURONES DE SEGURIDAD

ENCENDEDOR

TAPICERIA DE CUERO

EXPLORADORAS

PORTA EQUIPAJE

TECHO CORREDIZO

SPOILER

OTROS

×

✓

✓

×

✓

✓

×

×

✓

×

✓

✓

✓

✓

✓

×

| DESCRIPCION         | MARCA REFERENCIA         | CANTIDAD | VALOR |
|---------------------|--------------------------|----------|-------|
| ABS                 | ORIGINAL ORIGINAL        | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG             | ORIGINAL ORIGINAL        | 7        | \$ 0  |
| CAMARA DE REVERSA   | ORIGINAL 360°            | 1        | \$ 0  |
| GANHO REMOLQUE      | ORIGINAL ORIGINAL        | 1        | \$ 0  |
| MEMORIA DE POSICION | ORIGINAL ORIGINAL        | 1        | \$ 0  |
| RC                  | OTROS B                  | 1        | \$ 0  |
| SENSOR DE REVERSA   | ORIGINAL Y DE PROXIMIDAD | 1        | \$ 0  |
| SILLAS ELECTRICAS   | ORIGINAL ORIGINALES      | 2        | \$ 0  |

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano\_Frente.aspx?idOrden=3752989091

1/1



FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

50%

50%

50%

50%

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

FORD

CLASE

CAMIONETA PASAJ.

TIPO

EXPLORER [6] [FL]

22/05/2026

22/05/2026

22/05/2026

22/05/2026

22/05/2026

22/05/2026

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano\_Detras.aspx?idOrden=3752989091

1/1



23/5/26, 12:09

::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2295712 #3

Este POR267 es valido UNICA MENTE PARCIAL BARRANQUILLA Este contiene sistemas de seguridad

|        |            |                   |
|--------|------------|-------------------|
| FECHA: |            | No. Informe       |
| PLACA: | 22/05/2026 | Ciudad 3752989091 |

DATOS

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| MARCA        |                   |
| CLASE        |                   |
| TIPO         | FORD              |
| MODELO       | CAMIONETA PASAJ.  |
| NACIONALIDAD | EXPLORER [6] [FL] |
| COLOR        | 2025              |
| CILINDRAJE   | USA               |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| NOMBRE                     |                         |
| CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT) |                         |
| DIRECCIÓN                  | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| TELÉFONO                   | 811011779               |
|                            | CR 52 14 30             |
|                            | 3173834058              |
| Rombo                      | 9                       |

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

SGA85046

1FMUK8HH4SGA85046

1FMUK8HH4SGA85046

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034039216

|                                                       |                              |                                    |                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| PLACA                                                 | MARCA                        | LÍNEA                              | MODELO             |
| POR267                                                | FORD                         | EXPLORER PLATINUM                  | 2025               |
| CILINDRADA CC 2.261                                   | COLOR BLANCO PLATINO         | SERVICIO PARTICULAR                |                    |
| CLASE DE VEHICULO CAMIONETA                           | TIPO CARROCERIA WAGON        | COMBUSTIBLE GASOLINA               | CAPACIDAD Kg/PSI 7 |
| NÚMERO DE MOTOR SGA85046                              | REG N                        | VIN 1FMUK8HH4SGA85046              |                    |
| NÚMERO DE SERIE *****                                 | REG N                        | NÚMERO DE CHASIS 1FMUK8HH4SGA85046 | REG N              |
| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A. | IDENTIFICACIÓN NIT 890903838 |                                    |                    |

RESTRUCCIÓN MOVILIDAD \*\*\*\*\*

BLINDAJE \*\*\*\*\*

POTENCIA HP 300

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN VE 482024000680722

FECHA IMPORT. 28/11/2024

PUERTAS 5

FECHA MATRICULA 20/03/2025

FECHA EXP. LIC. TTD. 20/03/2025

FECHA VENCIMIENTO \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

LT10000357807.

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

SERIAL

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

CHASIS

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma \_\_\_\_\_  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente \_\_\_\_\_  
CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D – 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A – 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 – 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 – 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N – 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C – 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 – 100 Cel 3202324022- Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603  
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM



Registro de Improntas

GO - FO - 041  
Versión 2.

Nº 299782

COLSERAUTO

No. Serie

FOTO STICKER

No. Vin  
Chasis

\*1FMUK8HH4SGA85046\*

\*1FMUK8HH4SGA85046\*

No. Motor

SGA85046

SGA85046

Registro a cargo de:

Placa: POR-267

Vehículo:

Pbx: 7452121

Linea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente: [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com)

Sillo web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)



REPORTE DE RECLAMACIONES  
22/05/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| POR267 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



|                       |            |                               |        |
|-----------------------|------------|-------------------------------|--------|
| FECHA:                | 22/05/2026 | PLACA:                        | POR267 |
| ATENDIDO PARA:        |            |                               |        |
| Compañía de Seguros   |            |                               |        |
| No.INSPECCION:        | 3752989091 | ROMBO:                        | 9      |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                     |        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 237.200.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 237.200.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | FORD              | TIPO PINTURA | Perlada    |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2025       |
| TIPO        | EXPLORER [6] [FL] | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 2261       |
| COD. FASEC. | 03006165          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | SGA85046          | NACIONALIDAD | USA        |
| No. CHASIS  | 1FMUK8HH4SGA85046 | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | 1FMUK8HH4SGA85046 | ORDEN        | 2143756013 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 14935      |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | NA        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapicería asientos                   | BUENO     |
| Estado tapicería techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | FUNCIONA  |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| ITEM                              | RESPUESTA       |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA        |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA        |
| Fuga aceite caja de transmisión   | FUGA CONTINUA * |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA        |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA              |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA              |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA        |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA        |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO           |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado tanque silenciador          | BUENO          |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | BUENO          |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 481561

Fecha Expedición: 22 5 2026 Hora: 3:24 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10034039216

Tipo de servicio

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

10034039216

Fecha matrícula

3/20/2025

PLACA

POR267

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

1FMUK8HH4SGA85046

Clasificación

CAMIONETA

Color

BLANCO PLATINO

Capacidad total de pasajeros

País de origen

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

NO

Número VIN

1FMUK8HH4SGA85046

Marca

FORD

Cilindraje

2261

Pasajeros sentados

Días matriculados

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

NO

Número de motor

SGA85046

Línea

EXPLORER PLATINUM

Carrocería

Capacidad de carga

0

Número de registro

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

Número de chasis

1FMUK8HH4SGA85046

Modelo

2025

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

2679.00

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

8591

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

3/4/2026

Fecha vencimiento

3/3/2027

Fecha vigencia

3/4/2026

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

3/20/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

264050763

Fecha de registro

3/19/2025

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

## TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

262416518

3/3/2025

STRITATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | POR267                  |
| Fecha Servicio: | 22/05/2026 9:50:13 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | POR267                  |
| Fecha Servicio: | 22/05/2026 9:50:13 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12




Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15

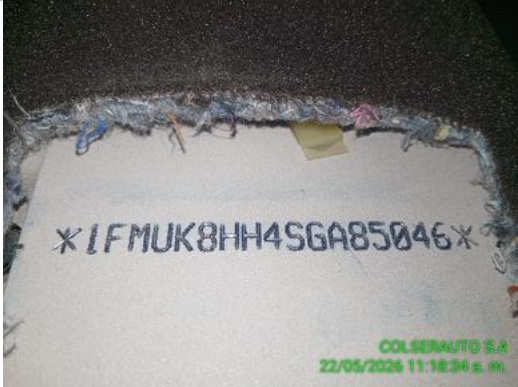

Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 22/05/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | POR267     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | FORD              | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2025              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | SGA85046          | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | 1FMUK8HH4SGA85046 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 1FMUK8HH4SGA85046 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143756013 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 22/05/2026 | <b>Hora:</b> | 10:19 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Placa:</b>            | POR267            |
| <b>Marca:</b>            | FORD              |
| <b>Línea:</b>            | EXPLORER [6] [FL] |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ.  |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL           |
| <b>Color:</b>            | BLANCO            |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 2261              |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA          |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 22/05/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 1FMUK8HH4SGA85046 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 1FMUK8HH4SGA85046 |
| <b>Número de motor:</b>  | SGA85046          |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2025              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico





## EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

|                   |            |              |                    |                |                           |
|-------------------|------------|--------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| Placa:            | PWM147     | Nro Orden:   | 133851686          | Nro Serie:     | 9-BGEB69KOSG297342        |
| Código Fasecolda: | 01601364   | Kilometraje: | 17.865             | Combustible:   | Gasolina                  |
| Valor Fasecolda:  | 75.200.000 | Nro Chasis:  | 9-BGEB69KOSG297342 | Nro de Llaves: | 2                         |
| Valor Sura:       | 75.200.000 | Nro Motor:   | L4F251754751       | Ciudad:        | Medellín                  |
|                   |            |              |                    | Sede:          | AUTOS SURA<br>MALL RIO 10 |

## CALIFICACIÓN

92.70%

## ASEGURABILIDAD

NO ASEGURABLE

## OBSERVACIÓN FINAL

NOVEDAD CRÍTICA - NO  
COMPRA - NO RENTBACK

## Calificaciones Individuales por Categoría

PINTURA Y RAYONES: 90%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 89%

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 60%

RC: D

## Resumen de Observaciones

## PINTURA Y RAYONES:

PARAGOLPES TRASERO MAL REPINTADO, CAPÓ PINTURA MANCHADA, PARAGOLPES DELANTERO REPINTADO, TAPA BAÚL MAL REPINTADO

## CARROCERÍA Y LATONERÍA:

TAPA BAÚL REMOVIDO, ESTRIBO DERECHO GOLPEADO, TAPA BAÚL GOLPE LEVE,

## CHASIS:

PISOS CARROCERIA GOLPE LEVE, CARTER GOLPE LEVE.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS



| PLACA  | SERVICIO                  | CENTRO DE SERVICIO  | FECHA       | SECUENCIA |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| PWM147 | REVISION COMPLETA RENTING | AUTOS SURA MEDELLIN | 31-AUG-2026 | 133851686 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|                |  |  |  |                         |  |  |  |                        |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |  |  |                    |  |  |  |                               |  |  |  |            |  |  |  |                |  |  |  |          |  |  |  |
|----------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------|--|--|--|
| CLIENTE        |  |  |  | RENTING COLOMBIA S.A.S. |  |  |  | C.C./NIT               |  |  |  | A8110117798     |  |  |  | TELEFONO      |  |  |  | 6015200050         |  |  |  |                               |  |  |  |            |  |  |  |                |  |  |  |          |  |  |  |
| DIRECCIÓN      |  |  |  |                         |  |  |  | CR 52 # 14 30 LCAL 342 |  |  |  |                 |  |  |  | E-MAIL        |  |  |  |                    |  |  |  | jfigueira@rentingcolombia.com |  |  |  |            |  |  |  |                |  |  |  |          |  |  |  |
| MARCA          |  |  |  |                         |  |  |  | CHEVROLET ONIX [3] LT  |  |  |  |                 |  |  |  | MODELO        |  |  |  | 2026               |  |  |  | COLOR                         |  |  |  | GRIS       |  |  |  |                |  |  |  |          |  |  |  |
| SERVICIO       |  |  |  |                         |  |  |  | PARTICULAR             |  |  |  |                 |  |  |  | MATRICULADO   |  |  |  |                    |  |  |  | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |  |  |  |            |  |  |  | VALOR AUTOSURA |  |  |  | 75200000 |  |  |  |
| CÓD. FASECOLDA |  |  |  | 01601364                |  |  |  | MANIFIESTO             |  |  |  | NÚMERO          |  |  |  | FECHA         |  |  |  | AVALUO PROPIETARIO |  |  |  | VALOR                         |  |  |  | ACCESORIOS |  |  |  | COMERCIAL      |  |  |  |          |  |  |  |
|                |  |  |  |                         |  |  |  | 482025000824031        |  |  |  | 2025/08/13      |  |  |  |               |  |  |  |                    |  |  |  |                               |  |  |  | 75200000   |  |  |  |                |  |  |  |          |  |  |  |
| VENCE SOAT     |  |  |  | FECHA REV. TEC-MEC.     |  |  |  | FECHA REV. MECÁNICA    |  |  |  | TIPO TRANSPORTE |  |  |  |               |  |  |  | NÚMERO MOTOR       |  |  |  |                               |  |  |  |            |  |  |  |                |  |  |  |          |  |  |  |
| 2027/08/28     |  |  |  | 2030/08/31              |  |  |  |                        |  |  |  | PARTICULAR      |  |  |  |               |  |  |  | L4F251754751       |  |  |  |                               |  |  |  |            |  |  |  |                |  |  |  |          |  |  |  |
| NUMERO CHASIS  |  |  |  |                         |  |  |  | 9BGEB69K0SG297342      |  |  |  |                 |  |  |  | NUMERO SERIAL |  |  |  |                    |  |  |  | 9BGEB69K0SG297342             |  |  |  |            |  |  |  | ALARMA         |  |  |  |          |  |  |  |

### ***HISTORIAL DE REVISIONES***

**OBSERVACIONES**[illegible]**OBSERVACIONES**

## REVISIÓN ACTUAL

[illegible]

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE



## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente

## Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|                                                |                          |          |                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|
| Nombres y apellidos<br>RENTING COLOMBIA S.A.S. | C.C. o NIT<br>8110117798 | Teléfono | Email<br>jfigueira@rentingcolombia.com |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|



### INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

|                                                   |                           |                      |                |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Marca<br>CHEVROLET ONIX [3] LT AT 1000CC T 4P 6AB | Número de placa<br>PWM147 | Kilometraje<br>17865 | Modelo<br>2026 |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|



### INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Centro de servicios<br>MEDELLIN | Fecha del servicio<br>2026/08/31 |
|---------------------------------|----------------------------------|

### Documentos


| Detalle         | Fecha de vencimiento |
|-----------------|----------------------|
| SOAT            | 2027/08/28           |
| Tecnicomecánica | 2030/08/31           |

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REVISION COMPLETA RENTING | X |
|---------------------------|---|



# CHASIS

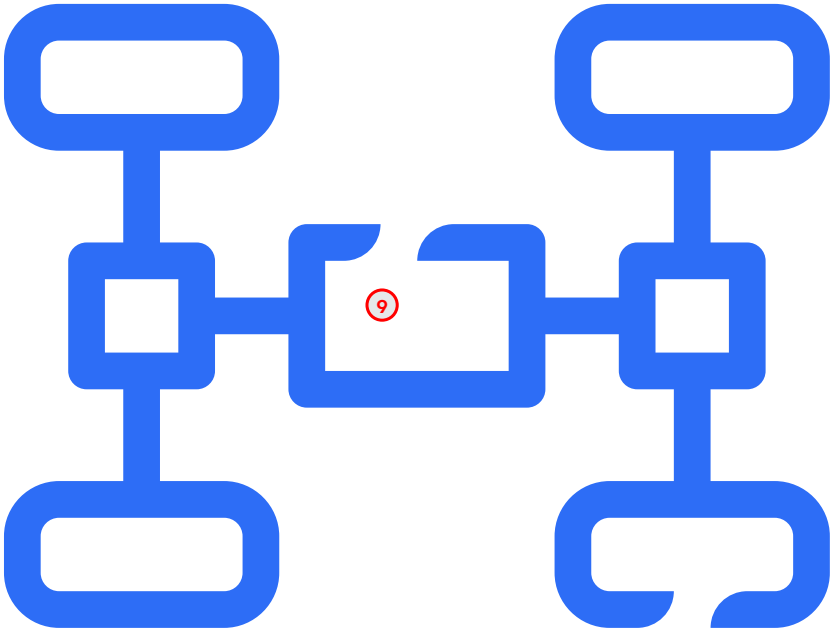

| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESENGRAFE                 |
| 8      | FISURADO                   |
| 9      | GOLPE LEVE                 |
| 10     | GOLPEADO                   |
| 11     | MAL REPARADO               |
| 12     | MALO                       |
| 13     | NO REALIZADA               |
| 14     | NO TIENE                   |
| 15     | RAYADO                     |
| 16     | REGULAR                    |
| 17     | REMOVIDO                   |
| 18     | REPINTADO                  |
| 19     | REPINTADO PARCIAL          |
| 20     | REVISAR FUGAS              |
| 21     | SUMIDO                     |
| 22     | TIENE                      |


| Detalle                   | Estado     |
|---------------------------|------------|
| ESTRIBO DERECHO           | BUENO      |
| ESTRIBO IZQUIERDO         | BUENO      |
| PISOS CARROCERIA          | GOLPE LEVE |
| BASE CAJA DIRECCIÓN       | BUENO      |
| BASE TIJERA DERECHA       | BUENO      |
| BASE TIJERA IZQUIERDA     | BUENO      |
| TRAVIESA INFERIOR         | BUENO      |
| MARCO FRONTAL             | BUENO      |
| CARTER                    | GOLPE LEVE |
| CUNA MOTOR                | BUENO      |
| DESFASE DIAGONALES CHASIS | NO TIENE   |

| Detalle                    | Estado   |
|----------------------------|----------|
| DESFASE DIAGONALES BASES   | NO TIENE |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO    |
| PUNTA DELANTERA DERECHA    | BUENO    |
| PUNTA DELANTERA IZQUIERDA  | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA DERECHA   | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |
| PANEL PARALLAMAS           | BUENO    |
| TORRE DELANTERA DERECHA    | BUENO    |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| TORRE DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |
| DESFASE DIAGONALES A      | NO TIENE |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | BUENO    |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | BUENO    |
| PANEL TRASERO             | BUENO    |
| PISO BAUL                 | BUENO    |
| PUNTA TRASERA DERECHA     | BUENO    |
| PUNTA TRASERA IZQUIERDA   | BUENO    |
| TANQUE GASOLINA           | BUENO    |
| TIJERA TRASERA DERECHA    | BUENO    |
| TIJERA TRASERA IZQUIERDA  | BUENO    |

## Observaciones especiales o recomendaciones

PROTECTOR INFERIOR ROTO

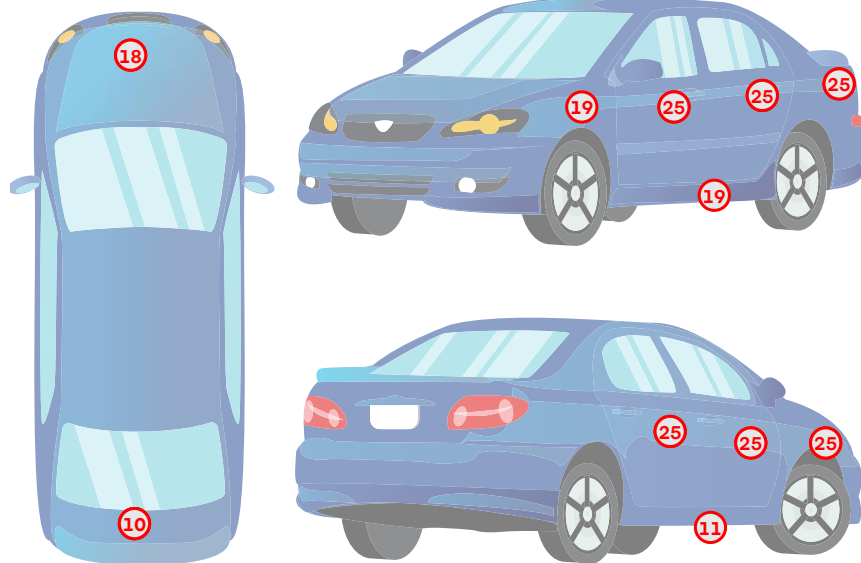

| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESCUADRADO                |
| 8      | DESENGRAFE                 |
| 9      | FISURADO                   |
| 10     | GOLPE LEVE                 |
| 11     | GOLPEADO                   |
| 12     | MAL REPARADO               |
| 13     | MAL REPARADO POR REMOSION  |
| 14     | MAL REPINTADO              |
| 15     | MALO                       |
| 16     | NO REALIZADA               |
| 17     | NO TIENE                   |
| 18     | PINTURA MANCHADA           |
| 19     | RAYADO                     |
| 20     | REGULAR                    |
| 21     | REMOVIDO                   |
| 22     | REPINTADO                  |
| 23     | REPINTADO PARCIAL          |
| 24     | ROTO                       |
| 25     | SUMIDO                     |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| ANTENA                    | TIENE    |
| BOCELES                   | NO TIENE |
| BOCELES BOCA LLANTAS      | NO TIENE |
| COCUYO DERECHO            | TIENE    |
| COCUYO IZQUIERDO          | TIENE    |
| ESPOILER DELANTERO        | NO TIENE |
| LUZ MEDIA DERECHA         | TIENE    |
| LUZ MEDIA IZQUIERDA       | TIENE    |
| PLUMILLA TRASERA          | NO TIENE |
| PLUMILLAS DELANTERAS      | TIENE    |
| PORTAEQUIPAJES            | NO TIENE |
| RETROVISOR DERECHO        | TIENE    |
| RETROVISOR IZQUIERDO      | TIENE    |
| RINES                     | TIENE    |
| STOP ADICIONAL            | TIENE    |
| SUNROOF                   | NO TIENE |
| LUCES ALTAS               | FUNCIONA |
| LUCES BAJAS               | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO    | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO    | FUNCIONA |
| TECHO                     | TIENE    |
| LUZ DRL DERECHA(LUZ DE    | NO TIENE |
| LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE | NO TIENE |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE    |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE    |
| AIRE ACONDICIONADO        | TIENE    |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| ASIENTOS DELANTEROS       | FUNCIONA |
| ASIENTOS TRASEROS         | BUENO    |
| CINTURON SEGURIDAD        | BUENO    |
| CONSOLA RADIO             | BUENO    |
| CONTROL VIDRIOS           | BUENO    |
| ESPEJO RETROVISOR INTERNO | TIENE    |
| ESPEJOS ELECTRICOS        | BUENO    |
| RADIO                     | ENCIENDE |
| RELOJ                     | TIENE    |
| SEGUROS ELECTRICOS        | TIENE    |
| TABLERO                   | BUENO    |
| TAPIZADO PISO             | BUENO    |
| TAPIZADO PUERTAS          | BUENO    |
| TAPIZADO PUERTAS TRASERAS | BUENO    |
| TAPIZADO TECHO            | BUENO    |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS        | TIENE    |
| DIRECCION HIDRAULICA      | TIENE    |
| LLANTA REPUESTO           | TIENE    |
| MARCACION DE SEGURIDAD    | NO TIENE |
| RESISTENCIA DESEMPAÑANTE  | TIENE    |
| SEGUNDA LLAVE             | TIENE    |
| ESTRIBO DERECHO           | GOLPEADO |
| GUARDAFANGO DELANTERO     | RAYADO   |
| GUARDAFANGO DELANTERO     | SUMIDO   |
| COSTADO DERECHO           | BUENO    |
| PARAL CENTRAL DERECHO     | BUENO    |
| PUERTA DELANTERA DERECHA  | SUMIDO   |
| PUERTA DELANTERA DERECHA  | RAYADO   |

| Detalle                  | Estado           |
|--------------------------|------------------|
| PUERTA TRASERA DERECHA   | RAYADO           |
| PUERTA TRASERA DERECHA   | SUMIDO           |
| VIDRIO PUERTA DEL DER    | BUENO            |
| VIDRIO PUERTA TRAS DER   | BUENO            |
| VIDRIO COSTADO DERECHO   | BUENO            |
| ESTRIBO IZQUIERDO        | RAYADO           |
| GUARDAFANGO DELANTERO    | RAYADO           |
| COSTADO IZQUIERDO        | SUMIDO           |
| COSTADO IZQUIERDO        | RAYADO           |
| PARAL CENTRAL IZQUIERDO  | BUENO            |
| PUERTA DELANTERA         | SUMIDO           |
| PUERTA DELANTERA         | RAYADO           |
| PUERTA TRASERA IZQUIERDA | RAYADO           |
| PUERTA TRASERA IZQUIERDA | SUMIDO           |
| VIDRIO PUERTA DEL IZQ    | BUENO            |
| VIDRIO PUERTA TRASERA    | BUENO            |
| VIDRIO COSTADO IZQUIERDO | BUENO            |
| PARAGOLPES DELANTERO     | RAYADO           |
| PARAGOLPES DELANTERO     | REPINTADO        |
| CAPÓ                     | RAYADO           |
| CAPÓ                     | PINTURA MANCHADA |
| CAPOTA                   | BUENO            |
| ESTRUCTURA FAROLA        | BUENO            |
| ESTRUCTURA FAROLA        | BUENO            |
| PANORAMICO DELANTERO     | BUENO            |
| PARAL PANORAMICO DERECHO | BUENO            |
| PARAL PANORAMICO         | BUENO            |
| PERSIANA                 | BUENO            |

## CARROCERÍA

| Detalle            | Estado        |
|--------------------|---------------|
| ROMPENIEBLAS       | NO TIENE      |
| PANEL PARALLAMAS   | BUENO         |
| BABERO             | BUENO         |
| PARAGOLPES TRASERO | MAL REPINTADO |
| PARAGOLPES TRASERO | RAYADO        |

| Detalle            | Estado   |
|--------------------|----------|
| ESPOILER TRASERO   | NO TIENE |
| PANEL TRASERO      | BUENO    |
| PANORAMICO TRASERO | BUENO    |
| STOP DERECHO       | BUENO    |
| STOP IZQUIERDO     | BUENO    |

| Detalle   | Estado        |
|-----------|---------------|
| TAPA BAÚL | GOLPE LEVE    |
| TAPA BAÚL | MAL REPINTADO |
| TAPA BAÚL | REMOVIDO      |



## ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.


| Detalle                       | Estado |
|-------------------------------|--------|
| COMPROBACIÓN DE CARGA         | BUENO  |
| TERMINALES DE CONEXIÓN        | BUENO  |
| FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR | BUENO  |
| CAJA DE BATERÍA:              | BUENO  |

### Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 98%

## ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.

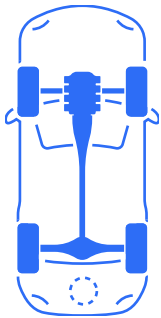

Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

| Detalle                    | Estado |
|----------------------------|--------|
| LLANTA DELANTERA DERECHA   | BUENA  |
| LLANTA DELANTERA DERECHA   | 6      |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA | BUENA  |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA | 6      |
| LLANTA REPUESTO            | BUENA  |
| LLANTA TRASERA DERECHA     | BUENA  |
| LLANTA TRASERA DERECHA     | 6      |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA   | BUENA  |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA   | 6      |

## ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Detalle         | Estado    |
| ESTUDIO TÉCNICO | REALIZADA |

Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE DE APERTURA Y 1 LLAVE FUNCIONAL.

| RELACIÓN ACCESORIOS   |         |
|-----------------------|---------|
|                       | VALOR   |
| ACCESORIO             | \$ 0.00 |
| ACCESORIOS ESPECIALES | \$ 0.00 |
| VALOR TOTAL           | \$ 0.00 |

| HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS |          |
|-------------------------------|----------|
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA    | BUENO    |
| BUJES TIJERA DERECHA          | BUENO    |
| BUJES TIJERA IZQUIERDA        | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| ESFERA DE TIJERA DERECHA      | BUENO    |
| ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA    | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| PASTAS DELANTERAS DERECHA     | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO DERECHO       | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO IZQUIERDO     | REVISAR  |
| DISCO TRASERO IZQ             | NO TIENE |
| DISCO TRASERO DER             | NO TIENE |
| PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS  | REVISAR  |
| PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS    | NO TIENE |
| PASTAS TRASERAS DERECHAS      | NO TIENE |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| FUGAS DE ACEITE               | NO TIENE |
| GUARDA POLVOS DE EJES         | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| MOFLE                         | BUENO    |

| Detalle                      | Estado |
|------------------------------|--------|
| TERMINAL DELANTERA DERECHA   | BUENO  |
| TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA | BUENO  |

## HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

|                |                           |             | CARROCERIA |
|----------------|---------------------------|-------------|------------|
| FECHA REVISIÓN | TIPO REVISIÓN KMTRS       | KILOMETRAJE |            |
| 2026/08/31     | REVISION COMPLETA RENTING | 17865       | X          |

### Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2027/08/28, en nuestros centros de servicio adquiérela de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web [www.suraenlinea.com](http://www.suraenlinea.com) o en nuestra App [Seguros Sura](#) para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



### Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

- Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.

Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.
- Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.

Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.
- Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.

Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.
- Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.

Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.



## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente

## PLACA: PWM147

### Información del vehículo

**Fecha matrícula:** 31/8/2025  
**Modelo:** 2025  
**Fecha de importación:** 13/08/2025  
**Nro. historico de Propietarios:** 1  
**Blindaje:** 0  
**Detalle blindaje:** NO REPORTADO  
**Tiene prenda:** SIN REPORTE  
**Entidad prenda:** NO REPORTADO

### Información propietario

**Nombre:** RENTING COLOMBIA S.A.S  
**Tipo Documento:** NIT  
**Nro. Documento:** 811011779  
**Categoría licencia:**  
**Estado:**  
**No.Multas Actuales:** 41131

### Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

**Tiene Embargo:** NO  
**Reporte por hurto:** NO  
**Medida cautelar embargo:** NO  
**Orden de Decomiso:** NO  
**Medida cautelar Secuestro:** NO

**Denuncio robo Vehículo:** NO  
**Abstención de trámite por Hurto:** NO  
**Accidente con Muerto:** NO  
**Otros:** NO  
**Estado del vehículo:** ACTIVO

### Documentos del vehículo

**Tipo de Documento:** SOAT  
**Fecha Expedición:** 29/8/2026  
**Fecha Vencimiento:** 28/8/2027

**Tipo de Documento:** RTM  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

**Tipo de Documento:** DIJIN  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

### Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

### Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

**PRIMERA:** Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

**SEGUNDA:** Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

**TERCERA:** Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

**CUARTA:** Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.



PLACA: PWM147

## IMÁGENES DE EVALUACIÓN





## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

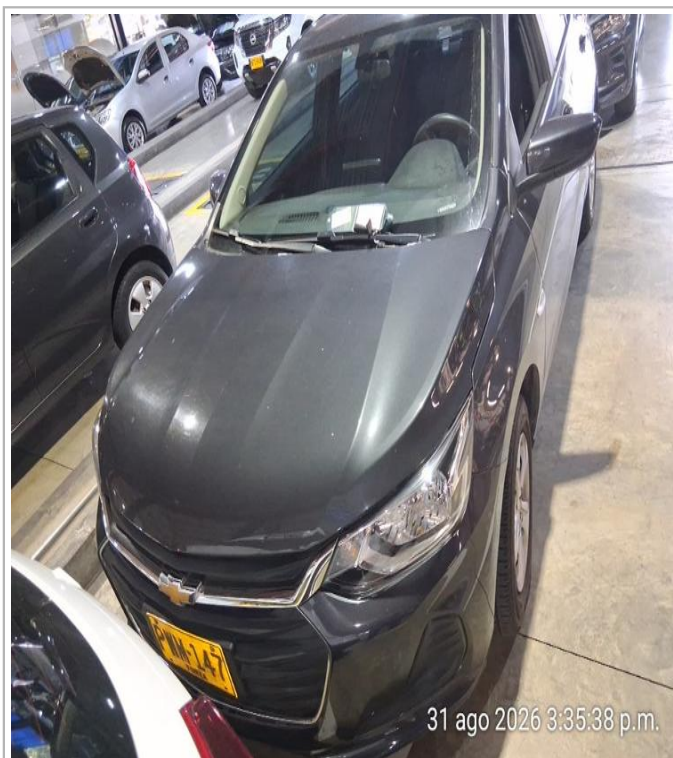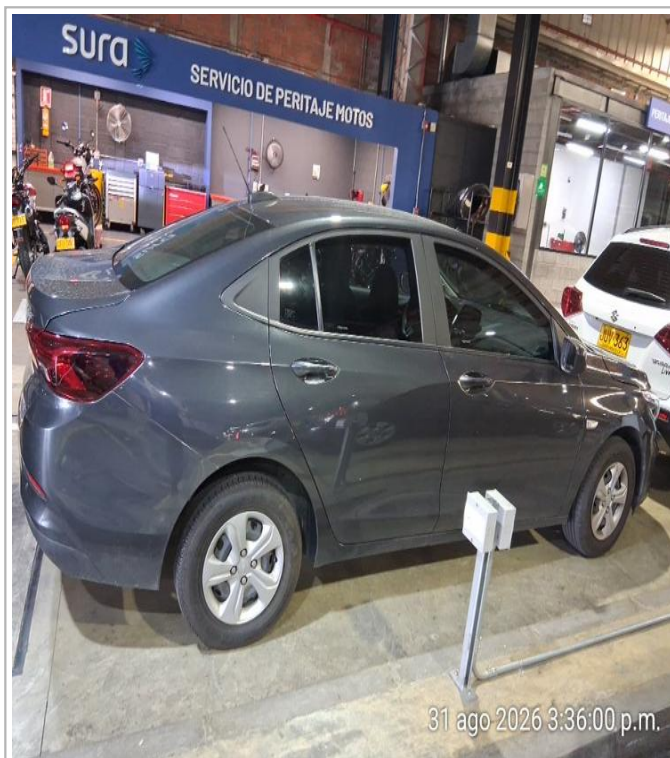




## IMÁGENES DE EVALUACIÓN





## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

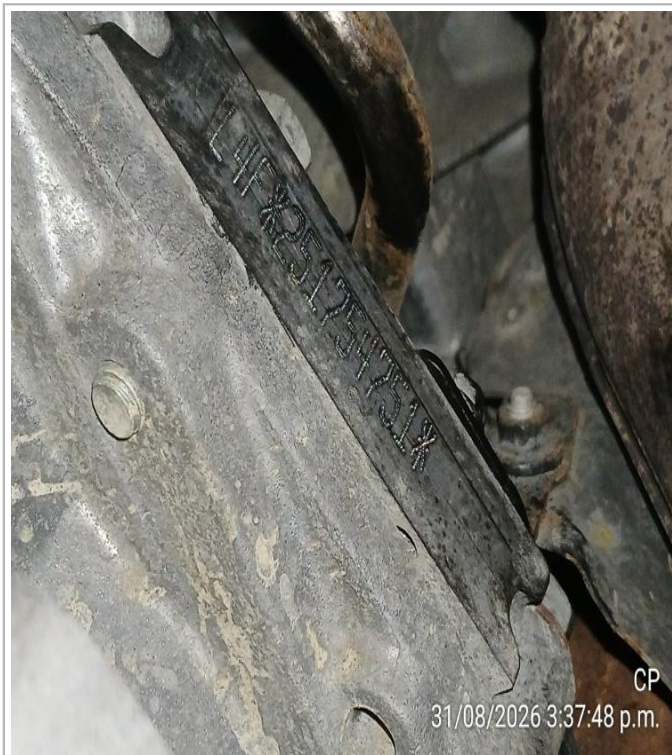




## IMÁGENES DE EVALUACIÓN



## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

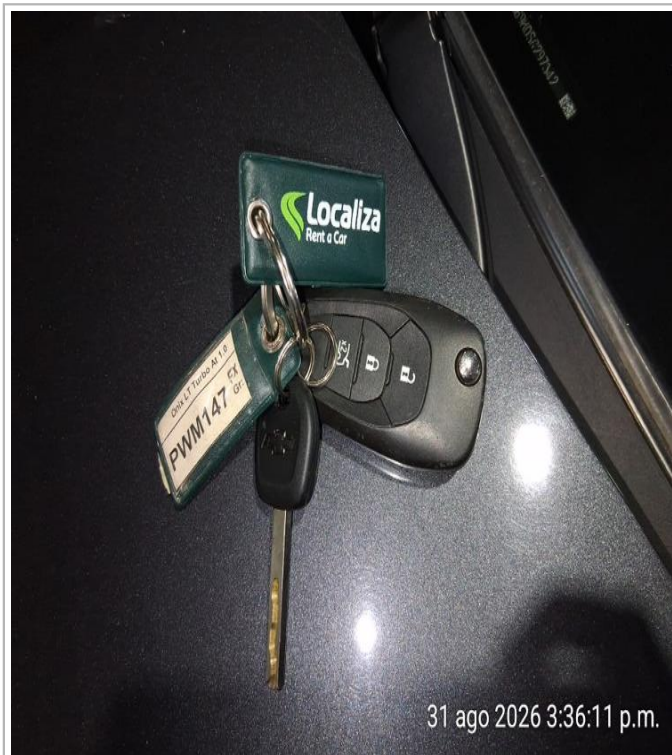




# INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: PWM147


NUMERO DE MOTOR:

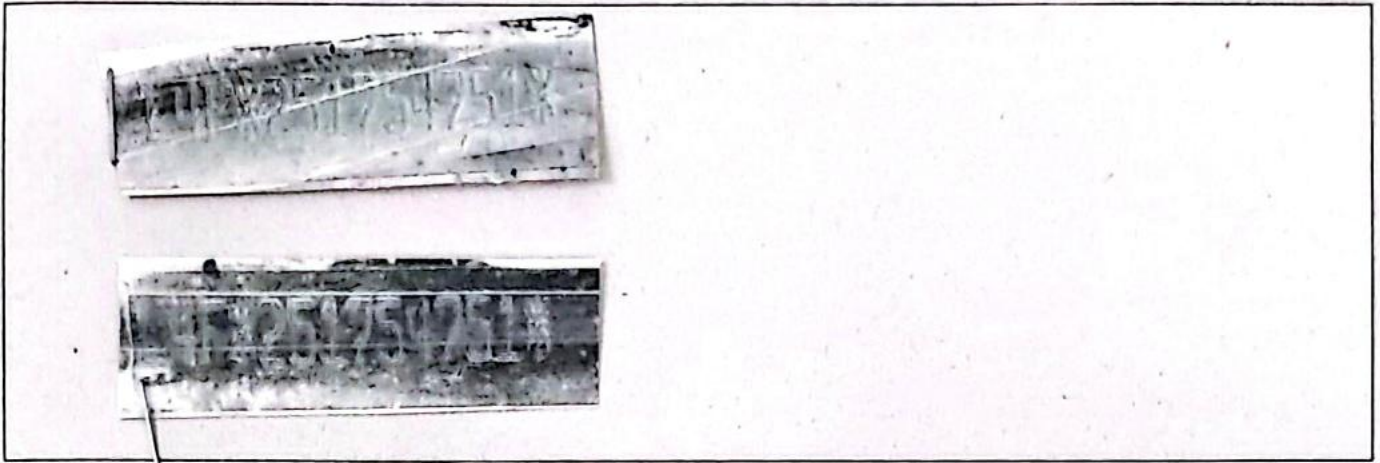

NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

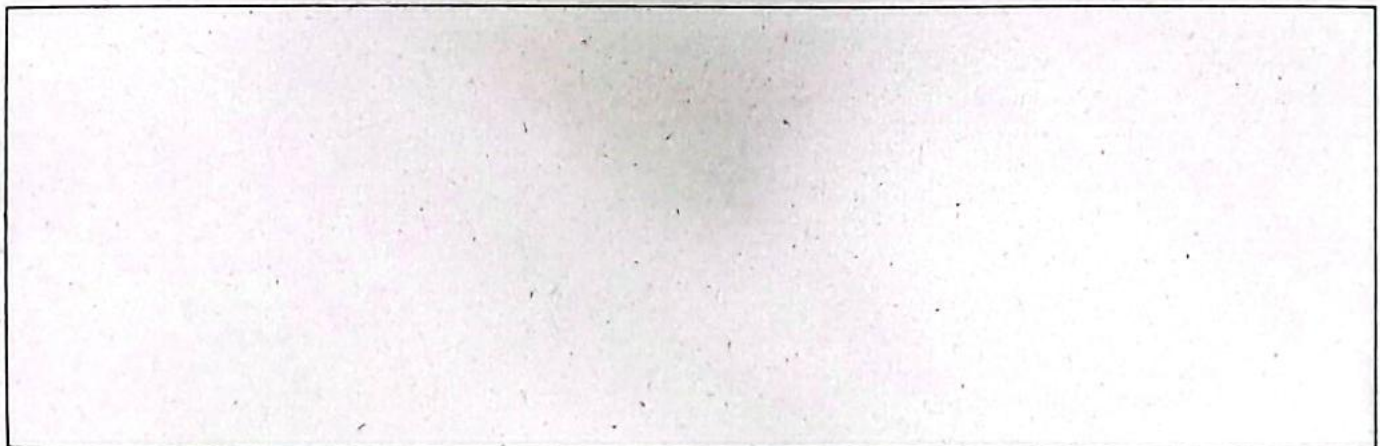








|                       |           |                               |          |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|----------|
| FECHA:                | 5/03/2026 | PLACA:                        |          |
| ATENDIDO PARA:        |           | Compañía de Seguros           | POT799   |
| No.INSPECCION:        |           | 3752956341                    | ROMBO: 1 |
| CENTRO DE INSPECCION: |           | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |          |
|                       |           |                               |          |
| ASEGURABLE:           |           | NO                            |          |

|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 101.400.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 101.400.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- VEHICULO INOPERATIVO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

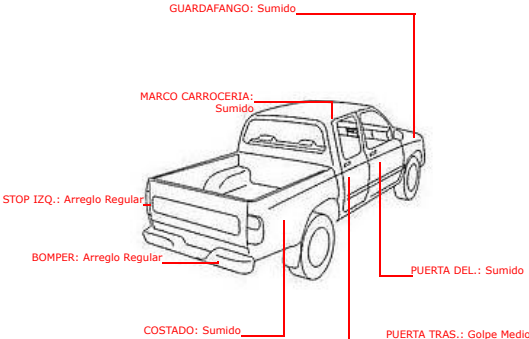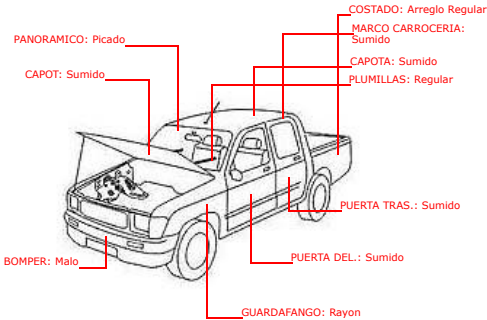

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE/GATO NO/LLAVE PERNOS NO/KIT DE CARRETERA NO/LLANTA DE REPUESTO NO/ 1 COMPRESOR A/C. COMPUERTA PLATON BLOQUEADA NO SE VERIFICA INTERIOR. GOLPE FUERTE EN INTERCOOLER. CONSOLA CENTRAL DESARMADA. MOTIVO DE RECHAZO: INOPERATIVO, NO SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO/MECÁNICO, POSIBLES TESTIGOS EN ALERTA ENCENDIDA., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, STOP TRASERO IZQUIERDO, VEHICULO INOPERATIVO,

| ✓ ORIGINAL |                      | ● OPCIONAL |                     | ✗ NO TIENE |             |   |              |   |        |   |              |   |        |   |                    |   |                         |   |              |   |                    |   |                    |   |                  |   |                 |   |           |   |                    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|------------|-------------|---|--------------|---|--------|---|--------------|---|--------|---|--------------------|---|-------------------------|---|--------------|---|--------------------|---|--------------------|---|------------------|---|-----------------|---|-----------|---|--------------------|
|            | RADIO                |            | RADIO CON UNIDAD CD |            | EQUALIZADOR |   | CAJA DE CD'S |   | PLANTA |   | PARLANTES    |   | TWITER |   | VIDRIOS ELECTRICOS |   | PELICULA DE SEGURIDAD   |   | DESEMPAÑADOR |   | ESPEJO RETROVISOR  |   | ESPEJOS ELECTRICOS |   | PLUMILLA TRASERA |   | BLOQUEO CENTRAL |   | 3er. STOP |   | DIRECCION ASISTIDA |
| ✗          |                      | ✓          |                     | ✗          |             | ✗ |              | ✗ |        | ✓ |              | ✓ |        | ✓ |                    | ✗ |                         | ✓ |              | ✓ |                    | ✓ |                    | ✗ |                  | ✓ |                 | ✓ |           | ✓ |                    |
|            | DIRECCION HIDRAULICA |            | AIRE ACONDICION.    |            | LLANTAS     |   | COPAS        |   | RINES  |   | AMPLIACIONES |   | ALARMA |   | RELOJ              |   | CINTURONES DE SEGURIDAD |   | ENCENDEDOR   |   | TAPICERIA DE CUERO |   | EXPLOSIONES        |   | PORTA EQUIPAJE   |   | TECHO CORREDIZO |   | SPOILER   |   | OTROS              |
| ✗          |                      | ✓          |                     | ✓          |             | ✗ |              | ✓ |        | ✓ |              | ✗ |        | ✗ |                    | ✓ |                         | ✗ |              | ✗ |                    | ✗ |                    | ✗ |                  | ✓ |                 | ✗ |           | ✗ |                    |

| DESCRIPCION       | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR |
|-------------------|-------------------|----------|-------|
| ABS               | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG           | ORIGINAL ORIGINAL | 8        | \$ 0  |
| CAMARA DE REVERSA | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |
| CARPAS            | ORIGINAL PLANA    | 1        | \$ 0  |
| RC                | OTROS E           | 1        | \$ 0  |
| SENSOR DE REVERSA | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0  |

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

30%

40%

30%

40%

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

CHEVROLET

COLSERAUTO S.A.  
04/03/2026 10:29:33 a.m.

5/03/2026

COLSERAUTO S.A.  
04/03/2026 10:36:07 a.m.

5/03/2026

CLASE

PICKUP DOBLE CAB

COLSERAUTO S.A.  
04/03/2026 10:30:02 a.m.

5/03/2026

COLSERAUTO S.A.  
04/03/2026 10:36:07 a.m.

5/03/2026

TIPO

MONTANA

COLSERAUTO S.A.  
04/03/2026 10:35:18 a.m.

5/03/2026

COLSERAUTO S.A.  
04/03/2026 10:36:07 a.m.

5/03/2026



# COLSERAUTO

## INFORME TÉCNICO 2283909

FECHA:

PLACA:

4/03/2026

No. Informe

Ciudad

3752955972

Este documento es válido ÚNICAMENTE para el RENTING  
Este contiene sistemas de seguridad

### DATOS

|              |                  |                            |                         |
|--------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| MARCA        | CHEVROLET        | NOMBRE                     | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| CLASE        | PICKUP DOBLE CAB | CEDULA DE CIUDADANIA (NIT) | 811011779               |
| TIPO         | MONTANA          | DIRECCION                  | CR 52 14 30             |
| MODELO       | 2025             | TELEFONO                   | 3173834058              |
| NACIONALIDAD | COL              | Rombo                      | 23                      |
| COLOR        |                  |                            |                         |
| CILINDRAJE   |                  |                            |                         |

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

L4H\*250864911\*

9BGEN43C0SB252865

9BGEN43C0SB252865

### DOCUMENTOS

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

**LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034447946**

PLACA: POT799 MARCA: CHEVROLET LÍNEA: MONTANA MODELO: 2025  
CLASIFICADA CC: 1.199 COLOR: BLANCO NIEBLA SERVICIO: PARTICULAR  
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA TIPO CARROCERÍA: DOBLE CABINA CON GASOLINA COMBUSTIBLE: 5  
NÚMERO DE MOTOR: L4H\*250864911\* REG: N VIN: 9BGEN43C0SB252865  
NÚMERO DE SERIE: 9BGEN43C0SB252865 REG: N NÚMERO DE CHASIS: 9BGEN43C0SB252865 REG: N  
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. IDENTIFICACIÓN: 990903938

REGISTRACIÓN MOVILIDAD: 482025000613917 DE: 10/05/2025 PUERTAS: 4  
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482025000613917 DE: 10/05/2025 PUERTAS: 4  
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: \*\*\*\*\*  
FECHA MATRÍCULA: 28/05/2025 FECHA EXP. LIC. T.T.O.: 28/05/2025 FECHA VENCIMIENTO: \*\*\*\*\*  
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTE MCPAL FUNZA  
LT10000452586

### CONCEPTO E IMPRONTAS

**MOTOR** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

**SERIAL** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

**CHASIS** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

### OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

FOTO-STICKER ENVIADO MEDIANTE CORREO,

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su reproducción o transformación sin el consentimiento escrito de COLSERAUTO.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 12  
Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puen  
Aranda: Calle 13 # 62 # 47



[https://apps.colserauto.com/Cm.lmg/2026/03/05/POT799\\_0001\\_X.jpg](https://apps.colserauto.com/Cm.lmg/2026/03/05/POT799_0001_X.jpg)



REPORTE DE RECLAMACIONES  
 05/03/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| POT799 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VENCIDA |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 5/03/2026 | PLACA: | POT799 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                               |        |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------|---|
| Compañía de Seguros   |                               |        |   |
| No.INSPECCION:        | 3752956341                    | ROMBO: | 1 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |   |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                     |        |   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 101.400.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 101.400.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

DATOS

|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | CHEVROLET         | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | PICKUP DOBLE CA   | MODELO       | 2025         |
| TIPO        | MONTANA           | CARROCERIA   | DOBLE CAB 4P |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 1199         |
| COD. FASEC. | 01621107          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA     |
| No. MOTOR   | L4H250864911      | NACIONALIDAD | COL          |
| No. CHASIS  | 9BGEN43C0SB252865 | TIPO CAJA    | AUTOMATICA   |
| No. SERIAL  | 9BGEN43C0SB252865 | ORDEN        | 2143754946   |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 0            |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | NO FUNCIONA *    |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ITEM                             | RESPUESTA     |
| Funcionamiento luces bajas       | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento luces altas       | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento luces medias      | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento direccionales     | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento luces freno       | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento luces reversa     | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento luces parqueadero | NO FUNCIONA * |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| ITEM                                     | RESPUESTA     |
| Funcionamiento luces placa               | NO FUNCIONA * |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO         |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | MALO          |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO         |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO         |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA            |

INTERIOR

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| ITEM                                              | RESPUESTA     |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA            |
| Funcionamiento luz interior                       | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento calefacción                        | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento encendedor                         | NA            |
| Funcionamiento radio                              | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento velocímetro                        | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento tacómetro                          | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento reloj                              | NA            |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ITEM                                        | RESPUESTA     |
| Funcionamiento pito                         | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA      |
| Estado tapicería asientos                   | BUENO         |
| Estado tapicería techo                      | BUENO         |
| Estado carteras puertas                     | BUENO         |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA            |
| Estado timon                                | BUENO         |
| Funcionamiento desempañador                 | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA            |
| Testigo ABS                                 | NO FUNCIONA   |
| Testigo Air Barg                            | NO FUNCIONA   |
| Testigo check Engine                        | NO FUNCIONA   |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado tanque silenciador          | BUENO          |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | BUENO          |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 463324

Fecha Expedición: 5 3 2026 Hora: 8:44 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10034447946

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

### Fecha matrícula

5/28/2025

### PLACA

POT799

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

9BGEN43C0SB252865

### Número VIN

9BGEN43C0SB252865

### Número de motor

L4H\*250864911\*

### Número de chasis

9BGEN43C0SB252865

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

CHEVROLET

### Línea

MONTANA

### Modelo

2025

### Color

BLANCO NIEBLA

### Cilindraje

1199

### Carrocería

DOBLE CABINA CON PLATON

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

5

### Capacidad de carga

### Peso bruto vehicular

1910

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

280

### Número de registro

610895020

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

346

### Identificador de color

8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

5/27/2025

Fecha vencimiento

5/27/2026

Fecha vigencia

5/28/2025

Número póliza

3401841000

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

5/28/2025

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

268099308

Fecha de registro

5/28/2025

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA TToYtTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

268024669

5/27/2025

APROBADA

STRIATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE PREASIGNACIÓN PLACA CONTINGENCIA,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | POT799                 |
| Fecha Servicio: | 5/03/2026 8:32:52 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Placa:          | POT799                 |
| Fecha Servicio: | 5/03/2026 8:32:52 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 05/03/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | POT799     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET         | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2025              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | L4H250864911      | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | 9BGEN43C0SB252865 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9BGEN43C0SB252865 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

### OBSERVACIONES



**ernesto.mateus@colserauto.com**

**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143754946 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 05/03/2026 | <b>Hora:</b> | 08:34 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | POT799           |
| <b>Marca:</b>            | CHEVROLET        |
| <b>Línea:</b>            | MONTANA          |
| <b>Clase:</b>            | PICKUP DOBLE CAB |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | DOBLE CAB 4P     |
| <b>Color:</b>            | BLANCO           |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1199             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 05/03/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9BGEN43C0SB252865 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9BGEN43C0SB252865 |
| <b>Número de motor:</b>  | L4H250864911      |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2025              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico



## EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

|                        |            |              |                        |                |                         |
|------------------------|------------|--------------|------------------------|----------------|-------------------------|
| Placa:                 | PWO818     | Nro Orden:   | 133861462              | Nro Serie:     |                         |
| Código Fasecol-<br>da: | 01601342   | Kilometraje: | 15.798                 | Combustible:   | Gasolina                |
| Valor Fasecolda:       | 74.900.000 | Nro Chasis:  | 9-<br>BGEB69K0TG118300 | Nro de Llaves: | 2                       |
| Valor Sura:            | 74.900.000 | Nro Motor:   | L4F252134686           | Ciudad:        | Bogotá                  |
|                        |            |              |                        | Sede:          | AUTOS SURA<br>CALLE 137 |

## CALIFICACIÓN

73.70%

## ASEGURABILIDAD

ASEGURABLE CON CONDI-  
CIONES

## OBSERVACIÓN FINAL

COMPRA (SOLO EXCEPCIÓN)

## Calificaciones Individuales por Categoría

PINTURA Y RAYONES: No calificado%

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 84%

CHASIS: 100%

LLANTAS: 70%

FUGAS: 100%

RC: C

## Resumen de Observaciones

## PINTURA Y RAYONES:

GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO MAL REPINTADO, COSTADO DERECHO MAL REPINTADO, PUERTA TRASERA DERECHA MAL REPINTADO, GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO MAL REPINTADO, COSTADO IZQUIERDO MAL REPINTADO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA MAL REPINTADO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA MAL REPINTADO, PARAGOLPES DELANTERO MAL REPINTADO, CAPÓ MAL REPINTADO, CAPOTA MAL REPINTADO, PARAL PANORAMICO DERECHO MAL REPINTADO, PARAL PANORAMICO MAL REPINTADO, PARAL PANORAMICO MAL REPINTADO, TAPA BAÚL MAL REPINTADO, RAYONES LEVES DE USO,

## CARROCERÍA Y LATONERÍA:

COSTADO DERECHO BIEN REPARADO, PUERTA DELANTERA DERECHA MAL REPARADO,

## CHASIS:



PISOS CARROCERIA RAYADO, CUNA MOTOR RAYADO

**LLANTAS:**

LLANTAS MARCA PIRELLI DIMENSION 185/65R15, LLANYAS DELANTERAS 5 ML , LLANTAS TRASERAS 6 ML DE PROFUNDIDAD , SE RE-COMIENDA ROTACION

**Condiciones de Asegurabilidad:**

Requiere análisis detallado del estado general del vehículo

| PLACA  | SERVICIO                  | CENTRO DE SERVICIO    | FECHA       | SECUENCIA |
|--------|---------------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| PWO818 | REVISION COMPLETA RENTING | AUTOS SURA BOGOTA 137 | 02-SEP-2026 | 133861462 |

INFORMACIÓNGENERAL

|                |                         |                     |                               |                   |                            |
|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|
| CLIENTE        | RENTING COLOMBIA S.A.S. | C.C./NIT            | A8110117798                   | TELÉFONO          | 6015200050                 |
| DIRECCIÓN      | CR 52 # 14 30 LCAL 342  | E-MAIL              | jfigueira@rentingcolombia.com |                   |                            |
| MARCA          | CHEVROLET ONIX [2] LT   | MODELO              | 2026                          | COLOR             | GRIS                       |
| SERVICIO       | PARTICULAR              | MATRICULADO         | BANCOLOMBIA S.A.              |                   | VALOR AUTOSURA<br>74900000 |
| CÓD. FASECOLDA | 01601342                | MANIFIESTO          | NÚMERO                        | FECHA             | VALOR                      |
|                |                         |                     |                               |                   | ACCESORIOS                 |
|                |                         |                     |                               |                   | COMERCIAL                  |
|                |                         |                     |                               |                   | 74900000                   |
| VENCE SOAT     | FECHA REV. MEC.         | FECHA REV. MECÁNICA | TIPO TRANSPORTE               | NÚMERO MOTOR      |                            |
|                |                         |                     | NORMAL                        | L4F252134686      |                            |
| NÚMERO CHASIS  | 9BGEB69K0TG118300       |                     | NÚMERO SERIAL                 | 9BGEB69K0TG118300 |                            |
|                |                         |                     | ALARMA                        |                   |                            |

HISTORIAL DE REVISIONESOBSERVACIONES

| FECHA REVISION | TIPO REVISION             | KMTRS | CARROCERIA | INFERIOR | LLANTAS | AMORTIGUADOR | FRENOS | ALINEACION | PISOS | CHASIS | PLACAS | PROPIETARIO | ESTUDIO TECN |
|----------------|---------------------------|-------|------------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
| 2026/09/02     | REVISION COMPLETA RENTING | 15798 |            |          |         |              |        |            |       |        |        | X           |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                |                           |       |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |

OBSERVACIONESREVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA, VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES ANTES DE ASEGURAR O NEGOCIAR // SIN RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION. I, SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO LIMPIEZA, AJUSTE DE FRENOS Y REVISION COMPONENTES INTERNOS SI NO SE HA REALIZADO; REVISAR ESTADO DE CAMPANAS Y BANDAS DE FRENO, LLANTAS MARCA PIRELLI DIMENSION 185/65R15. LLANYAS DELANTERAS 5 ML. LLANTAS TRASERAS 6 ML DE PROFUNDIDAD , SE RECOMIENDA ROTACION., 2 LLAVES. BATERIA BUENA ,

| CARROCERIA | INFERIOR | LLANTAS | AMORTIGUADOR | FRENOS | ALINEACION | PISOS | CHASIS | PLACAS | PROPIETARIO | ESTUDIO TECN |
|------------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
|            |          |         |              |        |            |       |        |        | X           |              |

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE



## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente



## Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos

RENTING COLOMBIA S.A.S.

C.C. o NIT

8110117798

Teléfono

Email

jfigueira@rentingcolombia.com



### INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca

CHEVROLET ONIX [2] LT TP 1000CC T 4P 6AB

Número de placa

PWO818

Kilometraje

15798

Modelo

2026



### INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios

BOGOTA D.C.


Fecha del servicio

2026/09/02

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REVISION COMPLETA RENTING | X |
|---------------------------|---|

# CHASIS

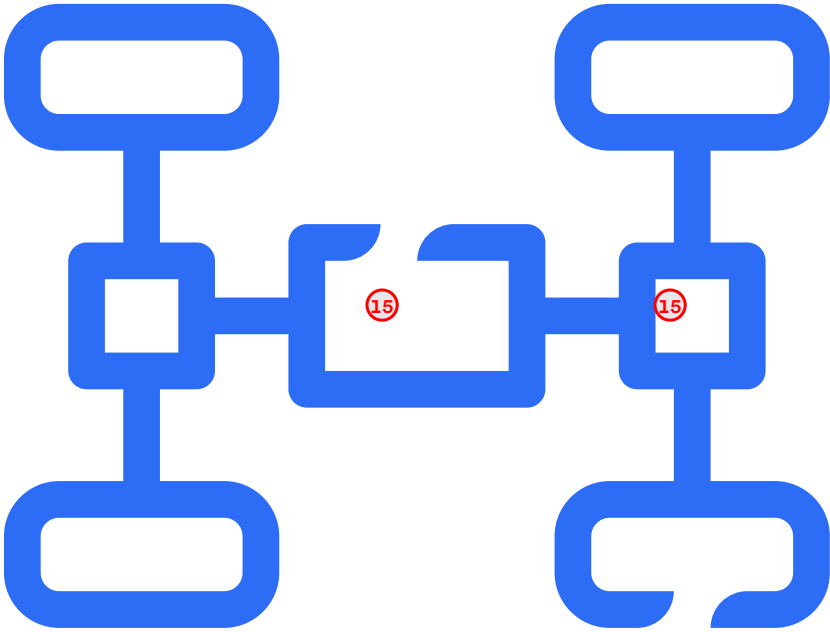


| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESENGRAFE                 |
| 8      | FISURADO                   |
| 9      | GOLPE LEVE                 |
| 10     | GOLPEADO                   |
| 11     | MAL REPARADO               |
| 12     | MALO                       |
| 13     | NO REALIZADA               |
| 14     | NO TIENE                   |
| 15     | RAYADO                     |
| 16     | REGULAR                    |
| 17     | REMOVIDO                   |
| 18     | REPINTADO                  |
| 19     | REPINTADO PARCIAL          |
| 20     | REVISAR FUGAS              |
| 21     | SUMIDO                     |
| 22     | TIENE                      |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| ESTRIBO DERECHO           | BUENO    |
| ESTRIBO IZQUIERDO         | BUENO    |
| PISOS CARROCERIA          | RAYADO   |
| BASE CAJA DIRECCIÓN       | BUENO    |
| BASE TIJERA DERECHA       | BUENO    |
| BASE TIJERA IZQUIERDA     | BUENO    |
| TRAVIESA INFERIOR         | BUENO    |
| MARCO FRONTAL             | BUENO    |
| CARTER                    | BUENO    |
| CUNA MOTOR                | RAYADO   |
| DESFASE DIAGONALES CHASIS | NO TIENE |

| Detalle                    | Estado   |
|----------------------------|----------|
| DESFASE DIAGONALES BASES   | NO TIENE |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO    |
| PUNTA DELANTERA DERECHA    | BUENO    |
| PUNTA DELANTERA IZQUIERDA  | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA DERECHA   | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |
| PANEL PARALLAMAS           | BUENO    |
| TORRE DELANTERA DERECHA    | BUENO    |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| TORRE DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |
| DESFASE DIAGONALES A      | NO TIENE |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | BUENO    |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | BUENO    |
| PANEL TRASERO             | BUENO    |
| PISO BAUL                 | BUENO    |
| PUNTA TRASERA DERECHA     | BUENO    |
| PUNTA TRASERA IZQUIERDA   | BUENO    |
| TANQUE GASOLINA           | BUENO    |
| TIJERA TRASERA DERECHA    | NO TIENE |
| TIJERA TRASERA IZQUIERDA  | NO TIENE |

## CARROCERÍA

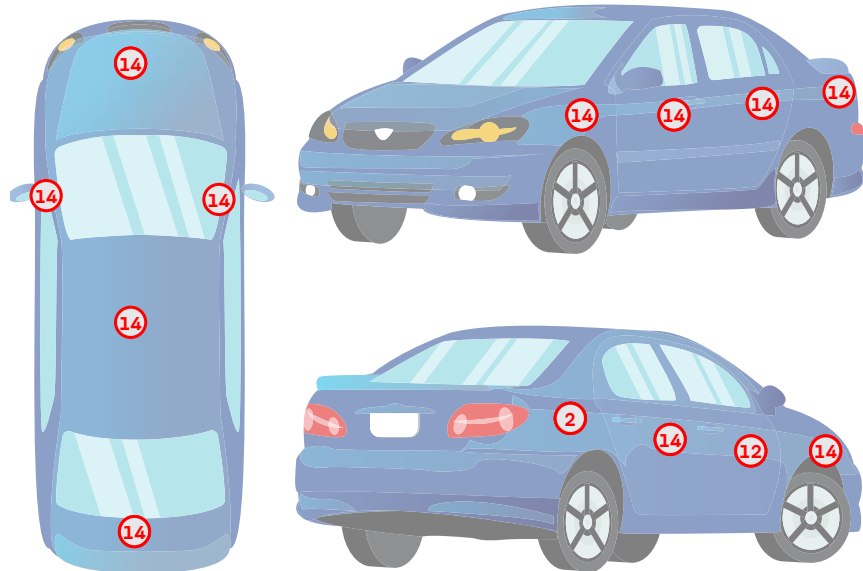

| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESCUADRADO                |
| 8      | DESENGRAFE                 |
| 9      | FISURADO                   |
| 10     | GOLPE LEVE                 |
| 11     | GOLPEADO                   |
| 12     | MAL REPARADO               |
| 13     | MAL REPARADO POR REMOSION  |
| 14     | MAL REPINTADO              |
| 15     | MALO                       |
| 16     | NO REALIZADA               |
| 17     | NO TIENE                   |
| 18     | PINTURA MANCHADA           |
| 19     | RAYADO                     |
| 20     | REGULAR                    |
| 21     | REMOVIDO                   |
| 22     | REPINTADO                  |
| 23     | REPINTADO PARCIAL          |
| 24     | ROTO                       |
| 25     | SUMIDO                     |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| ANTENA                    | TIENE    |
| BOCELES                   | NO TIENE |
| BOCELES BOCA LLANTAS      | NO TIENE |
| COCUYO DERECHO            | TIENE    |
| COCUYO IZQUIERDO          | TIENE    |
| ESPOILER DELANTERO        | NO TIENE |
| LUZ MEDIA DERECHA         | TIENE    |
| LUZ MEDIA IZQUIERDA       | TIENE    |
| PLUMILLA TRASERA          | NO TIENE |
| PLUMILLAS DELANTERAS      | TIENE    |
| PORTAEQUIPAJES            | NO TIENE |
| RETROVISOR DERECHO        | RAYADO   |
| RETROVISOR IZQUIERDO      | RAYADO   |
| RINES                     | RAYADO   |
| STOP ADICIONAL            | TIENE    |
| SUNROOF                   | NO TIENE |
| LUCES ALTAS               | FUNCIONA |
| LUCES BAJAS               | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO    | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO    | FUNCIONA |
| TECHO                     | NO TIENE |
| LUZ DRL DERECHA(LUZ DE    | NO TIENE |
| LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE | NO TIENE |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE    |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE    |
| AIRE ACONDICIONADO        | TIENE    |

| Detalle                   | Estado        |
|---------------------------|---------------|
| ASIENTOS DELANTEROS       | FUNCIONA      |
| ASIENTOS TRASEROS         | BUENO         |
| CINTURON SEGURIDAD        | BUENO         |
| CONSOLA RADIO             | BUENO         |
| CONTROL VIDRIOS           | BUENO         |
| ESPEJO RETROVISOR INTERNO | TIENE         |
| ESPEJOS ELECTRICOS        | BUENO         |
| RADIO                     | ENCIENDE      |
| RELOJ                     | TIENE         |
| SEGUROS ELECTRICOS        | TIENE         |
| TABLERO                   | BUENO         |
| TAPIZADO PISO             | BUENO         |
| TAPIZADO PUERTAS          | BUENO         |
| TAPIZADO PUERTAS TRASERAS | BUENO         |
| TAPIZADO TECHO            | BUENO         |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS        | TIENE         |
| DIRECCION HIDRAULICA      | NO TIENE      |
| LLANTA REPUESTO           | TIENE         |
| MARCACION DE SEGURIDAD    | TIENE         |
| RESISTENCIA DESEMPAÑANTE  | TIENE         |
| SEGUNDA LLAVE             | TIENE         |
| ESTRIBO DERECHO           | BUENO         |
| GUARDAFANGO DELANTERO     | RAYADO        |
| GUARDAFANGO DELANTERO     | MAL REPINTADO |
| COSTADO DERECHO           | MAL REPINTADO |
| COSTADO DERECHO           | SUMIDO        |
| COSTADO DERECHO           | BIEN REPARADO |
| PARAL CENTRAL DERECHO     | BUENO         |

| Detalle                  | Estado        |
|--------------------------|---------------|
| PUERTA DELANTERA DERECHA | MAL REPARADO  |
| PUERTA DELANTERA DERECHA | RAYADO        |
| PUERTA TRASERA DERECHA   | MAL REPINTADO |
| PUERTA TRASERA DERECHA   | RAYADO        |
| VIDRIO PUERTA DEL DER    | BUENO         |
| VIDRIO PUERTA TRAS DER   | BUENO         |
| VIDRIO COSTADO DERECHO   | NO TIENE      |
| ESTRIBO IZQUIERDO        | BUENO         |
| GUARDAFANGO DELANTERO    | MAL REPINTADO |
| GUARDAFANGO DELANTERO    | RAYADO        |
| COSTADO IZQUIERDO        | MAL REPINTADO |
| PARAL CENTRAL IZQUIERDO  | BUENO         |
| PUERTA DELANTERA         | RAYADO        |
| PUERTA DELANTERA         | MAL REPINTADO |
| PUERTA TRASERA IZQUIERDA | MAL REPINTADO |
| PUERTA TRASERA IZQUIERDA | RAYADO        |
| VIDRIO PUERTA DEL IZQ    | BUENO         |
| VIDRIO PUERTA TRASERA    | BUENO         |
| VIDRIO COSTADO IZQUIERDO | NO TIENE      |
| PARAGOLPES DELANTERO     | MAL REPINTADO |
| PARAGOLPES DELANTERO     | RAYADO        |
| CAPÓ                     | MAL REPINTADO |
| CAPÓ                     | RAYADO        |
| CAPOTA                   | MAL REPINTADO |
| ESTRUCTURA FAROLA        | BUENO         |
| ESTRUCTURA FAROLA        | BUENO         |
| PANORAMICO DELANTERO     | RAYADO        |
| PARAL PANORAMICO DERECHO | MAL REPINTADO |



## CARROCERÍA

| Detalle          | Estado        |
|------------------|---------------|
| PARAL PANORAMICO | MAL REPINTADO |
| PERSIANA         | BUENO         |
| ROMPENIEBLAS     | NO TIENE      |
| PANEL PARALLAMAS | BUENO         |
| BABERO           | BUENO         |

| Detalle            | Estado        |
|--------------------|---------------|
| PARAGOLPES TRASERO | RAYADO        |
| PARAGOLPES TRASERO | MAL REPINTADO |
| ESPOILER TRASERO   | NO TIENE      |
| PANEL TRASERO      | BUENO         |
| PANORAMICO TRASERO | BUENO         |

| Detalle        | Estado        |
|----------------|---------------|
| STOP DERECHO   | RAYADO        |
| STOP IZQUIERDO | RAYADO        |
| TAPA BAÚL      | RAYADO        |
| TAPA BAÚL      | MAL REPINTADO |

## ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!



La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.

| Detalle                       | Estado |
|-------------------------------|--------|
| COMPROBACIÓN DE CARGA         | BUENO  |
| TERMINALES DE CONEXIÓN        | BUENO  |
| FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR | BUENO  |
| CAJA DE BATERÍA:              | BUENO  |

### Observaciones especiales o recomendaciones

BATERIA BUENA

## ACTIVIDAD: OBSERVACIONES




| Detalle         | Estado    |
|-----------------|-----------|
| ESTUDIO TÉCNICO | REALIZADA |

### Observaciones especiales o recomendaciones

2 LLAVES

## ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.

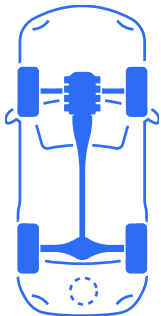

Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

| Detalle                    | Estado |
|----------------------------|--------|
| LLANTA DELANTERA DERECHA   | BUENA  |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA | BUENA  |
| LLANTA REPUESTO            | BUENA  |
| LLANTA TRASERA DERECHA     | BUENA  |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA   | BUENA  |

Observaciones especiales o recomendaciones

LLANTAS MARCA PIRELLI DIMENSION 185/65R15, LLANYAS DELANTERAS 5 ML , LLANTAS TRASERAS 6 ML DE PROFUNDIDAD , SE RECOMIENDA ROTACION.

| RELACIÓN ACCESORIOS   |         |
|-----------------------|---------|
|                       | VALOR   |
| ACCESORIO             | \$ 0.00 |
| ACCESORIOS ESPECIALES | \$ 0.00 |
| VALOR TOTAL           | \$ 0.00 |

| HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS |          |
|-------------------------------|----------|
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA    | BUENO    |
| BUJES TIJERA DERECHA          | BUENO    |
| BUJES TIJERA IZQUIERDA        | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| ESFERA DE TIJERA DERECHA      | NO TIENE |
| ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA    | NO TIENE |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| PASTAS DELANTERAS DERECHA     | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO DERECHO       | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO IZQUIERDO     | REVISAR  |
| DISCO TRASERO IZQ             | NO TIENE |
| DISCO TRASERO DER             | NO TIENE |
| PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS  | REVISAR  |
| PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS    | NO TIENE |
| PASTAS TRASERAS DERECHAS      | NO TIENE |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| FUGAS DE ACEITE               | NO TIENE |
| GUARDA POLVOS DE EJES         | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| MOFLE                         | BUENO    |



|                              |        |
|------------------------------|--------|
|                              |        |
| Detalle                      | Estado |
| TERMINAL DELANTERA DERECHA   | BUENO  |
| TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA | BUENO  |

### Observaciones especiales o recomendaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO LIMPIEZA, AJUSTE DE FRENOS Y REVISION COMPONENTES INTERNOS SI NO SE HA REALIZADO; REVISAR ESTADO DE CAMPANAS Y BANDAS DE FRENO

## HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

|                |                           |             |             |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                |                           |             | PROPIETARIO |
| FECHA REVISIÓN | TIPO REVISIÓN KMTRS       | KILOMETRAJE |             |
| 2026/09/02     | REVISION COMPLETA RENTING | 15798       | X           |

## Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA

- Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.
- Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.
- Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.
- Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.
- Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.
- Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.
- Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.
- Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente

## PLACA: PWO818

### Información del vehículo

**Fecha matrícula:** 5/11/2025  
**Modelo:** 2026  
**Fecha de importación:** 11/09/2025  
**Nro. historico de Propietarios:** 1  
**Blindaje:** 0  
**Detalle blindaje:** NO REPORTADO  
**Tiene prenda:** SIN REPORTE  
**Entidad prenda:** NO REPORTADO

### Información propietario

**Nombre:** BANCOLOMBIA S.A.  
**Tipo Documento:** NIT  
**Nro. Documento:** 890903938  
**Categoría licencia:**  
**Estado:**  
**No.Multas Actuales:**

### Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

**Tiene Embargo:** NO  
**Reporte por hurto:** NO  
**Medida cautelar embargo:** NO  
**Orden de Decomiso:** NO  
**Medida cautelar Secuestro:** NO

**Denuncio robo Vehículo:** NO  
**Abstención de trámite por Hurto:** NO  
**Accidente con Muerto:** NO  
**Otros:** NO  
**Estado del vehículo:** ACTIVO

### Documentos del vehículo

**Tipo de Documento:** SOAT  
**Fecha Expedición:** 5/11/2025  
**Fecha Vencimiento:** 4/11/2026

**Tipo de Documento:** RTM  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

**Tipo de Documento:** DIJIN  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

### Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

### Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

**PRIMERA:** Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

**SEGUNDA:** Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

**TERCERA:** Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

**CUARTA:** Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.




PLACA: PWO818

## IMÁGENES DE EVALUACIÓN





## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

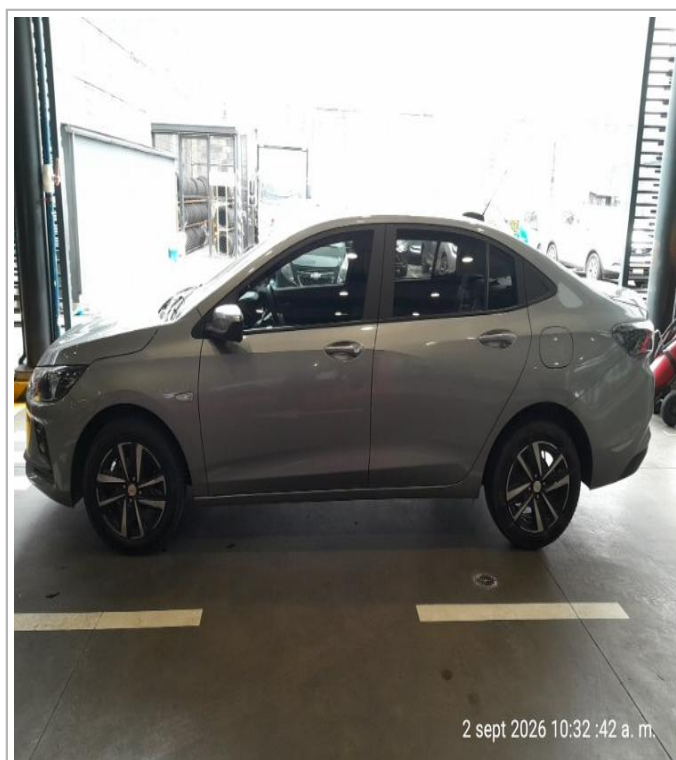

## IMÁGENES DE EVALUACIÓN





IMÁGENES DE EVALUACIÓN






IMÁGENES DE EVALUACIÓN



## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

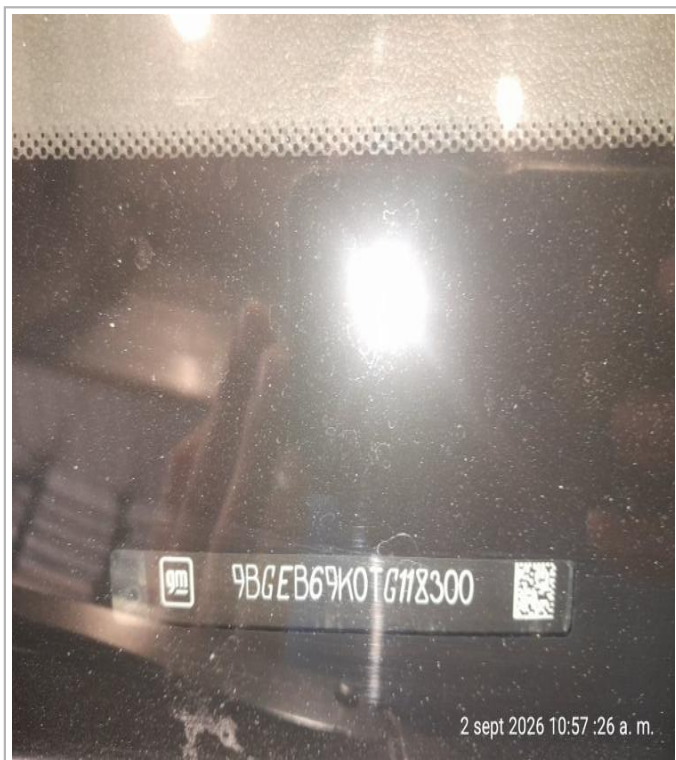




INFORME DE IMPRONTAS ,




PLACA: PW0818  
NUMERO DE MOTOR:

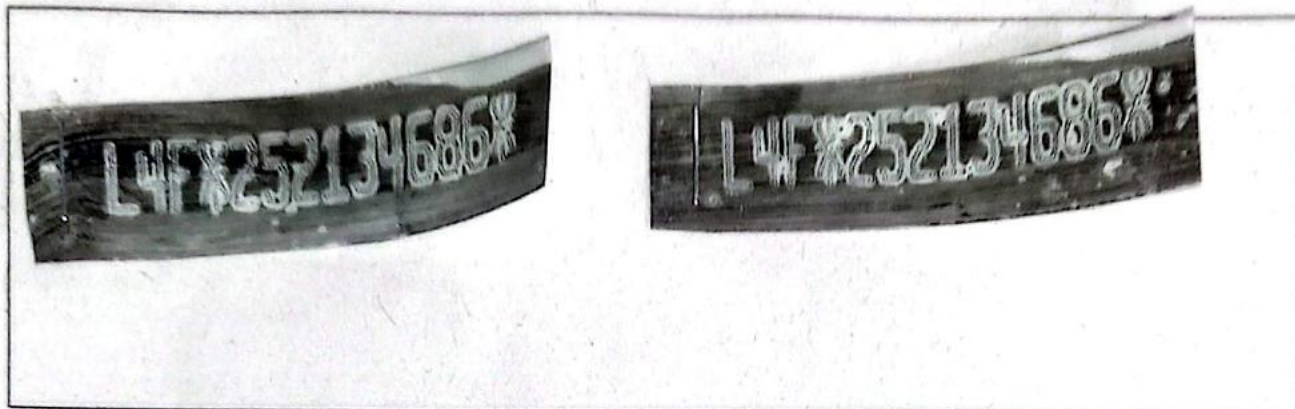

NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

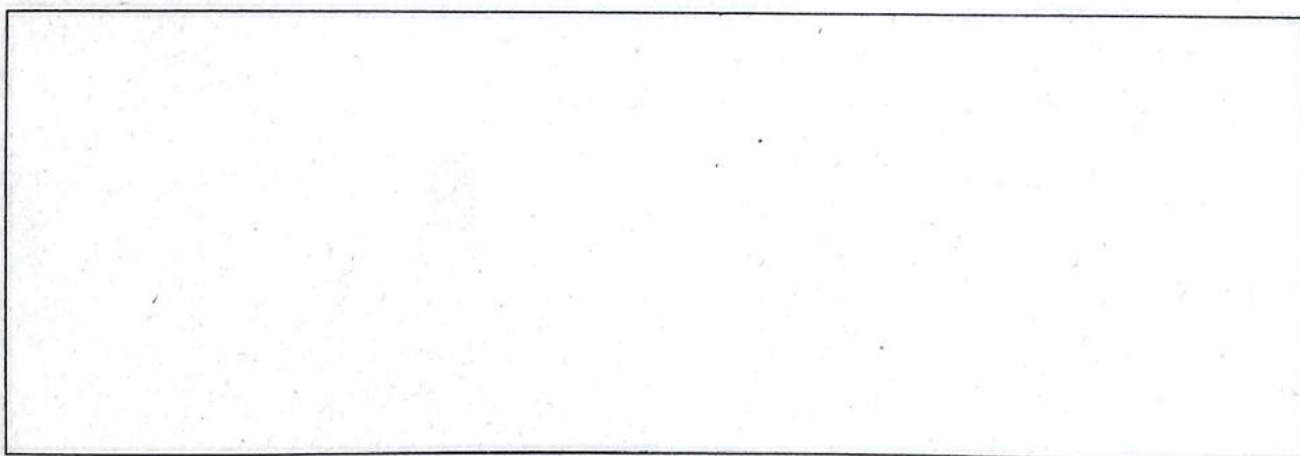





|                       |                                  |        |        |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 29/05/2026                       | PLACA: | LQU415 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros              |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3752992193                       | ROMBO: | 8      |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                                  |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                               |        |        |

|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 118.000.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 118.000.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- FUGA ACEITE MOTOR: CORREGIR FUGA
- SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA: CORREGIR SOLDADURA APLICADA
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO IZQUIERDO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FUGA ACEITE TRANSMISION: CORREGIR FUGA

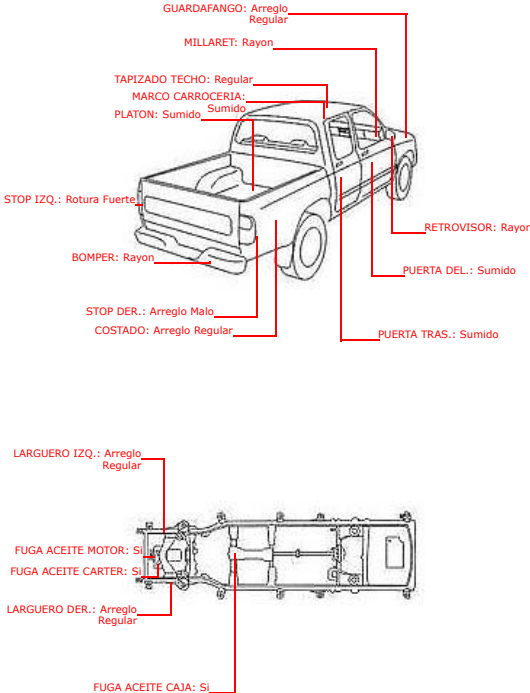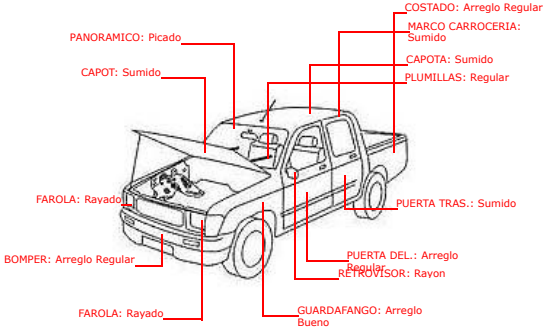

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE CONTROL, 1 LLAVE INOPERATIVA/GATO/CRUCETA/PALANCA/KIT DE CARRETERA COMPLETO/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. ALTO GRADO DE OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS.FALTA CUBIERTA BOMPER DELANTERO. PINTURA GENERAL FOGUEADA Y MANCHADA.PROTECTOR INFERIOR CON CORROSION. NO ASEGURABLE POR: APLICACIÓN INADECUADA DE SOLDADURA EN VIGAS CHASIS POR ADAPTE DE PROTECTOR NO GENUINO E INICIO DE CORROSIÓN EN VIGAS,, PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, STOP TRASERO DERECHO, STOP TRASERO IZQUIERDO, FUGA ACEITE MOTOR, FUGA ACEITE TRANSMISION, CHASIS, CORROSION,

| <input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> OPCIONAL <input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| DESCRIPCION              | MARCA REFERENCIA                          | CANTIDAD | VALOR |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------|-------|
| OTROS                    | OPCIONAL FORROS ASIENTOS Y PISO           | 1        | \$ 0  |
| 09 BOL ALARMA DE REVERSA | OPCIONAL FUNCIONA S.F                     | 1        | \$ 0  |
| ABS                      | ORIGINAL ORIGINAL                         | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG                  | ORIGINAL ORIGINAL                         | 2        | \$ 0  |
| BARRA ANTIVUELCO         | OPCIONAL HIERRO S.F                       | 1        | \$ 0  |
| LUCES DE EMERGENCIA      | OPCIONAL LICUADORA REV. FUNCIONALIDAD S.F | 1        | \$ 0  |
| RC                       | OTROS D                                   | 1        | \$ 0  |
| SENSOR DE REVERSA        | OPCIONAL OPCIONAL S.F                     | 1        | \$ 0  |



FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

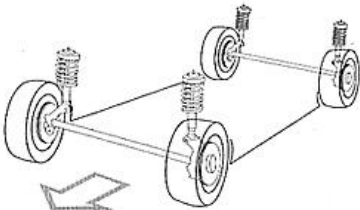


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

90%70%

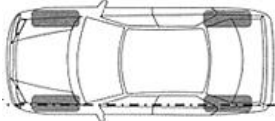

90%70%

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCAVOLKSWAGEN



29/05/2026

CLASEPICKUP DOBLE CAB



29/05/2026

TIPOAMAROK [FL]



29/05/2026



29/05/2026



29/05/2026



29/05/2026

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano\_Detras.aspx?idOrden=3752992193

1/1



29/5/26, 17:05

::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2295754

|        |            |                   |
|--------|------------|-------------------|
| FECHA: |            | No. Informe       |
| PLACA: | 29/09/2026 | Ciudad 3752992193 |

Est LQU415 es valido UNICA BARRANQUILLA Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

|          |       |      |        |              |       |         |          |                            |           |          |           |            |       |   |
|----------|-------|------|--------|--------------|-------|---------|----------|----------------------------|-----------|----------|-----------|------------|-------|---|
| MARCA    | CLASE | TIPO | MODELO | NACIONALIDAD | COLOR | CLONRAE | NOMBRE   | CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT) | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CR        | 3173834058 | Rombo | 8 |
| No.MOTOR |       |      |        |              |       |         | No.SERIE |                            |           |          | No.CHASIS |            |       |   |

DOCUMENTOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                   |  |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| CNF131649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | WV1ZZZ2HZNA037186 |  | WV1ZZZ2HZNA037186 |  |
| <p>REPÚBLICA DE COLOMBIA<br/>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027799494</p> <p>PLACA LQU415 MARCA VOLKSWAGEN LINEA AMAROK TRENDLINE MODELO 2022<br/>CELEBRADA CC 1.958 COLOR BLANCO CANDY SERVICIO PARTICULAR</p> <p>CLASE DE VEHÍCULO TIPO CARROCERÍA COMBUSTIBLE CAPACIDAD Kg/PSU<br/>CAMIONETA DOBLE CABINA CON DIESEL 5</p> <p>NÚMERO DE MOTOR REG VIN<br/>CNF131649 N WV1ZZZ2HZNA037186</p> <p>NÚMERO DE SERIE REG NÚMERO DE CHASIS REG<br/>WV1ZZZ2HZNA037186 N WV1ZZZ2HZNA037186 N</p> <p>PROPIETARIO(A) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) IDENTIFICACIÓN<br/>BANCOLOMBIA S.A. NIT 890903938</p> |  |                   |  |                   |  |
| <p>DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 482022000663303<br/>FECHA EXP. LIC. TTD 24/11/2022<br/>FECHA VENCIMIENTO 24/11/2022<br/>ORGANISMO DE TRANSITO STRIA TTOYTE MCPAL FUNZA</p> <p>ESTRUCTURA TTOYTE MCPAL FUNZA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |  |

CONCEPTO E IMPRONTAS

|        |          |                          |           |                          |         |                          |
|--------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------------|
| MOTOR  | Original | <input type="checkbox"/> | Regrabado | <input type="checkbox"/> | Grabado | <input type="checkbox"/> |
| SERIAL | Original | <input type="checkbox"/> | Regrabado | <input type="checkbox"/> | Grabado | <input type="checkbox"/> |
| CHASIS | Original | <input type="checkbox"/> | Regrabado | <input type="checkbox"/> | Grabado | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015 Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehiculos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehiculos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehiculos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehiculos Pesados: Km 2 Autopista Grón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehiculos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehiculos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flor: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehiculos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022- Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603 RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM



Registro de Improntas

GO - FO - 041  
Versión 2.

Nº 299606

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin Chasis

No. Motor

Registro a cargo de: \_\_\_\_\_

Placa: 100415

Vehículo: \_\_\_\_\_

Pbx: 7452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com)

Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

REPORTE DE RECLAMACIONES  
29/05/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| LQU415 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.





|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 29/05/2026 | PLACA: | LQU415 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                               |   |
|-----------------------|------------|-------------------------------|---|
| Compañía de Seguros   |            |                               |   |
| No.INSPECCION:        | 3752992193 | ROMBO:                        | 8 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |   |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                     |   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 118.000.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 118.000.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

DATOS

|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | VOLKSWAGEN        | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | PICKUP DOBLE CA   | MODELO       | 2022         |
| TIPO        | AMAROK [FL]       | CARROCERIA   | DOBLE CAB 4P |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 1968         |
| COD. FASEC. | 09221017          | COMBUSTIBLE  | DIESEL       |
| No. MOTOR   | CNF131649         | NACIONALIDAD | ALE          |
| No. CHASIS  | WV1ZZZ2HZNA037186 | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | WV1ZZZ2HZNA037186 | ORDEN        | 2143756124   |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 61100        |

MOTOR

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

| ITEM                                     | RESPUESTA     |
|------------------------------------------|---------------|
| Funcionamiento luces placa               | NO FUNCIONA * |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO         |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO         |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO         |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA      |

INTERIOR

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | NA        |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | NA        |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | NA        |
| Estado tapicería asientos                   | BUENO     |
| Estado tapicería techo                      | REGULAR * |
| Estado carteras puertas                     | NA        |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA        |
| Estado timon                                | REGULAR * |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

| ITEM                              | RESPUESTA       |
|-----------------------------------|-----------------|
| Fuga aceite motor                 | FUGA CONTINUA * |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA        |
| Fuga aceite caja de transmisión   | FUGA CONTINUA * |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA        |
| Fugas aceite dirección hidráulica | SIN FUGA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA        |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA        |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO           |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO          |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR *      |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 483302

Fecha Expedición: 29 5 2026 Hora: 3:43 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10027799494

### Tipo de servicio

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10027799494

### Fecha matrícula

11/24/2022

### PLACA

LQU415

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

WV1ZZZ2HZNA037186

### Clasificación

CAMIONETA

### Color

BLANCO CANDY

### Capacidad total de pasajeros

### País de origen

### Regrabación motor

NO

### Número regrabación motor

### Tiene prenda

NO

### Número VIN

WV1ZZZ2HZNA037186

### Marca

VOLKSWAGEN

### Cilindraje

1968

### Pasajeros sentados

### Días matriculados

### Regrabación chasis

NO

### Número regrabación chasis

### Tiene gravamen

NO

### Número de motor

CNF131649

### Línea

AMAROK TRENDLINE

### Carrocería

### Capacidad de carga

700

### Número de registro

### Regrabación serie

NO

### Número regrabación serie

### Identificador de carrocería

### Número de chasis

WV1ZZZ2HZNA037186

### Modelo

2022

### Número de ejes

2

### Peso bruto vehicular

3040.00

### Repotenciado

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación VIN

### Identificador de color

9276

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

11/23/2025

Fecha vencimiento

11/22/2026

Fecha vigencia

11/23/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

11/24/2022

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

255373301

Fecha de registro

11/27/2024

Estado de solicitud

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



TRÁMITE DUPLICADO PLACA

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

199647417

11/24/2022

STRITATTOyTTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | LQU415                  |
| Fecha Servicio: | 29/05/2026 8:48:45 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6

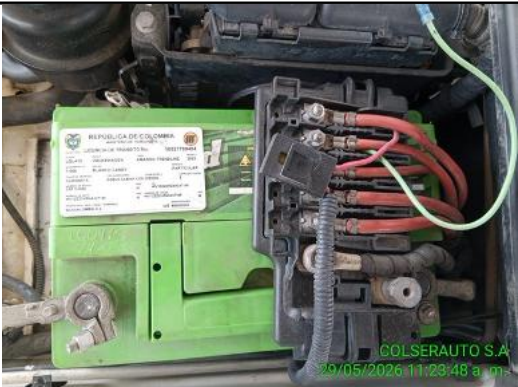

Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

I  
N  
F  
O  
R  
M  
E  
  
F  
O  
T  
O  
G  
R  
Á  
F  
I  
C  
O



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | LQU415                  |
| Fecha Servicio: | 29/05/2026 8:48:45 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14




Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17

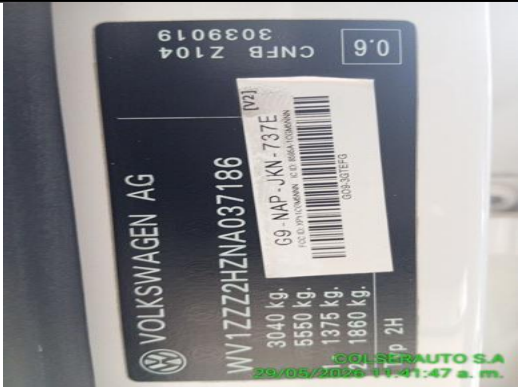

Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO



## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 29/05/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | LQU415     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | VOLKSWAGEN        | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2022              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | CNF131649         | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | WV1ZZZ2HZNA037186 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | WV1ZZZ2HZNA037186 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143756124 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 29/05/2026 | <b>Hora:</b> | 09:16 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | LQU415           |
| <b>Marca:</b>            | VOLKSWAGEN       |
| <b>Línea:</b>            | AMAROK [FL]      |
| <b>Clase:</b>            | PICKUP DOBLE CAB |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | DOBLE CAB 4P     |
| <b>Color:</b>            | BLANCO           |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1968             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | DIESEL           |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 29/05/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | WV1ZZZ2HZNA037186 |
| <b>Número de Serie:</b>  | WV1ZZZ2HZNA037186 |
| <b>Número de motor:</b>  | CNF131649         |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2022              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico







|                       |                               |        |        |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 24/03/2026                    | PLACA: | NGK204 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros           |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3752965039                    | ROMBO: | 7      |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                               |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                            |        |        |

|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 142.600.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 142.600.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PRESENTA ALTO GRADO DE CORROSION: LIMPIAR CORROSION
- CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PISO CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- FRENOS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- DIRECCION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- RINES: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PRESENTA CHASIS EN MAL ESTADO: REPARAR CHASIS

GUARDAFANGO: Regular

MARCO CARROCERIA: Sumido  
PLATON: Regular

RIN DEL.: Regular

STOP IZQ.: Rayado

BOMPER: Malo

PUERTA DEL.: Regular

STOP DER.: Talco Fisurado

COSTADO: Regular  
RIN TRAS.: Regular

PUERTA TRAS.: Rayon

PISO CARROCERIA: Regular

ESTRIBO IZQ.: Regular

ESTADO TIJERA IZQ.: Regular  
LARGUERO IZQ.: Regular

CARTER: Regular

LARGUERO DER.: Regular  
CUNA MOTOR: Regular

ESTADO TIJERA DER.: Regular

ESTRIBO DER.: Regular

ASIENTOS DEL.: Regular  
PANORAMICO: Picado

CAPOT: Regular

COSTADO: Regular  
MARCO CARROCERIA: Regular

CAPOTA: Regular  
PLUMILLAS: Regular

PUERTA TRAS.: Regular

PUERTA DEL.: Regular

BOMPER: Arreglo Regular

GUARDAFANGO: Regular

G. POLVO DER.: Regular

Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES/GATO NO/LLAVE PERNOS NO/KIT DE CARRETERA INCOMPLETO/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. COJINERIA DELANTERA Y TRASERA CON ROTURAS. CAPOT ALTO GRADO DE OXIDACIÓN. BOMPER TRASERO PRESENTA ROTURA. NO ASEGURABLE POR: ALTO GRADO DE CORROSIÓN EN COMPONENTES MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES, PUERTAS, COSTADOS, PLATÓN, PISO CABINA, G/POLVOS METÁLICOS DELANTEROS, CARCASAS DE CAJA CAMBIOS/TRANSMISION, SUSPENSION, DIRECCION, FRENOS, RINES,, PRESENTA ALTO GRADO DE CORROSION, PRESENTA CHASIS EN MAL ESTADO, PINTURA EN MAL ESTADO, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, PIEZAS DE LATONERIA EN MAL ESTADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, CHASIS REGRABADO AUTORIZADO EN LA LICENCIA DE TRANSITO, NUMERO DE MOTOR ORIGINAL, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, FRENOS, DIRECCION, SUSPENSION, STOP TRASERO DERECHO, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS, PISO CARROCERIA, GUARDAPOLVOS METALICOS DELANTEROS, RINES,

ACCESORIOS

| ORIGINAL |                     |             |              |        |           |        |                    |                       |              |                   |                    |                  |                 |           | OPCIONAL           |                      |               |         |       |       |              |        |       |                         |            |                    |              |                |                 | NO TIENE |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---------------------|-------------|--------------|--------|-----------|--------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------|---------|-------|-------|--------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RADIO    | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR | CAJA DE CD'S | PLANTA | PARLANTES | TWITER | VIBRIOS ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD | DESEMPAÑADOR | ESPEJO RETROVISOR | ESPEJOS ELECTRICOS | PLUMILLA TRASERA | BLOQUEO CENTRAL | 3er. STOP | DIRECCION ASISTIDA | DIRECCION HIDRAULICA | AIRE ACONDIC. | LLANTAS | COPAS | RINES | AMPLIACIONES | ALARMA | RELOJ | CINTURONES DE SEGURIDAD | ENCENDEDOR | TAPICERIA DE CUERO | EXPLORADORAS | PORTA EQUIPAJE | TECHO CORREDIZO | SPOILER  | OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X        | ✓                   | X           | X            | X      | ✓         | X      | ✓                  | X                     | ✓            | ✓                 | ✓                  | X                | ✓               | ✓         | X                  | ✓                    | ✓             | ✓       | X     | ✓     | X            | X      | X     | ✓                       | X          | ✓                  | ✓            | X              | X               | X        | X     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DESCRIPCION       | MARCA REFERENCIA    | CANTIDAD | VALOR |
|-------------------|---------------------|----------|-------|
| ABS               | ORIGINAL ORIGINAL   | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG           | ORIGINAL ORIGINAL   | 2        | \$ 0  |
| BARRA ANTIVUELCO  | OPCIONAL HIERRO S.F | 1        | \$ 0  |
| ESTRIBOS          | ORIGINAL PLATAFORMA | 2        | \$ 0  |
| RC                | OTROS D             | 1        | \$ 0  |
| SENSOR DE REVERSA | ORIGINAL ORIGINAL   | 1        | \$ 0  |

| DESCRIPCION | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-------------|------------------|----------|-------|
|-------------|------------------|----------|-------|


FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

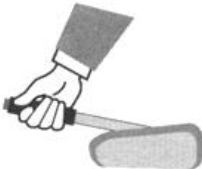


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

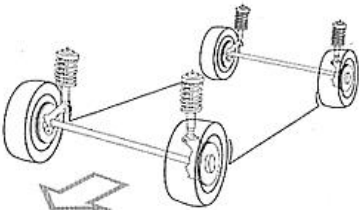

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS


| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

50%

70%

70%

80%

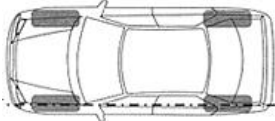

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

FOTON



24/03/2026

CLASE

PICKUP DOBLE CAB



24/03/2026

TIPO

TUNLAND [FL]



24/03/2026



24/03/2026



24/03/2026



24/03/2026

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano\_Detras.aspx?idOrden=3752965039

1/1



25/3/26, 8:30

COLSERAUTO

#3

INFORME TÉCNICO 2266950

NGK 204

24/03/2026

3752965039

Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL

NGK 204

SATÉLITE RENTING

contiene sistemas de SEGURIDAD

DATOS

|               |                  |                              |                         |
|---------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| MARCA         | FOTON            | NOMBRE                       | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| CLASE         | PICKUP DOBLE CAB | CELESTIA DE CIUDADANA (N.T.) |                         |
| TIPO          |                  | DIRECCIÓN                    |                         |
| MODELO        |                  | TÉLEFONO                     | 511011779               |
| NACIONALIDAD  | TUNLAND (FL)     |                              | CR 52 14 30             |
| COLOR         | 2024             |                              | 3173834058              |
| CLASIFICACIÓN | 2024             | Rombo                        | 7                       |

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| Nº MOTOR | Nº SERIE | Nº CHASIS |
| 1968     |          |           |

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037864965

PLACA NGK204

MARCA FOTON

LINEA BJ2037Y3M AV-6D

MODELO 2024

CLASIFICACIÓN DE 1.968

COLOR BLANCO

SERVICIO PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA

TPO CARROCERÍA DOBLE CABINA CON DIESEL

COMBUSTIBLE 5

NÚMERO DE MOTOR P067805

VIN LVAV2MAB8RU008528

NÚMERO DE CHASIS LVAV2MAB8RU008528

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN NIT 89803838

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN DE 352023000567189

FECHA IMPORT. 11/11/2023

PUERTAS 4

FECHA MATRÍCULA 09/01/2024

FECHA EXP. LIC. TIT. 27/11/2025

FECHA VENCIMIENTO

DECLARACIÓN DE TRÁNSITO STRIA TTYTTE MCPAL FUNZA

LT10000748418

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

SERIAL

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

CHASIS

Original ☐

Regrabado ☐

Grabado ☐

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Bogotá Morato: Calle 96A # 69C - 15 / PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX (571) 702 2325 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-65 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 42 / PBX (575) 301 354 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km. 2, Autopista Girón-Bucaramanga, Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 205 9276 - (604) 589 5464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 320232 4022 - Cartagena: Csa 81B 24 246 Cel 3214985603

RESTO DEL PAÍS Y HORARIOS DE ATENCIÓN CONSULTEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM

GO-FO-015

Versión 3.





Registro de Improntas

GO - FO - 041

Versión 2.

COLSERAUTO

No. Serie


No. Vin Chasis

No. Motor

Registro a cargo de: \_\_\_\_\_ Placa: NGK 204 Vehículo: \_\_\_\_\_

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

\_\_\_\_\_ Sitio web: www.colserauto.com

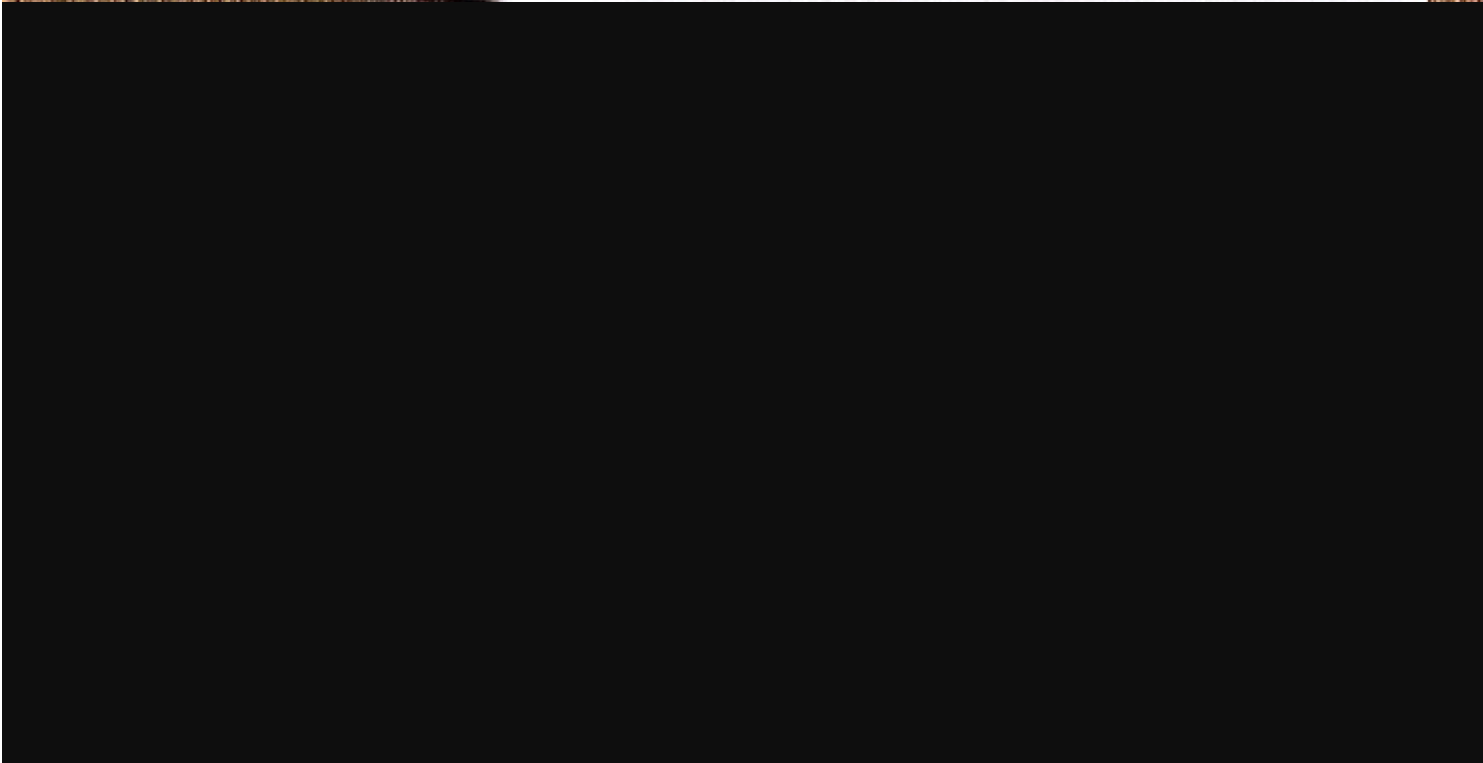

REPORTE DE RECLAMACIONES  
24/03/2026

| PLACA  |  | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|--|-------|-----------------|
| NGK204 |  |       |                 |
|        |  |       |                 |
|        |  |       |                 |
|        |  |       |                 |
|        |  |       |                 |
|        |  |       |                 |
|        |  |       |                 |
|        |  |       |                 |
|        |  |       |                 |
|        |  |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VENCIDA |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondiera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



|                       |            |                               |        |
|-----------------------|------------|-------------------------------|--------|
| FECHA:                | 24/03/2026 | PLACA:                        | NGK204 |
| ATENDIDO PARA:        |            |                               |        |
| Compañía de Seguros   |            |                               |        |
| No.INSPECCION:        | 3752965039 | ROMBO:                        | 7      |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                     |        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 142.600.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 142.600.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

DATOS

|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | FOTON             | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | PICKUP DOBLE CA   | MODELO       | 2024         |
| TIPO        | TUNLAND [FL]      | CARROCERIA   | DOBLE CAB 4P |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 1968         |
| COD. FASEC. | 18921007          | COMBUSTIBLE  | DIESEL       |
| No. MOTOR   | P067805           | NACIONALIDAD | CHI          |
| No. CHASIS  | LVAV2MAB8RU008528 | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | LVAV2MAB8RU008528 | ORDEN        | 2143755219   |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 38440        |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | REGULAR *        |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| ITEM                                     | RESPUESTA     |
| Funcionamiento luces placa               | NO FUNCIONA * |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO         |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO         |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO         |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA      |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | NA        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | REGULAR * |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | NA        |
| Fugas aceite dirección hidráulica | SIN FUGA  |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado tanque silenciador          | REGULAR *      |
| Estado tubo exhosto                | REGULAR *      |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | REGULAR *      |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | REGULAR *      |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR *      |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |



# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 468238

Fecha Expedición: 24 3 2026 Hora: 2:06 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10037064965

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

### Fecha matrícula

1/9/2024

### PLACA

NGK204

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

LVAV2MAB8RU008528

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Color

BLANCO

### Capacidad total de pasajeros

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Regrabación motor

NO

### Número regrabación motor

### Tiene prenda

NO

### Número VIN

LVAV2MAB8RU008528

### Marca

FOTON

### Cilindraje

1968

### Pasajeros sentados

5

### Días matriculados

805

### Regrabación chasis

SI

### Número regrabación chasis

LVAV2MAB8RU008528

### Tiene gravamen

NO

### Número de motor

P067805

### Línea

BJ2037Y3M AV-6D

### Carrocería

DOBLE CABINA CON PLATON

### Capacidad de carga

### Número de registro

582047801

### Regrabación serie

NO

### Número regrabación serie

### Identificador de carrocería

346

### Número de chasis

LVAV2MAB8RU008528

### Modelo

2024

### Número de ejes

2

### Peso bruto vehicular

2980

### Repotenciado

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación VIN

### Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

12/29/2025

Fecha vencimiento

1/4/2027

Fecha vigencia

1/5/2026

Número póliza

3494835300

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

12/26/2024

Fecha vencimiento

1/4/2026

Fecha vigencia

1/5/2025

Número póliza

3335942100

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/4/2024

Fecha vencimiento

1/4/2025

Fecha vigencia

1/5/2024

Número póliza

37867964

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

1/9/2024

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

| Número de solicitud           | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                   |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 281446474                     | 11/27/2025        | AUTORIZADA          | STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA |
| Descripción del trámite       |                   |                     |                           |
| TRÁMITE REGRABACIÓN VEHÍCULO, |                   |                     |                           |

| Número de solicitud      | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                   |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 254796440                | 11/18/2024        | AUTORIZADA          | STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA |
| Descripción del trámite  |                   |                     |                           |
| TRÁMITE DUPLICADO PLACA, |                   |                     |                           |

| Número de solicitud        | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                   |
|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 227268644                  | 1/9/2024          | AUTORIZADA          | STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA |
| Descripción del trámite    |                   |                     |                           |
| TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, |                   |                     |                           |

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | NGK204                   |
| Fecha Servicio: | 24/03/2026 12:00:24 p.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

I  
N  
F  
O  
R  
M  
E  
  
F  
O  
T  
O  
G  
R  
Á  
F  
I  
C  
O



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | NGK204                   |
| Fecha Servicio: | 24/03/2026 12:00:24 p.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 24/03/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | NGK204     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | FOTON             | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2024              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | P067805           | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | LVAV2MAB8RU008528 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | LVAV2MAB8RU008528 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221    | NUMERO DE SERIE ORIGINAL                                                                                                                            |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 219    | CHASIS REGRABADO AUTORIZADO EN LA LICENCIA DE TRANSITO                                                                                              |
| 220    | NUMERO DE MOTOR ORIGINAL                                                                                                                            |

### OBSERVACIONES



**ernesto.mateus@colserauto.com**

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
Todos los derechos reservados.



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143755219 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 24/03/2026 | <b>Hora:</b> | 12:00 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | NGK204           |
| <b>Marca:</b>            | FOTON            |
| <b>Línea:</b>            | TUNLAND [FL]     |
| <b>Clase:</b>            | PICKUP DOBLE CAB |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | DOBLE CAB 4P     |
| <b>Color:</b>            | BLANCO           |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1968             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | DIESEL           |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 24/03/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | LVAV2MAB8RU008528 |
| <b>Número de Serie:</b>  | LVAV2MAB8RU008528 |
| <b>Número de motor:</b>  | P067805           |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2024              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| CODIGO | NOVEDAD                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52     | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218    | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico





|                       |                                  |        |        |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 13/04/2026                       | PLACA: | LTL452 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros              |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3752972609                       | ROMBO: | 34     |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                                  |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                               |        |        |

DATOS

|             |                        |              |            |
|-------------|------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | DFSK/DFM/DFZL          | TIPO PINTURA | Plana      |
| CLASE       | CAMIONETA REPAR        | MODELO       | 2023       |
| TIPO        | VAN CARGA              | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | BLANCO                 | CILINDRAJE   | 1240       |
| COD. FASEC. | 14307015               | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | DK120522328436         | NACIONALIDAD | CHI        |
| No. CHASIS  | LVZMN2599PAA01276      | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | LVZMN2599PAA01276      | ORDEN        | 2143755429 |
| SERVICIO    | PUBLICO                |              |            |
| KILOMETRAJE | 42131                  |              |            |
| ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 – 30 |              |            |


|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 56.700.000            |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 56.700.000            |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

ESTADO GENERAL

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 34%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 60%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 95%       |        |      |
| CHASIS         | #####      | 70%       |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 60%       |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- STOP TRASERO DERECHO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PANEL TRASERO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- TESTIGO CHECK ENGINE: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- TESTIGO AIRBAG: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

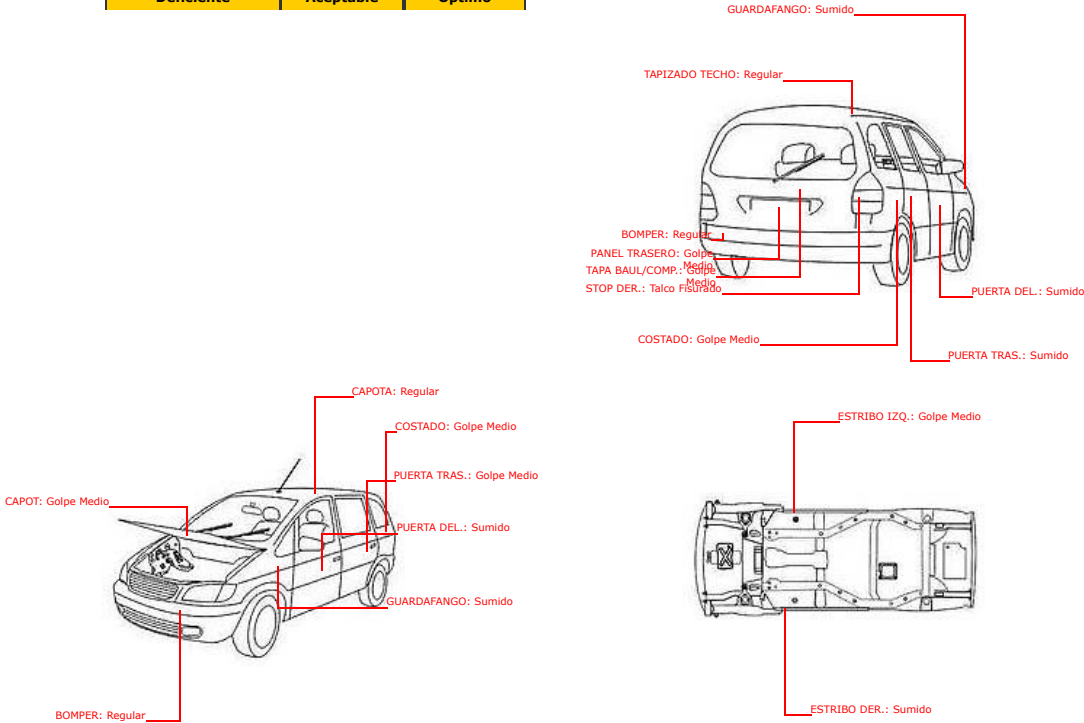

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. BOMPER DELA", TRAS" PRESENTAN ROTURA Y DESCUADRE. EXPLORADORA DERE" CON HUMEDAD Y FILTRACION DE AGUA, LADO IZQU" FUERA DE POSICION. TAPIZADO TECHO, ASIENTOS MANCHADOS. COMPONENTES DE SUSPENSION, MECANICOS PRESENTAN OXIDACIONES Y APLICACION DE INMUNIZANTE CON DETERIRO. MOTIVO DE RECHAZO: MULTIPLES GOLPES EN PIEZAS DE LATONERIA, CAPOTA PRESENTA ROTURA, PANEL TRASERO CON G/MEDIO., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, NO PRESENTA AIRE ACONDICIONADO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, STOP TRASERO DERECHO, TESTIGO CHECK ENGINE, TESTIGO AIRBAG, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, PANEL TRASERO, CHASIS INMUNIZADO,

ACCESORIOS

| ✓ ORIGINAL    ● OPCIONAL    ✗ NO TIENE                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>RADIO                | <br>RADIO CON UNIDAD CD | <br>EQUALIZADOR | <br>CAJA DE CD'S | <br>PLANTA | <br>PARLANTES    | <br>TWITTER | <br>VIDRIOS ELECTRICOS | <br>PELICULA DE SEGURIDAD   | <br>DESMANADOR | <br>ESPEJO RETROVISOR  | <br>ESPEJOS ELECTRICOS | <br>PLUMILLA TRASERA | <br>BLOQUEO CENTRAL | <br>3er. STOP | <br>DIRECCION ASISTIDA |
| ✗                                                                                                           | ✓                                                                                                          | ✗                                                                                                  | ✗                                                                                                   | ✗                                                                                             | ✓                                                                                                   | ✓                                                                                              | ✗                                                                                                         | ✗                                                                                                              | ✓                                                                                                  | ✓                                                                                                           | ✗                                                                                                           | ✗                                                                                                         | ✓                                                                                                        | ✓                                                                                                  | ✗                                                                                                           |
| <br>DIRECCION HIDRAULICA | <br>AIRE ACONDICION.    | <br>LLANTAS     | <br>COPAS        | <br>RINES  | <br>AMPLIACIONES | <br>ALARMA  | <br>RELOJ              | <br>CINTURONES DE SEGURIDAD | <br>ENCENDEDOR | <br>TAPICERIA DE CUERO | <br>EXPLOABOMBAS       | <br>PORTA EQUIPAJE   | <br>TECHO CORREDIZO | <br>SPOILER   | <br>OTROS              |
| ✗                                                                                                           | ✗                                                                                                          | ✓                                                                                                  | ✗                                                                                                   | ✓                                                                                             | ✗                                                                                                   | ✗                                                                                              | ✓                                                                                                         | ✓                                                                                                              | ✗                                                                                                  | ✗                                                                                                           | ✓                                                                                                           | ✗                                                                                                         | ✗                                                                                                        | ✗                                                                                                  | ●                                                                                                           |
| DESCRIPCION                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                     | MARCA REFERENCIA                                                                               |                                                                                                           | CANTIDAD                                                                                                       |                                                                                                    | VALOR                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                             |

| DESCRIPCION              | MARCA REFERENCIA                      | CANTIDAD | VALOR |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|-------|
| OTROS                    | OPCIONAL PORTA ESCALERA, SOLC FACTURA | 1        | \$ 0  |
| 09 BOL ALARMA DE REVERSA | OTROS FUNCIONA                        | 1        | \$ 0  |
| ABS                      | ORIGINAL ORIGINAL                     | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG                  | ORIGINAL ORIGINAL                     | 2        | \$ 0  |
| RC                       | OTROS D                               | 1        | \$ 0  |



FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO




| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

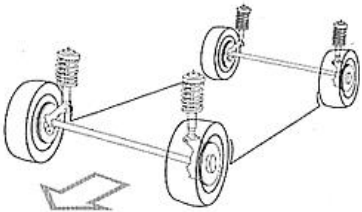

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS


| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

50%

50%

60%

60%

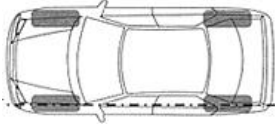

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

DFSK/DFM/DFZL

CLASE

CAMIONETA REPAR

TIPO

VAN CARGA



13/04/2026



13/04/2026



13/04/2026



13/04/2026



13/04/2026



13/04/2026

[https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano\\_Detras.aspx?idOrden=3752972609](https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano_Detras.aspx?idOrden=3752972609)

1/1



13/4/26, 17:30

::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2296087

LTL452

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

|            |             |
|------------|-------------|
| FECILA:    | No. Informe |
| PLACA:     | Ciudad      |
| 13/04/2026 | 3752972609  |

DATOS

|              |                            |           |
|--------------|----------------------------|-----------|
| MARCA        | NOMBRE                     |           |
| CLASE        | CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT) |           |
| TIPO         | DIRECCIÓN                  |           |
| MODELO       | TELÉFONO                   |           |
| NACIONALIDAD | RENTING COLOMBIA S.A.S.    |           |
| COLOR        | 811011779                  |           |
| CILINDRAJE   | CR 52 14 30                |           |
|              | 3173834058                 |           |
|              | Rombo                      |           |
|              | 34                         |           |
| No.MOTOR     | No.SERIE                   | No.CHASIS |
| 1240         |                            |           |

DOCUMENTOS

|                                      |                     |                       |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| DK120522328436                       | LVZMN2599PAA01276   | LVZMN2599PAA01276     |
|                                      |                     |                       |
| REPÚBLICA DE COLOMBIA                |                     |                       |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE             |                     |                       |
| LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027824172 |                     |                       |
| PLACA                                | MARCA               | LÍNEA                 |
| LTL452                               | DFSK                | EQ5025XXYF13 1.2      |
| CILINDRAJE CC                        | COLOR               | MODELO                |
| 1.240                                | BLANCO              | 2023                  |
| CLASE DE VEHÍCULO                    | TIPO CARROCERÍA     | SERVICIO              |
| CAMIONETA                            | PANEL               | PÚBLICO               |
| NÚMERO DE MOTOR                      | COMBUSTIBLE         | CAPACIDAD Kwh/PS      |
| DK12-0522328436                      | GASOLINA            | 830                   |
| NÚMERO DE SERIE                      | REG. VIN            | REG. NÚMERO DE CHASIS |
|                                      | N LVZMN2599PAA01276 | N LVZMN2599PAA01276   |
| PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES     | IDENTIFICACIÓN      |                       |
| BANCOLOMBIA S.A.                     | NIT 890803838       |                       |
| FECHA PATRICULA                      |                     |                       |
| 28/11/2022                           |                     |                       |
| FECHA EXP. LIC. TTD.                 |                     |                       |
| 28/11/2022                           |                     |                       |
| FECHA VENC. MIENTO                   |                     |                       |
| *****                                |                     |                       |
| DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN           |                     |                       |
| 862022000071327                      |                     |                       |
| LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD            |                     |                       |
| *****                                |                     |                       |
| FECHA PATRICULA                      |                     |                       |
| 28/11/2022                           |                     |                       |
| FECHA EXP. LIC. TTD.                 |                     |                       |
| 28/11/2022                           |                     |                       |
| FECHA VENC. MIENTO                   |                     |                       |
| *****                                |                     |                       |
| ORGANISMO DE TRÁNSITO                |                     |                       |
| STRIA TTEYTTO BELLO                  |                     |                       |
|                                      |                     |                       |
|                                      |                     |                       |
| LT06004741444                        |                     |                       |

CONCEPTO E IMPRONTAS

|        |           |                          |
|--------|-----------|--------------------------|
| MOTOR  | Original  | <input type="checkbox"/> |
|        | Regrabado | <input type="checkbox"/> |
|        | Grabado   | <input type="checkbox"/> |
| SERIAL | Original  | <input type="checkbox"/> |
|        | Regrabado | <input type="checkbox"/> |
|        | Grabado   | <input type="checkbox"/> |
| CHASIS | Original  | <input type="checkbox"/> |
|        | Regrabado | <input type="checkbox"/> |
|        | Grabado   | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015  
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista: Glirón Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Huanes S.A. / PBX (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603  
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM



Registro de Improntas

GO - FO - 041  
Versión 2.

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin  
Chasis

No. Motor

Registro a cargo de:

Placa LTL 452 Vehículo:

Pbx: 7452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com)

Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)





REPORTE DE RECLAMACIONES  
13/04/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| LTL452 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 13/04/2026 | PLACA: | LTL452 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                               |    |
|-----------------------|------------|-------------------------------|----|
| Compañía de Seguros   |            |                               |    |
| No.INSPECCION:        | 3752972609 | ROMBO:                        | 34 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |    |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                     |    |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 56.700.000            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 56.700.000            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | DFSK/DFM/DFZL     | TIPO PINTURA | Plana      |
| CLASE       | CAMIONETA REPAR   | MODELO       | 2023       |
| TIPO        | VAN CARGA         | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 1240       |
| COD. FASEC. | 14307015          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | DK120522328436    | NACIONALIDAD | CHI        |
| No. CHASIS  | LVZMN2599PAA01276 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | LVZMN2599PAA01276 | ORDEN        | 2143755429 |
| SERVICIO    | PUBLICO           | KILOMETRAJE  | 42131      |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | NA               |
| Soporte caja de velocidades       | BUENO            |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | BUENO          |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | NA             |
| Estado soporte motor               | BUENO          |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| ITEM                                     | RESPUESTA     |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA      |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO         |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO         |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO         |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO         |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NO FUNCIONA * |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | NA        |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| ITEM                                        | RESPUESTA          |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA           |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA           |
| Estado tapicería asientos                   | REGULAR *          |
| Estado tapicería techo                      | REGULAR *          |
| Estado carteras puertas                     | BUENO              |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA                 |
| Estado timon                                | BUENO              |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA           |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA                 |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA           |
| Testigo Air Barg                            | ALERTA ENCENDIDA * |
| Testigo check Engine                        | ALERTA ENCENDIDA   |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | BUENO     |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | NA        |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |
| Estado tuberia frenos              | BUENO     |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 472434

Fecha Expedición: 13 4 2026 Hora: 3:33 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10027824172

### Tipo de servicio

CARGA

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10027824172

### Fecha matrícula

11/28/2022

### PLACA

LTL452

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

LVZMN2599PAA01276

### Número VIN

LVZMN2599PAA01276

### Número de motor

DK12-0522328436

### Número de chasis

LVZMN2599PAA01276

### Clasificación

CAMIONETA - CARGA

### Marca

DFSK

### Línea

EQ5025

### Modelo

2023

### Color

BLANCO

### Cilindraje

1240

### Carrocería

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

### Capacidad de carga

830

### Peso bruto vehicular

1980.00

### País de origen

### Días matriculados

### Número de registro

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

### Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL

11/26/2025

11/26/2026

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

EMITIDA

10/28/2025

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

11/23/2026

10/28/2025

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

N

890903938

11/28/2022

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

255327642

11/26/2024

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad             |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 199852366           | 11/28/2022        |                     | STRIA TTEyTTO BELLO |

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 281406236           | 11/26/2025        |                     | IVESUR COLOMBIA BARRANQUII |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | LTL452                  |
| Fecha Servicio: | 13/04/2026 9:47:45 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | LTL452                  |
| Fecha Servicio: | 13/04/2026 9:47:45 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14




Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17

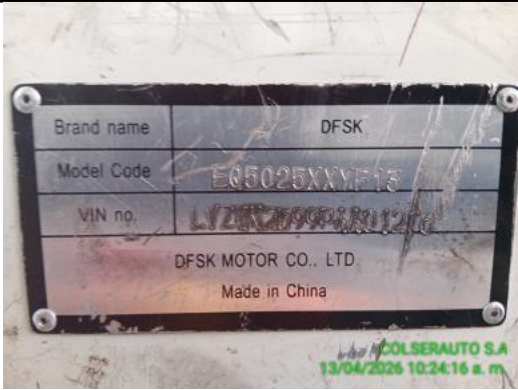

Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 13/04/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | LTL452     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | DFSK/DFM/DFZL     | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2023              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | DK120522328436    | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | LVZMN2599PAA01276 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | LVZMN2599PAA01276 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|



tec2\_bog\_cia@colserauto.com

Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

tec2\_bog\_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143755429 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 13/04/2026 | <b>Hora:</b> | 10:27 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Placa:</b>            | LTL452          |
| <b>Marca:</b>            | DFSK/DFM/DFZL   |
| <b>Línea:</b>            | VAN CARGA       |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA REPAR |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL         |
| <b>Color:</b>            | BLANCO          |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1240            |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA        |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 13/04/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | LVZMN2599PAA01276 |
| <b>Número de Serie:</b>  | LVZMN2599PAA01276 |
| <b>Número de motor:</b>  | DK120522328436    |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PUBLICO           |
| <b>Modelo:</b>           | 2023              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico







|                       |                                  |        |        |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 25/02/2026                       | PLACA: | LQL205 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros              |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3752952745                       | ROMBO: | 3      |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                                  |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                               |        |        |


|                |                          |       |            |
|----------------|--------------------------|-------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |       |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |       |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |       |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |       |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |       |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 143.100.000           |       |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 143.100.000           |       |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |       |            |

D  
A  
T  
O  
S

|             |                        |                |              |
|-------------|------------------------|----------------|--------------|
| MARCA       | CHEVROLET              | TIPO PINTURA   | Metalizada   |
| CLASE       | FURGON                 | MODELO         | 2023         |
| TIPO        | NHR [3]                | CARROCERIA     | PANEL 2 EJES |
| COLOR       | BLANCO                 | CILINDRAJE     | 2999         |
| COD. FASEC. | 01612181               | COMBUSTIBLE    | DIESEL       |
| No. MOTOR   | 174888                 | NACIONALIDAD   | COL          |
| No. CHASIS  | 9GDNLR778PB002482      | TIPO CAJA      | MECANICA     |
| No. SERIAL  | 9GDNLR778PB002482      | ORDEN          | 2143754816   |
| SERVICIO    | PUBLICO                | Repotenciado   | NO           |
| KILOMETRAJE | 42523                  | A MODELO (AÑO) | 0            |
| ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 – 30 |                |              |

|                |       |                                       |
|----------------|-------|---------------------------------------|
| LATONERIA      | ##### | 60%                                   |
| PINTURA        | ##### | 80%                                   |
| VIDRIOS        | ##### | 85%                                   |
| CHASIS         | ##### | 40%                                   |
| TAPICERIA      | ##### | 60%                                   |
| FUGAS FLUIDOS  | ##### | 100%                                  |
| IDENTIFICACION | ##### | 100%                                  |
|                |       | 0% 60% 90% 100%                       |
|                |       | Deficiente      Aceptable      Optimo |

E  
S  
T  
A  
D  
O  
  
G  
E  
N  
E  
R  
A  
L

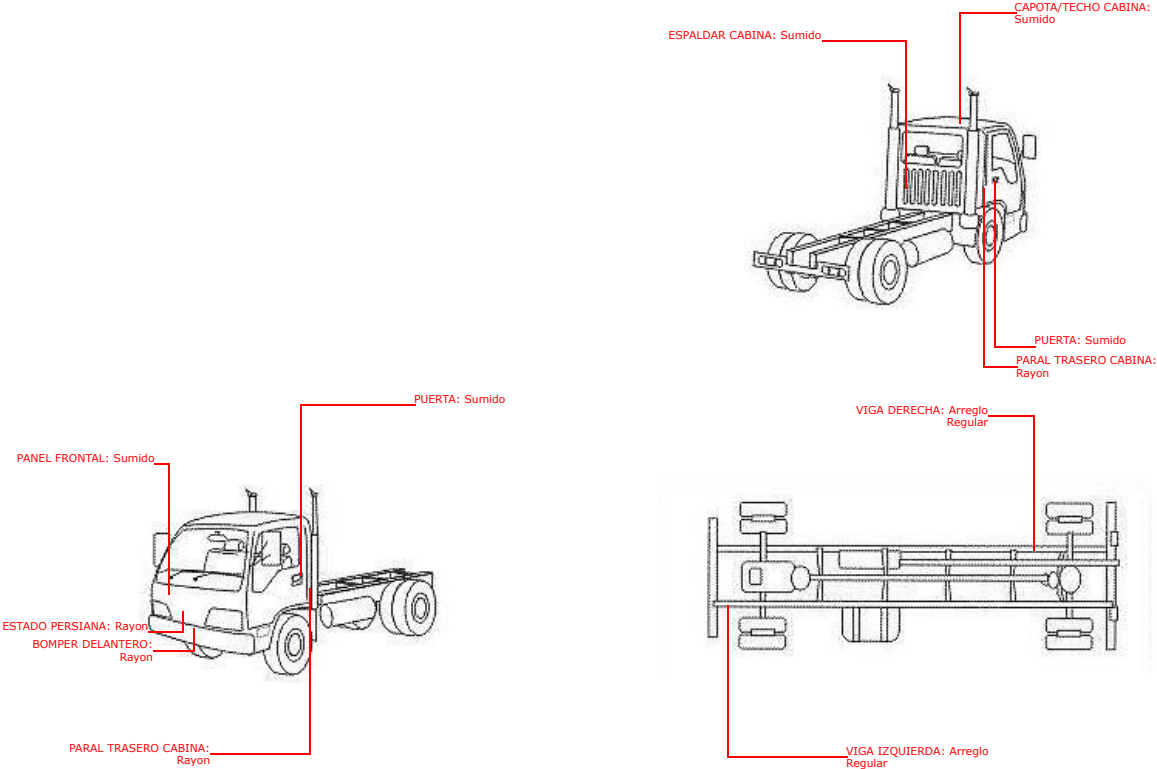

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE, 1 CHIP/1 COMPRESOR/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. SUMIDOS, RAYONES EN CONTORNO. LEVE PICADO EN PANORÁMICO DELANTERO. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS. BATERÍA DEFICIENTE. MOTIVO DE RECHAZO: PISO CABINA PRESENTA A/REGULAR EN PARTE BAJA, LADO DERECHO Y MALA APLICACIÓN DE SOLDADURA EN VIGAS DE CHASIS POR ADAPTE DE SOPORTE VIGAS DE CARROCERÍA., , SOLDADURA MAL APLICADA O NO APROPIADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, CHASIS, PISO CARROCERIA,

F  
O  
T  
O  
S  
  
V  
E  
H  
I  
C  
U  
L  
O

|                                                                                       |           |       |        |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|------|---------|
| MARCA                                                                                 | CHEVROLET | CLASE | FURGON | TIPO | NHR [3] |
|    |           |       |        |      |         |
| 25/02/2026                                                                            |           |       |        |      |         |
|   |           |       |        |      |         |
| 25/02/2026                                                                            |           |       |        |      |         |
|  |           |       |        |      |         |
| 25/02/2026                                                                            |           |       |        |      |         |

FOTOS VEHICULO



25/02/2026



25/02/2026



25/02/2026

FRENOS - ALINEACION - LLANTAS

| ALINEACIÓN                        |           |           | Valor Alineacion |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO |           |           |                  |
| 0m a 5m                           | 5m a 10m+ | 10m a ( ) |                  |
| Optimo                            | Aceptable | Optimo    |                  |

| FRENOS     |           |            | 1er eje   | 2do eje   | 3er eje   |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0% - 49%   | 50% - 70% | 71% - 100% | Izq. Der. | Izq. Der. | Izq. Der. |
| Deficiente | Aceptable | Optimo     |           |           |           |

| LLANTAS    |           |            | 1er eje   | 2do eje   | 3er eje   |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0% - 39%   | 40% - 70% | 71% - 100% | Izq. Der. | Izq. Der. | Izq. Der. |
| Deficiente | Aceptable | Optimo     |           |           |           |

Estado Llanta: 60% 60% 50% 50% NA% NA%

Observaciones:



ACCESORIOS

| ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE |          |             |              |                |                |                   |               |                    |                  |                    |              |                   |                         |                      |                      |
|----------------------------|----------|-------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| RADIO                      | RADIO CD | EQUALIZADOR | CAJA CD      | PLANTA         | PARLANTES      | CAJA ESTREBOS     | ELEVA VIDRIOS | TORNAMESA ALUMINIO | PROTECTOR EXOSTO | RETROVISOR REDONDO | ESPEJOS      | ESPEJO BUSCARATAS | EXPLORADORAS BUSCARATAS | DIRECCION HIDRAULICA | AIRE ACONDICIONADO   |
| X                          |          | X           | X            | X              |                | X                 |               | X                  | X                | X                  |              | X                 | X                       |                      |                      |
| LLANTAS                    | RINES    | COPAS       | C. SEGURIDAD | PORTA REPUESTO | TAPIZADO CUERO | SILLAS ELECTRICAS | MATAMOSCAS    | CORNETAS           | TANQUE           | COCUYOS            | EXPLORADORAS | PORTASTOPS        | GUARDA POLVO            | TAPA CAJA BATERIA    | CAJA DE HERRAMIENTAS |
|                            |          | X           |              | X              | X              | X                 | X             | X                  | X                |                    |              | X                 | X                       |                      | X                    |
| LICUADORA                  | BOMPER   | VICERA      | GUIAS        | ESTRIBO        | PORTA TACOS    | VIGIA             | TANQUE AGUA   | FILTRO DE AIRE     | BAÑO             | CARPA              | CAMAROTE     | TERMO KING        | CORTA VIENTOS           | DEFLECTOR CAMAROTE   | OTROS                |
| X                          |          | X           | X            | X              |                | X                 | X             | X                  | X                | X                  | X            | X                 | X                       | X                    | X                    |

| DESCRIPCION         | MARCA REFERENCIA           | CANTIDAD | VALOR |
|---------------------|----------------------------|----------|-------|
| RADIO CD            | OPCIONAL SOLICITAR FACTURA | 1        | \$ 0  |
| PORTA STOPS         | OPCIONAL SOLICITAR FACTURA | 1        | \$ 0  |
| ABS                 | ORIGINAL ORIGINAL          | 1        | \$ 0  |
| GUARDA POLVOS ACERO | OPCIONAL PAR SF            | 1        | \$ 0  |
| RC                  | OTROS D                    | 1        | \$ 0  |

| DESCRIPCION | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-------------|------------------|----------|-------|
|-------------|------------------|----------|-------|



26/2/26, 8:15

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO 2283825

2283825

LQL 205

Este documento es válido UNICAMENTE para el ORIGINAL

Este contiene sistemas de seguridad

FECHA:

PLACA:

25/02/2026

No. Informe

Ciudad

3752952745

2283825

LQL 205

Este documento es válido UNICAMENTE para el ORIGINAL

Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA

CLASE

TIPO

MODELO

NACIONALIDAD

COLOR

CILINDRAJE

CHEVROLET

FURGON

NHR [3]

2023

COL

NOMBRE

CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)

DIRECCIÓN

TELEFONO

Rombo

RENTING COLOMBIA S.A.S.

811011779

CR-52 14 30

3173834058

3

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

2999

DOCUMENTOS

174B88

9GDNLR778PB002482

9GDNLR778PB002482

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10027863038

PLACA

MARCA

LÍNEA

MODELO

2023

CILINDRADA CC

COLOR

SERVICIO

PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO

TIPO CARROCERÍA

COMBUSTIBLE

CAPACIDAD Kg/PSI

CAMIONETA

FURGON

DIESEL

1520

NÚMERO DE MOTOR

REG

VIN

9GDNLR778PB002482

174B88

N

NÚMERO DE SERIE

REG

NÚMERO DE CHASIS

9GDNLR778PB002482

9GDNLR778PB002482

N

PROPIETARIO, APELLIDOS Y NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

BANCOLOMBIA S.A.

NIT 890903338

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

VE

FECHA MPORT

PUERTAS

032022000796081

I

09/06/2022

2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA

FECHA EXP. LIC. TTO

FECHA VENCIMIENTO

01/12/2022

01/12/2022

\*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

174B88

9GDNLR778PB002482

9GDNLR778PB002482

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR

Original

Regrabado

Grabado

SERIAL

Original

Regrabado

Grabado

CHASIS

Original

Regrabado

Grabado

174B88

9GDNLR778PB002482

9GDNLR778PB002482

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km. 2, Autopista, GVA, Bucaramanga



Registro de Improntas

Nº 295855

COLSERAUTO

FO - 041  
versión 2.

No. Serie



No. Vin  
Chasis



Motor



Registro a cargo de: \_\_\_\_\_ Placa: LQL 265 Vehículo: \_\_\_\_\_

452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com) Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)



## REPORTE DE RECLAMACIONES

25/02/2026

| PLACA  |                     | FECHA      | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|------------|-----------------|
| LQL205 | DAÑOS MENOR CUANTIA | 28/03/2024 | \$ 35.915.347   |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |
|        |                     |            |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.





|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 25/02/2026 | PLACA: | LQL205 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                               |   |
|-----------------------|------------|-------------------------------|---|
| Compañía de Seguros   |            |                               |   |
| No.INSPECCION:        | 3752952745 | ROMBO:                        | 3 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |   |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                     |   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 143.100.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 143.100.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

DATOS

|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | CHEVROLET         | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | FURGON            | MODELO       | 2023         |
| TIPO        | NHR [3]           | CARROCERIA   | PANEL 2 EJES |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 2999         |
| COD. FASEC. | 01612181          | COMBUSTIBLE  | DIESEL       |
| No. MOTOR   | 174B88            | NACIONALIDAD | COL          |
| No. CHASIS  | 9GDNLR778PB002482 | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | 9GDNLR778PB002482 | ORDEN        | 2143754816   |
| SERVICIO    | PUBLICO           | KILOMETRAJE  | 42523        |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NA               |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | NA               |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | NA        |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | NA        |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | NA        |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | NA        |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

INTERIOR

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| ITEM                                              | RESPUESTA     |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA      |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA            |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA      |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA      |
| Funcionamiento encendedor                         | NA            |
| Funcionamiento radio                              | NO FUNCIONA * |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA      |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA      |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA      |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | NA            |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA      |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapicería asientos                   | REGULAR * |
| Estado tapicería techo                      | REGULAR * |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA        |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | NA        |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | NA        |
| Fugas aceite dirección hidráulica | SIN FUGA  |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | NA        |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado tanque silenciador          | BUENO          |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | NA             |
| Estado guardapolvos ejes           | NA             |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | NA             |
| Estado guarda polvo caja direccion | NA             |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 461515

Fecha Expedición: 25 2 2026 Hora: 3:10 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10027863038

### Tipo de servicio

Público

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

STRIA TToYTTE MCPAL FUNZA

### Fecha matrícula

12/1/2022

### PLACA

LQL205

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

9GDNLR778PB002482

### Número VIN

9GDNLR778PB002482

### Número de motor

174B88

### Número de chasis

9GDNLR778PB002482

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

CHEVROLET

### Línea

NHR

### Modelo

2023

### Color

BLANCO NIEBLA

### Cilindraje

2999

### Carrocería

FURGON

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

3

### Capacidad de carga

1520

### Peso bruto vehicular

4100

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

1181

### Número de registro

446007951

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

2

### Identificador de color

8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

| CDA Expide RTM             | Fecha expedición | Fecha vigente | Vigencia RTM |
|----------------------------|------------------|---------------|--------------|
| IVESUR COLOMBIA BARRANQUIL | 2/9/2026         | 2/9/2027      | SI           |
| IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN | 11/30/2024       | 11/30/2025    | NO           |

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

| Entidad expide Soat      | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| AXA COLPATRIA SEGUROS SA | VIGENTE                          | 11/12/2025       |
| Fecha vencimiento        | Fecha vigencia                   | Número póliza    |
| 11/30/2026               | 12/1/2025                        | 3469127300       |

| Entidad expide Soat      | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| AXA COLPATRIA SEGUROS SA | NO VIGENTE                       | 11/2/2024        |
| Fecha vencimiento        | Fecha vigencia                   | Número póliza    |
| 11/30/2025               | 12/1/2024                        | 3310967200       |

| Entidad expide Soat                 | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | NO VIGENTE                       | 11/7/2023        |
| Fecha vencimiento                   | Fecha vigencia                   | Número póliza    |
| 11/30/2024                          | 12/1/2023                        | 36869079         |

| Entidad expide Soat                 | Estado del registro de la póliza | Fecha expedición |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | NO VIGENTE                       | 11/30/2022       |
| Fecha vencimiento                   | Fecha vigencia                   | Número póliza    |
| 11/30/2023                          | 12/1/2022                        | 30991735         |

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



## HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

NIT

890903938

12/1/2022

## TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

## LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

## TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

287146184

2/9/2026

APROBADA

IVESUR COLOMBIA BARRANQUI

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

255619721

11/30/2024

APROBADA

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

200049079

12/1/2022

AUTORIZADA

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

200056502

12/1/2022

RECHAZADA

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | LQL205                  |
| Fecha Servicio: | 25/02/2026 9:21:55 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

I  
N  
F  
O  
R  
M  
E  
  
F  
O  
T  
O  
G  
R  
Á  
F  
I  
C  
O



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | LQL205                  |
| Fecha Servicio: | 25/02/2026 9:21:55 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 25/02/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | LQL205     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET         | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2023              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | 174B88            | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | 9GDNLR778PB002482 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9GDNLR778PB002482 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

### OBSERVACIONES



**ernesto.mateus@colserauto.com**

**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143754816 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 25/02/2026 | <b>Hora:</b> | 10:02 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Placa:</b>            | LQL205       |
| <b>Marca:</b>            | CHEVROLET    |
| <b>Línea:</b>            | NHR [3]      |
| <b>Clase:</b>            | FURGON       |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | PANEL 2 EJES |
| <b>Color:</b>            | BLANCO       |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 2999         |
| <b>Tipo Combustible:</b> | DIESEL       |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 25/02/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9GDNLR778PB002482 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9GDNLR778PB002482 |
| <b>Número de motor:</b>  | 174B88            |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PUBLICO           |
| <b>Modelo:</b>           | 2023              |

**La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.**

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

-----  
Responsable Central de Control Técnico








FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

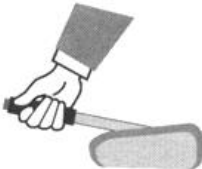


| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS



| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

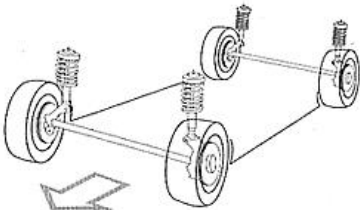

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS


| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

20%

20%

10%

20%

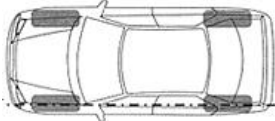

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD

CLASE CAMIONETA PASAJ.

TIPO EXPLORER [6]



12/02/2026



12/02/2026



12/02/2026



12/02/2026



12/02/2026



12/02/2026

[https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano\\_Detras.aspx?idOrden=3752947059](https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano_Detras.aspx?idOrden=3752947059)

1/1







[REDACTED]



REPORTE DE RECLAMACIONES  
 12/02/2026

| PLACA  |  | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|--|-------|-----------------|
| KQU623 |  |       |                 |
|        |  |       |                 |
|        |  |       |                 |
|        |  |       |                 |
|        |  |       |                 |
|        |  |       |                 |
|        |  |       |                 |
|        |  |       |                 |
|        |  |       |                 |
|        |  |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.





DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTEBAJA

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | FORD              | TIPO PINTURA | Perlada    |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2021       |
| TIPO        | EXPLORER [6]      | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 2300       |
| COD. FASEC. | 03006143          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | MGB97149          | NACIONALIDAD | USA        |
| No. CHASIS  | 1FMSK8DH4MGB97149 | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | ***               | ORDEN        | 2143754555 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 120373     |

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | NA        |

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 12/02/2026 | PLACA: | KQU263 |
|--------|------------|--------|--------|

| ATENDIDO PARA:        |            |                               |    |
|-----------------------|------------|-------------------------------|----|
| Compañía de Seguros   |            |                               |    |
| No.INSPECCION:        | 3752947059 | ROMBO:                        | 28 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |    |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                     |    |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 147.800.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 147.800.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | FUNCIONA  |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO          |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | BUENO          |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 458276

Fecha Expedición: 12 2 2026 Hora: 2:22 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10024648052

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

STRIADTAL TTO BARRANQUILLA

### Fecha matrícula

11/30/2021

### PLACA

KQU263

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

### Número VIN

1FMSK8DH4MGB97149

### Número de motor

MGB97149

### Número de chasis

1FMSK8DH4MGB97149

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

FORD

### Línea

EXPLORER XLT

### Modelo

2021

### Color

BLANCO PLATINO

### Cilindraje

2261

### Carrocería

WAGON

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

7

### Capacidad de carga

0

### Peso bruto vehicular

2679

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

1535

### Número de registro

379447923

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

234

### Identificador de color

8591

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

11/12/2025

Fecha vencimiento

11/29/2026

Fecha vigencia

11/30/2025

Número póliza

3469065000

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/1/2024

Fecha vencimiento

11/29/2025

Fecha vigencia

11/30/2024

Número póliza

3310667700

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/7/2023

Fecha vencimiento

11/29/2024

Fecha vigencia

11/30/2023

Número póliza

36868728

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

10/31/2022

Fecha vencimiento

11/29/2023

Fecha vigencia

11/30/2022

Número póliza

30471549

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/29/2021

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Fecha vencimiento

11/29/2022

Fecha vigencia

11/30/2021

Número póliza

27697439

#### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de  
documento

NIT

Número de  
documento

890903938

Fecha inicio  
(Propiedad)

11/30/2021

Fecha fin  
(Propiedad)

#### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

#### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

#### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

164959958

Fecha de registro

11/30/2021

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA DTAL TTO BARRANQUILL/

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | KQU263                  |
| Fecha Servicio: | 12/02/2026 9:59:07 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | KQU263                  |
| Fecha Servicio: | 12/02/2026 9:59:07 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12




Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15

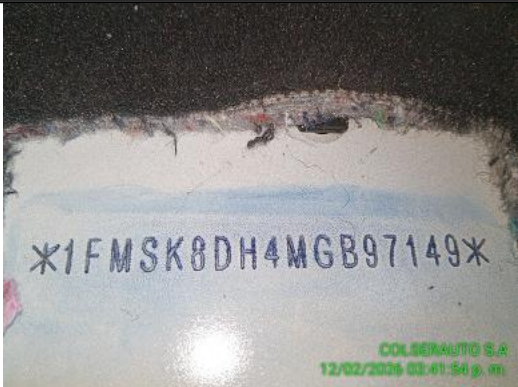

Detalle 16




Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19

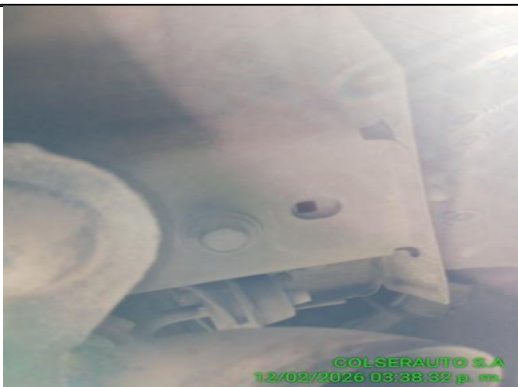

Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO



## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 12/02/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | KQU263     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | FORD              | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2021              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | MGB97149          | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | ***               | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 1FMSK8DH4MGB97149 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

### OBSERVACIONES



**ernesto.mateus@colserauto.com**

**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143754555 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 12/02/2026 | <b>Hora:</b> | 10:31 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | KQU263           |
| <b>Marca:</b>            | FORD             |
| <b>Línea:</b>            | EXPLORER [6]     |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL          |
| <b>Color:</b>            | BLANCO           |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 2300             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 12/02/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 1FMSK8DH4MGB97149 |
| <b>Número de Serie:</b>  | ***               |
| <b>Número de motor:</b>  | MGB97149          |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2021              |

**La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.**

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

-----  
Responsable Central de Control Técnico





## EVALUACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

|                        |            |              |                    |                |                           |
|------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| Placa:                 | PRX845     | Nro Orden:   | 133823445          | Nro Serie:     | 9-BGEB69K0TG120412        |
| Código Fasecol-<br>da: | 01601342   | Kilometraje: | 11.740             | Combustible:   | Gasolina                  |
| Valor Fasecolda:       | 74.900.000 | Nro Chasis:  | 9-BGEB69K0TG120412 | Nro de Llaves: | 2                         |
| Valor Sura:            | 74.900.000 | Nro Motor:   | L4F251844060       | Ciudad:        | Medellín                  |
|                        |            |              |                    | Sede:          | AUTOS SURA<br>MALL RIO 10 |

## CALIFICACIÓN

94.70%

## ASEGURABILIDAD

NO ASEGURABLE

## OBSERVACIÓN FINAL

NOVEDAD CRÍTICA - NO  
COMPRA - NO RENTBACK

## Calificaciones Individuales por Categoría

CARROCERÍA Y LATONERÍA: 89%

PINTURA Y RAYONES: 100%

CHASIS: 100%

FUGAS: 100%

LLANTAS: 60%

RC: D

## Resumen de Observaciones

## PINTURA Y RAYONES:

CAPOTA PINTURA MANCHADA, CAPÓ PINTURA MANCHADA, CARROCERIA CON RAYONES.

## CARROCERÍA Y LATONERÍA:

ESTRIBO IZQUIERDO GOLPEADO , CARROCERIA CON SUMIDOS.

## CHASIS:

PISOS CARROCERIA GOLPE LEVE.

Condiciones de Asegurabilidad:

UNA O MAS PIEZAS GOLPEADAS

| PLACA  | SERVICIO                  | CENTRO DE SERVICIO  | FECHA       | SECUENCIA |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| PRX845 | REVISION COMPLETA RENTING | AUTOS SURA MEDELLIN | 27-JUL-2026 | 133823445 |

INFORMACIÓN

GENERAL

|                |                         |  |                     |                         |                               |                     |                  |        |
|----------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| CLIENTE        | RENTING COLOMBIA S.A.S. |  | C.C./NIT            | A8110117798             |                               | TELÉFONO            | 6015200050       |        |
| DIRECCIÓN      | CR 52 # 14 30 LCAL 342  |  |                     | E-MAIL                  | jfigueira@rentingcolombia.com |                     |                  |        |
| MARCA          | CHEVROLET ONIX [2] LT   |  |                     | MODELO                  | 2026                          |                     | COLOR            | BLANCO |
| SERVICIO       | PARTICULAR              |  | MATRICULADO         | RENTING COLOMBIA S.A.S. |                               | VALOR AUTOSURA      | 74900000         |        |
| CÓD. FASECOLDA | 01601342                |  | MANIFIESTO          | NÚMERO                  |                               | FECHA               | 2025/09/11       |        |
|                |                         |  | AVALUO PROPIETARIO  |                         | ACCESORIOS                    |                     | COMERCIAL        |        |
|                |                         |  |                     |                         |                               |                     | 74900000         |        |
| VENCE SOAT     | 2026/09/24              |  | FECHA REV. TEC-MEC. | 2030/09/25              |                               | FECHA REV. MECÁNICA |                  |        |
|                |                         |  | TIPO TRANSPORTE     |                         | NÚMERO MOTOR                  |                     |                  |        |
|                |                         |  | PARTICULAR          |                         | L4F251844060                  |                     |                  |        |
| NÚMERO CHASIS  |                         |  | 9BGE69K0TG120412    |                         | NÚMERO SERIAL                 |                     | 9BGE69K0TG120412 |        |
|                |                         |  |                     |                         | ALARMA                        |                     |                  |        |

| HISTORIAL DE REVISIONES |                           |       | OBSERVACIONES |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|-------------------------|---------------------------|-------|---------------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
| FECHA REVISION          | TIPO REVISION             | KMTRS | CARROCERIA    | INFERIOR | LLANTAS | AMORTIGUADOR | FRENOS | ALINEACION | PISOS | CHASIS | PLACAS | PROPIETARIO | ESTUDIO TECN |
| 2026/07/27              | REVISION COMPLETA RENTING | 11740 | X             |          |         |              |        |            |       |        |        | X           |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|                         |                           |       |               |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |

OBSERVACIONES

REVISIÓN ACTUAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
| OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CARROCERIA | INFERIOR | LLANTAS | AMORTIGUADOR | FRENOS | ALINEACION | PISOS | CHASIS | PLACAS | PROPIETARIO | ESTUDIO TECN |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |         |              |        |            |       |        |        |             |              |
| PROTECTOR INFERIOR ROTO ,<br>SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA,<br>VEHÍCULO IMPORTADO, SE RECOMIENDA CONFIRMAR DOCUMENTOS DE<br>IMPORTACIÓN Y VERIFICAR HISTORIAL COMPLETO ANTE EL TRANSITO<br>CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR LIMITACIONES// SIN<br>RECLAMACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCION, ,<br>1 LLAVE DE APERTURA Y 1 LLAVE FUNCIONAL ,<br>BATERÍA 100%, | X          |          |         |              |        |            |       |        |        | X           |              |

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE





## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente

## Hola, Renting

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|                                                |                          |          |                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|
| Nombres y apellidos<br>RENTING COLOMBIA S.A.S. | C.C. o NIT<br>8110117798 | Teléfono | Email<br>jfigueira@rentingcolombia.com |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|



### INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

|                                                   |                           |                      |                |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Marca<br>CHEVROLET ONIX [2] LT TP 1000CC T 4P 6AB | Número de placa<br>PRX845 | Kilometraje<br>11740 | Modelo<br>2026 |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|



### INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Centro de servicios<br>MEDELLIN | Fecha del servicio<br>2026/07/27 |
|---------------------------------|----------------------------------|


### Documentos

| Detalle         | Fecha de vencimiento |
|-----------------|----------------------|
| SOAT            | 2026/09/24           |
| Tecnicomecánica | 2030/09/25           |

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REVISION COMPLETA RENTING | X |
|---------------------------|---|

# CHASIS

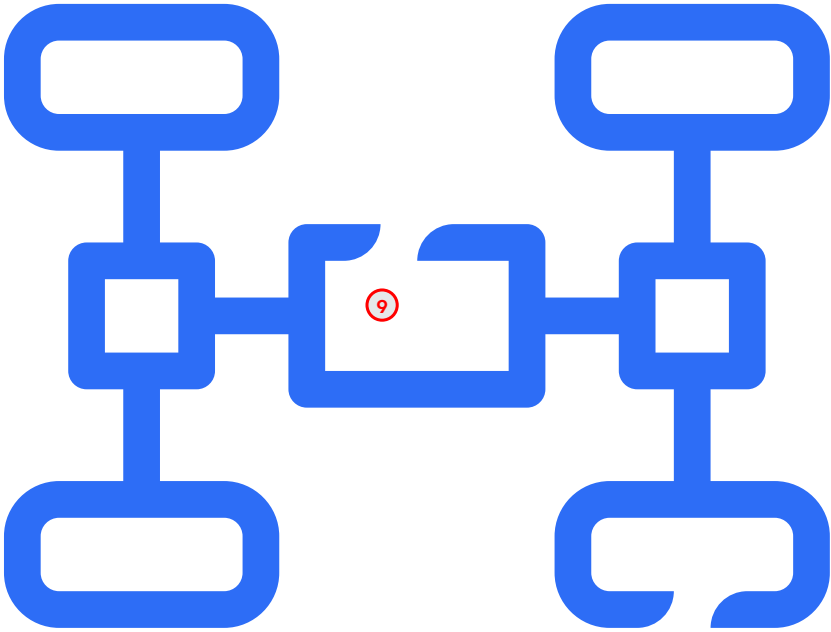

| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESENGRAFE                 |
| 8      | FISURADO                   |
| 9      | GOLPE LEVE                 |
| 10     | GOLPEADO                   |
| 11     | MAL REPARADO               |
| 12     | MALO                       |
| 13     | NO REALIZADA               |
| 14     | NO TIENE                   |
| 15     | RAYADO                     |
| 16     | REGULAR                    |
| 17     | REMOVIDO                   |
| 18     | REPINTADO                  |
| 19     | REPINTADO PARCIAL          |
| 20     | REVISAR FUGAS              |
| 21     | SUMIDO                     |
| 22     | TIENE                      |

| Detalle                   | Estado     |
|---------------------------|------------|
| ESTRIBO DERECHO           | BUENO      |
| ESTRIBO IZQUIERDO         | BUENO      |
| PISOS CARROCERIA          | GOLPE LEVE |
| BASE CAJA DIRECCIÓN       | BUENO      |
| BASE TIJERA DERECHA       | BUENO      |
| BASE TIJERA IZQUIERDA     | BUENO      |
| TRAVIESA INFERIOR         | BUENO      |
| MARCO FRONTAL             | BUENO      |
| CARTER                    | BUENO      |
| CUNA MOTOR                | BUENO      |
| DESFASE DIAGONALES CHASIS | NO TIENE   |

| Detalle                    | Estado   |
|----------------------------|----------|
| DESFASE DIAGONALES BASES   | NO TIENE |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO METALICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO       | BUENO    |
| PUNTA DELANTERA DERECHA    | BUENO    |
| PUNTA DELANTERA IZQUIERDA  | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA DERECHA   | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |
| PANEL PARALLAMAS           | BUENO    |
| TORRE DELANTERA DERECHA    | BUENO    |


| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| TORRE DELANTERA IZQUIERDA | BUENO    |
| DESFASE DIAGONALES A      | NO TIENE |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | BUENO    |
| EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA | BUENO    |
| PANEL TRASERO             | BUENO    |
| PISO BAUL                 | BUENO    |
| PUNTA TRASERA DERECHA     | BUENO    |
| PUNTA TRASERA IZQUIERDA   | BUENO    |
| TANQUE GASOLINA           | BUENO    |
| TIJERA TRASERA DERECHA    | BUENO    |
| TIJERA TRASERA IZQUIERDA  | BUENO    |

## Observaciones especiales o recomendaciones

PROTECTOR INFERIOR ROTO



## CARROCERÍA

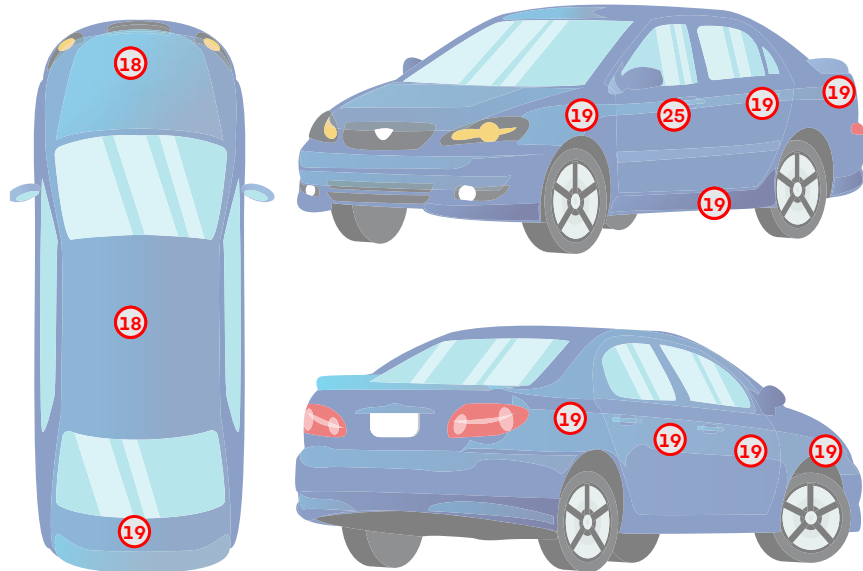

| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROIDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESCUADRADO                |
| 8      | DESENGRAFE                 |
| 9      | FISURADO                   |
| 10     | GOLPE LEVE                 |
| 11     | GOLPEADO                   |
| 12     | MAL REPARADO               |
| 13     | MAL REPARADO POR REMOSION  |
| 14     | MAL REPINTADO              |
| 15     | MALO                       |
| 16     | NO REALIZADA               |
| 17     | NO TIENE                   |
| 18     | PINTURA MANCHADA           |
| 19     | RAYADO                     |
| 20     | REGULAR                    |
| 21     | REMOVIDO                   |
| 22     | REPINTADO                  |
| 23     | REPINTADO PARCIAL          |
| 24     | ROTO                       |
| 25     | SUMIDO                     |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| ANTENA                    | TIENE    |
| BOCELES                   | NO TIENE |
| BOCELES BOCA LLANTAS      | NO TIENE |
| COCUYO DERECHO            | TIENE    |
| COCUYO IZQUIERDO          | TIENE    |
| ESPOILER DELANTERO        | NO TIENE |
| LUZ MEDIA DERECHA         | TIENE    |
| LUZ MEDIA IZQUIERDA       | TIENE    |
| PLUMILLA TRASERA          | NO TIENE |
| PLUMILLAS DELANTERAS      | TIENE    |
| PORTAEQUIPAJES            | NO TIENE |
| RETROVISOR DERECHO        | RAYADO   |
| RETROVISOR IZQUIERDO      | RAYADO   |
| RINES                     | RAYADO   |
| STOP ADICIONAL            | TIENE    |
| SUNROOF                   | NO TIENE |
| LUCES ALTAS               | FUNCIONA |
| LUCES BAJAS               | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO    | FUNCIONA |
| MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO    | FUNCIONA |
| TECHO                     | TIENE    |
| LUZ DRL DERECHA(LUZ DE    | NO TIENE |
| LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE | NO TIENE |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA   | FUNCIONA |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE    |
| INTERMITENTE LATERAL      | TIENE    |
| AIRE ACONDICIONADO        | TIENE    |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| ASIENTOS DELANTEROS       | FUNCIONA |
| ASIENTOS TRASEROS         | BUENO    |
| CINTURON SEGURIDAD        | BUENO    |
| CONSOLA RADIO             | BUENO    |
| CONTROL VIDRIOS           | BUENO    |
| ESPEJO RETROVISOR INTERNO | TIENE    |
| ESPEJOS ELECTRICOS        | BUENO    |
| RADIO                     | ENCIENDE |
| RELOJ                     | TIENE    |
| SEGUROS ELECTRICOS        | TIENE    |
| TABLERO                   | BUENO    |
| TAPIZADO PISO             | BUENO    |
| TAPIZADO PUERTAS          | BUENO    |
| TAPIZADO PUERTAS TRASERAS | BUENO    |
| TAPIZADO TECHO            | BUENO    |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS        | TIENE    |
| DIRECCION HIDRAULICA      | TIENE    |
| LLANTA REPUESTO           | TIENE    |
| MARCACION DE SEGURIDAD    | NO TIENE |
| RESISTENCIA DESEMPAÑANTE  | TIENE    |
| SEGUNDA LLAVE             | TIENE    |
| ESTRIBO DERECHO           | BUENO    |
| GUARDAFANGO DELANTERO     | RAYADO   |
| COSTADO DERECHO           | RAYADO   |
| PARAL CENTRAL DERECHO     | BUENO    |
| PUERTA DELANTERA DERECHA  | RAYADO   |
| PUERTA TRASERA DERECHA    | RAYADO   |
| VIDRIO PUERTA DEL DER     | BUENO    |

| Detalle                  | Estado           |
|--------------------------|------------------|
| VIDRIO PUERTA TRAS DER   | BUENO            |
| VIDRIO COSTADO DERECHO   | BUENO            |
| ESTRIBO IZQUIERDO        | GOLPEADO         |
| ESTRIBO IZQUIERDO        | RAYADO           |
| GUARDAFANGO DELANTERO    | RAYADO           |
| COSTADO IZQUIERDO        | RAYADO           |
| PARAL CENTRAL IZQUIERDO  | BUENO            |
| PUERTA DELANTERA         | SUMIDO           |
| PUERTA DELANTERA         | RAYADO           |
| PUERTA TRASERA IZQUIERDA | RAYADO           |
| VIDRIO PUERTA DEL IZQ    | BUENO            |
| VIDRIO PUERTA TRASERA    | BUENO            |
| VIDRIO COSTADO IZQUIERDO | BUENO            |
| PARAGOLPES DELANTERO     | RAYADO           |
| CAPÓ                     | RAYADO           |
| CAPÓ                     | PINTURA MANCHADA |
| CAPOTA                   | PINTURA MANCHADA |
| CAPOTA                   | RAYADO           |
| ESTRUCTURA FAROLA        | RAYADO           |
| ESTRUCTURA FAROLA        | RAYADO           |
| PANORAMICO DELANTERO     | BUENO            |
| PARAL PANORAMICO DERECHO | BUENO            |
| PARAL PANORAMICO         | BUENO            |
| PERSIANA                 | BUENO            |
| ROMPENIEBLAS             | NO TIENE         |
| PANEL PARALLAMAS         | BUENO            |
| BABERO                   | BUENO            |
| PARAGOLPES TRASERO       | RAYADO           |

## CARROCERÍA


| Detalle          | Estado   |
|------------------|----------|
| ESPOILER TRASERO | NO TIENE |
| PANEL TRASERO    | BUENO    |

| Detalle            | Estado |
|--------------------|--------|
| PANORAMICO TRASERO | BUENO  |
| STOP DERECHO       | BUENO  |

| Detalle        | Estado |
|----------------|--------|
| STOP IZQUIERDO | BUENO  |
| TAPA BAÚL      | RAYADO |

## ACTIVIDAD: BATERÍA

¡CON LAS PILAS PUESTAS!

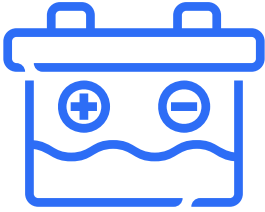

La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de las señales de alerta como: pito, luces, estacionarias, etc.


| Detalle                       | Estado |
|-------------------------------|--------|
| COMPROBACIÓN DE CARGA         | BUENO  |
| TERMINALES DE CONEXIÓN        | BUENO  |
| FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR | BUENO  |
| CAJA DE BATERÍA:              | BUENO  |

### Observaciones especiales o recomendaciones

BATERÍA 100%

## ACTIVIDAD: LLANTAS

PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.

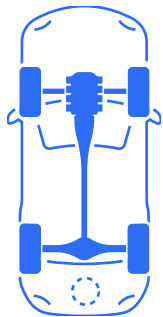

Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso tu seguridad depende mucho del estado de estas.

| Detalle                    | Estado |
|----------------------------|--------|
| LLANTA DELANTERA DERECHA   | 6      |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA | 6      |
| LLANTA REPUESTO            | BUENA  |
| LLANTA TRASERA DERECHA     | 6      |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA   | 6      |

## ACTIVIDAD: OBSERVACIONES



| Detalle         | Estado    |
|-----------------|-----------|
| ESTUDIO TÉCNICO | REALIZADA |

### Observaciones especiales o recomendaciones

1 LLAVE DE APERTURA Y 1 LLAVE FUNCIONAL



| RELACIÓN ACCESORIOS   |         |
|-----------------------|---------|
|                       | VALOR   |
| ACCESORIO             | \$ 0.00 |
| ACCESORIOS ESPECIALES | \$ 0.00 |
| VALOR TOTAL           | \$ 0.00 |

| HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS |          |
|-------------------------------|----------|
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA    | BUENO    |
| BUJES TIJERA DERECHA          | BUENO    |
| BUJES TIJERA IZQUIERDA        | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| ESFERA DE TIJERA DERECHA      | BUENO    |
| ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA    | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| PASTAS DELANTERAS DERECHA     | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO DERECHO       | REVISAR  |
| DISCO DELANTERO IZQUIERDO     | REVISAR  |
| DISCO TRASERO IZQ             | NO TIENE |
| DISCO TRASERO DER             | NO TIENE |
| PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS  | REVISAR  |
| PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS    | NO TIENE |
| PASTAS TRASERAS DERECHAS      | NO TIENE |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| FUGAS DE ACEITE               | NO TIENE |
| GUARDA POLVOS DE EJES         | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| MOFLE                         | BUENO    |
|                               |          |
| Detalle                       | Estado   |
| TERMINAL DELANTERA DERECHA    | BUENO    |
| TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA  | BUENO    |

## HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

|                |                           |             | CARROCERIA | PROPIETARIO |
|----------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| FECHA REVISIÓN | TIPO REVISIÓN KMTRS       | KILOMETRAJE |            |             |
| 2026/07/27     | REVISION COMPLETA RENTING | 11740       | X          | X           |

### Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2026/09/24, en nuestros centros de servicio adquiérela de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web [www.suraenlinea.com](http://www.suraenlinea.com) o en nuestra App [Seguros Sura](#) para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



### Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA



Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.



Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.



Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.



Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.



Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.



Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.



Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.



Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.



## REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISION DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)

**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustev: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt.

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.

**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

---

Firma del cliente



## Evaluación Técnica Vehicular



# PLACA: PRX845

### Información del vehículo

**Fecha matrícula:** 25/9/2025  
**Modelo:** 2026  
**Fecha de importación:** 11/09/2025  
**Nro. historico de Propietarios:** 1  
**Blindaje:** 0  
**Detalle blindaje:** NO REPORTADO  
**Tiene prenda:** SIN REPORTE  
**Entidad prenda:** NO REPORTADO

### Información propietario

**Nombre:** RENTING COLOMBIA S.A.S  
**Tipo Documento:** NIT  
**Nro. Documento:** 811011779  
**Categoría licencia:**  
**Estado:**  
**No.Multas Actuales:** 35730

### Limitaciones a la propiedad (Medidas Cautelares)

**Tiene Embargo:** NO  
**Reporte por hurto:** NO  
**Medida cautelar embargo:** NO  
**Orden de Decomiso:** NO  
**Medida cautelar Secuestro:** NO

**Denuncio robo Vehículo:** NO  
**Abstención de trámite por Hurto:** NO  
**Accidente con Muerto:** NO  
**Otros:** NO  
**Estado del vehículo:** ACTIVO

### Documentos del vehículo

**Tipo de Documento:** SOAT  
**Fecha Expedición:** 25/9/2025  
**Fecha Vencimiento:** 24/9/2026

**Tipo de Documento:** RTM  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

**Tipo de Documento:** DIJIN  
**Fecha Expedición:** NO REPORTADO  
**Fecha Vencimiento:** NO REPORTADO

### Recomendaciones

No se han registrado recomendaciones.

### Limitación de responsabilidades de Seguros Generales Suramericana S.A.

**PRIMERA:** Que los datos registrados en el presente informe corresponden con la información proveniente de las diferentes fuentes de consulta y que cumplen con las normas relativas a la protección de datos personales de nuestros clientes.

**SEGUNDA:** Que las fuentes de consulta de la información pueden no contener la totalidad de los datos del vehículo y/o de personas vinculadas de manera directa o indirecta con el mismo; o sufrir variaciones conforme a la información registrada al momento en el cual se efectúa la consulta.

**TERCERA:** Que en virtud de lo anterior, SURA no se hará responsable frente a información que pueda contener errores o modificaciones con posterioridad a dicha consulta.

**CUARTA:** Que la información que se entrega producto de la consulta en las fuentes de información, no compromete la responsabilidad de SURA frente a terceros que puedan acceder a la misma.


PLACA: PRX845

## IMÁGENES DE EVALUACIÓN






## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

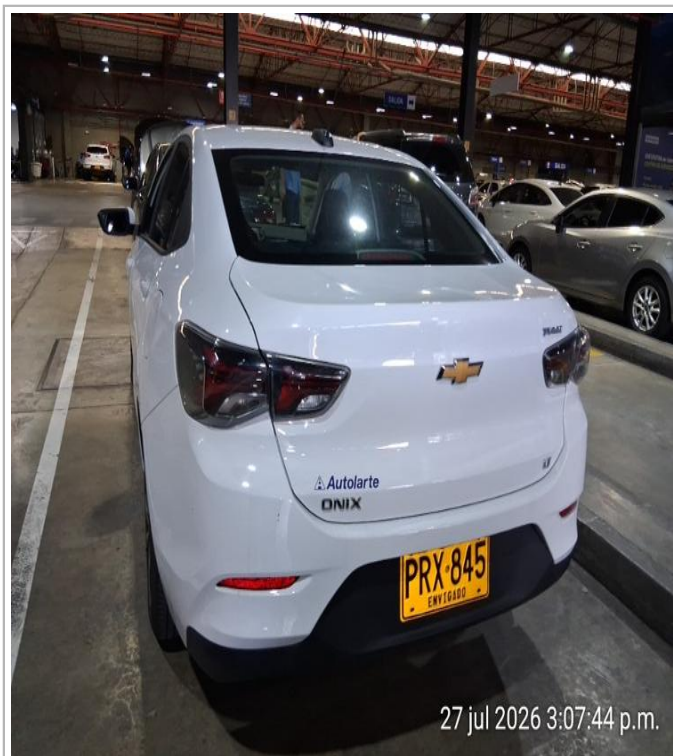




## IMÁGENES DE EVALUACIÓN

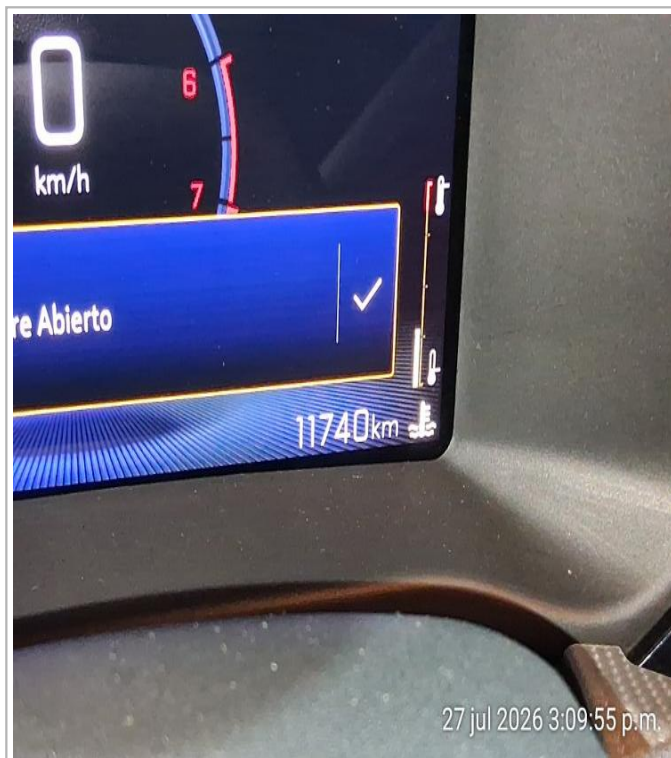



IMÁGENES DE EVALUACIÓN

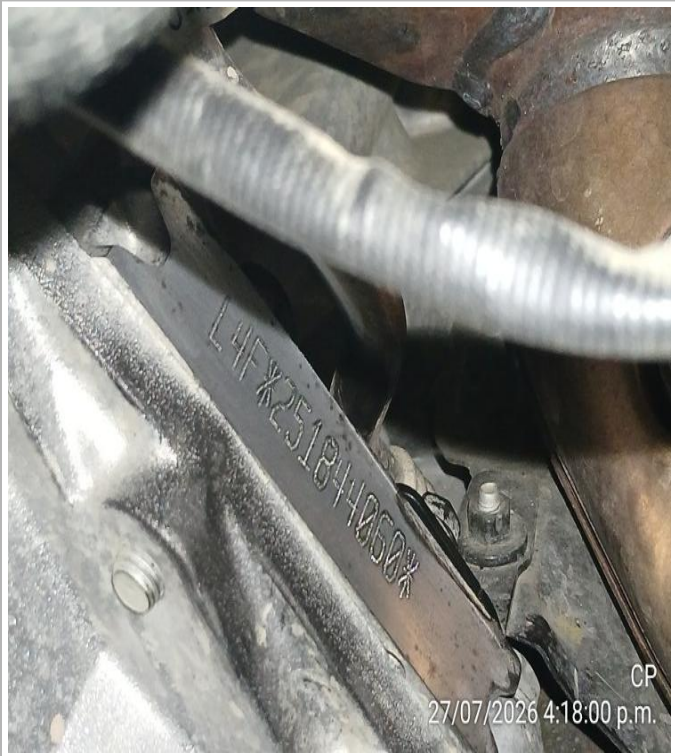



## IMÁGENES DE EVALUACIÓN






## IMÁGENES DE EVALUACIÓN



INFORME DE IMPRONTAS

PLACA: 72X 845


NUMERO DE MOTOR:

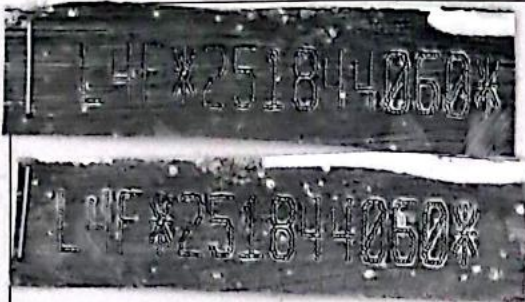

NUMERO DE CHASIS.



Impronta adicional:

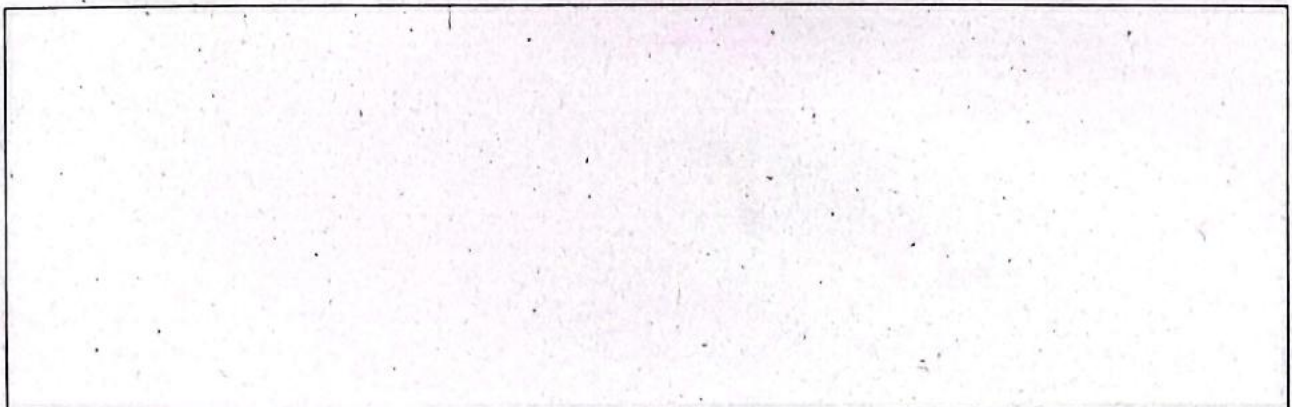






|                       |                                  |        |        |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 2/09/2026                        | PLACA: | GUR828 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros              |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3753024961                       | ROMBO: | 2      |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                                  |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                               |        |        |

|                |                          |       |            |
|----------------|--------------------------|-------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA SAS     |       |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |       |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |       |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |       |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |       |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 145.500.000           |       |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 145.500.000           |       |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |       |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- PANORAMICO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- ESTRUCTURA DE CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- PISO CARROCERIA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

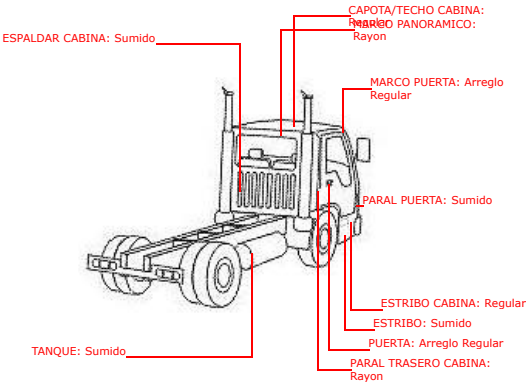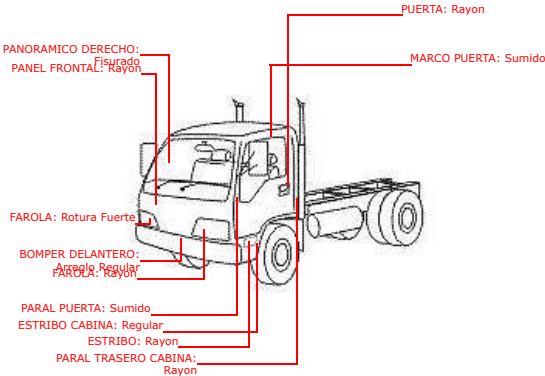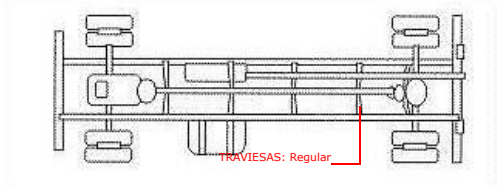

Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES UNA NO OPERATIVA/LLAVE PERNOS/GATO/KIT DE CARRETERA/PALANCA/LLANTA DE REPUESTO. CARROCERIA FURGON AISLADO CON COMPUERTA LATERAL. SUMIDOS, RAYONES EN GENERAL NUEVA APLICACIÓN DE PINTURA. PANORÁMICO DELANTERO PICADO E INICIO DE FISURA.OXIDACIONES EN CHASIS,BASES CABINAS.COMPONENTES DE SUSP,MECÁNICOS,LIMITACIÓN VISUAL POR APLICACIÓN DE INMUNIZANTE.MOTIVO DE RECHAZO: CORROSIÓN EN ESTRIBOS, PISO CARROCERÍA, VIGAS PISO CABINA,CUNA,TRAVIESAS DELANTERA/TRASERA Y CAPOTA., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, NO PRESENTA AIRE ACONDICIONADO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, ESTRUCTURA DE CARROCERIA, PANORAMICO, CORROSION, PISO CARROCERIA, AFECTACION TRAVIESA INFERIOR CHASIS,

FOTOS VEHICULO

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |           |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|
| MARCA                                                                               | CHEVROLET                                                                            | CLASE                                                                                 | FURGON    | TIPO | NHR [3] |
|  |  |  |           |      |         |
| 2/09/2026                                                                           |                                                                                      |                                                                                       | 2/09/2026 |      |         |





2/09/2026



2/09/2026



2/09/2026

| ALINEACIÓN                        |           |           | Valor Alineacion |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| VALOR DE DESVIACIÓN POR KILOMETRO |           |           |                  |
| 0m a 5m                           | 5m a 10m+ | 10m a ( ) |                  |
| Optimo                            | Aceptable | Optimo    |                  |

| FRENOS     |           |            |
|------------|-----------|------------|
| 0% - 49%   | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente | Aceptable | Optimo     |

| LLANTAS    |           |            |
|------------|-----------|------------|
| 0% - 39%   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente | Aceptable | Optimo     |

Estado Llanta: 60% 60% 50% 50% NA% NA%

Observaciones:



| <div><input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL<input type="checkbox"/> OPCIONAL<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE</div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ×                                                                                                                                    | ● | × | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
|                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ✓                                                                                                                                    | ✓ | × | ✓ | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × | ● | × | ● | × |
|                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ×                                                                                                                                    | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | ● | × | × | × |

| DESCRIPCION              | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR |
|--------------------------|-------------------|----------|-------|
| RADIO CD                 | OPCIONAL OPCIONAL | 1        | \$ 0  |
| PORTA STOPS              | OPCIONAL OPCIONAL | 1        | \$ 0  |
| TAPA CAJA BATERIA        | OPCIONAL OPCIONAL | 1        | \$ 0  |
| TERMO KING               | OPCIONAL OPCIONAL | 1        | \$ 0  |
| 09 BOL ALARMA DE REVERSA | OPCIONAL OPCIONAL | 1        | \$ 0  |
| GUARDA POLVOS ACERO      | OPCIONAL PAR      | 1        | \$ 0  |
| RC                       | OTROS D           | 1        | \$ 0  |

| DESCRIPCION | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-------------|------------------|----------|-------|
|-------------|------------------|----------|-------|



|        |           |             |
|--------|-----------|-------------|
| FECHA: |           | No. Informe |
| PLACA: | 2/09/2026 | Ciudad      |
|        |           | 3753024961  |

Este documento es valido UNICAMENTE EN EL ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

DOCUMENTOS

CONCEPTO E IMPRONTAS

CONCLUSIONES

|              |           |
|--------------|-----------|
| MARCA        |           |
| CLASE        |           |
| TIPO         | CHEVROLET |
| MODELO       | FURGON    |
| NACIONALIDAD | NHR [3]   |
| COLOR        | 2020      |
| CILINDRAJE   | COL       |


|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| NOMBRE                     |                         |
| CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT) |                         |
| DIRECCIÓN                  | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| TELÉFONO                   | 811011779               |
|                            | CR 52 14 30             |
|                            | 3173834058              |
| Rombo                      | 2                       |

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| No.MOTOR | No.SERIE | No.CHASIS |
| 2999     |          |           |


4F5646

9GDNLR774LB022402

9GDNLR774LB022402

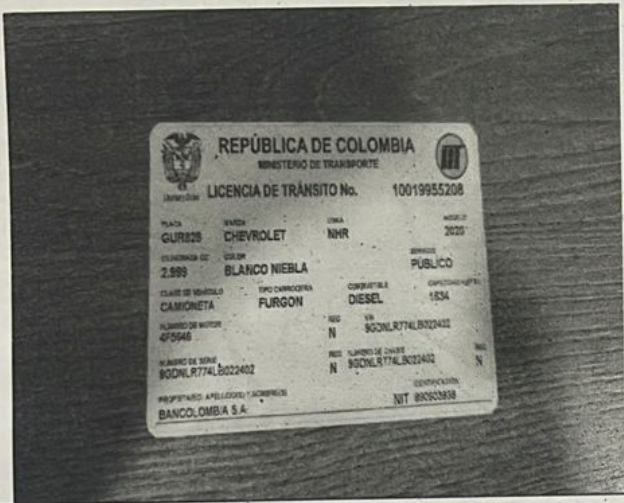

- MOTOR** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐
- SERIAL** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐
- CHASIS** Original ☐  
Regrabado ☐  
Grabado ☐

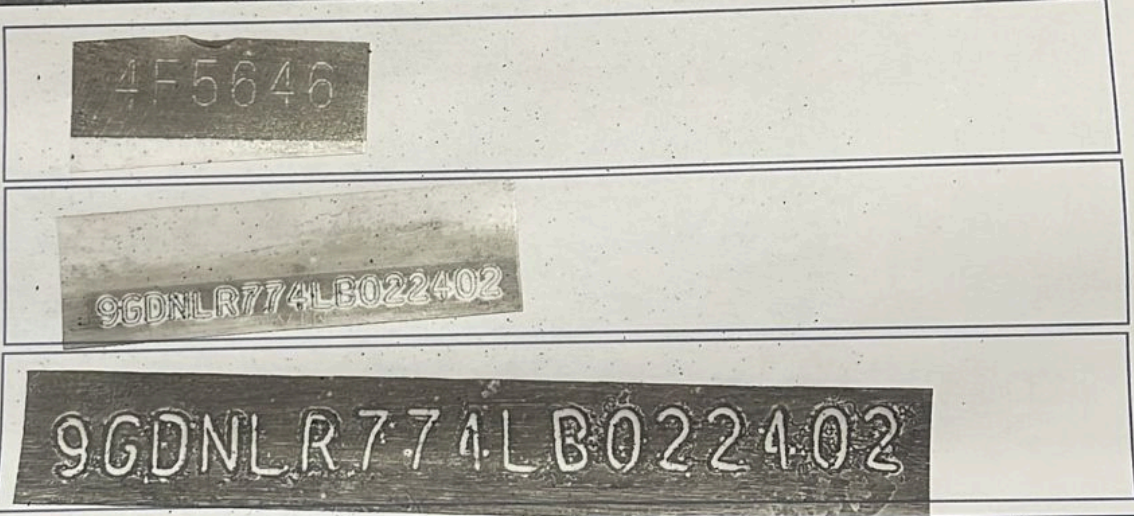

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
C.C.




Registro de improntas

GO - FO - 041  
Versión 3.



Nº 310756

Colserau


No. Serie

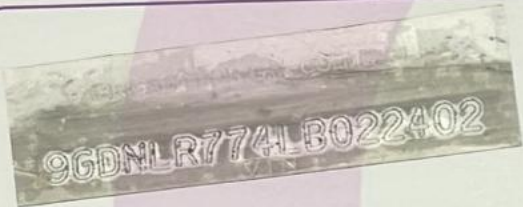

o. Vin  
asis

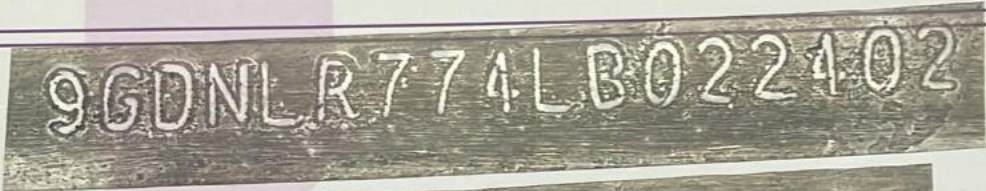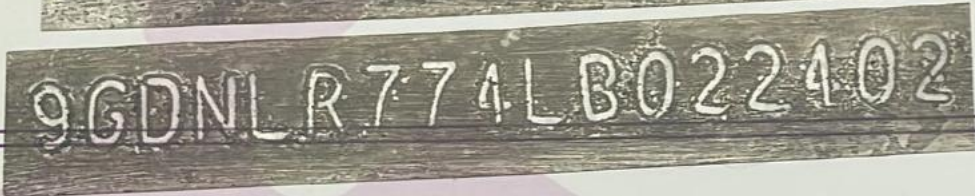

Motor

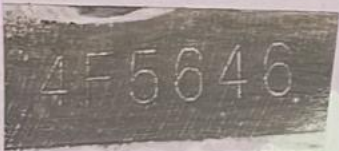

Registro de cargo de:

Placa 602 828 Vehículo:

Línea de Ventas: 316 389 1599

Sitio Web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

Línea PQRF y Correo: 322 349 4493 - [pqrf@colserauto.com](mailto:pqrf@colserauto.com)





REPORTE DE RECLAMACIONES  
02/09/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| GUR828 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VENCIDA |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningun caso esta informacion deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

DATOS

|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| MARCA       | CHEVROLET         | TIPO PINTURA | Metalizada   |
| CLASE       | FURGON            | MODELO       | 2020         |
| TIPO        | NHR [3]           | CARROCERIA   | PANEL 2 EJES |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 2999         |
| COD. FASEC. | 01612177          | COMBUSTIBLE  | DIESEL       |
| No. MOTOR   | 4F5646            | NACIONALIDAD | COL          |
| No. CHASIS  | 9GDNLR774LB022402 | TIPO CAJA    | MECANICA     |
| No. SERIAL  | 9GDNLR774LB022402 | ORDEN        | 2143757693   |
| SERVICIO    | PUBLICO           | KILOMETRAJE  | 181023       |

MOTOR

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NA               |
| Nivel refrigerante motor          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | NA               |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

EXTERIORES

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | NA        |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | NA        |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | NA        |
| Fugas aceite dirección hidráulica | SIN FUGA  |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA  |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | NA        |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| FECHA: | 2/09/2026 | PLACA: | GUR828 |
|--------|-----------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |                               |        |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------|---|
| Compañía de Seguros   |                               |        |   |
| No.INSPECCION:        | 3753024961                    | ROMBO: | 2 |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |   |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                     |        |   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 145.500.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 145.500.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | NO VERIFICABLE |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo bateria             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | NA             |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | NA        |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | NA        |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | NA        |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | NA        |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapiceria asientos                   | BUENO     |
| Estado tapiceria techo                      | REGULAR * |
| Estado carteras puertas                     | REGULAR * |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | NA        |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corrediso              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | NA        |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO          |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | NA *           |
| Estado tijeras                     | NA             |
| Estado guardapolvos ejes           | NA             |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | NA             |
| Estado guarda polvo caja direccion | NA             |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 501703

Fecha Expedición: 2 9 2026 Hora: 4:48 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10019955208

### Tipo de servicio

CARGA

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10019955208

### Fecha matrícula

12/26/2019

### PLACA

GUR828

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

9GDNLR774LB022402

### Número VIN

9GDNLR774LB022402

### Número de motor

4F5646

### Número de chasis

9GDNLR774LB022402

### Clasificación

CAMIONETA - CARGA

### Marca

CHEVROLET

### Línea

NHR

### Modelo

2020

### Color

BLANCO NIEBLA

### Cilindraje

2999

### Carrocería

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

### Capacidad de carga

1634

### Peso bruto vehicular

4100.00

### País de origen

### Días matriculados

### Número de registro

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

### Identificador de color

8584

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CDA DEL MAGDALENA

2/23/2026

2/23/2027

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

EMITIDA

12/21/2025

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

12/20/2026

12/21/2025

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

BANCOLOMBIA S.A.

N

890903938

12/26/2019

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

288282522

2/23/2026

CDA DEL MAGDALENA

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad        |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 261967696           | 2/25/2025         |                     | ENLACE CDA SAS |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad        |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 227081619           | 1/5/2024          |                     | ENLACE CDA SAS |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad        |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 227081551           | 1/5/2024          |                     | ENLACE CDA SAS |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad        |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 201148957           | 12/20/2022        |                     | ENLACE CDA SAS |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad        |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 166276733           | 12/21/2021        |                     | ENLACE CDA SAS |

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica

| Número de solicitud | Fecha de registro | Estado de solicitud | Entidad |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------|
|---------------------|-------------------|---------------------|---------|

135517812

12/26/2019

STRATTOYTEMCPAL FUNZA

## Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | GUR828                  |
| Fecha Servicio: | 2/09/2026 10:13:49 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | GUR828                  |
| Fecha Servicio: | 2/09/2026 10:13:49 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 02/09/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | GUR828     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | CHEVROLET         | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2020              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | 4F5646            | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | 9GDNLR774LB022402 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 9GDNLR774LB022402 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

Jessica Moreno

jessica.moreno@colserauto.com

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

jessica.moreno@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto <sup>TM</sup>  
 Todos los derechos reservados.



**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143757693 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 02/09/2026 | <b>Hora:</b> | 10:38 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Placa:</b>            | GUR828       |
| <b>Marca:</b>            | CHEVROLET    |
| <b>Línea:</b>            | NHR [3]      |
| <b>Clase:</b>            | FURGON       |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | PANEL 2 EJES |
| <b>Color:</b>            | BLANCO       |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 2999         |
| <b>Tipo Combustible:</b> | DIESEL       |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 02/09/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 9GDNLR774LB022402 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 9GDNLR774LB022402 |
| <b>Número de motor:</b>  | 4F5646            |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PUBLICO           |
| <b>Modelo:</b>           | 2020              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico





|                       |                                  |        |        |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 20/03/2026                       | PLACA: | LTQ434 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros              |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3752963918                       | ROMBO: | 26     |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                                  |        |        |
| ASEGURABLE:           | Asegurable Con<br>Condiciones    |        |        |

DATOS

|             |                        |              |            |
|-------------|------------------------|--------------|------------|
| MARCA       | HYUNDAI                | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ        | MODELO       | 2023       |
| TIPO        | TUCSON [4]             | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | BLANCO                 | CILINDRAJE   | 1999       |
| COD. FASEC. | 03206129               | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | G4NLNW663628           | NACIONALIDAD | KOR        |
| No. CHASIS  | TMAJB81DDPJ288031      | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | TMAJB81DDPJ288031      | ORDEN        | 2143755193 |
| SERVICIO    | PARTICULAR             |              |            |
| KILOMETRAJE | 52565                  |              |            |
| ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 – 30 |              |            |




|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 130.000.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 130.000.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- LLANTAS: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA DERECHA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

ESTADO GENERAL

|                |                           |      |
|----------------|---------------------------|------|
| LATONERIA      | #####                     | 83%  |
| PINTURA        | #####                     | 90%  |
| VIDRIOS        | #####                     | 83%  |
| CHASIS         | #####                     | 100% |
| TAPICERIA      | #####                     | 100% |
| FUGAS FLUIDOS  | #####                     | 100% |
| IDENTIFICACION | #####                     | 100% |
|                | 0%60%90%100%              |      |
|                | DeficienteAceptableOptimo |      |

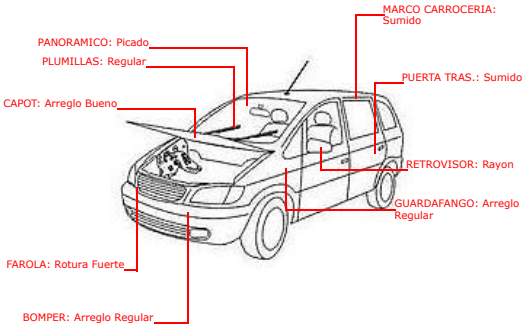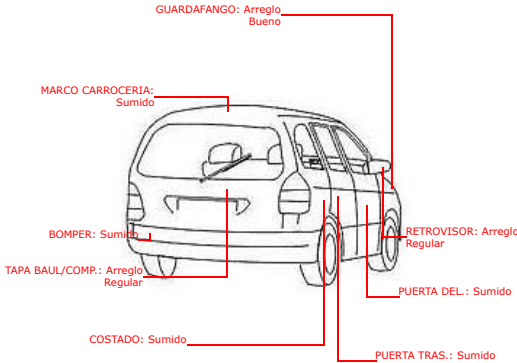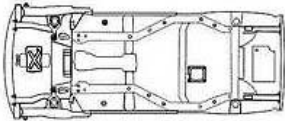

Observaciones: VH PRESENTA 1 LLAVE,1 CONTROL /GATO/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA INCOMPLETO/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. LIMITACIÓN VISUAL POR PROTECTORES INFERIORES, PRESENTAN ROTURA. BOMPER DELANTERO FUERA DE POSICIÓN. OXIDACIONES EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, MECÁNICOS. PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD REEMPLAZAR FAROLA DERECHA CON FISURA EN PARTE TRASERA Y FILTRACIÓN DE AGUA. CAMBIAR LLANTAS., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, LLANTAS, UNIDAD DELANTERA DERECHA,

ACCESORIOS

|                                                   |          |                 |          |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <div>✓ ORIGINAL    ● OPCIONAL    ✗ NO TIENE</div> |          |                 |          |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                   |          |                 |          |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ✗                                                 | ✓        | ✗               | ✗        | ✗     | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                   |          |                 |          |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ✗                                                 | ✓        | ✓               | ✗        | ✓     | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| DESCRIPCION                                       | MARCA    | REFERENCIA      | CANTIDAD | VALOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ABS                                               | ORIGINAL | ORIGINAL        | 1        | \$ 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| AIR BAG                                           | ORIGINAL | ORIGINAL        | 6        | \$ 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAMARA DE REVERSA                                 | ORIGINAL | ORIGINAL        | 1        | \$ 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RC                                                | OTROS    | B               | 1        | \$ 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SENSOR DE REVERSA                                 | ORIGINAL | Y DE PROXIMIDAD | 1        | \$ 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SILLAS ELECTRICAS                                 | ORIGINAL | ORIGINALES      | 1        | \$ 0  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%

50% - 70%


71% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENO DE MANO

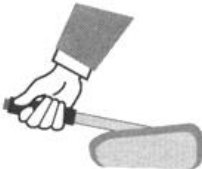

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%

40% - 60%

61% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%

40% - 60%


61% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

SUSPENSION

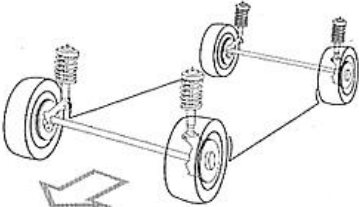

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION

0% - 39%

40% - 60%

61% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

0% - 39%


40% - 70%

71% - 100%

Deficiente

Aceptable

Optimo

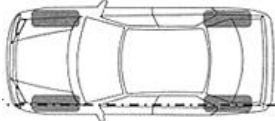

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m

5m a 10m

10m a (+)

Optimo

Aceptable

Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCAHYUNDAI

CLASECAMIONETA PASAJ.

TIPO TUCSON [4]



20/03/2026



20/03/2026



20/03/2026



20/03/2026



20/03/2026



20/03/2026

https://apps.colserauto.com/Cm/Formato/Formatos/InspeccionLiviano\_Detras.aspx?idOrden=3752963918

1/1



21/3/26, 8:59

COLSERAUTO

::RHINO:: Inspección Liviano

INFORME TÉCNICO 2266928

|        |            |             |            |
|--------|------------|-------------|------------|
| FECHA: |            | No. Informe |            |
| PLACA: | 20/03/2026 | Ciudad      | 3752963918 |

Este documento es valido UNICAMENTE en BARRANQUILLA  
Este contiene sistemas de seguridad

LTO 343

DATOS

|              |                  |                          |                         |
|--------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| MARCA        | HYUNDAI          | NOMBRE                   | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| CLASE        | CAMIONETA PASAJ. | REGULA DE CIUDADANA (NT) | 811011779               |
| TIPO         | TUCSON [4]       | DIRECCION                | CR 52 14 30             |
| MODELO       | 2023             | TELEFONO                 | 3173834058              |
| NACIONALIDAD | KOR              | Rombo                    | 26                      |
| COLOR        |                  |                          |                         |
| MANEJABLE    |                  |                          |                         |
| No. MOTOR    | No. SERIE        | No. CHASIS               |                         |

Checkeo control de Calidad

DOCUMENTOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| G4NLNW663628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TMAJB81DDPJ288031 | TMAJB81DDPJ288031 |
| <br>REPUBLICA DE COLOMBIA<br>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028712446<br>PLACA: LTO434 MARCA: HYUNDAI LINEA: TUCSON MODELO: 2023<br>CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA TIPO CARROCERIA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD (litros): 5<br>NÚMERO DE MOTOR: G4NLNW663628 REG. N. VIN: TMAJB81DDPJ288031<br>NÚMERO DE SERIE: N TMAJB81DDPJ288031 REG. N.<br>PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: BANCOLOMBIA S.A. CERTIFICACION: NIT 890903938 |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |

Checkeo control de Calidad

CONCEPTO E IMPRONTAS

|        |                                    |  |
|--------|------------------------------------|--|
| MOTOR  | Original <input type="checkbox"/>  |  |
|        | Regrabado <input type="checkbox"/> |  |
|        | Grabado <input type="checkbox"/>   |  |
| SERIAL | Original <input type="checkbox"/>  |  |
|        | Regrabado <input type="checkbox"/> |  |
|        | Grabado <input type="checkbox"/>   |  |
| CHASIS | Original <input type="checkbox"/>  |  |
|        | Regrabado <input type="checkbox"/> |  |
|        | Grabado <input type="checkbox"/>   |  |

Checkeo control de Calidad

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Checkeo control de Calidad

Firma \_\_\_\_\_ Firma Cliente \_\_\_\_\_  
Agente (R) CC  
Técnico en identificación de automotores

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.  
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.  
Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá American: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8404 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hongares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Florat: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sun Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141  
EN TRÁNSITO EN WWW.COLSERAUTOS.COM



Registro de Improntas

GO - FO - 041  
Versión 2.

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin  
Chasis

No. Motor

Registro a cargo de: \_\_\_\_\_ Placa: LTQ434 Vehículo: \_\_\_\_\_

Pbx: 7452121    Línea nacional: 018000 182121    Servicio al cliente: [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com)    Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)





## REPORTE DE RECLAMACIONES

20/03/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| LTQ434 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

VIGENCIA POLIZA

VIGENTE

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.



|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 20/03/2026 | PLACA: | LTQ434 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |            |                               |    |
|-----------------------|------------|-------------------------------|----|
| Compañía de Seguros   |            |                               |    |
| No.INSPECCION:        | 3752963918 | ROMBO:                        | 26 |
| CENTRO DE INSPECCION: |            | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |    |
| ASEGURABLE:           |            | No Aplica                     |    |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 130.000.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 130.000.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | HYUNDAI           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2023       |
| TIPO        | TUCSON [4]        | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | BLANCO            | CILINDRAJE   | 1999       |
| COD. FASEC. | 03206129          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | G4NLNW663628      | NACIONALIDAD | KOR        |
| No. CHASIS  | TMAJB81DDPJ288031 | TIPO CAJA    | AUTOMATICA |
| No. SERIAL  | TMAJB81DDPJ288031 | ORDEN        | 2143755193 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 52565      |

MOTOR

| ITEM                              | RESPUESTA        |
|-----------------------------------|------------------|
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | BUENO          |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

| ITEM                             | RESPUESTA |
|----------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

| ITEM                                     | RESPUESTA |
|------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | NA        |

INTERIOR

| ITEM                                              | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | NA        |

| ITEM                                        | RESPUESTA |
|---------------------------------------------|-----------|
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapicería asientos                   | BUENO     |
| Estado tapicería techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | FUNCIONA  |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

| ITEM                              | RESPUESTA |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

| ITEM                               | RESPUESTA      |
|------------------------------------|----------------|
| Estado tanque silenciador          | BUENO          |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | MALO           |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 467665

Fecha Expedición: 20 3 2026 Hora: 1:22 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10028712446

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

### Fecha matrícula

3/22/2023

### PLACA

LTQ434

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

### Número VIN

TMAJB81DDPJ288031

### Número de motor

G4NLNW663628

### Número de chasis

TMAJB81DDPJ288031

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Marca

HYUNDAI

### Línea

TUCSON

### Modelo

2023

### Color

BLANCO ATLAS

### Cilindraje

1999

### Carrocería

WAGON

### Número de ejes

2

### Capacidad total de pasajeros

### Pasajeros sentados

5

### Capacidad de carga

### Peso bruto vehicular

2085

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Días matriculados

1093

### Número de registro

517648880

### Repotenciado

NO

### Regrabación motor

NO

### Regrabación chasis

NO

### Regrabación serie

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación motor

### Número regrabación chasis

### Número regrabación serie

### Número regrabación VIN

### Tiene prenda

NO

### Tiene gravamen

NO

### Identificador de carrocería

234

### Identificador de color

16709

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

3/5/2026

Fecha vencimiento

3/21/2027

Fecha vigencia

3/22/2026

Número póliza

3528908800

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

2/26/2025

Fecha vencimiento

3/21/2026

Fecha vigencia

3/22/2025

Número póliza

3367246300

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

2/28/2024

Fecha vencimiento

3/21/2025

Fecha vigencia

3/22/2024

Número póliza

38600576

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

3/21/2023

Fecha vencimiento

3/21/2024

Fecha vigencia

3/22/2023

Número póliza

32958349

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de  
documento

NIT

Número de  
documento

890903938

Fecha inicio  
(Propiedad)

3/22/2023

Fecha fin  
(Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL  
VEHÍCULO

Número de solicitud

206710925

Fecha de registro

3/22/2023

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | LTQ434                   |
| Fecha Servicio: | 20/03/2026 10:09:07 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Placa:          | LTQ434                   |
| Fecha Servicio: | 20/03/2026 10:09:07 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO


**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 20/03/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | LTQ434     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | HYUNDAI           | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2023              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | G4NLNW663628      | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | TMAJB81DDPJ288031 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | TMAJB81DDPJ288031 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |

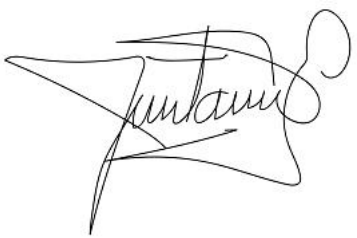**OBSERVACIONES****tecnico.improntas@colserauto.com****Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

tecnico.improntas@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™  
Todos los derechos reservados.

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143755193 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 20/03/2026 | <b>Hora:</b> | 10:36 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | LTQ434           |
| <b>Marca:</b>            | HYUNDAI          |
| <b>Línea:</b>            | TUCSON [4]       |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carroceria:</b>  | MONOVOL          |
| <b>Color:</b>            | BLANCO           |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1999             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 20/03/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | TMAJB81DDPJ288031 |
| <b>Número de Serie:</b>  | TMAJB81DDPJ288031 |
| <b>Número de motor:</b>  | G4NLNW663628      |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2023              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

NO SE VALIDA LICENCIA DE TRANSITO DEBIDO A FALTA DE NITIDEZ EN REGISTRO FOTOGRAFICO.





---

Responsable Central de Control Técnico



|                       |                                  |        |        |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 21/04/2026                       | PLACA: | KQM137 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros              |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3752976467                       | ROMBO: | 54     |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |        |        |
|                       |                                  |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                               |        |        |

|                       |             |                        |              |            |
|-----------------------|-------------|------------------------|--------------|------------|
| D<br>A<br>T<br>O<br>S | MARCA       | FORD                   | TIPO PINTURA | Metalizada |
|                       | CLASE       | CAMIONETA PASAJ        | MODELO       | 2021       |
|                       | TIPO        | EXPLORER [6]           | CARROCERIA   | MONOVOL    |
|                       | COLOR       | GRIS                   | CILINDRAJE   | 2300       |
|                       | COD. FASEC. | 03006143               | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
|                       | No. MOTOR   | MGB97186               | NACIONALIDAD | USA        |
|                       | No. CHASIS  | 1FMSK8DHXMGB97186      | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
|                       | No. SERIAL  | 1FMSK8DHXMGB97186      | ORDEN        | 2143755548 |
|                       | SERVICIO    | PARTICULAR             |              |            |
|                       | KILOMETRAJE | 92018                  |              |            |
|                       | ENVIADO A   | CARRERA 51 B # 76 – 30 |              |            |
|                       |             |                        |              |            |
|                       |             |                        |              |            |


|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | RENTING COLOMBIA S.A.    |        |            |
| SUCURSAL       | BARRANQUILLA             |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DIRECTORENTING COLOMBIA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |        |            |
| IDENTIFICACION | 811011779                | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |        |            |
| PROFESION      | OTROS                    | Tel:   | 3173834058 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |        |            |
| V/R FASECOLDA  | \$ 147.800.000           |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 147.800.000           |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |        |            |

NOVEDADES Y CONDICIONES PARA LA ASEGURABILIDAD:

- SUSPENSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CORROSION: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- CHASIS INMUNIZADO: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA DERECHA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS
- UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA: REPARAR Y/O CAMBIAR ELEMENTOS

E  
S  
T  
A  
D  
O  
  
G  
E  
N  
E  
R  
A  
L

|                |            |           |        |      |
|----------------|------------|-----------|--------|------|
| LATONERIA      | #####      | 76%       |        |      |
| PINTURA        | #####      | 75%       |        |      |
| VIDRIOS        | #####      | 83%       |        |      |
| CHASIS         | #####      | 70%       |        |      |
| TAPICERIA      | #####      | 100%      |        |      |
| FUGAS FLUIDOS  | #####      | 100%      |        |      |
| IDENTIFICACION | #####      | 100%      |        |      |
|                | 0%         | 60%       | 90%    | 100% |
|                | Deficiente | Aceptable | Optimo |      |

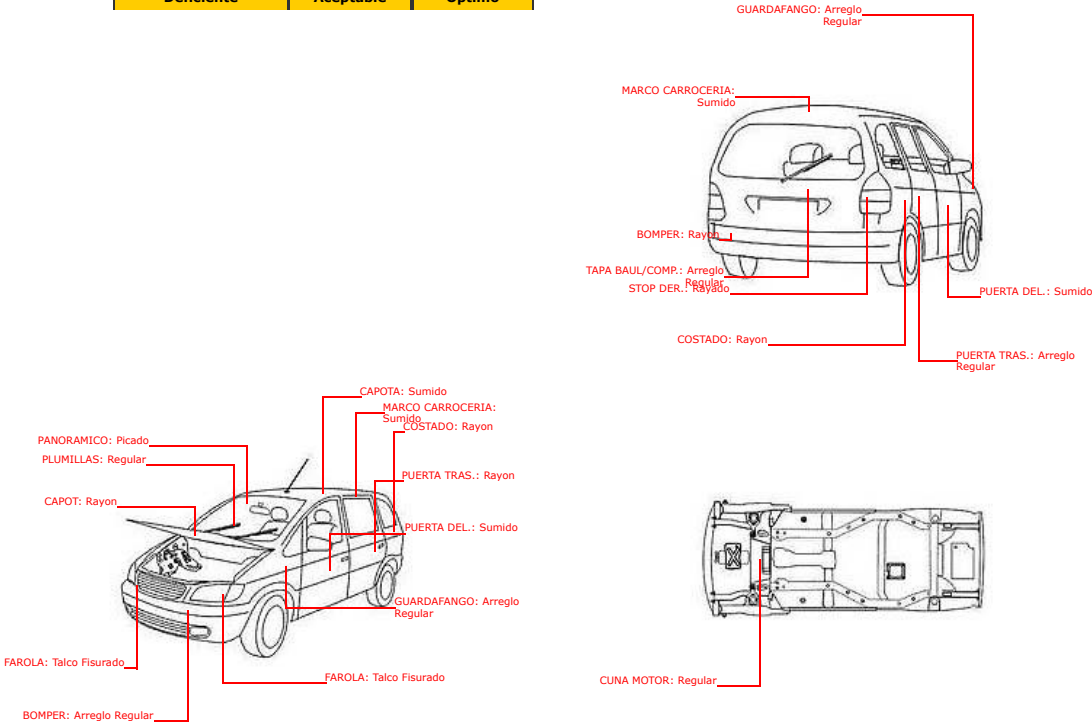

Observaciones: VH PRESENTA 2 CONTROLES/GATO/LLAVE PERNOS/KIT DE CARRETERA INCOMPLETO/LLANTA DE REPUESTO. A/C FUNCIONAL. LIMITACIÓN VISUAL POR APLICACIÓN DE CAPA INMUNIZANTE EN COMPONENTES MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES. OXIDACIÓN EN CHASIS. NO ASEGURABLE POR: CORROSIÓN EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y CUNA MOTOR., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, SUSPENSION, UNIDAD DELANTERA DERECHA, UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA, CORROSION, CHASIS INMUNIZADO,

A  
C  
C  
E  
S  
O  
R  
I  
O  
S

| ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE |                     |             |              |        |              |        |                    |                         |              |                    |                    |                  |                 |           |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|
| RADIO                      | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR | CAJA DE CD'S | PLANTA | PARLANTES    | TWITER | VIDRIOS ELECTRICOS | PELICULA DE SEGURIDAD   | DESEMPANADOR | ESPEJO RETROVISOR  | ESPEJOS ELECTRICOS | PLUMILLA TRASERA | BLOQUEO CENTRAL | 3er. STOP |
| X                          | ✓                   | X           | X            | X      | ✓            | ✓      | ✓                  | X                       | ✓            | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓               | ✓         |
| DIRECCION HIDRAULICA       | AIRE ACONDICION.    | LLANTAS     | COPAS        | RINES  | AMPLIACIONES | ALARMA | RELOJ              | CINTURONES DE SEGURIDAD | ENCENDEDOR   | TAPICERIA DE CUERO | EXPLORADORES       | PORTA EQUIPAJE   | TECHO CORREDIZO | SPOILER   |
| X                          | ✓                   | ✓           | X            | ✓      | ✓            | X      | X                  | ✓                       | X            | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓               | ✓         |

| DESCRIPCION       | MARCA REFERENCIA    | CANTIDAD | VALOR |
|-------------------|---------------------|----------|-------|
| ABS               | ORIGINAL ORIGINAL   | 1        | \$ 0  |
| AIR BAG           | ORIGINAL ORIGINAL   | 7        | \$ 0  |
| CAMARA DE REVERSA | ORIGINAL ORIGINAL   | 1        | \$ 0  |
| RC                | OTROS D             | 1        | \$ 0  |
| SENSOR DE REVERSA | ORIGINAL ORIGINAL   | 1        | \$ 0  |
| SILLAS ELECTRICAS | ORIGINAL ORIGINALES | 2        | \$ 0  |

| DESCRIPCION | MARCA REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-------------|------------------|----------|-------|
|-------------|------------------|----------|-------|

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 49%                           | 50% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

FRENO DE MANO

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

RUEDAS TRASERAS

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                           | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                         | Aceptable | Optimo     |

SUSPENSION

| (%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                              | 40% - 60% | 61% - 100% |
| Deficiente                            | Aceptable | Optimo     |

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS LLANTAS |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| 0% - 39%                   | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente                 | Aceptable | Optimo     |

40%

50%

40%

50%

| VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO |           |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 0m a 5m                                     | 5m a 10m  | 10m a (+)  |
| Optimo                                      | Aceptable | Deficiente |

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA FORD

21/04/2026

CLASE CAMIONETA PASAJ.

21/04/2026

TIPO EXPLORER [6]

21/04/2026

21/04/2026

21/04/2026

21/04/2026



22/4/26, 7:22

::RHINO:: Inspección Liviano

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

|         |            |             |
|---------|------------|-------------|
| FECILA: |            | No. Informe |
| PLACA:  | 21/04/2026 | Ciudad      |
|         |            | 3752976467  |

Esta documento es valido UNICAMENTE si es ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

|              |                  |                            |                         |
|--------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| MARCA        | FORD             | NOMBRE                     | RENTING COLOMBIA S.A.S. |
| CLASE        | CAMIONETA PASAJ. | CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT) | 811011779               |
| TPO          | EXPLORER [6]     | DIRECCIÓN                  | CR 52 14 30             |
| MODELO       | 2021             | TÉLEFONO                   | 3173834058              |
| NACIONALIDAD | USA              | Rombo                      | 54                      |
| CILINDRAJE   | 2300             | No.MOTOR                   | No.SERIE                |
|              |                  |                            | No.CHASIS               |

DOCUMENTOS

|                                                                                           |                         |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| MGB97186                                                                                  | 1FMSK8DHXMGB97186       | 1FMSK8DHXMGB97186                                         |
|                                                                                           |                         |                                                           |
| REPUBLICA DE COLOMBIA<br>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024614163 |                         |                                                           |
| PLACA<br>KQM137                                                                           | MARCA<br>FORD           | LINEA<br>EXPLORER XLT                                     |
| CILINDRAJE<br>2.261                                                                       | COLOR<br>GRIS CARBON    | MODELO<br>2021                                            |
| CLASE DE VEHICULO<br>CAMIONETA                                                            | TPO CARROCERIA<br>WAGON | SERVICIO<br>PARTICULAR                                    |
| COMBUSTIBLE<br>GASOLINA                                                                   | CAPACIDAD KUPPS<br>7    |                                                           |
| NUMERO DE MOTOR<br>MGB97186                                                               | REG<br>N                | VIN<br>1FMSK8DHXMGB97186                                  |
| NUMERO DE CHASIS<br>1FMSK8DHXMGB97186                                                     | REG<br>N                | IDENTIFICACION<br>NIT 800803038                           |
| PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES<br>BANCOLOMBIA S.A.                                      |                         |                                                           |
|                                                                                           |                         | RESTRICCION MOVILIDAD<br>BUNDAJE<br>POTENCIA HP<br>300    |
|                                                                                           |                         | DECLARACION DE IMPORTACION<br>482021000715401             |
|                                                                                           |                         | FECHA IMPORT.<br>12/11/2021                               |
|                                                                                           |                         | PUERTAS<br>5                                              |
|                                                                                           |                         | FECHA VENCIMIENTO<br>26/11/2021                           |
|                                                                                           |                         | FECHA EXP. LIC. TTD.<br>26/11/2021                        |
|                                                                                           |                         | ORGANISMO DE TRANSITO<br>DPTO ADTVO TTOYTE DIST CARTAGENA |
|                                                                                           |                         | IDENTIFICACION<br>LT03004622048                           |

CONCEPTO E IMPRONTAS

|        |           |                          |                   |
|--------|-----------|--------------------------|-------------------|
| MOTOR  | Original  | <input type="checkbox"/> |                   |
|        | Regrabado | <input type="checkbox"/> |                   |
|        | Grabado   | <input type="checkbox"/> |                   |
| SERIAL | Original  | <input type="checkbox"/> |                   |
|        | Regrabado | <input type="checkbox"/> | Foto - panoramica |
|        | Grabado   | <input type="checkbox"/> |                   |
| CHASIS | Original  | <input type="checkbox"/> |                   |
|        | Regrabado | <input type="checkbox"/> |                   |
|        | Grabado   | <input type="checkbox"/> |                   |

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

FOTO PANORAMICO ENVIADO MEDIANTE CORREO,

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Firma                                    | Firma Cliente |
| Agente (R)                               | CC            |
| Técnico en identificación de automotores |               |

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015  
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehiculos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6446 - Barranquilla Vehiculos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehiculos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehiculos Pesados: Km 2 Autopista Girón Bucaramanga Cel. 321 470 8366 - Medellín Vehiculos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehiculos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX (572) 310 4141 - Cucuta Vehiculos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603  
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de Improntas

GO - FO - 041

Versión 2.

COLSERAUTO

No. Serie

Foto-panorámico

No. Vin  
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

Placa: KQM137

Vehículo:

Pbx: 7452121

Linea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente contactenos@colserauto.com

Sitio web: www.colserauto.com





## REPORTE DE RECLAMACIONES

21/04/2026

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| KQM137 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| VIGENCIA POLIZA | VIGENTE |
|-----------------|---------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.





|                       |                               |        |        |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 21/04/2026                    | PLACA: | KQM137 |
| ATENDIDO PARA:        |                               |        |        |
| Compañía de Seguros   |                               |        |        |
| No.INSPECCION:        | 3752976467                    | ROMBO: | 54     |
| CENTRO DE INSPECCION: | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |        |        |
| ASEGURABLE:           | No Aplica                     |        |        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOMBRE         | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| IDENTIFICACION | 811011779                |
| DIRECCION      | CR 52 14 30              |
| TELEFONO       | 3173834058               |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                     |
| V/R FASECOLDA  | \$ 147.800.000           |
| V/R COLSERAUTO | \$ 147.800.000           |
| V/R ACCESORIOS | \$ 0                     |

DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | FORD              | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2021       |
| TIPO        | EXPLORER [6]      | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | GRIS              | CILINDRAJE   | 2300       |
| COD. FASEC. | 03006143          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | MGB97186          | NACIONALIDAD | USA        |
| No. CHASIS  | 1FMSK8DHXMGB97186 | TIPO CAJA    | TIPTRONICA |
| No. SERIAL  | 1FMSK8DHXMGB97186 | ORDEN        | 2143755548 |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 92018      |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NA               |
| Nivel liquido embrague            | NA               |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | NO VERIFICABLE   |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | NO VERIFICABLE |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | BUENO          |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | NO VERIFICABLE |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | NA        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapicería asientos                   | BUENO     |
| Estado tapicería techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | FUNCIONA  |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

PARTEBAJA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ITEM                              | RESPUESTA |
| Fuga aceite motor                 | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA  |
| Fuga aceite caja de transmisión   | SIN FUGA  |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA  |
| Fugas aceite dirección hidráulica | NA        |
| Fugas liquido bomba embrague      | NA        |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA  |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA  |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado tanque silenciador          | BUENO          |
| Estado tubo exhosto                | BUENO          |
| Estado tanque catalizador de gases | NO VERIFICABLE |
| Estado cauchos suspension          | BUENO          |
| Estado tijeras                     | BUENO          |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO          |
| Estado carter                      | BUENO          |
| Estado protectores inferiores      | BUENO          |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO          |
| Estado tuberia frenos              | BUENO          |

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 474585

Fecha Expedición: 21 4 2026 Hora: 2:48 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10024614163

### Tipo de servicio

### Clase vehículo

CAMIONETA

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

10024614163

### Fecha matrícula

11/26/2021

### PLACA

KQM137

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

1FMSK8DHXMGB97186

### Clasificación

CAMIONETA

### Color

GRIS CARBON

### Capacidad total de pasajeros

### Número VIN

1FMSK8DHXMGB97186

### Marca

FORD

### Cilindraje

2261

### Pasajeros sentados

### Días matriculados

### Regrabación chasis

NO

### Número regrabación chasis

### Tiene gravamen

NO

### Número de motor

MGB97186

### Línea

EXPLORER XLT

### Carrocería

### Capacidad de carga

0

### Número de registro

### Regrabación serie

NO

### Número regrabación serie

### Identificador de carrocería

### Número de chasis

1FMSK8DHXMGB97186

### Modelo

2021

### Número de ejes

2

### Peso bruto vehicular

2679.00

### Repotenciado

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación VIN

### Identificador de color

1824

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

EMITIDA

Fecha expedición

10/29/2025

Fecha vencimiento

11/24/2026

Fecha vigencia

10/29/2025

Número póliza

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

N

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

11/26/2021

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud

164794913

Fecha de registro

11/26/2021

Estado de solicitud

Entidad

DPTO ADTVO TToYTTE DIST CAF

Descripción del trámite

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.





|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | KQM137                  |
| Fecha Servicio: | 21/04/2026 9:30:36 a.m. |



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Placa:          | KQM137                  |
| Fecha Servicio: | 21/04/2026 9:30:36 a.m. |



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO



## CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


|               |            |                            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b> | 21/04/2026 | <b>Ciudad:</b>             | BARRANQUILLA                     |
| <b>Placa:</b> | KQM137     | <b>Centro de Servicio:</b> | SATELITE RENTING<br>BARRANQUILLA |

| DESCRIPCION        | DATOS             | DESCRIPCION                      | DATOS                    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>MARCA</b>       | FORD              | <b>NOMBRE</b>                    | RENTING COLOMBIA S.A.S . |
| <b>MODELO</b>      | 2021              | <b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b> | 811011779                |
| <b>N° DE MOTOR</b> | MGB97186          | <b>DIRECCIÓN</b>                 | CR 52 14 30              |
| <b>N° SERIE</b>    | 1FMSK8DHXMGB97186 | <b>TELEFONO</b>                  | 3173834058               |
| <b>N° CHASIS</b>   | 1FMSK8DHXMGB97186 |                                  |                          |

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

| CODIGO | NOMBRE                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263    | PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES |
| 63     | SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                   |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

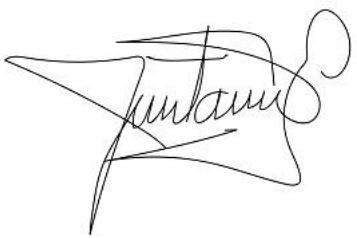

**tecnico.improntas@colserauto.com**

**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

tecnico.improntas@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 2143755548 |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 21/04/2026 | <b>Hora:</b> | 09:46 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | KQM137           |
| <b>Marca:</b>            | FORD             |
| <b>Línea:</b>            | EXPLORER [6]     |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL          |
| <b>Color:</b>            | GRIS             |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 2300             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>          | RENTING COLOMBIA S.A.S.       |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 811011779                     |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 21/04/2026                    |
| <b>Centro de Validación:</b> | SATELITE RENTING BARRANQUILLA |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | BARRANQUILLA                  |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 1FMSK8DHXMGB97186 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 1FMSK8DHXMGB97186 |
| <b>Número de motor:</b>  | MGB97186          |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2021              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico

